Spectrodensitometer FD-7/FD-5

Es Manual de instrucciones





Símbolos de seguridad

Para prevenir los accidentes que pudieran ocurrir como resultado del uso incorrecto del instrumento se utilizan en este manual los siguientes símbolos.



Indica una frase relativa a una advertencia o nota sobre seguridad. Lea la frase atentamente para asegurar el uso seguro y correcto.



Indica una operación prohibida. Esta operación nunca debe ser ejecutada.



Indica una instrucción. Se debe respetar estrictamente la instrucción.



Indica una operación prohibida. Nunca desarme el instrumento.



Indica una instrucción. Siempre desconecte el adaptador de CA del tomacorriente de CA.



Indica una frase relativa a precaución para el LED. Lea la frase detenidamente para asegurar un uso seguro y correcto.

Marcas comerciales

• "basICColor" y "basICColor catch all" son marcas registradas de basICColor GmbH.

Notas sobre este manual

- Están estrictamente prohibidos el copiado o la reproducción de todo o parte del contenido de este manual sin la autorización de KONICA MINOLTA.
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin aviso previo.
- Se ha hecho todo lo posible en la preparación de este manual para asegurar la exactitud de su contenido. Sin embargo, si tuviera alguna pregunta o encontrara algún error, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.
- KONICA MINOLTA no aceptará ninguna responsabilidad por las consecuencias que se deriven del uso del instrumento.

Precauciones de seguridad

Para asegurar el uso correcto de este instrumento, lea atentamente los puntos siguientes y aténgase a ellos. Después de haber leído este manual, consérvelo en un lugar seguro en el que pueda ser consultado cada vez que se necesite.



ADVERTENCIA (La falta de adhesión a los siguientes puntos podría ocasionar la muerte o graves lesiones.)



No utilice el instrumento en lugares en donde haya presentes gases inflamables o combustibles (gasolina, etc.). El hacerlo podría ocasionar un incendio.



Siempre utilice el adaptador de CA suministrado como accesorio estándar o el adaptador de CA opcional, y conéctelo a un tomacorriente de CA del voltaje y la frecuencia requeridas. Si se utiliza un adaptador de CA distinto de los especificados por KONICA MINOLTA, ello podría ocasionar daños al aparato, incendio o descargas eléctricas.



Empuje firmemente el enchufe en el tomacorriente. Si el enchufe no es empujado completamente, podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.



Si el instrumento no va a ser utilizado durante mucho tiempo, desconecte el adaptador de CA del tomacorriente. La suciedad o el agua acumuladas en las clavijas del conector del adaptador de CA podrían ocasionar un incendio y deberán ser removidas.



No coloque lentes, objetos espejados o elementos ópticos en la trayectoria óptica del haz UV-LED. La luz del LED estará enfocada y podría dañar sus ojos u ocasionar un incendio o lesiones. Para que lo anterior no suceda inadvertidamente, haga que el entorno ubicado detrás del patrón sea algo que bloquee la luz del LED, como por ejemplo una pared.




No desarme ni modifique el instrumento o el adaptador de CA. El hacerlo podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.



No mire directamente hacia la luz del LED. El hacerlo podría dañar sus ojos.



Tenga especial cuidado de no permitir el ingreso de líquidos u objetos metálicos al instrumento. El hacerlo podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica. Si ingresaran líquidos u objetos de metal al instrumento, apague el mismo inmediatamente, desconecte el adaptador de CA del tomacorriente y póngase en contacto con el taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA más cercano.

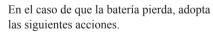

• Aleje inmediatamente el instrumento de cualquier llama expuesta. Existe un riesgo de incendio o explosión si el fluido o gas fugados se inflamaran.



estuviera dañado o si estuviera dañado el adaptador de CA, o si se percibiera humo u olores extraños. El hacerlo podría ocasionar un incendio. En tales situaciones, apague el equipo inmediatamente, desconecte el adaptador de CA del tomacorriente de CA, y póngase en contacto con el taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA más cercano.

El instrumento no deberá ser operado si



- Si el fluido fugado le entrara en los ojos, lávese inmediata y minuciosamente los ojos con agua limpia, tal como el agua de un grifo, sin frotárselos, y luego procúrese atención médica.
- No pruebe el fluido fugado ni se lo ponga en la boca. En un caso así, lávese inmediatamente la boca con agua de un grifo y consulte con un médico.
- Si hubiera fluido fugado en el cuerpo o las ropas, lávelo a fondo con agua.



No inserte ni desconecte el adaptador de CA con las manos húmedas. El hacerlo podría ocasionar una descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN

(La no adhesión a los siguientes puntos podría ocasionar lesiones o daños al instrumento u otros elementos.)



No realice mediciones con el puerto de medición de muestras dirigido hacia su ojos. El hacerlo podría dañar sus ojos.



Configure el entorno de modo que haya una salida cerca del instrumento y el enchufe pueda ser insertado y retirado de manera sencilla.



Tenga cuidado de no atascar sus manos en las secciones de apertura y cierre del instrumento. El hacerlo podría producir lesiones.



Cuando limpie el instrumento, retire el enchufe del tomacorriente. El no hacerlo podría ocasionar una descarga eléctrica.



No selle el respiradero del instrumento (consulte la página Es-14) con cinta o cualquier otro material. El hacerlo podría ocasionar un incendio.

Introducción

Gracias por adquirir este instrumento de KONICA MINOLTA.

Este instrumento es un espectrodensitómetro fluorescente compacto, liviano y portátil perfecto para las industrias de la impresión y registro de imágenes digitales, y puede medir tanto color como densidad en un solo equipo.

Materiales de embalaje del producto

Asegúrese de conservar todos los materiales de embalaje utilizados para despachar el producto (caja de cartón, material de protección, bolsas plásticas, etc.).

Este instrumento es un instrumento para mediciones de precisión. Cuando se transporte el instrumento a un taller de servicio para su mantenimiento o por otras razones, asegúrese de utilizar los materiales de embalaje originales para minimizar los golpes y las vibraciones.

Si los materiales de embalaje se perdieran o dañaran, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.

Notas de utilización

Siempre utilice el instrumento correctamente. Si el instrumento fuera utilizado de una manera no descripta en este manual de instrucciones, el mismo podría provocar lesiones, electrocución o daños al propio instrumento.

I Entorno operativo

Utilice el instrumento a una temperatura ambiental de entre 10°C y 35°C y una humedad relativa de entre 30% y 85% (a 35°C) sin condensación.

Asegúrese de utilizar el instrumento dentro de estos rangos. No lo utilice en áreas donde haya rápidos cambios de temperatura.

- No deje el instrumento expuesto a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor tales como estufas, etc. En tales casos la temperatura interna del instrumento puede tornarse mucho más alta que la temperatura ambiental.
- No utilice el instrumento en áreas en las que haya presentes polvo, humo de cigarrillos o gases químicos. El hacerlo podría ocasionar un deterioro del desempeño o una falla.
- No utilice el instrumento cerca de equipos que produzcan un campo magnético intenso (tales como parlantes, etc.).
- El instrumento pertenece a los productos con polución nivel 2 (equipos que pueden ocasionar riesgos eléctricos momentáneos debido a la contaminación o condensación o productos que se utilizan en un entorno de este tipo).
- No utilice el instrumento a altitudes mayores de 2.000 m.
- El instrumento y el adaptador de CA suministrado como accesorio estándar han sido diseñados exclusivamente para uso bajo techo. No se deberán utilizar nunca al aire libre porque la lluvia u otros factores podrían dañar el instrumento.

1 Medición

- No permita el ingreso de suciedad o polvo al puerto del instrumento. Compruebe que el puerto de medición de la muestra esté siempre cubierto por el Vidrio protector o por el Filtro de polarización.
- Cuando no utilice el instrumento durante un período prolongado de tiempo, sopletee la suciedad o el polvo del vidrio de protección con un soplador antes de utilizarlo.
- Cuando se utilice el instrumento durante períodos prolongados de tiempo, el valor de la medición podría cambiar en función de los cambios en el entorno. Por lo tanto, para alcanzar las medidas apropiadas, recomendamos que se realice una calibración con regularidad mediante la Placa de calibración blanco.

I Placa de calibración de blancos

- La placa de calibración de blancos debe ser utilizada en combinación con el instrumento que tenga el mismo número de apareamiento.
- Los datos de calibración de la placa de calibración de blancos fueron medidos a 23°C.
- Para lograr la mayor exactitud cuando se midan valores absolutos (valores colorimétricos), la calibración y la medición deberán ser realizadas a 23°C.
- No permita que se raye o manche la placa de calibración de blancos (FD-A06).
- Cuando no utilice la placa de calibración de blancos, siempre colóquela en el estuche flexible (FD-A05), un accesorio estándar, y tenga cuidado de que la placa de calibración de blancos no quede expuesta a la luz ambiental o el polvo.

I Vidrio de protección

- El valor de la medición será afectado si la porción de vidrio del vidrio de protección está sucia. Tenga cuidado de que no se ensucie. Si hubiera polvo o suciedad en el mismo, utilice un soplador para sopletearlo o remuévalo suavemente con un paño suave, limpio y seco. Nunca utilice solventes tales como quitapintura o benceno.
- El Vidrio protector deberá retirarse del instrumento solo para ser reemplazado con el Filtro de polarización.
- Cuando no esté unido al instrumento, asegúrese de almacenar con cuidado el Vidrio protector para que no se pierda y protéjalo de la suciedad o las rayas.

I Filtro de polarización

 Cuando no esté unido al instrumento, asegúrese de almacenar con cuidado el Filtro de polarización para que no se pierda y protéjalo de la suciedad o las rayas.

I Máscara de patrón

- No toque el puerto de la máscara de patrón con la mano, ni permita que se ensucie o se raye.
- Cuando no utilice la máscara de patrón, colóquela en el estuche flexible (FD-A05), un accesorio estándar, y tenga cuidado de que la máscara de patrón no resulte expuesta a la luz ambiental o al polvo.

I Regla (FD-7 únicamente)

 Se aplicó a la superficie deslizante un revestimiento que mejora el deslizamiento. Si hubiera polvo o suciedad en el mismo, utilice un soplador para sopletearlo o remuévalo suavemente con un paño suave, limpio y seco. Nunca utilice solventes tales como quitapintura o benceno.

I Adaptador de iluminancia (FD-7 únicamente)

- El adaptador de iluminancia debe ser utilizado en combinación con el instrumento que tenga el mismo número de apareamiento.
- No permita que el adaptador de iluminancia (FD-A03) se ensucie o raye.
- Cuando no utilice el adaptador de iluminancia, siempre colóquelo en el estuche flexible (FD-A05), un accesorio estándar, y tenga cuidado de que el adaptador de iluminancia no quede expuesto a la luz ambiental o el polvo.

I Alimentación eléctrica

- Cuando el instrumento no esté siendo utilizado, apáguelo.
- Cargue el instrumento utilizando el adaptador de CA o desde una PC a través del cable USB.
- Siempre utilice el adaptador de CA suministrado como accesorio estándar y conéctelo a un tomacorriente del voltaje y la frecuencia requeridas. Utilice una fuente de alimentación de CA del voltaje requerido (dentro del ±10%).

1 Sistema

- No someta al instrumento a fuertes impactos o vibraciones. El hacerlo podría ocasionar un deterioro del desempeño o una falla.
- Debido a que el puerto de medición de la muestra es un componente óptico extremadamente preciso, deberá
 tenerse mucho cuidado para evitar que se ensucie o quede expuesto a impactos. Compruebe que el puerto de
 medición de la muestra esté siempre cubierto por el Vidrio protector o por el Filtro de polarización, aún cuando
 el instrumento no esté en uso.
- El instrumento podría ocasionar interferencia si se lo utiliza cerca de un televisor, una radio, etc.
- Cuando el instrumento esté expuesto a una intensa electricidad estática externa, la pantalla LCD podría quedar en blanco o el resultado de la medición podría no ser exhibido correctamente. Si el instrumento se estuviera comunicando con un dispositivo externo, la comunicación podría resultar interrumpida. En estos casos, apague el instrumento y luego vuélvalo a encender. Si aparecieran manchas negras en el LCD, espere hasta que desaparezcan naturalmente.
- Cuando apague el instrumento y lo encienda de nuevo, espere varios segundos después de haberlo apagado.

L Batería interna de iones de litio

- El número de mediciones posibles por carga con la batería interna de iones de litio es de 2.000. (Cuando está nueva y totalmente cargada)
- Cuando se adquiere, la batería no está cargada. Consulte la página Es-25 "Conexión del adaptador de CA" y cárguela correctamente.
- Cargue la batería a una temperatura de entre 0°C y 40°C.
- · La batería interna de iones de litio se carga plenamente en alrededor de 3,6 horas. No hay que preocuparse por sobrecargar la batería.

Notas • No intente reemplazar la batería interna de iones de litio usted mismo. Póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.

Notas sobre almacenamiento

- El instrumento deberá ser almacenado a una temperatura de entre 0°C y 45°C y una humedad relativa de entre 0% y 85% (a 35°C) sin condensación. No almacene el instrumento en zonas sometidas a altas temperaturas, alta humedad, bruscos cambios de temperatura, o donde puedan tener lugar congelamiento o condensación, porque dichas circunstancias podrían ocasionar una falla. Le recomendamos que almacene el instrumento con un agente de secado a una temperatura de alrededor de 20°C.
- No deje el instrumento dentro de la guantera o el baúl de un automóvil. De lo contrario, a mediados del verano o del invierno la temperatura y/o humedad podrían exceder el rango permisible de almacenamiento, lo que ocasionaría una falla.
- Conserve los materiales de embalaje utilizados para el envío y utilícelos para transportar el instrumento. Esto protege el instrumento de los cambios repentinos de la temperatura y de las vibraciones y los golpes.
- No almacene el instrumento en áreas en las que haya presentes polvo, humo de cigarrillos o gases químicos. El hacerlo podría ocasionar un deterioro del desempeño o una falla.
- · Si ingresara polvo dentro del puerto de medición de muestras, el instrumento no podrá medir con exactitud. Compruebe que el puerto de medición de la muestra esté siempre cubierto por el Vidrio protector o por el Filtro de polarización, aún cuando no esté usando el instrumento. Cuando no utilice el instrumento, colóquelo para su almacenamiento en el estuche flexible (FD-A05), un accesorio estándar.
- La placa de calibración de blancos (FD-A06) y el adaptador de iluminancia (FD-A03) (FD-7 únicamente) podrían decolorarse si se los dejara expuestos a la luz. Por ello, excepto cuando los utilice, siempre almacénelos de forma tal que no estén expuestos a la luz ambiental.
- Asegúrese de conservar todos los materiales de embalaje (caja de cartón, material de protección, bolsas plásticas, etc.). Pueden ser utilizados para proteger el instrumento durante el transporte al taller de servicio para su mantenimiento (recalibración, etc.).
- · Cuando no utilice el instrumento durante un período de tiempo prolongado, le recomendamos que le suministre una carga auxiliar cada año para evitar que la batería se descargue demasiado.

Notas sobre limpieza

- Cuando el instrumento esté sucio, límpielo con un paño suave, limpio y seco. Nunca utilice solventes tales como quitapintura o benceno.
- Cuando la placa de calibración de blancos (FD-A06) esté sucia, límpiela con un paño suave, limpio y seco. Si la suciedad fuera difícil de remover, límpiela con un paño humedecido con solución limpiadora de lentes disponible comercialmente. Luego elimine la solución con un paño humedecido con agua, y deje que la placa se seque.
- Si el instrumento se descompusiera, no trate de desarmarlo y repararlo usted mismo. Póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.

Método de desecho

 Asegúrese de que el instrumento, sus accesorios y los materiales de embalaje se desechen o se reciclen correctamente en conformidad con las leyes y regulaciones locales.

•					
T	n		•	_	_
	П	a l	Ш	"	•
_			-		•

Símbolos de seguridad i		
Precauciones de seguridad		. Es-1
Introducción		. Es-3
Notas de utilización		Es-3
Notas sobre almacenamiento		Es-5
Capítulo 1 - Antes de utilizar el instrun	nento	. Es-9
1		
2		
7		
Cambiar entre Vidrio protector y Filtro de pola	rización	Es-21
÷	ancia (accesorio del FD-7 únicamente)	
2 \		
*		
	ción	
	LIUII	
3	de polarización)	
` -	F	
Seleccione la función de medición		Es-33
Configuración de las condiciones de medición		Es-34
Capítulo 4 - Medición		. Es-83
Medición de la densidad	FD-7 FD-5 ((a))	Es-85
Medición del índice de área de punto	FD-7 FD-5 ((a))	Es-87
Medición de la ganancia de punto	FD-7 FD-5 ((a))	Es-89
Medición de Trapping	FD-7 FD-5 ((a))	Es-92
Medición de diferencia de densidad	FD-7 FD-5 ((a))	Es-94
Medición del radio de área del punto placa PS	FD-7 FD-5 💮 💮	Es-96
Medición de la Ganancia punto placa PS	FD-7 FD-5	
Medición de la Densidad de color directo	FD-7 FD-5 ((a))	Es-103
Medición del color	FD-7 FD-5 ((a))	Es-105
Medición de diferencia de color	FD-7 FD-5 ((a))	Es-106
Medición de la iluminancia	FD-7	Es-108
Medición del balance de gris	FD-7 FD-5 ((a))	Es-110
Medición de la Dist. mediotono	FD-7 FD-5 ((a))	Es-113
Medición de prueba ISO	FD-7 FD-5 ((a))	Es-117
Medición de Igualar Objetivo	FD-7 FD-5 ((a))	Es-120
Medición del índice del papel	FD-7 FD-5	Es-126
Mediciones automáticas	FD-7 FD-5	Es-127
Medición de barrido	FD-7 (6)	Es-130

Capítulo 5 - Otras funciones	Es-133
Conexión a una PC	Es-134
Parámetros del FD-7/5	Es-136
Verificación de la información del FD-7/5	Es-147
Capítulo 6 - Solución de problemas	Es-149
Mensajes de error	Es-150
Verificación de un mal funcionamiento	Es-152
Reseteo de la CPU	Es-152
Capítulo 7 - Apéndice	Es-153
Condiciones de los gráficos de medición de barrido	Es-154
Dimensiones externas	Es-155
Especificaciones	Es-156

Antes de utilizar el instrumento

Accesorios estándar	Es-10
Accesorios opcionales	Es-1
Diagrama del sistema	Es-12
FD-7	Es-12
FD-5	Es-12
Nombres y funciones de las piezas	Es-13
Cuerpo del instrumento, Placa de calibración de blancos, Máscara de patrón	Es-1
Panel de control / Pantalla (pantalla LCD)	Es-1:

Accesorios estándar


Nombre	Descripción
Placa de calibración de blancos FD-A06	Utilizada para realizar una calibración de blancos para mediciones colorimétricas.
Vidrio de protección FD-A04	Colocado en el instrumento. Protege el puerto de medición de muestras para que no puedan penetrar el polvo y la suciedad. Usado para mediciones de reflectancia (no polarizado).
Filtro de polarización FD-A08	Usado para las mediciones polarizadas (mediciones de reflectancia con el filtro polarizado). Usando el Filtro de polarización para mediciones se puede proporcionar resultados de medición que consideren los efectos del secado.
Máscara de patrón FD-A01	Utilizada para medir con exactitud una muestra apuntando a la ubicación de la muestra que se desea medir.
Regla FD-A02	Utilizada cuando está conectado a una PC para realizar mediciones de barrido. Memo No incluido con el FD-5.
Adaptador de iluminancia FD-A03	Utilizado cuando se realizan mediciones de iluminancia. [Memo] No incluido con el FD-5.
Adaptador de CA* AC-A305J (Norteamérica, Sudamérica y Taiwán) FW7711/0.7 (Europa)	Utilizado para suministrar alimentación eléctrica al instrumento desde un tomacorriente de CA. (Norteamérica, Sudamérica y Taiwán) Entrada: 100-240 V ∼ 50/60 Hz, 0,15 A Salida: 5 V == 1 A (Europa) Entrada: 100-240 V ∼ 50-60 Hz, 100 mA Salida: 5 V == 700 mA
Cable USB* IF-A23 (en todo el mundo excepto Europa) IF-A17 (Europa)	Utilizado para conectar el instrumento a una computadora personal (PC). Cuando utilice el adaptador de CA, la alimentación eléctrica puede ser suministrada a través del cable.
Estuche flexible FD-A05	Utilizado para almacenar el instrumento junto con sus accesorios.
Software de gestión de datos FD-S1w	Software para recibir datos de FD-7/FD-5 a Excel, para configurar grupos de colores en el instrumento y guardar/ configurar datos de iluminante de usuario.

^{*}La forma difiere de acuerdo con la región.


Accesorios opcionales

Nombre	Descripción
basICColor catch all software de gestión de colores	Software que pueda operar el instrumento desde una PC, realizar mediciones de barrido y procesamiento de datos, y gestión de archivos.
Etapa de medición automática de color XY ColorScoutA3+	Fase para un posicionamiento de instrumento automático y medición de gráficos de colores con alta eficiencia.
Software de gestión de color SpectraMagic® NX CM-S100w	Software para el control de calidad con pantalla altamente personalizable e impresiones de pantalla.

Diagrama del sistema

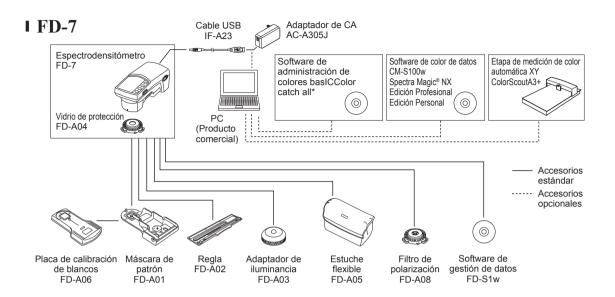

I FD-5

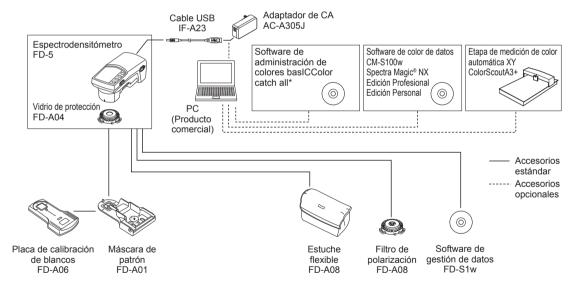



Capaz de verificar la conformidad del dispositivo de impresión offset con la certificación (ISO 12647-2).

Nombres y funciones de las piezas

No	mbre	Función	Página de referencia
1.	Pantalla LCD	Exhibe elementos de configuración, resultados de las mediciones y mensajes. Para obtener detalles, consulte "Panel de control".	Página Es-15
2.	Panel de control	Utilizado para conmutar pantallas o seleccionar/ determinar/guardar los elementos de la configuración.	Página Es-15
3.	Puerto de medición de la muestra	El puerto para medir la muestra.	Página Es-21
4.	Máscara de patrón (FD-A01) (accesorio estándar)	Utilizada para medir con exactitud una muestra apuntando a la ubicación de la muestra que se desea medir.	Páginas Es-19, Es-20
5.	Palanca de bloqueo de la máscara de patrón	Utilizado para bloquear la máscara de patrón cuando se la adosa y para liberarla cuando se la retira. Para obtener detalles, consulte "Colocación/Remoción de la máscara de patrón" en la página Es-19.	Páginas Es-19, Es-20
6.	Clavija presionable del interruptor de detección	Presionando el instrumento hacia abajo desde arriba, la clavija presionable del interruptor de detección empuja el	_
7.	Interruptor de detección del disparador de medición	interruptor de detección del disparador de medición para ejecutar la medición.	_
8.	Botón de medición	Presione este botón para realizar calibraciones o mediciones. Memo No funciona en el FD-5.	Páginas Es-108, Es-130, Es-134
9.	Etiqueta de Nº de apareamiento de la placa de calibración de blancos	Muestra el Nº de identificación de la placa para calibración de blancos que puede ser utilizada con el instrumento.	Página Es-18
10.	Etiqueta de Nº de apareamiento del adaptador de iluminancia	Muestra el Nº de identificación del adaptador de iluminancia que puede ser utilizado con el instrumento. [Memo] FD-7 únicamente.	Página Es-23
11.	Terminal de conexión USB	Utilizado para conectar el instrumento a una PC con el cable opcional para USB.	Página Es-134
		Cuando utilice el adaptador de CA, la alimentación eléctrica puede ser suministrada a través del cable USB.	Página Es-25
12.	Interruptor de encendido	Utilizada para encender y apagar el instrumento. Colocando este interruptor en "O" se apaga el instrumento, y colocándolo en "I" se lo vuelve a encender.	Página Es-27

I Cuerpo del instrumento, Placa de calibración de blancos, Máscara de patrón

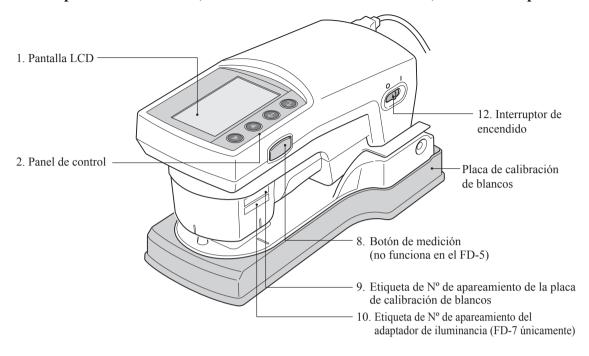


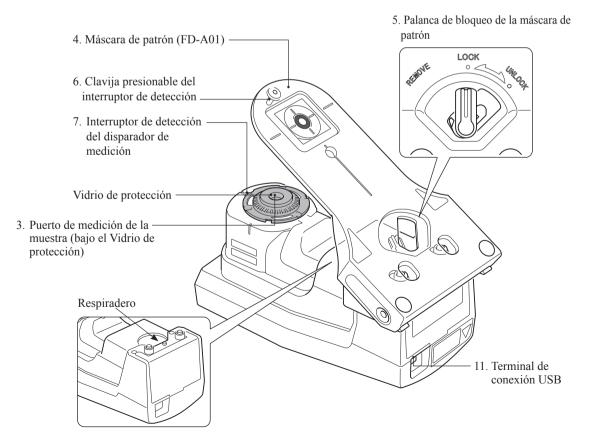

I Panel de control / Pantalla (pantalla LCD)


☐ Panel de control

Ubicada sobre la superficie superior del instrumento está la pantalla LCD que permite exhibir los resultados de las mediciones con el instrumento y los mensajes, y los botones de control para configurar los diversos parámetros de las mediciones y conmutar la pantalla.

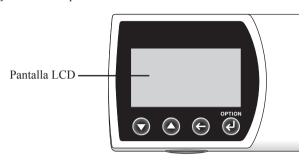

☐ Exhibición en pantalla (pantalla LCD)

La pantalla LCD exhibe elementos de configuración, resultados de las mediciones y mensajes. La configuración básica de la pantalla se muestra en las siguientes figuras.

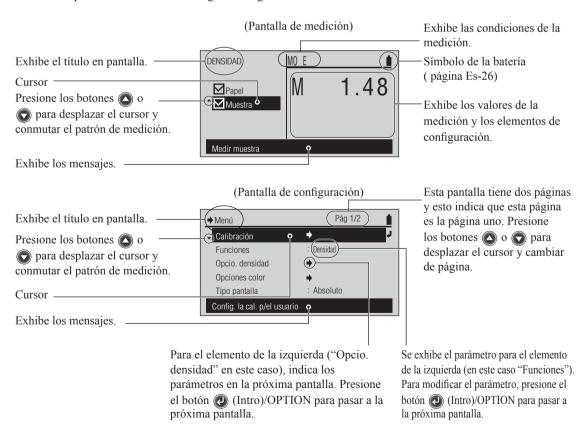

Preparación

Placa de calibración de blancos	Es-18
Colocación/Remoción de la máscara de patrón	Es-19
Colocación de la máscara de patrón	Es-19
Manipulación de la máscara de patrón durante las mediciones	Es-20
Remoción de la máscara de patrón	Es-20
Cambiar entre Vidrio protector y Filtro de polarización	Es-21
Quitar el Vidrio protector o el Filtro de polarización.	Es-21
Colocar el Filtro de polarización o el Vidrio protector	Es-22
Colocación/Remoción del adaptador de iluminancia	
(accesorio del FD-7 únicamente)	Es-23
Colocación del adaptador de iluminancia	Es-23
Remoción del adaptador de iluminancia	Es-23
Regla (accesorio del FD-7 únicamente)	Es-24
Conexión del adaptador de CA	Es-25
Colocación del adaptador de CA	Es-25
Advertencia de la batería	Es-26
Cuando es exhibido el mensaje de voltaje de batería bajo	Es-26
ENCENDIDO y APAGADO del instrumento	Es-27
Función de apagado automático	Es-27
Selección del idioma de la pantalla (cuando se enciende el FD-7/5 por primera vez)	Es-28




Placa de calibración de blancos

Los datos de la calibración de blancos se adjuntan a la placa de calibración de blancos incluida con el instrumento y son guardados en el instrumento.

Notas

- Se incluye en el instrumento y la placa de calibración de blancos un número de cinco dígitos denominado "Número
 de apareamiento", que es un número separado de sus respectivos números de serie. La placa de calibración de blancos
 debe ser utilizada en combinación con el instrumento que tenga el mismo número de apareamiento.
- Cuando no utilice la placa de calibración de blancos, siempre colóquela en el estuche flexible (FD-A05), un accesorio
 estándar, y tenga cuidado de que la placa de calibración de blancos no quede expuesta a la luz ambiental o el polvo.

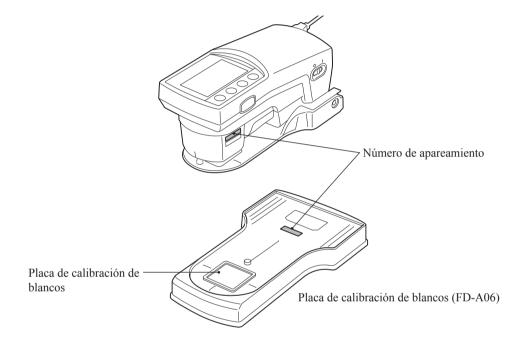

Colocación/Remoción de la máscara de patrón

La máscara de patrón es utilizada para medir con exactitud una muestra apuntando a la ubicación de la muestra que se desea medir.

Retire la máscara de patrón cuando efectúe mediciones de iluminancia y cuando realice mediciones de barrido conectado a una PC.

Notas

- El valor de la medición resultará afectado si el puerto de la máscara de patrón estuviera sucio. Tenga cuidado de que no se ensucie. Si hubiera polvo o suciedad en el mismo, utilice un soplador para sopletearlo o remuévalo suavemente con un paño suave, limpio y seco. Nunca utilice solventes tales como quitapintura o benceno.
- Tenga cuidado, ya que el instrumento podría caerse si usted cometiera un error cuando coloque o retire la máscara de patrón o cuando la bloquee o desbloquee.


Memo /


La medición de iluminancia y la medición de barrido conectado a una PC son características exclusivas del FD-7.


Coloque o retire la máscara de patrón utilizando el siguiente procedimiento.


I Colocación de la máscara de patrón


1 Alinee la palanca de bloqueo de la máscara de patrón con "REMOVE" (Retirar).

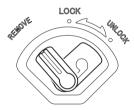


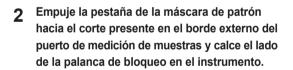

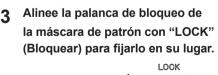

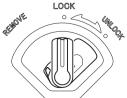

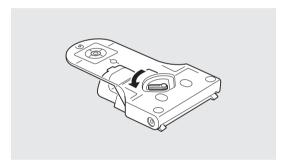


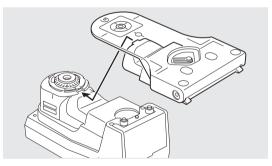




I Manipulación de la máscara de patrón durante las mediciones


Cuando mida, para utilizar el instrumento alinee la palanca de bloqueo de la máscara de patrón con "UNLOCK" (Desbloquear).

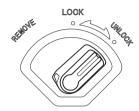

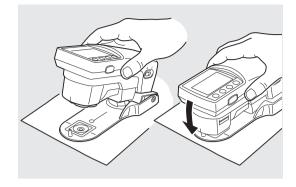



I Remoción de la máscara de patrón

1 Alinee la palanca de bloqueo de la máscara de patrón con "REMOVE" (Retirar).

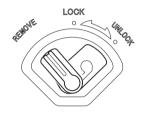

2 Tire de la máscara de patrón desde el lado de la palanca de bloqueo para retirarla.

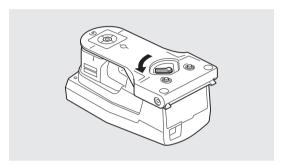

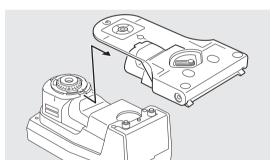

Cambiar entre Vidrio protector y Filtro de polarización

Este instrumento se entrega con el Vidrio protector colocado sobre el puerto de medición de la muestra. Puede unir el Vidrio protector o el Filtro de polarización sobre el puerto de medición de la muestra a la función de medición que pretende usar y para su aplicación particular.


Para mediciones de <% Punto placa PS> o <Ganancia punto placa PS>, se recomienda usar el Filtro de polarización. Para mediciones de <Iluminancia> o <Papel>, no debe usarse el Filtro de polarización. Si se utiliza el Filtro de polarización con estas funciones de medición, los valores de medición pueden ser incorrectos.

El cambio entre los dos accesorios puede realizarse de la siguiente manera. (Las ilustraciones muestran el cambio del Vidrio protector al Filtro de polarización).

- Para proteger el puerto de medición de la muestra y evitar el ingreso de polvo, etc., siempre debe estar cubierto
 por el Vidrio protector o por el Filtro de polarización.
- El Vidrio protector es necesario para que el instrumento realice la compensación de longitud de onda al realizar el calibrado de blancos. Tenga cuidado de no perder el Vidrio protector cuando se retire y sea reemplazado en el instrumento por el Filtro de polarización.

Notas

- El valor de medición se verá afectado si la parte de vidrio del Vidrio protector o del Filtro de polarización se encuentra sucia. Tenga cuidado de no dejar que se ensucie. Si tiene polvo o suciedad, utilice un secador de pelo para soplarlo o retírelo con cuidado con un paño suave, limpio y seco. No utilice solventes como solvente o benceno.
- El valor de medición cambia según si se encuentra colocado el Vidrio protector o el Filtro de polarización. Al comparar las mediciones, asegúrese de que se tomaron con el mismo elemento colocado (Vidrio protector o Filtro de polarización).
- Cuando no lo utilice, asegúrese de almacenar con cuidado el accesorio no usado (Vidrio protector o Filtro de polarización) y protéjalo de la suciedad o las rayas.
- Después de colocar el Filtro de polarización por primera vez, es necesario realizar una calibración cero antes de realizar una calibración de blancos. Vea Es-31

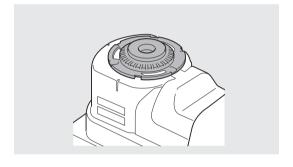






Vidrio protector

Filtro de polarización


I Quitar el Vidrio protector o el Filtro de polarización.

- Mientras presiona el borde del elemento adjunto (Vidrio protector o Filtro de polarización), gírelo a la izquierda hasta que se detenga y la marca ▲ quede alineada con la línea en el marco negro.
- Mientras tiene cuidado de no dejar caer elemento adjunto, de vuelta el instrumento para que el elemento adjunto caiga en su mano.

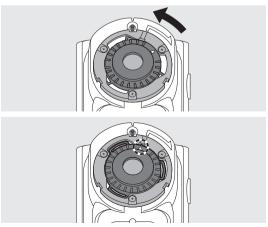

I Colocar el Filtro de polarización o el Vidrio protector

- 1 Coloque el elemento adjunto (Filtro de polarización o Vidrio protector) sobre la apertura de medición de la muestra con la marca ▲ en el elemento alineada con la línea en el marco negro alrededor de la apertura de medición de la muestra y ajuste las pestañas del elemento en los espacios correspondientes del marco.
- 2 Mientras presiona el borde del elemento adjunto, gírelo a la derecha hasta que se haga clic y la ▲ marca quede alineada con el tornillo en el marco negro.

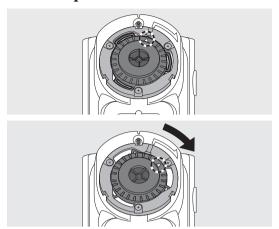

Colocación/Remoción del adaptador de iluminancia (accesorio del FD-7 únicamente)


El adaptador de iluminancia se utiliza cuando se efectúan mediciones de iluminancia.

Memo /

La medición de iluminancia es una característica del FD-7 únicamente.

Notas

- El vidrio protector debe estar colocado en el instrumento al usar el Adaptador de iluminancia. No utilice el Adaptador de iluminancia con el Filtro de polarización colocado en el instrumento.
- Se incluye en el instrumento y el adaptador de iluminancia un número de cinco dígitos denominado "Número de apareamiento", que es un número diferente de sus respectivos números de serie. El adaptador de iluminancia debe ser utilizado en combinación con el instrumento que tenga el mismo número de apareamiento.

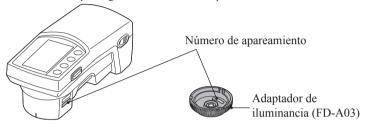

Coloque o retire el adaptador de iluminancia utilizando el siguiente procedimiento.

Memo/ Coloque o retire el adaptador de iluminancia con la máscara de patrón removida.


I Colocación del adaptador de iluminancia

- 1 Coloque el adaptador de iluminancia sobre el puerto de medición de muestras de modo que la marca del adaptador de iluminancia ▲ quede alineada con el punto de partida de la marca

 utilizada para posicionar sobre el borde externo del puerto de medición de muestras.
- 2 Sostenga el borde externo del adaptador de iluminancia y gírelo en la dirección de la flecha (en sentido horario). Para fijarlo gírelo hacia la posición donde la marca ▲ se alinea y detiene en el punto extremo de la marca ⊸.

I Remoción del adaptador de iluminancia

- 1 Sostenga el borde externo del adaptador de iluminancia y gírelo en la dirección opuesta a la de la flecha (en sentido antihorario) para retirarlo. Gírelo hasta que la marca ▲ del adaptador de iluminancia esté en la posición de inicio de la marca ← en el instrumento utilizado para posicionamiento.
- 2 Sujete el borde externo del adaptador de iluminancia y retírelo.

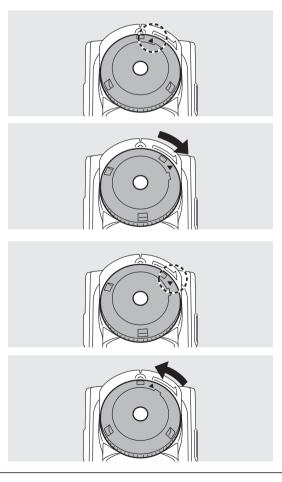


Regla (accesorio del FD-7 únicamente)

La regla se utiliza cuando está conectado a una PC para realizar mediciones de barrido.

- El valor de la medición resultará afectado si la abertura de la Regla estuviera sucia. Tenga cuidado de que no se
- Se aplicó a la superficie deslizante un revestimiento que mejora el deslizamiento. Si hubiera polvo o suciedad en el mismo, utilice un soplador para sopletearlo o remuévalo suavemente con un paño suave, limpio y seco. Nunca utilice solventes tales como quitapintura o benceno.

- **Memo** / La medición de barrido conectado a una PC es una característica exclusiva del FD-7.
 - · La regla es utilizada con la máscara de patrón retirada.

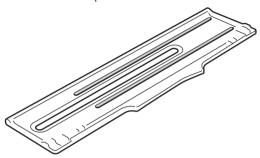

Notas

Las ranuras de la regla y la punta del Vidrio protector o Filtro de polarización puede desgastarse al realizar mediciones de rastreo durante un largo período de tiempo. Cuando se desgastan el instrumento se desliza deficientemente. lo cual podría ocasionar errores. Si se permite que el desgaste avance, la altura de la medición ya no será adecuada, lo que podría conducir a errores de medición. Recomendamos el mantenimiento a intervalos regulares de estos accesorios.

Conexión del adaptador de CA

Este instrumento opera con su batería interna de iones de litio, pero cuando utilice el instrumento durante A período de tiempo prolongado recomendamos utilizar el adaptador de CA (AC-A305F o FW7711/0.7) o la alimentación eléctrica de la barra colectora USB.

La batería interna de iones de litio es cargada por el adaptador de CA o la alimentación eléctrica de la barra colectora USB.

- Notas Siempre utilice el adaptador de CA (AC-A305F o FW7711/0.7) incluido como adaptador de CA del instrumento.
- Memo / El adaptador de CA se conecta por medio del cable USB (IF-A23 o IF-A17).
 - La alimentación eléctrica por la barra colectora USB es una manera de suministrar alimentación eléctrica desde una PC a través del cable USB.

I Colocación del adaptador de CA

[Procedimiento operativo]

El adaptador de CA puede ser enchufado o desenchufado incluso cuando el instrumento está encendido, pero aquí está conectado con el instrumento apagado.


Asegúrese de que el instrumento esté apagado (el interruptor de encendido esté volcado hacia "O").




Enchufe el conector del cable USB (tipo A) al adaptador de CA.



Conecte el conector del cable USB (tipo B) al terminal de conexión USB.

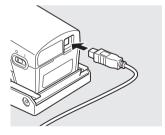


Inserte el enchufe del adaptador de CA a un tomacorriente.

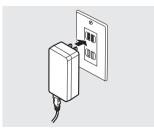

I Advertencia de la batería

Cuando se agote la capacidad de la batería interna de iones de litio, el símbolo de la batería en la pantalla LCD cambiará y se exhibirá el símbolo de batería baja.

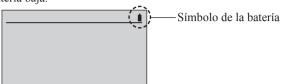

Símbolo de la batería	Estado	Descripción	Comentario
2	Carga	Cuando se carga a través del adaptador de CA o la alimentación eléctrica de la barra colectora USB, se exhibirá como símbolo de la batería el símbolo de carga de la misma. Memo No se exhibe cuando el instrumento se apaga, pero la batería interna de iones de litio continuará cargándose. No hay que preocuparse por sobrecargar la batería.	Con el instrumento apagado, la batería puede ser cargada totalmente en alrededor de 3,6 horas.
۵	Batería baja	Aun cuando esté exhibido este símbolo se puede no obstante continuar con las mediciones durante un tiempo, pero le recomendamos que pronto cargue la batería interna de iones de litio mediante el adaptador de CA o la alimentación eléctrica a través de la barra colectora USB.	Luego de que se exhiba este símbolo se puede medir alrededor de 200 veces.
1	Batería completa	La batería interna de iones de litio tiene suficiente carga durante la operación a batería.	Con una batería nueva y completamente cargada se pueden efectuar alrededor de 2.000 mediciones.

I Cuando es exhibido el mensaje de voltaje de batería bajo

Si usted continúa utilizando el instrumento cuando está exhibido el símbolo de batería baja, se exhibirá el mensaje de error de voltaje de batería bajo y el instrumento se apagará automáticamente luego de unos pocos segundos. Utilice inmediatamente el adaptador de CA o la alimentación eléctrica de la barra colectora USB. Esto cargará la batería interna de iones de litio.

ENCENDIDO y APAGADO del instrumento

[Procedimiento operativo]

Encendido

Deslice el interruptor de encendido hacia el lado "I".



El equipo está encendido.

Apagado del instrumento

Deslice el interruptor de encendido hacia el lado "O".



Luego de que se guarden en el instrumento parámetros tales como las condiciones de medición, el mismo se apagará.

I Función de apagado automático

Este instrumento incluye una función apagado automático. Cuando los botones de control no se utilizan durante alrededor de 1 hora, la energía se Apaga automáticamente.


Las configuraciones tales como las condiciones de medición son guardadas cuando se apaga el equipo, de modo que cuando se lo vuelva a encender se pueda comenzar a operar el mismo con las mismas configuraciones que cuando se lo apagó por última vez.

Memo . Cuando el equipo se apague con la función de apagado automático, el interruptor de encendido quedará del lado "1". Deslícelo hacia el lado "O".

I Selección del idioma de la pantalla (cuando se enciende el FD-7/5 por primera vez)

Cuando se encienda el instrumento por primera vez luego de adquirido, la pantalla <Lenguaje> será exhibida en inglés.

Se puede seleccionar y modificar el idioma de la pantalla de entre un total de seis idiomas incluyendo el inglés.

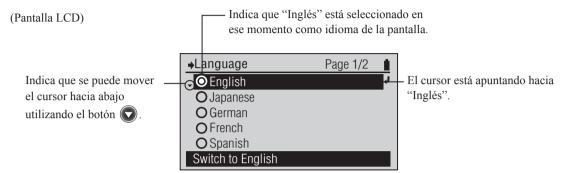


[Procedimiento operativo]

1 Desplace el cursor hacia el idioma que desee seleccionar con los botones o o, y luego presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Confirmar cambio>.

Desplace el cursor hacia "Aceptar" con el botón , y luego presione el botón (2) (Intro)/OPTION.

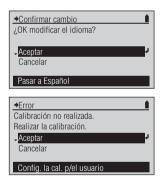

Luego de la pantalla inicial se exhibirá la pantalla de indicación de calibración. Seleccione "Aceptar" para ejecutar la calibración o seleccione "Cancelar" para omitirla.

Preparación para la medición

riujo	de la medición	ES-30
Proce	edimiento básico	Es-30
Parár	netros opcionales	Es-30
	ración cero (necesaria solo para el Filtro de polarización)	
	ación blanco	
Selecc	cione la función de medición	Es-33
Config	guración de las condiciones de medición	Es-34
Cond	liciones de la medición de densidad	Es-35
	Dens. objetivo	Es-35
	Dens. objetivo - Selecc. objetivo	Es-36
	Dens. objetivo - Editar objetivo - Medir	Es-37
	Dens. objetivo - Editar objetivo - Eliminar	
	Dens. objetivo - Editar objetivo - Toler. densidad	
Conf	iguración de los valores numéricos y caracteres	
	Dens. objetivo - Editar objetivo - Editar	
	Dens. objetivo - Editar objetivo - Editar nombre	
	Dens. objetivo - Toler. predet.	
	Cond. medición	
	Ref. den.blanco	
П	Densidad Status	
П	Factor Y-N	
П	Referen. %Punto: Ganancia punto	
П	Referen. %Punto: Gan. punto PS	
	Referen. %Punto: Balance de gris	
	Referen. %Punto: Dist. mediotono	
	Filtro densidad	
	Método Trapping	
	L.onda D spot	Es-59
	liciones de la medición de colores	
	Color objetivo	
	Color objetivo - Selec. objetivo	
	Color objetivo - Editar objetivo - Medir	
	Color objetivo - Editar objetivo - Eliminar	Es-64
	Color objetivo - Editar objetivo - Toleranc. color	
	Color objetivo - Editar objetivo - Editar	Es-67
	Color objetivo - Editar objetivo - Editar nombre	Es-68
	Color objetivo - Toler. predet.	
	Cond. medición	
	Iluminante	
	Observador	
	Espacio color	Es-73
	Fórmula dif	
	Índice color	
	Administración de grupo de colores - Seleccionar grupo de colores	Es-77
	Administración de grupo de colores - Fijar fondo	
	Administración de grupo de colores - Convertir fondo	
	Administración de grupo de colores - Tipo estimado tinta	
Tipo	pantalla	Es-81
-	. med. pol	
	r	

Flujo de la medición

I Procedimiento básico

I Parámetros opcionales

Encendido (página Es-27)



Seleccione el idioma de la pantalla (página Es-28)

* Según sea necesario, como por ejemplo cuando se enciende el equipo por primera vez

Calibración (página Es-31)



Configure el instrumento de medición (páginas Es-28, Es-136-Es-146)

* Según sea necesario, como por ejemplo cuando se enciende el equipo por primera vez

Seleccione la función de medición (página Es-33)


* Según sea necesario, como por ejemplo cuando cambie el elemento de medición respecto del de la vez anterior





Configure las condiciones de la medición (páginas Es-34, Es-35-Es-81)

* Según sea necesario, como por ejemplo cuando cambie las condiciones de medición respecto de las de la vez anterior

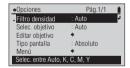

(Ejemplo de pantalla de opciones de "DENSIDAD")

Medición (páginas Es-33, Es-83-Es-131)



Finalización de la medición (página Es-27)



Calibración


I Calibración cero (necesaria solo para el Filtro de polarización)

Cuando la "Medic. polarizada" cambia de "Apagada" a "Encendida", o cuando la "Medic. polarizada" esté configurada en "Auto" y se ha detectado la presencia del Filtro de polarización, aparecerá la pantalla de calibración que solicita que se realice una calibración cero. Después de realizar la calibración cero, los resultados se almacenarán en el instrumento aún si se apaga la energía.


Memo . Al usar varios instrumentos con varios Filtros de polarización, asegúrese de usar el Filtro de polarización con el instrumento donde se realizó la calibración cero para este Filtro de polarización. Si no está seguro de si se realizó una calibración cero para el Filtro de polarización que está colocado en el instrumento, se recomienda que realice nuevamente la calibración cero.

[Procedimiento operativo]

- Cuando la "Medic. polarizada" cambia de "Apagada" a "Encendida" o a "Auto", y se ha salido del menú, aparecerá la pantalla de calibración.
- 2 Compruebe que esté resaltada la "Calibración cero". En caso de ser necesario, use el botón 🔼 para mover el cursor a "Calibración cero".
- Apunte la apertura de medición de muestra al aire.
- 4 Cierre la máscara objetivo para que el contacto de presión del interruptor de detección presione el interruptor de detección que comienza la medición.
- Mantenga la máscara objetivo cerrada hasta que escuche otro sonido. La calibración cero necesita varios segundos para finalizar. Mantenga la máscara objetivo y el instrumento apuntando al aire hasta que escuche otro sonido.
- Continúe con la Calibración blanco (página Es-32).

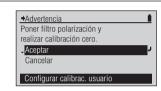



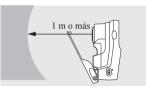





Para realizar una calibración cuando se muestra una pantalla diferente de la pantalla de solicitud de calibración, realícela desde la pantalla <Menú>. Consulte la página Es-32.

"Calibración cero" no se mostrará si la "Medic. polarizada" está establecida en "Apagada".

- No dirija el puerto de medición de la muestra hacia una fuente de luz (incluso iluminación como una lámpara fluorescente).
- Mantenga el puerto de medición de la muestra a más de 1 metro de los elementos reflectantes (manos, mesas, paredes, etc.).

Escuchará un sonido y verá que se muestra el texto "Calibrando...".

Aparecerá la fecha y hora de la calibración cero y el cursor se moverá a "Calibración blanco".

Calibración

I Calibración blanco

Este instrumento debe realizar una calibración de blancos luego de que sea encendido por primera vez o luego de que haya transcurrido una cantidad especificada de tiempo a partir de la última calibración de blancos. También debe realizarse una Calibración de blanco al cambiar entre el Vidrio protector y el Filtro de polarización que cubre la muestra que mide la apertura.

Notas

- Memo / Datos específicos de calibración son adjuntados a la placa de calibración de blancos incluida.
 - La lectura puede fluctuar levemente debido a cambios en la temperatura ambiental o a la generación de calor ocasionada por la operación repetida del instrumento. En este caso, asegúrese de realizar la calibración de blancos regularmente.
 - Si la temperatura ambiental cambiara mucho, podría ser exhibida la pantalla de indicación de calibración. En este caso, asegúrese de realizar la calibración de blancos.
 - Cuando transcurra una cantidad fija de tiempo desde la última calibración de blancos, se exhibirá la pantalla de indicación de calibración. Este vencimiento de la calibración puede ser modificado. Consulte la página Es-141 "Configuración del vencimiento de la calibración de blancos".
 - Si se necesita una calibración cero (página Es-31), debe realizarse antes de realizar la calibración de blancos.
 - Se incluye en el instrumento y la placa de calibración de blancos un número de cinco dígitos denominado "Número de apareamiento", que es un número separado de sus respectivos números de serie. La placa de calibración de blancos debe ser utilizada en combinación con el instrumento que tenga el mismo número de apareamiento. (página Es-18)
 - Efectúe la calibración de blancos en las mismas condiciones de temperatura que cuando se realizan mediciones.
 - Antes de efectuar la calibración de blancos permita que el instrumento y la placa de calibración de blancos se adapten totalmente a la temperatura ambiente.
 - · La compensación de la longitud de onda se realiza simultáneamente con la calibración de blanco cuando la calibración de blanco se realiza con el Vidrio protector colocado, pero no se realiza cuando se encuentra colocado el Filtro de polarización. Al utilizar el Filtro de polarización, aparecerá el mensaje "Recomendada Compens. long. onda." alrededor de una vez por mes. cando aparece este mensaje, reemplace el Filtro de polarización con el Vidrio protector y realice la calibr. blanco para poder realizar una compensación de longitud de onda.

[Procedimiento operativo]

Cuando aparece una pantalla de solicitud de calibración* seleccione "Aceptar". (Desplace el cursor hacia "Aceptar" con el botón y presione el botón (Intro)/ OPTION.)

Notas "Error

No se realizó la calibración. Realizar calibración" también puede aparecer.

Configure correctamente el instrumento en la placa de calibración de blancos con el mismo número de apareamiento.

Notas Realice la calibración con la máscara de patrón colocada.


- Presione el instrumento sobre la placa de calibración de blancos.
- 4 Se escuchará otro pitido. Cuando la pantalla "Calibrando..." desaparezca, retire el instrumento.





Para ejecutar la calibración cuando esté exhibida una pantalla distinta de la pantalla de indicación de calibración, ejecútela desde la pantalla <Menú>. Consulte la página Es-34.

Se exhibirá la pantalla <Calibración>.

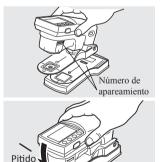



Escuchará un pitido y verá exhibido "Calibrando...".



Se exhibirá una pantalla de medición tal como <DENSIDAD>. O retornará a la pantalla <Menú>.

Seleccione la función de medición

Con este instrumento, puede seleccionar y cambiar la función de medición de los siguientes dieciséis elementos o "Auto".

- · Densidad
- % de puntos
- · Ganancia de punto
- Trapping
- · Diferencia de densidad
- % punto placa PS

- · Ganancia punto placa PS
- · Densidad de color directo
- Color
- · Diferencia de color
- Iluminancia (FD-7 únicamente)
- · Balance gris


- · Dist. mediotono
- · Prueba ISO
- · Igualar Objetivo
- Papel
- Auto

[Procedimiento operativo]

- 1 Cuando esté exhibida <DENSIDAD> u otra pantalla de medición, desplace el cursor hacia el nivel superior con el botón (a) y presione el botón (l) (Intro)/OPTION.
- 2 Desplace el cursor hacia la función de medición que desea seleccionar con los botones o presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Funciones>.

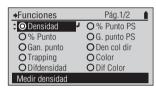

Se exhibirá la pantalla de medición para la función de medición seleccionada.

Funciones (es la configuración inicial)

•	Densidad	Mide la densidad.	
	Densidad		
0	% Punto	Mide el área de punto.	
0	Gan. punto	Mide la ganancia de punto.	
0	Trapping	Medir Trapping.	
0	Difdensidad	Medir diferencia de densidad.	
0	% Punto PS	Mide el área de puntos de la placa PS.	
0	G. punto PS	Mide la ganancia de puntos de la placa PS.	
0	Den col dir	Medir Densidad de color directo.	
0	Color	Mide el color.	
0	Dif Color	Medir diferencia de color.	
0	Iluminancia	Mide la luz ambiental. (FD-7 únicamente)	
0	Balancegris	s Medir balance gris.	
0	Distrmedton	strmedton Medir dist. mediotono.	
0	Prueba ISO	Prueba ISO Medir el cumplimiento del sistema con la norma ISO 12647.	
0	Igual. Obj	Medir la densidad relativa y la diferencia de color a un color objetivo o un grupo de colores objetivo y predice el ajuste de densidad necesaria para ajustar el color de muestra más cerca del objetivo.	
0	Papel	Medir índices de papel.	
0	Auto	Medir en modo automático y cambiar entre "Densidad", "% Punto" o "Color" según la muestra medida.	

Configuración de las condiciones de medición

Antes de realizar mediciones se deben configurar las condiciones de medición en el instrumento, pero cada elemento ha sido configurado con un parámetro inicial, lo que hace posible medir directamente sin configuración previa.

Los parámetros de las condiciones medición se configuran en la pantalla <Menú>. Desplácese hacia la pantalla <Menú> con el siguiente procedimiento.

Cuando sea necesario

Modificar los parámetros.

[Procedimiento operativo]

Cuando el cursor no esté en nivel superior de <DENSIDAD> u otra pantalla de medición, presione el botón (I) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Opciones>.

Desplace el cursor hacia "Menú" con los botones o y presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Menú>.

Memo

Se puede ejecutar la calibración de blancos y configurar las condiciones de medición en la pantalla <Menú>.

L Condiciones de la medición de densidad

☐ Dens. objetivo

Los objetivos de densidad registrados en el instrumento se utilizan para los cálculos de diferencia de densidad para el tipo pantalla "Diferencia" y los resultados de PASA/FALLA para el tipo pantalla "Evaluación" en el modo de medición <DENSIDAD>.




[Procedimiento operativo]

- En la pantalla <Menú>, desplace el cursor hacia "Opcio. densidad" con el botón (Intro)/OPTION.
- Desplace el cursor hacia "Dens. objetivo" con los botones O o y presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de configuración de <Opcio. densidad>.

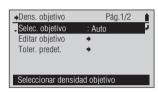

patrón de densidad. Esto cambia esa tolerancia predeterminada.

Se exhibirá la pantalla <Dens. objetivo>.

El patrón de densidad tiene el siguiente tipo de menú. ☐ Selec. objetivo : Seleccione el color de patrón cuando mida la diferencia de densidad en los datos de color de patrón registrados. ☐ Editar objetivo - Medir : Especifique un número y realice una medición. El resultado es registrado como datos de color de patrón. ☐ Editar objetivo - Eliminar : Elimina los datos de color de patrón correspondientes al número especificado. ☐ Editar objetivo - Toler. densidad : Configura la tolerancia utilizada en la evaluación de tipo Aprueba / No aprueba del valor de la medición de los datos de color de patrón correspondientes al número especificado. ☐ Editar objetivo - Editar : Modifica el valor de los datos de color de patrón correspondientes al número especificado. ☐ Editar objetivo - Editar nombre : Cambia el nombre de los datos de color de patrón correspondientes al número especificado. ☐ Toler. predet. : La tolerancia configurada de antemano como tolerancia predeterminada antes de configurar las tolerancias individuales de los datos de color de

☐ Dens. objetivo - Selecc. objetivo



[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Dens. objetivo.>, desplace el cursor hacia "Selec. objetivo" con el botón (2) y presione el botón (2) (Intro)/OPTION.

O usted puede también ingresar a la pantalla <Selec. objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando en la pantalla de medición de <DENSIDAD>.



Se exhibirá la pantalla <Selec. objetivo>.

- 2 Desplace el cursor hacia el número de color de patrón de densidad (Auto o TD01 a TD30) que desee seleccionar utilizando los botones a o .
- 3 Presione el botón (Intro)/ OPTION.



Seleccione la configuración.



El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona sin presionar netrornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)

•	Auto	Según sea el resultado de la medición, selecciona automáticamente el valor más cercano del color de patrón de densidad que sea compatible con las condiciones de la medición.
0	TD01 a TD30	Especifica el color objetivo de densidad que se usará para las mediciones.


☐ Dens. objetivo - Editar objetivo - Medir



[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Dens. objetivo.>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones 🛆 o 🔽 y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.


O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando (2) en la pantalla de medición de <DENSIDAD>

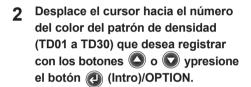





Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.

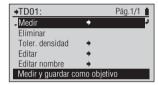

Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.




Se exhibirá la pantalla <Medir> para el color de patrón de densidad.

Alinee el puerto de la máscara de patrón con la ubicación que sea el patrón correspondiente al papel.



Presione el instrumento sobre el papel.

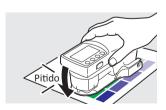

Escuchará un pitido.

Condiciones de la medición de densidad Condiciones de la medición de colores

[Procedimiento operativo]

Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.



"□TDxx" está marcado y se exhibirá el valor de la medición del color de patrón.

Los datos de color de patrón son registrados en el número de color de patrón seleccionado.


Presione el 🕒 botón.



Memo /

La medición de fecha/hora es añadida como nombre del color de patrón.


Se retorna a la pantalla anterior.

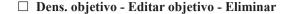



En la pantalla <Dens. objetivo>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones 🛆 o 🔽 y presione el botón (Intro)/OPTION.

O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando (2) en la pantalla de medición de <DENSIDAD>

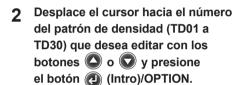

Desplace el cursor hacia "Eliminar" con los botones O o y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

Desplace el cursor hacia "Aceptar" con el botón (, y luego presione el botón (1) (Intro)/OPTION.




Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.



Se exhibirá la pantalla <Eliminar datos objetivo>.

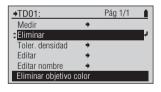

Los datos de color de patrón correspondientes al número de color de patrón seleccionado son eliminados y se regresa a la pantalla anterior.

☐ Dens. objetivo - Editar objetivo - Toler. densidad



[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Dens. objetivo>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones 🖎 o 🔽 y presione el botón (Intro)/OPTION.

O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando (2) en la pantalla de medición de <DENSIDAD

- Desplace el cursor hacia el número del patrón de densidad (TD01 a TD30) que desea editar con los botones O o y presione el botón (2) (Intro)/OPTION.
- Desplace el cursor hacia "Toler. densidad" con los botones O o y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



Configure la tolerancia de

los filtros de densidad.

Cuando haya finalizado

de configurar la tolerancia para los filtros de densidad, presione el botón (-).



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.



Se exhibirá la pantalla de configuración <Toler. densidad>.

Memo /

La tolerancia exhibida cuando se ingresa por primera vez a la pantalla de configuración de <Toler. densidad> para el número de color de patrón seleccionado es la tolerancia predeterminada. Consulte la página Es-44.

→Toler. densidad ±0.03 TD01 ± 0.05 ±0.05 ±0.05 Cambiar tolerancia K



Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.

El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Memo /

Posteriormente, incluso si se modifica la tolerancia predeterminada, la tolerancia configurada aquí no cambia.

Configuración

Configuración inicial	Rango de configuración
±0.05 (el valor configurado como valor predeterminado de la tolerancia de densidad)	0,00 a 9,99

Configuración de los valores numéricos y caracteres

[Procedimiento operativo]

1 Cuando la pantalla conmute al modo de configuración de valores numéricos o caracteres, el cursor se desplazará hacia el dígito o carácter de más a la izquierda del valor a configurar. Presione los botones o para modificar el valor numérico o el carácter.



Valor numérico

Presione el botón para modificar el valor en el orden $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow a \rightarrow 9 \rightarrow 0 \rightarrow$, o presione el botón para modificar el valor en orden inverso.

Si continúa presionando el botón, puede variar continuamente el valor.

Carácter

Presione el botón para modificar el valor en el orden siguiente, o presione el botón para modificar el valor en orden inverso.

Si continúa presionando el botón, puede variar continuamente el valor.

2 Presione el botón (Intro)/ OPTION para cada carácter o dígito modificado.




Los cambios para cada dígito o carácter son confirmados y el cursor se desplaza un dígito o carácter hacia la derecha.

Memo /

La posición del cursor no puede ser desplazada hacia la izquierda.

3 Si el valor numérico o los caracteres a configurar constan de múltiples líneas, cuando haya finalizado las configuraciones hasta el dígito o carácter de más a la derecha presione los botones o para desplazarse hacia las demás líneas.

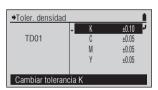

Cuando haya finalizado de configurar todas las líneas, presione el botón 🕒.

Si el valor numérico o los caracteres a configurar tienen una sola línea, si se presiona el botón (Intro)/OPTION cuando el cursor está en el carácter o dígito de más a la derecha, serán confirmadas las configuraciones de todos los dígitos o caracteres y se retornará a la pantalla anterior.

Notas

Si usted presiona el botón (sin presionar el botón (Intro)/OPTION, retornará a la pantalla anterior sin modificar la configuración.

☐ Dens. objetivo - Editar objetivo - Editar



[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Dens. objetivo>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones o v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando ② en la pantalla de medición de <DENSIDAD>.



Pág 1/1

→TD01:101214220220

Toler. densidad Editar

Editar nombre

Cambiar valor objetivo color

Medir Eliminar Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.

- Desplace el cursor hacia el número del patrón de densidad (TD01 a TD30) que desea editar con los botones o y presione el botón (a) (Intro)/OPTION.
- 3 Desplace el cursor hacia "Editar" con los botones o o y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.

Se exhibirá la pantalla <Editar>

para el color de patrón de

densidad.

- 4 Edite el valor del color de patrón correspondiente a los filtros de densidad.
- 5 Cuando haya finalizado de editar el valor del color de patrón correspondiente a los filtros de densidad, presione el botón .



El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior. Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.



El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.


☐ Dens. objetivo - Editar objetivo - Editar nombre





[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Dens. objetivo>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones 🖎 o 🕡 y presione el botón (Intro)/OPTION.

O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando (2) en la pantalla de medición de <DENSIDAD>.

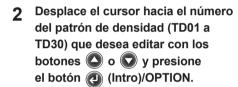

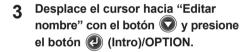

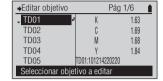

Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.



Se exhibirá la pantalla <Editar nombre> para el color de patrón de densidad.

Memo /


El nombre exhibido cuando se ingresa por primera vez a la pantalla <Editar nombre> para el número de color de patrón seleccionado es la fecha/hora de la medición, añadida cuando fue obtenida midiendo el color de patrón. Consulte la página Es-38.

Edite el nombre del color de patrón.




Para configurar caracteres, consulte la página Es-41.

Cuando haya finalizado de configurar el carácter de más a la derecha (12mo carácter) presione el botón (2) (Intro)/OPTION.

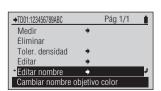


El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

 \square Dens. objetivo - Toler. predet.

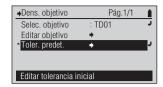

[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Dens. objetivo>, desplace el cursor hacia "Toler. predet." con el botón v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

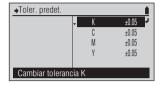

Se exhibirá la pantalla <Toler. predet.>.

2 Configure la tolerancia predeterminada de los filtros de densidad.



Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.

3 Cuando haya finalizado de configurar la tolerancia para los filtros de densidad, presione el botón .




El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Configuración

Configuración inicial	Rango de configuración
±0.05	0,00 a 9,99



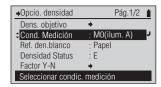


En la pantalla de configuración de <Opcio. densidad>, desplace el cursor hacia "Cond. medición" con los botones o v presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de configuración de <Cond. Medición>

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones \bigcirc o \bigcirc .

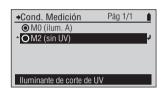

Seleccione la configuración.

Presione el botón (Intro)/OPTION.



El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (4), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.


Configuración (● es la configuración inicial)

•	M0 (ilum. A)	Iluminante estándar A; (color de lámpara incandescente, temperatura de color 2856 K)
0	M2 (sin UV)	Iluminante estándar A con un corte de luz de 410 nm o menor





En la pantalla de configuración <Opcio. densidad>, desplace el cursor hacia "Ref. den.blanco" con los botones O o y presione el botón (Intro)/OPTION.

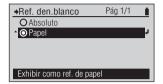


Se exhibirá la pantalla de configuración < Ref. den.blanco>.

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones 🙆 o 🔘.



Seleccione la configuración.

Presione el botón (Intro)/OPTION.

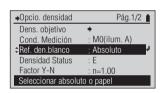

El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona (sin presionar), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)

0	Absoluto	Exhibe el valor absoluto de la densidad.
•	Papel	Exhibe la densidad con el color del papel como referencia.


Memo · Cuando "Funciones" está configurada en "% Punto", "Ganancia punto", "% Punto PS", "Gan. punto PS", "Trapping" o "Distrmedton", la densidad del color sólido siempre se muestra con el color de papel como referencia aún si "Ref. den.blanco" está establecido como "Absoluto".

☐ Densidad Status



[Procedimiento operativo]

- En la pantalla de configuración <Opcio. densidad>, desplace el cursor hacia "Densidad Status" con los botones O o v presione el botón (Intro)/OPTION.
- Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones \bigcirc o \bigcirc .
- Presione el botón (Intro)/OPTION.

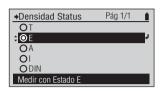

Se exhibirá la pantalla de configuración de < Densidad Status>.



Seleccione la configuración.



El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (4), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)

0	Т	Estado ISO T
•	E	Estado ISO E
0	A	Estado ISO A
0	I	Estado ISO I
0	DIN	DIN16536





- 1 En la pantalla de configuración de <Opcio. densidad>, desplace el cursor hacia "Factor Y-N" con los botones o y presione el botón (2) (Intro)/OPTION.
- 2 Mueva el cursor al valor para configurarlo con el botón
 o

 y presione el botón

 (2) (Intro)/OPTION.
- **3** Configure el factor.






Se exhibirá la pantalla de configuración de <Factor Y-N>.





Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.

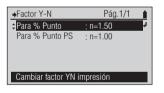

El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona (sin presionar (), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración

Configure el factor Yule-Nielsen (n) para la fórmula Yule-Nielsen usada para calcular el área de puntos o el área de puntos de la placa PS. Para utilizar la fórmula de Murray-Davies, configure el Factor Yule-Nielsen a "1".

Tipo	Configuración inicial	Rango de configuración	
Para % Punto	1.00	0,50 a 9,90	
Para % de punto PS	1.00	0,50 a 9,90	

☐ Referen. %Punto: Ganancia punto


[Procedimiento operativo]

- En la pantalla de configuración <Opcio, densidad>, desplace el cursor hacia "Referen. "Punto" con los botones o v presione el botón (Intro)/OPTION.
- 2 En la pantalla de configuración <Referen. %Punto> mueva el cursor a "Ganancia punto" con los botones O o v presione el botón (2) (Intro)/OPTION.
- Desplace el cursor hacia "Referencia 1", "Referencia 2" o "Referencia 3" con los botones o v configure cada uno.

Configurar cada valor de referencia.





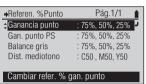


Se muestra la pantalla de configuración <Ganancia punto> para configurar los valores.

Se exhibirá la pantalla de

%Punto>.

configuración de < Referen.

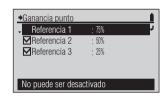

Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.




Cuando el cursor está en la "Referencia 1"



Se puede cambiar el valor dela referencia para Referencia 1.




Cuando el cursor está en la "Referencia 2"

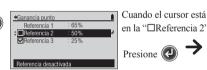

La referencia 2 está deshabilitado.



Se habilita la Referencia 2, puede cambiar su valor de referencia.

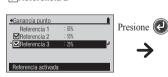

Cuando el cursor está en la "✓Referencia 3"




La referencia 3 está deshabilitado.



Se habilita la Referencia 3, puede cambiar su valor de referencia.

Presione el botón (Intro)/OPTION.

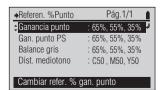

El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (2), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (Todas las referencias de Gan. punto se habilitan en la configuración inicial).


Establezca el valor de tono para el parche de tono que desee medir usando la función de medición "Gan. punto".

		Configuración inicial	Rango de configuración
	Referencia 1	75%	1 a 99%
\square	Referencia 2	50%	1 a 99%
\square	Referencia 3	25%	1 a 99%


☐ Referen. %Punto: Gan. punto PS

[Procedimiento operativo]

- En la pantalla de configuración <Opcio, densidad>, desplace el cursor hacia "Referen, "Punto" con los botones o v presione el botón (Intro)/OPTION.
- 2 En la pantalla de configuración <Referen. %Punto> desplace el cursor a "Gan. punto PS" con los botones O o v presione el botón (2) (Intro)/OPTION.
- Desplace el cursor hacia "Referencia 1", "Referencia 2" o "Referencia 3" con los botones o v configure cada uno.

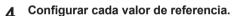




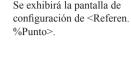




Se muestra la pantalla de configuración <Gan. punto PS> para configurar los valores.

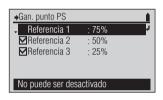


Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.



Cuando el cursor está en la "Referencia 1"

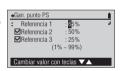


Se puede cambiar el valor dela referencia para Referencia 1.

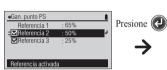


Cuando el cursor está en la "✓Referencia 2"




La referencia 2 está deshabilitada.

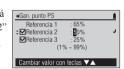


Se habilita la Referencia 2, puede cambiar su valor de referencia.

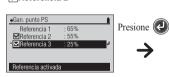

Cuando el cursor está en la "✓Referencia 3"

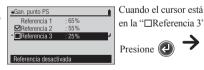

La referencia 3 está deshabilitada.

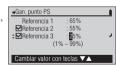

Se habilita la Referencia 3, puede cambiar su valor de referencia.

Presione el botón (Intro)/OPTION.



El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (a), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Contaiolorios de la modicien de coloros

Configuración (Todas las referencias de Gan. punto se habilitan en la configuración inicial).

Establezca el valor de tono para el parche de tono que desee medir usando la función de medición "Gan. punto PS".

		Configuración inicial	Rango de configuración
	Referencia 1	75%	1 a 99%
\square	Referencia 2	50%	1 a 99%
\square	Referencia 3	25%	1 a 99%

☐ Referen. %Punto: Balance de gris

[Procedimiento operativo]

- En la pantalla de configuración <Opcio, densidad>, desplace el cursor hacia "Referen, "Punto" con los botones o v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.
- En la pantalla de configuración <Referen. %Punto> desplace el cursor a "Balance de gris" con los botones O o v presione el botón (2) (Intro)/OPTION.
- Desplace el cursor hacia "Referencia 1", "Referencia 2" o "Referencia 3" con los botones o v configure cada uno.









Se muestra la pantalla de configuración <Balance gris> para configurar los valores.




Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.



Cuando el cursor está en la "Referencia 1"




Se puede cambiar el valor dela referencia para Referencia 1.

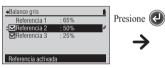

Cuando el cursor está en la "✓Referencia 2"




La referencia 2 está deshabilitada.

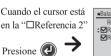




Se habilita la Referencia 2, puede cambiar su valor de referencia.

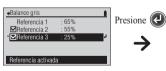

Cuando el cursor está en la "✓Referencia 3"

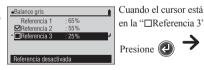


La referencia 3 está deshabilitada.



Se habilita la Referencia 3, puede cambiar su valor de referencia.

Presione el botón (Intro)/OPTION.

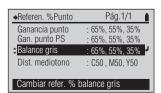

El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona (sin presionar (L), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración

Establezca el valor de tono para el parche de tono que desee medir usando la función de medición "Balancegris".

	Configuración inicial	Rango de configuración
Referencia 1	75%	1 a 99%
Referencia 2	50%	1 a 99%
Referencia 3	25%	1 a 99%

Se exhibirá la pantalla de

%Punto>.

configuración de < Referen.


☐ Referen. %Punto: Dist. mediotono


[Procedimiento operativo]

- En la pantalla de configuración <Opcio, densidad>, desplace el cursor hacia "Referen. "Punto" con los botones o y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.
- 2 En la pantalla de configuración <Referen. %Punto> desplace el cursor a "Dist. mediotono" con los botones O o y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.
- 3 Desplace el cursor hacia "Ref. Cian", "Ref. Magenta" o "Ref. Amarillo" con los botones o v configure cada uno.

Configurar cada valor de referencia.




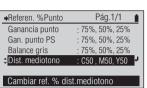

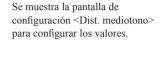




Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.

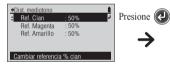

Cuando el cursor está en la "Ref. Cian"

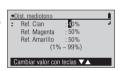


Puede cambiar el valor de referencia para la referencia cian.



Cuando el cursor está en la "Ref. Magenta"




Puede cambiar el valor de referencia para la referencia magenta.

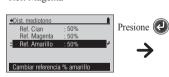


Cuando el cursor está en la "Ref. Amarillo"



Puede cambiar el valor de referencia para la referencia amarilla.

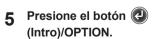

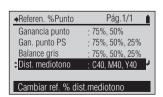

Condiciones de la medición de densidad Condiciones de la medición de colores Tipo pantalla Medic. polarizada

Configuración

Establezca el valor de tono cian, magenta y amarillo para el parche de tono que desee medir usando la función de medición "Distrmedton".

	Configuración inicial	Rango de configuración
Ref. Cian (Cian)	50%	1 a 99%
Ref. Magenta (Magenta)	50%	1 a 99%
Ref. Amarillo (Amarillo)	50%	1 a 99%

☐ Filtro densidad





[Procedimiento operativo]


En la pantalla de configuración de <Opcio. densidad>, desplace el cursor hacia "Filtro densidad" con el botón v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

O se puede también ingresar a la pantalla de configuración de <Filtro densidad> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando en la pantalla de medición de <DENSIDAD>, en la pantalla medición de <% DE PUNTOS> o en la pantalla de medición de <GAN. DE PTO>.

- Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones (o o .
- Presione el botón (Intro)/OPTION.

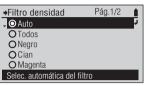

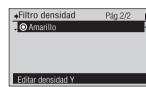

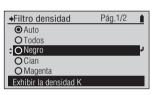



Se exhibirá la pantalla de configuración <Filtro densidad>.

Seleccione la configuración.

El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.


Si presiona (sin presionar (4), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.


Configuración (● es la configuración inicial)

•	Auto	Exhibirá automáticamente la densidad de ya sea negro, cian, magenta o amarillo en función del resultado de la medición.
0	Todos	Exhibe la densidad de todos: negro, cian, magenta y amarillo.
0	Negro	Se exhibirá la densidad del negro.
0	Cian	Se exhibirá la densidad del cian.
0	Magenta	Se exhibirá la densidad del magenta.
0	Amarillo	Se exhibirá la densidad del amarillo.

Memo / •

- Cuando "Funciones" está configurada en "% Punto", "Ganancia punto", "% Punto PS", "Gan. punto PS", las funciones de configuración "Todo" para las funciones de Filtro de dens. de la misma manera que la configuración
- · Cuando "Funciones" está configurada en "Trapping", "Prueba ISO" o "Igual. Obj", se ignorará la configuración del Filtro de dens. y la función será la misma que la configuración "Auto".

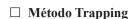

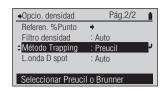


1 En la pantalla de configuración <Opcio. densidad>, desplace el cursor a "Método Trapping" con el botón y presione el botón (2) (Intro)/OPTION.


O puede también ingresar a la pantalla de configuración <Método Trapping> desde la pantalla <Opciones> que se muestra al presionar en la pantalla de medición de <Trapping>.

2 Desplace el cursor al elemento que desea seleccionar con los botones

 o .

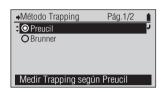

Se muestra la pantalla de configuración <Método Trapping>.

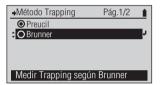

Seleccione la configuración.

3 Presione el botón (Intro)/OPTION.




Se confirma el contenido seleccionado y vuelve a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona sin presionar sin cambiar la configuración.

Configuración (es la configuración inicial)

•	Preucil	Mide el valor de trapping según el método Preucil.
0	Brunner	Mide el valor de trapping según el método Brunner.

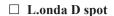



En la pantalla de configuración <Opcio. densidad>, desplace el cursor a "L.onda D spot" con el botón 🕡 y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

> O puede también ingresar a la pantalla de configuración <L.onda D spot> desde la pantalla <Opciones> que se muestra al presionar (2) en la pantalla de medición de <DENSCOLDIRE

- Desplace el cursor al elemento que desea seleccionar con los botones 🛆 o 🔽 .
- Presione el botón (Intro)/OPTION.

Cuando se selecciona "Auto", se confirma el contenido seleccionado y vuelve a la pantalla anterior. Finalizó la configuración.

Cuando se selecciona "Manual", aparece la pantalla para configurar la longitud de onda de densidad de color directo.

- Establecer el valor de longitud de onda deseado de la densidad de color directo.
- Presione el botón (Intro)/ OPTION. Se confirma la configuración y vuelve a la pantalla anterior.

Configuración (es la configuración inicial)



Se muestra la pantalla de configuración <L.onda D spot>.



Seleccione la configuración.





Si presiona (sin presionar (2), volverá a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.



Para configurar los valores numéricos, consulte la página Es-41.





•	Auto	Se establece automáticamente la longitud de onda pico de la reflexión espectral medida y se muestra la densidad en esa longitud de onda.
0	Manual	Establezca la longitud de onda deseada con la que desea medir la densidad. Configuración inicial: 500nm Intervalo configurable: 380 a 730nm Para configurar los valores numéricos, consulte la página Es-41.

→L.onda D spot

L Condiciones de la medición de colores

☐ Color objetivo

Los objetivos de color registrados en el instrumento se utilizan para los cálculos de diferencia de color para el tipo pantalla "Diferencia" y los resultados de PASA/ FALLA para el tipo pantalla "Evaluación" en el modo de medición <COLOR>.



[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Menú>, desplace el cursor hacia "Opciones color" con los botones O o v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de configuración de < Opciones color>

Desplace el cursor hacia "Color objetivo" con los botones O o v presione el botón (Intro)/OPTION.

El patrón de color tiene el siguiente tipo de menú.



Se exhibirá la pantalla <Color objetivo>.

☐ Selec. objetivo : Seleccione el color de patrón cuando mida la diferencia de color en los datos de color de patrón registrados. ☐ Editar objetivo - Medir : Ejecuta la medición y registra el resultado como datos de color de patrón para el número especificado. ☐ Editar objetivo - Eliminar : Elimina los datos de color de patrón correspondientes al número especificado. ☐ Editar objetivo - Toleranc. color : Configura la tolerancia utilizada en la evaluación de tipo Aprueba / No aprueba del valor de la medición de los datos de color de patrón correspondientes al número especificado. ☐ Editar objetivo - Editar : Modifica el valor de los datos de color de patrón correspondientes al número especificado. ☐ Editar objetivo - Editar nombre : Cambia el nombre de los datos de color de patrón correspondientes al número especificado. ☐ Toler. predet. : La tolerancia configurada de antemano como tolerancia predeterminada antes de configurar las tolerancias individuales de los datos de color de patrón de diferencia de color. Esto cambia esa tolerancia

predeterminada.


☐ Color objetivo - Selec. objetivo



[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Color objetivo>, desplace el cursor hacia "Selec. objetivo" con el botón y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

O se puede también ingresar a la pantalla <Selecc. patrón> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando en la pantalla de medición de <COLOR>.

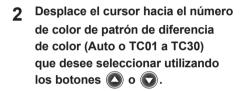

3 Presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Selec. objetivo>.



Seleccione la configuración.



El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona sin presionar netrornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)

•	Auto	Selecciona automáticamente el valor más cercano de los colores objetivos con diferencia de color en la memoria que cumple con las condiciones de medición según el resultado de medición.
0	TC01 a TC30	Especifica la diferencia de color objetivo que se usará para las mediciones.

☐ Color objetivo - Editar objetivo - Medir



[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Color objetivo>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones O o v presione el botón (Intro)/OPTION.

O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando en la pantalla de medición de <COLOR>.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.

Desplace el cursor hacia el número de color del patrón de diferencia de color (TD01 a TD30) que desea registrar con los botones 🖎 o 🔽 y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.

Desplace el cursor hacia "Medir" con el botón , y luego presione el botón (1) (Intro)/OPTION.


Alinee el puerto de la máscara de patrón con la ubicación que sea el patrón correspondiente al papel.



Se exhibirá la pantalla <Medir> para el color de patrón de color.




Presione el instrumento sobre el papel.

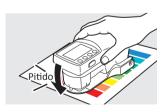

Escuchará un pitido.

Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.



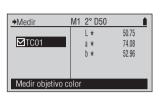

"
\[TCxx" está marcado y se exhibirá el valor de la medición del color de patrón. Los datos de color de patrón son registrados en el número de color de patrón seleccionado.



Memo /

La medición de fecha/hora es añadida como nombre del color de patrón.

Se retorna a la pantalla anterior.


☐ Color objetivo - Editar objetivo - Eliminar



[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Color objetivo>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones 🖎 o 🔽 y presione el botón (Intro)/OPTION.

O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando en la pantalla de medición de <COLOR>.

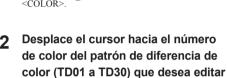

con los botones O o y presione



el botón (1) (Intro)/OPTION.


Desplace el cursor hacia "Aceptar" con el botón (y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.




Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.

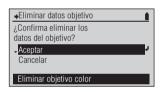

Se exhibirá la pantalla <Eliminar datos objetivo>.

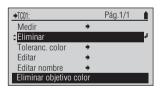

Los datos de color de patrón correspondientes al número de color de patrón seleccionado son eliminados y se regresa a la pantalla anterior.


☐ Color objetivo - Editar objetivo - Toleranc. color



[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Color objetivo>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones O o v presione el botón (Intro)/OPTION.


O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando en la pantalla de medición de <COLOR>.

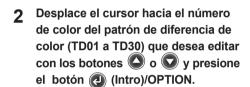

Desplace el cursor hacia "Toleranc. color" con los botones O o y presione el botón (Untro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.

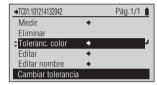

Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.




Se exhibirá la pantalla de configuración de <Toleranc. color>, y se exhibirá la fórmula de diferencia de color que corresponda a las condiciones de medición configuradas.

Memo /


La tolerancia exhibida cuando se ingresa por primera vez a la pantalla de configuración de <Toleranc. color> para el número de color de patrón seleccionado es la tolerancia predeterminada. Consulte la página Es-69.

Configure la tolerancia para la fórmula de diferencia de color.

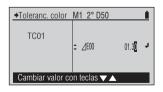

· Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.

Cuando haya finalizado de configurar el dígito de más a la derecha, presione el botón (Intro)/OPTION.

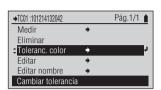

El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (4), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Memo /

Posteriormente, incluso si se modifica la tolerancia predeterminada, la tolerancia configurada aquí no cambia.

Configuración

Configuración inicial	Rango de configuración
ΔΕ00 1.50	0.00 a 99.99

☐ Color objetivo - Editar objetivo - Editar



[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Color objetivo>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones 🛆 o 🔽 y presione el botón (Intro)/OPTION.

O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando en la pantalla de medición de <COLOR>.

- Desplace el cursor hacia el número de color del patrón de diferencia de color (TD01 a TD30) que desea editar con los botones O o y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.
- Desplace el cursor hacia "Editar" con los botones o v presione el botón (Intro)/OPTION.
- Edite el valor del color de patrón correspondiente a los valores de especificación de color.

Cuando haya finalizado de editar el valor del color de patrón correspondiente a los valores de especificación de color, presione el botón (-).



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.

Se exhibirá la pantalla <Editar>

patrón de la diferencia de color.

y se exhibirá el espacio de color


correspondiente a las condiciones


correspondiente al color de



de medición configuradas. · Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.



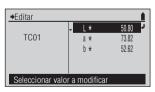

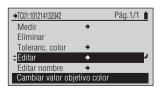

El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

☐ Color objetivo - Editar objetivo - Editar nombre



[Procedimiento operativo]


En la pantalla <Color objetivo>, desplace el cursor hacia "Editar objetivo" con los botones 🛆 o 🔽 y presione el botón (Intro)/OPTION.

O usted puede también ingresar a la pantalla <Editar objetivo> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando (a) en la pantalla de medición de <COLOR>.



Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo>.

- Desplace el cursor hacia el número de color del patrón de diferencia de color (TD01 a TD30) que desea editar con los botones O o y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.
- Desplace el cursor hacia "Editar nombre" con el botón v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

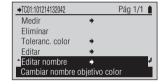

Se exhibirá la pantalla <Editar objetivo> para el número de color de patrón seleccionado.




Se exhibirá la pantalla <Editar nombre> para el color de patrón de diferencia de color.

Memo /

El nombre exhibido cuando se ingresa por primera vez a la pantalla <Editar nombre> para el número de color de patrón seleccionado es la fecha/hora de la medición, añadida cuando fue obtenida midiendo el color de patrón. Consulte la página Es-63.

Edite el nombre del color de patrón.

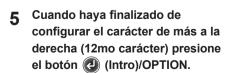







Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41. Para configurar caracteres, consulte la página Es-41.

El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

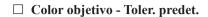




En la pantalla <Color objetivo>, desplace el cursor hacia "Toler. predet." con el botón v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

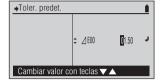


Se exhibirá la pantalla <Toler. predet.>, y se exhibirá la fórmula de diferencia de color que corresponda a las condiciones de medición configuradas.

Configure la tolerancia predeterminada para la fórmula de diferencia de color.

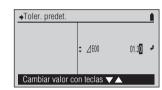

· Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.

3 Cuando haya finalizado de configurar el dígito de más a la derecha, presione el botón (Intro)/OPTION.

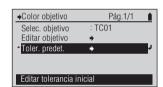

El contenido configurado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (2), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.


Configuración

Configuración inicial	Rango de configuración
ΔΕ00 1.50	0,00 a 99,99






En la pantalla de configuración de <Opciones color>, desplace el cursor hacia "Cond. medición" con el botón v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

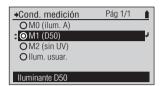

Se exhibirá la pantalla de configuración de <Cond. medición>

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones 🔷 o 🔽.

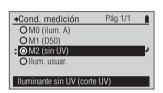

Seleccione la configuración.

Presione el botón (Intro)/OPTION.



El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (4), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)

Este instrumento utiliza tecnología patentada VFS (Virtual Fluorescence Standard o Norma de fluorescencia virtual) para calcular los valores colorimétricos y los datos de reflectancia espectral conmutando la iluminación utilizada para la medición. MO, M1 y M2 son condiciones de medición descriptas en el apartado "4.2.2. Requisitos de iluminación y condiciones de medición" de la norma ISO 13655.

0	M0 (ilum. A)	Iluminante normal A (color de bombilla incandescente, temperatura de color 2856 K)
•	M1 (D50)	Iluminante suplementario D ₅₀ (luz de día, temperatura de color 5003 K)
0	M2 (sin UV)	Iluminante normal A con luz de 410 nm o corte menor
0	Ilum. usuar.	El iluminante registrado como iluminante de usuario midiendo la iluminancia (FD-7 únicamente)

Notas

Advierta que el parámetro "Cond. medición" es ignorado cuando se toman mediciones del índice del papel. (Consulte la página Es-76.)

☐ Iluminante




[Procedimiento operativo]

En la pantalla de configuración de <Opciones color>, desplace el cursor hacia "lluminante" con el botón v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.


> O usted puede también ingresar a la pantalla de configuración de <Iluminante> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando (2) en la pantalla de medición de <PAPEL>.

- Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones 🖎 o 🔽.
- Presione el botón (Intro)/OPTION.

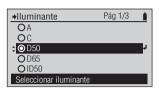

Se exhibirá la pantalla de configuración de <Iluminante>.

Consulte la página Es-76 para ajustar en "Iluminante" al tomar las mediciones del índice del papel.

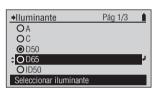

Seleccione la configuración.



El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona (sin presionar (a), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

	A	Thursday and the second of the		
0	A	Iluminante normal A; (color de bombilla incandescente, temperatura de color 2856 K)		
0	C	Iluminante suplementario C; luz de día, sin embargo el valor relativo de la		
		distribución espectral en la región UV es pequeño; temperatura de color 6774 °K)		
•	D50	Iluminante suplementario D ₅₀ (luz de día, temperatura de color 5003 K)		
0	D65	Iluminante suplementario D ₆₅ (luz de día, temperatura de color 6504 K)		
0	ID50	Iluminante luz de día para interiores ID ₅₀ (luz de día, temperatura de color 5000 K)		
0	ID65	Iluminante luz de día para interiores ID ₆₅ (luz de día, temperatura de color 6500 K)		
0	F2	Blanco (lámpara fluorescente de ultramar)		
0	F6	Blanco (lámpara fluorescente japonesa doméstica)		
0	F7	Color suministrado luz de día A (lámpara fluorescente en ultramar)		
0	F8	Color suministrado luz de día AAA (lámpara fluorescente japonesa doméstica)		
0	F9	Color suministrado blanco AAA (lámpara fluorescente japonesa doméstica)		
0	F10	Color luz de día de tres bandas (lámpara fluorescente japonesa doméstica)		
0	F11	Blanco de tres bandas (lámpara fluorescente de ultramar)		
0	F12	Color de bombilla incandescente de tres bandas (lámpara fluorescente de ultramar)		
0	Ilum. usuar.	El iluminante registrado como iluminante de usuario midiendo la iluminancia (FD-7 únicamente)		

☐ Observador



[Procedimiento operativo]

En la pantalla de configuración de <Opciones color>, desplace el cursor hacia "Observador" con el botón v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.


> O usted puede también ingresar a la pantalla de configuración de <Observador> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando (2) en la pantalla de medición de <PAPEL>.

- Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones (2) o (2).
- Presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de configuración de <Observador>.

Consulte la página Es-76 para ajustar en "Observador" al tomar las mediciones del índice del papel mediante el uso de WI o tinte.

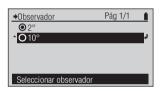

Seleccione la configuración.



El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (4), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

•	2°	2° observador (CIE 1931)	
0	10°	10° observador (CIE 1964)	

☐ Espacio color



[Procedimiento operativo]

En la pantalla de configuración de <Opciones color>, desplace el cursor hacia "Espacio color" con el botón v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de configuración de <Espacio color>.

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones 🛆 o 🔽.



Seleccione la configuración.

Presione el botón (Intro)/OPTION.



El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (4), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.


•	L*a*b*	Espacio de color L*a*b*
0	L*C*h	Espacio de color L*C*h
0	Yxy	Espacio de color Yxy
0	XYZ	Espacio de color XYZ
0	Hunter Lab	Espacio de color de Hunter Lab

☐ Fórmula dif.




[Procedimiento operativo]

En la pantalla de configuración de <Opciones color>, desplace el cursor hacia "Fórmula difer." con los botones O o y presione el botón (Intro)/OPTION.

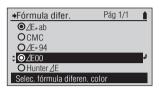

Se exhibirá la pantalla de configuración <Fórmula difer.>.

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones \bigcirc o \bigcirc .

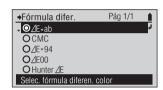

Seleccione la configuración.

Presione el botón (Intro)/OPTION.




Cuando se selecciona "∆E*ab" o "Hunter ΔE", el contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Cuando seleccione "CMC", "ΔE*94" o "ΔE00", la pantalla pasará a la pantalla de configuración de <Parámetros>.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar (4), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.


Cuando seleccione "CMC", "∆E*94" o "AE00", configure los parámetros.

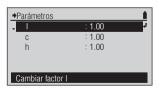

Se exhibirá la pantalla de configuración <Parámetros>. Condiciones de la medición de densidad Condiciones de la medición de colores Tipo pantalla

[Procedimiento operativo]

Cuando haya finalizado de configurar todos los parámetros, presione el botón (3).

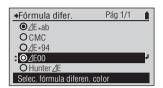

Se exhibirá la pantalla de configuración < Fórmula difer.>.

0	ΔE*ab	ΔE^*_{ab} (CIE 1976) fórmula de diferencia de color
0	CMC	Fórmula de diferencia de color CMC; los parámetros pueden ser cambiados.
0	ΔE*94	ΔE* (CIE 1994) fórmula de diferencia de color; los parámetros pueden ser modificados.
•	ΔΕ00	ΔE_{2000} (CIE 2000) fórmula de diferencia de color; los parámetros pueden ser modificados.
0	Hunter ∆E	Fórmula de diferencia de color Hunter ΔE

Condiciones de la medición de colores Tipo pantalla





[Procedimiento operativo]

En la pantalla de configuración de <Opciones color>, desplace el cursor hacia "Índice color" con el botón v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.


> O usted puede también ingresar a la pantalla de configuración de <Índice color> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando (2) en la pantalla de medición de <PAPEL>.

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones (o) o .

Presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de configuración de «Índice color».

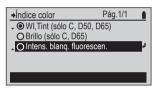

Seleccione la configuración.



El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona (sin presionar (), retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)

•	WI,Tint (sólo C, D50, D65)	Índice de blancura (ASTM E313-96)	Configurar "Iluminante" a C, D50 o D65.	Configurar "Observador" a 2° o 10°.	El parámetro "Cond. medición" no se utiliza en los cálculos, de modo que puede seleccionarse
0	Brillo (sólo C, D65)	Brillo ISO (ISO 2470-1)	Configurar "Iluminante" a C.	El parámetro "Observador" no se	
		Brillo D65 (ISO 2470-2)	Configurar " Iluminante " a D65.	utiliza en los cálculos, de modo que puede seleccionarse cualquiera de los dos parámetros.	cualquier parámetro.
0	Intens. blanq. fluorescen.	Calculado como un índice de la intensidad del blanqueamiento fluorescente del papel utilizando la siguiente fórmula. Δ B=B(D65) - B (UV Corte) B(D65): Brillo D65 B(Corte UV): Brillo D65 del iluminante A con luz de 410 nm o corte menor			

Iluminante: consulte la página Es-71. Observador: consulte la página Es-72. Cond. medición: consulte la página Es-70.

Notas

En estos instrumentos, cuando se tomen mediciones del índice del papel, el parámetro "Iluminante" indica la fuente luminosa utilizada para la iluminación de la medición.

P. ej.: Cuando se mida el brillo D65

Configurar "Iluminante" a D65. El instrumento utiliza tecnología patentada VFS (Norma de Fluorescencia Virtual o Virtual Fluorescence Standard) para crear la fuente luminosa D₆₅ utilizada para la iluminación de la medición. Advierta que el parámetro "Cond. medición" (página Es-70) es ignorado cuando se toman mediciones del índice del papel.

I Administración de grupo de colores

Los grupos de colores se usan para la función de Medición de prueba ISO y la función de la Medición de Igualar Objetivo. Pueden restaurarse hasta 50 grupos de colores con hasta 15 colores objetivos por grupo en el instrumento. Los grupos de colores pueden establecerse solo mediante el uso del software de administración de datos FD-S1w incluido.



☐ Seleccionar grupo de colores

[Procedimiento operativo]

En la pantalla de configuración <Opciones color>, desplace el cursor a "Admin.grupo col" con el botón 🔽 y presione el botón (Intro)/OPTION.

O puede también ingresar a la pantalla de configuración <Admin.grupo col> desde la pantalla <Opciones> que se muestra al presionar (2) en la pantalla de medición de <PRUEBA ISO> o <IGUAL. OBJ.>.

- Desplace el cursor a "Sel.grupo color" con los botones 🔘 o 🔽 y presione el botón (4) (Intro)/OPTION.
- Desplace el cursor al grupo de colores que desea seleccionar con los botones \bigcirc o \bigcirc .
 - · Cuando la función de medición está establecida en <Igual. Obj>, puede seleccionar "Med.objetivo" si lo desea para medir un objetivo poco tiempo antes de medir la o las muestras para compararlo.
 - "Med.objetivo" no se mostrará si la función de medición está establecida en <Prueba ISO>.
- Presione el botón (2) (Intro)/ OPTION.

El instrumento contiene los siguientes grupos de colores predeterminados:

Nombre	Tipo ISO 12467-2
PT1-AM-BB	Papel Tipo 1; Fondo negro
PT4-AM-BB	Papel Tipo 4; Fondo negro
PT5-AM-BB	Papel Tipo 5; Fondo negro



Se muestra la pantalla de configuración < Admin.grupo col>





Se muestra la pantalla <Sel. grupo color>, con una lista de los grupos de colores almacenados actualmente en el instrumento.

Seleccione la configuración.



Se confirma el grupo de color seleccionado y vuelve a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona (sin presionar (2), vuelva a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Notas

Cuando la función de medición queda establecida en "Igual. Obj", la configuración adicional "Med.objetivo" estará disponible como la primer configuración. Cuando se selecciona esta configuración, el objetivo puede medirse inmediatamente antes de medir la muestra sin necesidad de almacenar el objetivo en el instrumento con anterioridad usando el software de gestión de datos FD-S1w.

→Admin.grupo col

Sel aruno color

Convert. fondo

Seleccionar fondo

Tipo tinta est.

‡Fijar fondo

col>.



La información de fondos se almacena generalmente con los colores objetivos para una Prueba ISO o Igualar Objetivo. Debe seleccionarse el fondo que se utilizará para las mediciones.



Se muestra la pantalla de


configuración <Admin.grupo

[Procedimiento operativo]

En la pantalla de configuración <Opciones color>, desplace el cursor a "Admin.grupo col" con el botón 🕡 y presione el botón (Intro)/OPTION.

> O puede también ingresar a la pantalla de configuración <Admin.grupo col> desde la pantalla <Opciones> que se muestra al presionar <a>a en la pantalla de medición de <PRUEBA ISO> o <IGUAL. OBJ.>.

Desplace el cursor a "Fijar fondo" con los botones O o y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.

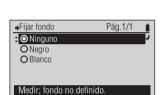

Pág.1/1

ABC New

Blanco

Apagado

Auto

Se muestra la pantalla de configuración <Fijar fondo>.

Desplace el cursor al fondo que desea seleccionar con los botones (A) o (D).



Seleccione la configuración.

Presione el botón (2) (Intro)/ OPTION.



Se confirma la configuración de fondo y vuelve a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona (sin presionar (4), vuelva a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

•	Ninguno Se tomarán medidas sin referencia al fondo.	
0	Blanco	Se tomarán medidas con un fondo blanco.
0	Negro	Se tomarán medidas con un fondo negro.

☐ Convertir fondo

Si el fondo es diferente del que está almacenado con los colores objetivo en el grupo de colores se utilizará para las mediciones, el instrumento puede configurarse para convertir los valores objetivo del fondo de medición.



- **Memo** / La conversión de fondo se realizo solo para las funciones de Prueba ISO o Igual. Obj.
 - La conversión de fondo se realiza según el método descrito en la norma ISO 13655. La conversión es solo posible para los colores sólidos al 100%.

[Procedimiento operativo]


En la pantalla de configuración <Opciones color>, desplace el cursor a "Admin.grupo col" con el botón 🕡 y presione el botón (Intro)/OPTION.

O puede también ingresar a la pantalla de configuración <Admin.grupo col> desde la pantalla <Opciones> que se muestra al presionar (2) en la pantalla de medición de <PRUEBA ISO> o <IGUAL. OBJ.>.

Desplace el cursor a "Convert. fondo" con los botones 🖎 o 🔽 v presione el botón (Intro)/OPTION.



Se muestra la pantalla de configuración < Admin.grupo col>.

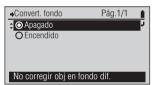

Se muestra la pantalla de configuración <Convertir fondo>.

Desplace el cursor al fondo que desea seleccionar con los botones 🛆 o 🗘 .



Seleccione la configuración.

Presione el botón (1) (Intro)/ OPTION.



Se confirma el grupo de color seleccionado y vuelve a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona (sin presionar (4), vuelva a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

•	Apagado	Los valores objetivo se utilizan sin conversión.	
0	Encendido	Los valores objetivo se convierten al fondo de medición.	



La configuración se usa solo para la función Igual. Obj.



[Procedimiento operativo]

En la pantalla de configuración <Opciones color>, desplace el cursor a "Admin.grupo col" con el botón 🔽 y presione el botón (Intro)/OPTION.

> O puede también ingresar a la pantalla de configuración <Admin.grupo col> desde la pantalla <Opciones> que se muestra al presionar a en la pantalla de medición de <IGUAL. OBJ.>.

2 Desplace el cursor a "Tipo tinta est." con los botones 🔷 o 🔽 y presione el botón (1) (Intro)/ OPTION.




Se muestra la pantalla de configuración <Admin.grupo col>.



Se muestra la pantalla de configuración <Tipo estimado tinta>.

Desplace el cursor al fondo que desea seleccionar con los botones **△** o **√** .

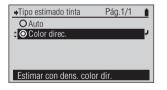

Seleccione la configuración.

Presione el botón (Intro)/ OPTION.



Se confirma el grupo de color seleccionado y vuelve a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona (sin presionar (4), vuelva a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

•	Auto	El color de ajuste estimado se mostrará como un color de proceso (CMYK) si el ajuste puede realizarse con un color de proceso o como un color directo (con una longitud de onda de absorción máxima) si el ajuste requiere un color de proceso.
0	Color direc.	El color de ajuste estimado se mostrará como un color directo (con una longitud de onda de absorción máxima) sin importar el color de ajuste.

Tipo pantalla

I Tipo pantalla




[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Menú>, desplace el cursor hacia "Tipo pantalla" con los botones O o y presione el botón (Intro)/OPTION.

O también se puede ingresar a la pantalla de configuración de <Tipo pantalla> desde la pantalla <Opciones> exhibida presionando (4) en la pantalla de medición de <DENSIDAD> o la pantalla de medición de <COLOR>.


- Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones (o (o .
- Presione el botón (Intro)/ OPTION.

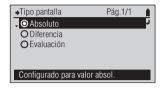

Se exhibirá la pantalla de configuración de <Tipo pantalla>.



Seleccione la configuración.

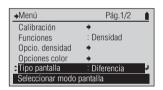

El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona 🖨 sin presionar , retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

•	Absoluto	Exhibe el valor absoluto de la densidad o el valor colorimétrico sin utilizar el color de patrón.	
0	Diferencia Exhibe la diferencia de densidad o la diferencia de color correspondiente al color d		
0	Evaluación	La diferencia de densidad o diferencia de color del color de patrón es evaluada respecto de si cae o no dentro del rango de tolerancia de densidad o tolerancia de diferencia de color configurado de antemano. Exhibe "Pasa" cuando aprueba y "Falla" cuando aunque sea uno solo no aprueba. La evaluación de densidad se lleva a cabo con el filtro de densidad exhibido. La evaluación del color se lleva a cabo con la fórmula de diferencia de color. (P.ej. cuando se exhiba el filtro de C densidad, se exhibirá "Pasa" si C cae dentro del rango de tolerancia aun cuando M, Y y K caigan fuera del rango.)	



Ejemplo de pantalla de medición de <DENSIDAD> cuando se selecciona "Absoluto"



Ejemplo de pantalla de medición de <DENSIDAD> cuando se selecciona "Diferencia"



Ejemplo de pantalla de medición de <DENSIDAD> cuando se selecciona "Evaluar"

I Conf. med. pol.




[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla de configuración <Menú>, desplace el cursor a "Conf. med. pol." con el botón


y presione el botón

(Intro)/ OPTION.

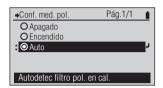

Se muestra la pantalla de configuración <Conf. med. pol.>.

2 Desplace el cursor al elemento que desea seleccionar con los botones o .

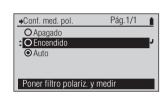

Seleccione la configuración.

3 Presione el botón (Intro)/ OPTION.



Se confirma el contenido seleccionado y vuelve a la pantalla anterior.

Notas

Si presiona sin presionar vuelva a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (es la configuración inicial)

0	Encendido	Habilita las mediciones polarizadas. Tomar mediciones con el Filtro de polarización adjunto.
0	Apagado	Deshabilita las mediciones polarizadas. Tomar mediciones con un Vidrio protector adjunto.
•	Auto	Sin importar si el Filtro de polarización adjunto es detectado al momento de la calibración y si las mediciones polarizadas están habilitadas o deshabilitadas.

Memo

- Cuando la "Medic. polarizada" está establecida en "Encendida" o cuando la "Medic. polarizada" está establecida en "Auto" y el Filtro de polarización se detecta como adjunto, se utilizará automáticamente la Cond. medición M3, sin importar la configuración de la Cond. medición en el menú.
- Cuando la "Medic. polarizada" se establece nuevamente en "Apagada" o cuando la "Medic. polarizada" está
 establecida en "Auto" y el Filtro de polarización se detecta como adjunto, la Cond. medición M3 la Cond. medición.

Medición

Este capítulo describe procedimientos operativos para las funciones de medición. Antes de utilizar cada función de medición configure de antemano las condiciones de medición según sea necesario.



Medición de la densidad



(Página Es-85)

Cuando sea necesario

Dens. objetivo	Es-35-Es-43	Densidad Status	Es-47
Toler. predet.	Es-44	Filtro densidad	Es-57
Cond. medición. (Densidad) Es-45	Tipo pantalla	Es-81
Ref. den.blanco	Es-46		



Medición del índice de área de punto

FD-7 FD-5 ((()	
(Página Es-87)	

Cuando sea necesario

ond. medición. (Densidad)	Es-45	
Densidad Status	Es-47	
actor Y-N Para % Punto	Es-48	
iltro densidad	Es-57	



Medición de la ganancia de punto

FD-7 FD-5 ((() (Página Es-89)

Cuando sea necesario

Cond. medición. (Densidad) Es-45 Densidad Status Factor Y-N Para % Punto Es-48 Referen. %Punto para Ganancia punto Es-49

Filtro densidad Es-57



Medición de Trapping




(Página Es-92)

Cuando sea necesario

Cond. medición. (Densidad) Es-45 Densidad Status Método de Trapping Es-58



Medición de diferencia de densidad

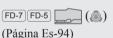

Cuando sea necesario Cond. medición. (Densidad) Es-45

Cond. medicion. (Densidad)	L3-43
Ref. den.blanco	Es-46
Densidad Status	Es-47
Filtro densidad	Es-57



Medición del radio de área del punto placa PS


	1	
FD-7 FD-5		
(Página F	(s-96)	

Cuando sea necesario

Cond. medición. (Densidad)	Es-45
Densidad Status	Es-47
Factor Y-N Para % Punto	Es-48
Filtro densidad	Es-57



Medición de la Ganancia punto placa PS

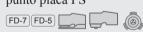

(Página Es-99)

Cuando sea necesario

Cond. medición. (Densidad)	Es-45
Densidad Status	Es-47
Factor Y-N Para % Punto	Es-48
teferen. %Punto para Ganancia punto	Es-51

Filtro densidad Es-57



Medición de la Densidad de color directo

FD-7 FD-5 ((a))	
(Página Es-103)	

Cuando sea necesario Cond. medición. (Densidad) Es-45 Ref. den.blanco Es-46 L.onda D spot Es-59



Medición del color

FD-7 FD-5	(<u>@</u>)
FD-7 FD-5	 (@)

(Página Es-105)

Cuando sea necesario

Color objetivo	Es-60-Es-68	Observador	Es-72
Toler. predet.	Es-69	Espacio color	Es-73
Cond. medición. (Color)	Es-70	Fórmula difer	Es-74
Iluminante	Es-71	Tipo pantalla	Es-81



Medición de diferencia de color



(Página Es-106)

Cuando sea neces	sario
Cond. medición. (Color)	Es-70

Cond. medición. (Color) Iluminante Es-71 Observador Es-72 Espacio color Es-73 Fórmula difer.

Es-74



(Página Es-108)

Cuando sea nec

Observador Es-72



Medición del balance de gris

FD-7 FD-5 ((()

(Página Es-110)

Cuando sea necesario

Referen. %Punto: Balance de gris Es-53 Cond. medición. (Color) Es-70 Iluminante Es-71 Observador



Medición de la Dist. mediotono Cuando sea necesario

FD-7 FD-5 (6)

(Página Es-113)

Cond. medición. (Densidad) Es-45 Densidad Status Para % Punto de Factor Y-N Es-48 Referen. %Punto: Dist. mediotono Es-55



Medición de prueba ISO

FD-7 FD-5 (6) (Página Es-117)

Cuando sea necesario

Sel. grupo colores Es-77 Fijar fondo Convertir fondo Es-79



Medición de Igualar Objetivo Cuando sea necesario

FD-7 FD-5 (((()) (Página Es-120)

Cond. medición. (Densidad) Es-45 Densidad Status

Cond. medición. (Color) Es-70 Iluminante Es-71 Observador

Fórmula difer.	Es-74
Sel. grupo colores	Es-77
Fijar fondo	Es-78
Convertir fondo	Es-79
Tipo estimado tinta	Es-80



Medición del índice del papel Cuando sea necesario

FD-7 FD-5

(Página Es-126)

Iluminante Es-71 Es-72

Observador Índice color Es-76




Mediciones automáticas

FD-7 FD-5 (Página Es-127)

Cuando sea necesario Cond. medición. (Densidad) Es-45 Ref. den.blanco Es-46

Densidad Status Es-47 Para % Punto de Factor Y-N Es-48 Cond. medición. (Color) Es-70 Iluminante Es-71 Observador Es-72 Espacio color

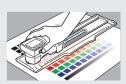

Medición de barrido



(Página Es-130)

Medición de la densidad FD-7 FD-5

Las mediciones de densidad se realizan en la pantalla de medición de <DENSIDAD>.

Los resultados de mediciones pueden mostrarse como densidad (tipo pantalla "Absoluto"), diferencia de densidad desde un objetivo de densidad registrado (tipo pantalla "Diferencia") o resultado de la diferencia de densidad frente a las tolerancias (tipo pantalla "Evaluación").

 Medición de diferencia de densidad en la página Es-94 puede usarse para mediciones sencillas de diferencia de densidad sin tener que registrar primero el objetivo de densidad.

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Memo /

paso 5.

"

Papel" no se exhibe si "Ref.

den.blanco" está configurada a

"Absoluto". Continúe hacia el

Es-35-Es-43	Densidad Status	Es-47
Es-44	Filtro densidad	Es-57
Es-45	Tipo pantalla	Es-81
	Es-44	

Ref. den.blanco Es-46

[Procedimiento operativo]

- 1 Desplace el cursor hacia "□Papel" con los botones o .
- Alinee el puerto de la máscara de patrón con una ubicación sin imprimir en el papel.
- Presione el instrumento sobre el papel.





Pitido

Escuchará un pitido.

Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

Esto indica que ha sido medido el papel.



"□Papel" está marcado, el cursor se desplazará hacia "□Muestra", y se exhibirá el valor de la medición correspondiente al papel.

Memo /

El valor de la medición en papel se emplea también cuando se mide el índice de área de punto y la ganancia de punto. No será borrado incluso si se modificara la función de medición o se apagara el instrumento.

5 Alinee el puerto de la máscara de patrón con una ubicación impresa en el papel a medir.



6 Presione el instrumento sobre el papel.




M

Escuchará un pitido.

7 Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

Esto indica que ha sido medida la muestra.

Para medir una ubicación diferente en el mismo papel repita los pasos 5 a 7.

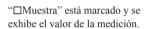

Ejemplos de pantalla



Tipo pantalla: Absoluto



DENSIDAD

Medir muestra

☑Papel

Tipo pantalla: Diferencia



Tipo pantalla: Evaluación

Medición del índice de área de punto

FD-7

FD-5



Las mediciones de índice de área de puntos son realizadas en la pantalla de medición de <% PUNTO>.

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Cond. medición. (Densidad) Es-45
Densidad Status Es-47
Factor Y-N Para % Punto Es-48
Filtro densidad Es-57

[Procedimiento operativo]

1 Desplace el cursor hacia "□Papel" con los botones o o o.



Memo /

"□Papel" no se exhibe si "Ref. den.blanco" está configurada a "Absoluto". Continúe hacia el paso 5.

Alinee el puerto de la máscara de patrón con una ubicación sin imprimir en el papel.




3 Presione el instrumento sobre el papel.



Escuchará un pitido.

4 Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

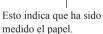



"□Papel" está marcado, el cursor se desplazará hacia "□Sólido", y se exhibirá el valor de la medición correspondiente al papel.


Memo /

El valor de la medición en papel se emplea también cuando se mide la densidad y la ganancia de punto. No será borrado incluso si se modificara la función de medición o se apagara el instrumento.

5 Alinee el puerto de la máscara de patrón con la ubicación de un parche de color sólido en el papel.



6 Presione el instrumento sobre el papel.

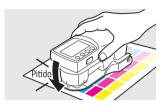

Escuchará un pitido.

Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

Esto indica que ha sido medido el parche de color sólido.



"

Sólido" está marcado, el cursor se desplazará hacia "

Tono", y se exhibirá el valor de la medición de del parche de color sólido.

Memo /

Los valores de la medición del parche de color sólido son registrados para K, C, M e Y, y son también utilizados cuando se mide la ganancia de punto. No serán borrados incluso si se modificara la función de medición o se apagara el instrumento.

8 Alinee el puerto de la máscara de patrón con una ubicación tonalizada en el papel.



9 Presione el instrumento sobre el papel.



Escuchará un pitido.

10 Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

Esto indica que ha sido medido el parche de tonalidad.

Para medir una tonalidad diferente en el mismo papel y el mismo parche de color sólido repita los pasos 8 a 10.



"☐Tono está marcado y se exhibirá el valor de la medición.

Medición de la ganancia de punto

FD-5



Las mediciones de ganancia de punto se realizan en la pantalla de medición de <GAN. PUNTO>.

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición

Filtro densidad

Cond. medición. (Densidad) Es-45 Densidad Status Factor Y-N Para % Punto Es-48

Referen. %Punto para Es-49

Ganancia punto

[Procedimiento operativo]

Desplace el cursor hacia "□Papel" con los botones (o (o .



Alinee el puerto de la máscara de patrón con una ubicación sin imprimir en el papel.



Presione el instrumento sobre el papel.



Escuchará un pitido.

Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

> Esto indica que ha sido medido el papel.



"□Papel" está marcado, el cursor se desplazará hacia "□Sólido", y se exhibirá el valor de la medición correspondiente al papel.


Memo /

El valor de la medición en papel se emplea también cuando se mide la densidad y el índice de área de punto. No será borrado incluso si se modificara la función de medición o se apagara el instrumento.

Alinee el puerto de la máscara de patrón con una ubicación de un parche de color sólido impreso en el papel.




6 Presione el instrumento sobre el papel.

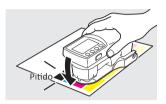

Escuchará un pitido.

7 Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

Esto indica que ha sido medido el parche de color sólido.

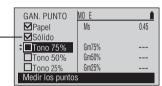

"□Sólido" está marcado, el cursor se desplazará hacia "□Tono 75%", y se exhibirá el valor de la medición de densidad del parche de color sólido.


Memo /

Los valores de la medición del parche de color sólido son registrados para K, C, M e Y, y son también utilizados cuando se mide el índice de área de punto. No serán borrados incluso si se modificara la función de medición o se apagara el instrumento.

Alinee el puerto de la máscara de patrón con un parche de tonalidad 75% en el papel.




9 Presione el instrumento sobre el papel.

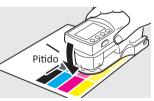

Escuchará un pitido.

10 Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

tonalidad 75%.

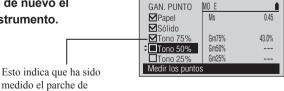


"☐Tono 75%" está marcado, el cursor se desplazará hacia "☐Tono 50%", y se exhibirá el valor de la medición del parche de la tonalidad 75%.

Alinee el puerto de la máscara de patrón con un parche de tonalidad 50% en el papel.



12 Presione el instrumento sobre el papel.

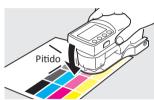

Escuchará un pitido.

13 Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.


Esto indica que ha sido medido el parche de tonalidad 50%.



"□Tono 50%" está marcado, el cursor se desplazará hacia "□Tono 25%", y se exhibirá el valor de la medición del parche de la tonalidad 50%.

14 Alinee el puerto de la máscara de patrón con un parche de tonalidad 25% en el papel.

15 Presione el instrumento sobre el papel.

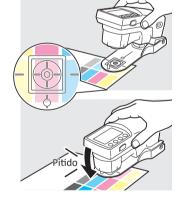

Escuchará un pitido.

16 Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

Esto indica que ha sido medido el parche de tonalidad 25%.

"□Tono 25%" está marcado y se exhibirá el valor de la medición.

Para medir una tonalidad diferente en el mismo papel repita los pasos 5 a 16.

Memo /

Cada uno de los patrones de tonalidad, 75%, 50% y 25%, puede ser cambiado. Consulte la página Es-49.

Medición de Trapping

FD-7





Las mediciones de trapping se realizan en la pantalla de mediciones <TRAPPING>.

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Cond. medición. (Densidad) Es-45
Densidad Status Es-47
Método de Trapping Es-58

[Procedimiento operativo]



Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación no impresa en el papel.




3 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido

4. Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el papel.

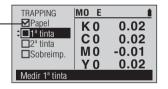

"□Papel" está seleccionado, el cursor se mueve a "□1ª tinta" y se muestra el valor de medición del papel.


Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con solo el segundo tono para medir.



Escuchará un sonido.

6 Presione el instrumento contra el papel.



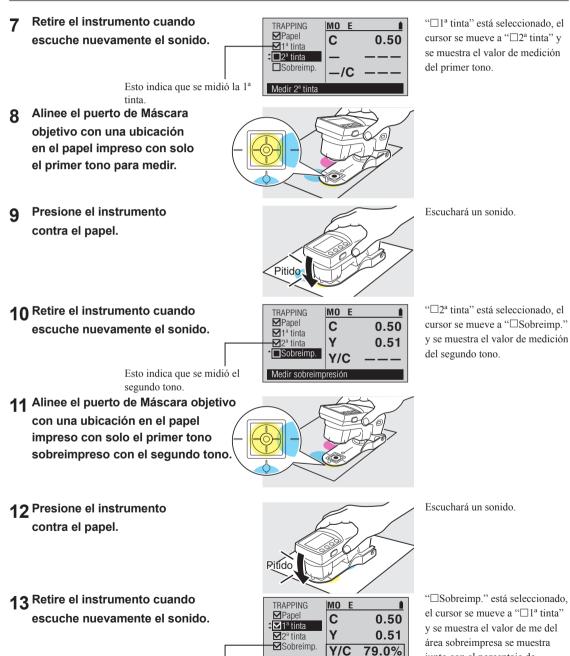

Measure 1st ink

Porcentaje de trapping

Esto indica que se midió el área sobreimpresa.

junto con el porcentaje de

trapping.

Medición de diferencia de densidad

FD-7

FD-5



Las mediciones simples de la diferencia de densidad entre dos colores medidos uno tras el otro se realizan en la pantalla de medición < DIFDENSIDAD>.

 Para mediciones de diferencias de densidad de un objetivo de densidad de registro y/o un resultado de diferencia de densidad frente a las tolerancias, consulte Medición de la densidad en la página Es-85.

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Cond. medición. (Densidad) Es-45
Ref. den. blanco Es-46
Densidad Status Es-47
Filtro densidad Es-57

[Procedimiento operativo]

1 Desplace el cursor a "□Papel" con los botones o .



Memo /

"□Papel" no se muestra si el valor de Ref d/bco d/den. está establecido en "Absoluto". Vaya al paso 5.

Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación no impresa en el papel.



Escuchará un sonido.

Presione el instrumento contra el papel.



Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido

Esto indica que se midió el papel.




"

Papel" está seleccionado, el cursor se mueve a "

Objetivo" y se muestra el valor de medición del papel.

Se muestra el valor de medición de papel para todos los filtros aún si solo se seleccionó un solo filtro o la opción "Auto" como el Filtro densidad.


5 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el tono objetivo para medir.

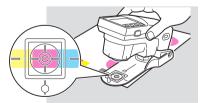

6 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

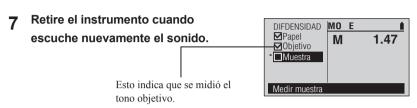


"□Objetivo" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Muestra" y se muestra el valor de medición del tono objetivo.


8 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el tono de muestra para medir.



9 Presione el instrumento contra el papel.

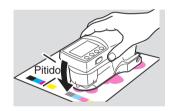

Escuchará un sonido.

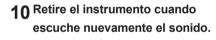

Esto indica que se midió el tono de muestra.



"□Muestra" está seleccionado y se muestra la diferencia de densidad entre el objetivo y la muestra.

Repita los pasos 8 a 10 para medir una muestra diferente en comparación con el mismo objetivo. Use el botón para mover el cursor a □Objetivo y repita los pasos 5 a 10 para medir un objetivo diferente y muestras diferentes.

Medición del radio de área del punto placa PS

FD-7

FD-5







Las mediciones de punto de placa PS se realizan en la pantalla de mediciones <% PUNTO PS>.

Notas

Las mediciones del área de punto de placa PS deben considerarse junto con el Filtro de polarización. Si la Medición polarizada (página Es-82) está establecida en "Apagado", se mostrará un mensaje de advertencia cuando se ingresa al modo por primera vez.

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Cond. medición. (Densidad) Es-45

Densidad Status Es-47

Factor Y-N Para % Punto Es-48

Filtro densidad Es-57

[Procedimiento operativo]


1 Desplace el cursor a "□No imagen" con los botones o o .



Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación de área de no imagen en la placa.



3 Presione el instrumento contra la placa.

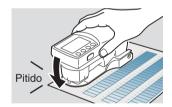

Escuchará un sonido.

Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el área de no imagen.



"

No imagen" está seleccionado, el cursor se mueve a "

Sólido" y se muestra el valor de medición del área de no imagen.

Memo /

Los valores de medición del área de no imagen también se utilizan al medir la ganancia de puntos de la placa PS. No se borra aún cuando cambia la función de medición o se apaga el instrumento.

Escuchará un sonido.

Alinee el puerto de la Máscara objetivo con un área de color sólido en la placa.



6 Presione el instrumento contra la placa.



7 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el área de color sólido.




"□Sólido" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Tono" y se muestra el valor de medición del área de color sólido.

Memo /

Se registran los valores de medición del área de color sólido y se utilizan al medir la ganancia de puntos de la placa PS. No se borran aún cuando cambia la función de medición o se apaga el instrumento.


Alinee el puerto de Máscara objetivo con un área de tono en la placa.

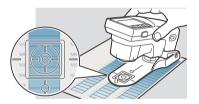

9 Presione el instrumento contra la placa.



Escuchará un sonido.

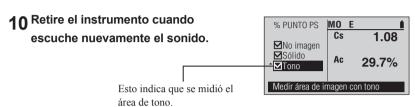

"□Tono" está seleccionado y se muestra el valor de % del área de tono medida.

Repita los pasos 8 a 10 para medir un área de tono diferente para el mismo sólido.

Medición de la Ganancia punto placa PS

FD-7

FD-5







Las mediciones de la ganancia de puntos de la placa PS se realizan en la pantalla de medición de <G. PUNT PS>.

Notas

Las mediciones de la ganancia de punto de placa PS deben considerarse junto con el Filtro de polarización. Si la Medición polarizada (página Es-82) está establecida en "Apagado", se mostrará un mensaje de advertencia cuando se ingresa al modo por primera vez.

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Cond. medición. (Densidad)	Es-45
Densidad Status	Es-47
Factor Y-N Para % Punto	Es-48
Referen. %Punto: Gan. punto PS	Es-51
Filtro densidad	Es-57

[Procedimiento operativo]

- 1 Desplace el cursor a "□No imagen" con los botones o .
- G. PUNT PS

 ⇒ No imagen

 □ Sólido
 □ Tono 75%
 □ Tono 50%
 □ Tono 25%

 Medir área sin imagen
- 2 Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación de área de no imagen en la placa.
- 3 Presione el instrumento contra la placa.



Escuchará un sonido.

4 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el área de no imagen.



"

No imagen" está seleccionado, el cursor se mueve a "

Sólido" y se muestra el valor de medición del área de no imagen.


Memo /

Los valores de medición del área de no imagen también se utilizan al medir la ganancia de puntos de la placa PS. No se borra aún cuando cambia la función de medición o se apaga el instrumento.

Alinee el puerto de la Máscara objetivo con un área de color sólido en la placa.



6 Presione el instrumento contra la placa.

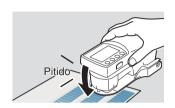

Escuchará un sonido.

Retire el instrumento cuando
escuche nuevamente el sonido.

G. PUNT PS
MO E
Mo imagen
Mo Solido
Cs 1.36
Cs 1.3

"


Sólido" está seleccionado, el cursor se mueve a "

Tono75%" y se muestra el valor de medición del área de color sólido.

Memo /

Se registran los valores de medición del área de color sólido y se utilizan al medir la ganancia de puntos de la placa PS. No se borran aún cuando cambia la función de medición o se apaga el instrumento.

8 Alinee el puerto de Máscara objetivo con el área en la placa para un tono75%.

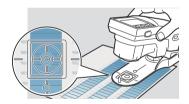

9 Presione el instrumento contra la placa.



Escuchará un sonido.


10 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el área de Tono75%.




"□Tono75%" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Tono50%", y se muestra el valor de medición del área Tono75%.

11 Alinee el puerto de Máscara objetivo con el área en la placa para un Tono50%.

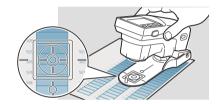


12 Presione el instrumento contra la placa.

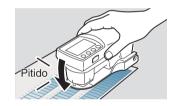

Escuchará un sonido.

13 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el área de Tono50%.

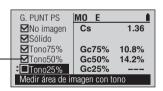

"□Tono50%" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Tono25%", y se muestra el valor de medición del área del Tono50%.

14 Alinee el puerto de Máscara objetivo con el área en la placa para un Tono25%.




15 Presione el instrumento contra la placa.



Escuchará un sonido.

16 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el área de Tono25%.

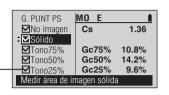

"□Tono25%" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Sólido", y se muestra el valor de medición del área de Tono25%.

Repita los pasos 5 a 16 para medir un área de tono diferente para el mismo sólido.

Memo/

Cada uno de los objetivos de la Gan. punto PS, 75%, 50% y 25%, pueden cambiarse. Consulte página Es-51.

Medición de la Densidad de color directo

FD-7





Las mediciones de color directo se realizan en la pantalla de mediciones <DENSCOLDIRE>.

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Cond. medición. (Densidad) Es-45
Ref. den.blanco Es-46
L.onda D spot Es-59

[Procedimiento operativo]

1 Desplace el cursor a "□Papel" con los botones o .



Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación no impresa en el papel.



3 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

4 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el papel.



"□Papel" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Muestra", y se muestra el valor de medición del papel.

5 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con la tinta de color directo para medir.



6 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió la tinta del color directo.

Repita los pasos 5 a 7 para medir un color directo diferente.

"☐Muestra" está seleccionada y se mostrará la longitud de onda y la densidad en esa longitud de onda.

Si la L. onda D col dir está establecida en "Auto", la longitud de onda mostrada será la longitud de onda de mayor absorbancia, y la densidad a la que se mostrará esa longitud de onda. Si la L. onda D col dir está establecida en Manual, la longitud de onda mostrada será la longitud de onda y la densidad a la que se mostrará esa longitud de onda de forma predeterminada.

Medición del color

FD-7

FD-5



Las mediciones de color se realizan en la pantalla de medición de <COLOR>.

Los resultados de mediciones pueden mostrarse como valores colorimétricos (tipo pantalla "Absoluto"), diferencia de color desde un objetivo de color registrado (tipo pantalla "Diferencia") o resultado de la diferencia de color frente a las tolerancias (tipo pantalla "Evaluación").

 Medición de diferencia de color en la página Es-106 puede usarse para mediciones sencillas de diferencia de color sin tener que registrar primero el objetivo de color.


Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.


Color objetivo	Es-60-Es-68	Observador	Es-72
Toler. predet.	Es-69	Espacio color	Es-73
Cond. medición. (Color)	Es-70	Fórmula difer.	Es-74
Iluminante	Es-71	Tipo pantalla	Es-81

[Procedimiento operativo]

1 Alinee el puerto de la máscara de patrón con la ubicación a medir.

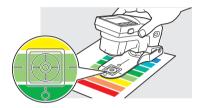

2 Presione el instrumento sobre la muestra.

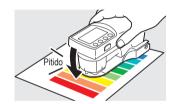

Escuchará un pitido.

3 Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

Esto indica que ha sido medida la muestra.



"

Muestra" está marcado y se exhibe el valor de la medición.

Ejemplos de pantalla

COLOR	M1 2° D50	1
^ M uestra	L*	72.17
Milwidestra	a *	-32.87
	b*	35.53
Medir muestra		

Tipo pantalla: Absoluto



Tipo pantalla: Diferencia



Tipo pantalla: Evaluación

Medición de diferencia de color

FD-7

FD-5



Las mediciones simples de la diferencia de color entre dos colores medidos uno tras el otro se realizan en la pantalla de medición < DIF DE COLOR>.

 Para mediciones de diferencias de color de un objetivo de color de registro y/o un resultado de diferencia de color frente a las tolerancias, consulte Medición del color en la página Es-105.

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Fórmula difer.

Cond. medición. (Color) Es-70
Iluminante Es-71
Observador Es-72

Espacio color

nte Es-71


Es-73

[Procedimiento operativo]


1 Desplace el cursor a "□Objetivo" con los botones o .



Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el tono objetivo para medir.

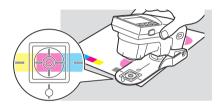

Presione el instrumento contra el papel.

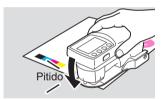

Escuchará un sonido.

4 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el tono objetivo.




"
Objetivo" está seleccionado, el cursor se mueve a "
Muestra" y se muestra el valor de medición del tono objetivo.


5 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el tono de muestra para medir.



6 Presione el instrumento contra el papel.

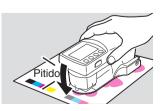

Escuchará un sonido.

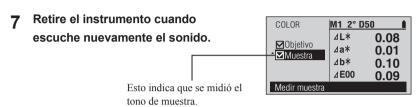

"☐Muestra" está seleccionado y se muestra la diferencia de color entre el objetivo y la muestra.

Repita los pasos 5 a 7 para medir una muestra diferente en comparación con el mismo objetivo.

Medición de la iluminancia





Las mediciones de iluminancia se realizan en la pantalla de medición de <ILUMINANCIA>.

Sin embargo, esta medición no satisface la norma JIS C 1609:2006. Utilícela como una sencilla función de medición de iluminancia.


Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Observador Es-72

[Procedimiento operativo]

Retire la máscara de patrón.

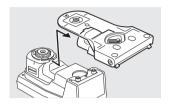

Consulte la página Es-19.

2 Conecte correctamente el adaptador de iluminancia con el mismo número de apareamiento que el instrumento.



Consulte la página Es-23.

3 Apunte hacia el iluminante a medir el puerto de medición de muestras del instrumento con el adaptador de iluminancia conectado.



▲ Presione el botón de medición.



Escuchará un pitido.

5 La medición está finalizada cuando se escucha de nuevo el pitido.

Luego, se puede configurar la iluminancia medida como la iluminancia correspondiente al iluminante de usuario.




"☐Muestra" está marcado y se exhibe el valor de la medición.

Presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Opciones>.

Presione el botón (4) (Intro)/ OPTION con el cursor en "Registrar ilum.".

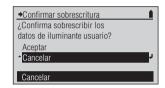

La iluminancia del iluminante medido se configura como iluminancia del iluminante del usuario. Cuando un iluminante de usuario ya ha sido registrado, se exhibirá la pantalla < Confirmar sobrescritura>.

Memo / • Se adjuntan al adaptador de iluminancia (accesorio opcional) datos específicos de corrección.

Notas

- Se incluye en el instrumento y el adaptador de iluminancia un número de cinco dígitos denominado "Número de apareamiento", que es un número diferente de sus respectivos números de serie. El adaptador de iluminancia debe ser utilizado en combinación con el instrumento que tenga el mismo número de apareamiento.
- · La función de medición de la iluminancia está diseñada para medir la iluminancia y la temperatura de color del entorno utilizado para observar materiales impresos. La utilización de esta función con luz solar brillante y otros entornos que sean demasiado brillantes ocasionará un error.

Medición del balance de gris FD-7 FD-5


Las mediciones de trapping se realizan en la pantalla de mediciones <BALANCEGRIS>.

Memo /

El balance de gris se determina según el método que se describe en <u>La</u>especificación G7[®] 2008 publicada por IDEAlliance[®].

[Procedimiento operativo]

1 Desplace el cursor a "□Papel" con los botones o o o.

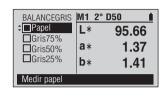

Cuando sea necesario

Referen. %Punto:

Cond. medición. (Color)

Balance de gris

Iluminante

Observador

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Es-53

Es-71

Es-72

Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación no impresa en el papel.




3 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

4. Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el papel.

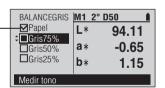

"

Papel" está seleccionar, el cursor se mueve a "

Gris75%", y se muestra el valor de medición del papel.


Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el parche gris para medir el Gris75%.



6 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

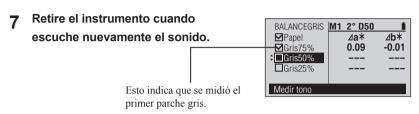

"
Gris75%" está seleccionado, el cursor se mueve a "
Gris50%", y se muestra el valor de medición (diferencia de color de un color gris deseado)

Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el parche gris para medir el Gris50%.



9 Presione el instrumento contra el papel.




Escuchará un sonido

para "Gris75%".



Esto indica que se midió el segundo parche gris.

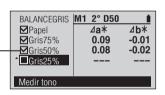

"□Gris50%" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Gris25%", y se muestra el valor de medición (diferencia de color de un color gris deseado)


para "Gris50%".

11 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el parche gris para medir el Gris25%.




Escuchará un sonido.

12 Presione el instrumento contra el papel.

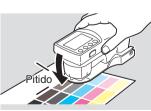



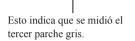

BALANCEGRIS M1 2° D50

⊿a*

0.09

0.08

0.08

⊿b*

-0.01

-0.02

0.02

✓ Papel **Gris75%**✓ Gris50%

☐Gris25%

Medir tono

"

Gris25%" está seleccionado y se muestra el valor de medición (diferencia de color de un color gris deseado) para "Gris25%".

Repita los pasos 5 a 13 para medir un grupo diferente de parches grises en el mismo papel.

Memo/

Cada uno de los objetivos del Balance de gris, 75%, 50% y 25%, pueden cambiarse. Consulte página Es-53.

Medición de la Dist. mediotono

FD-7

FD-5



Las distribuciones de mediotono se realizan en la pantalla de mediciones < DISTRMEDTON>.

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Cond. medición. (Densidad) Es-45
Densidad Status Es-47
Para % Punto de Es-48
Factor Y-N
Referen. %Punto: Es-55
Dist. mediotono

[Procedimiento operativo]

1 Desplace el cursor a "□Papel" con los botones o o o.



Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación no impresa en el papel.



3 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el nanel




"□Papel" está seleccionar, el cursor se mueve a "□C sólido", y se muestra el valor de medición del papel.


Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el parche cian sólido a medir.



6 Presione el instrumento contra el papel.

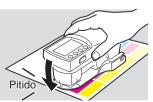

Escuchará un sonido.

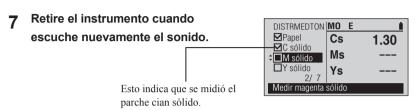


"□C sólido" está seleccionado, el cursor se mueve a "□M sólido", y se muestra el valor de medición del parche cian sólido.

8 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el parche magenta sólido a medir.




9 Presione el instrumento contra el papel.

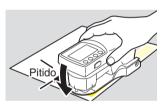

Escuchará un sonido.


10 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

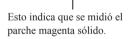



"□M sólido" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Y sólido", y se muestra el valor de medición del parche magenta sólido.

11 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el parche amarillo sólido para medir.

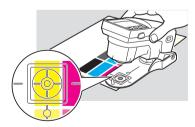


12 Presione el instrumento contra el papel.




Escuchará un sonido.

13 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

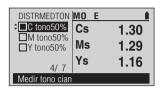

"□Y sólido" está seleccionado, el cursor se mueve a "□C tono50%", y se muestra el valor de medición del parche amarillo sólido.

14 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el parche de tono cian para medir.

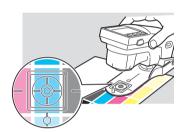

15 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

16 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el parche de tono cian.



"□C tono50%" está seleccionado, el cursor se mueve a "□M tono50%", y se muestra el valor de medición del parche de tono cian.

17 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el parche de tono magenta para medir.




18 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

19 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

> Esto indica que se midió el parche de tono magenta.

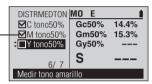

"□M tono50%" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Y tono50%", y se muestra el valor de medición del parche de tono magenta.

20 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el parche de tono amarillo para medir.



21 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

22 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.



"□Y tono50%" está seleccionado, el cursor se mueve a "□C sólido", y se muestra el valor de medición del parche de tono amarillo y se muestra el valor S de dist. de mediotono.

Repita los pasos 5 a 22 para medir un grupo diferente de parches de tono y sólidos en el mismo papel.

Memo/ • Pueden cambiarse todos los objetivos de la Distribución medio tono, C Tono50%, M Tono50% y Y Tono50%. Consulte página Es-55.

Medición de prueba ISO

Las mediciones de pruebas ISO se realizan en la pantalla de mediciones <PRUEBA ISO>. Se puede confirmar la verificación Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición. del cumplimiento con la norma ISO 12647.

Cuando sea necesario

FD-5

Sel. grupo colores Es-77 Convertir fondo

Fijar fondo Es-78

Memo /

Se ajustarán automáticamente las condiciones de medición

(Opciones de color: Cond. medición, Iluminante, Observador; Opcio. densidad: Cond. medición, Densidad Status, Factor Y-N) a las condiciones de medición almacenadas en el grupo de colores seleccionados.

[Procedimiento operativo]

Al inicio está seleccionado el grupo de colores predeterminado "PT1-AM-BB". Para cambiar el grupo de colores, presione el botón 🕞 OPCIÓN y seleccione Sel.grupo color de la pantalla < Opciones>.

Desplace el cursor a "□Paper" con los botones (o (o .

Indica el tipo de fondo establecido para el grupo de colores:

Fondo blanco

: Fondo negro

(No se mostrará ningún icono si el fondo para el color se configuró en Ninguno.)



Si Convert, fondo está establecido en "Encendido" y Fijar fondo está establecido con un fondo diferente que el configurado para los colores establecidos, la pantalla mostrará "□Paper " y "□Paper•" antes de "□Paper" y será necesario medir el papel con un fondo blanco y con otro negro de la siguiente manera para permitir la conversión de fondo:

- Con el cursor en "□Paper "; coloque el papel sobre el fondo blanco, coloque el puerto de la máscara objetivo en un área no impresa del papel y empuje el instrumento contra el papel. Escuchará un sonido. Sostenga presionado el instrumento hasta que escuche un segundo sonido que indica que se finalizó la medición.
- Con el cursor en "□Paper", coloque el papel sobre el fondo negro, coloque el puerto de la máscara objetivo en un área no impresa del papel y empuje el instrumento contra el papel. Escuchará un sonido. Sostenga presionado el instrumento hasta que escuche un segundo sonido que indica que se finalizó la medición.

Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación no impresa en el papel.



3 Presione el instrumento contra el papel.



Escuchará un sonido.

4 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el papel.



"Paper" está seleccionado, el cursor se mueve al primer objetivo y se muestra el valor de medición del papel.

Alinee la el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el primer parche de color para medir.



Escuchará un sonido.

6 Presione el instrumento contra el papel.



Retire el instrumento cuando PRUEBA ISO M1 2° D50 🖼 escuche nuevamente el **☑**Paper 94.15 ■Black -0.61 sonido. ☐Black80% b* 1.24 □Black40% CS01:PT1-AM-BB 2/17 Esto cambiará para indicar Black: Pasa que se midió el parche de color.

Si los valores medidos se encuentran dentro del intervalo de color aceptable, aparecerá un círculo con una marca de verificación en lugar del □ y el área de mensaje mostrará "Pasa" para el color objetivo; si los valores medidos están fuera del intervalo aceptable, aparecerá una x en el □ y el área de mensaje mostrará "Falla" para el color destino.

Se muestran los valores de medición. Si alguno de los valores medidos fallan, se resaltará el valor con falla.

El cursor se mueve al color objetivo.

Repita los pasos 5 a 7 para los parches de color para los colores objetivos restantes en el grupo de colores.



Cuando se midió el parche de color final, el área de mensaje también mostrará los resultados generales: "Global: Falla" o "Global: Pasa".

Para volver y revisar los resultados para alguno de los colores objetivo en este grupo de colores, presione el botón varias veces para moverse hasta el resultado de color objetivo deseado.

Memo Los ajustes estimados de densidad necesarios para que cada parche de color medido en la tolerancia puede verse después de completar la Medición de prueba ISO al poner la opción Funciones en "Igual. Obj" y seleccionar los colores objetivos que fallaron. A medida que se selecciona cada color objetivo, se mostrará la pantalla de valores de medición <IGUAL. OBJ.>. Consulte la página Es-125.

Medición de Igualar Objetivo

FD-7

FD-5



Las mediciones de igualar objetivo se realizan en la pantalla de mediciones <IGUAL. OBJ.>.

Memo /

Igualar Objetivo puede usarse para medir las muestras con un objetivo medido poco tiempo antes de medir una muestra o en comparación con un conjunto de objetivos en un grupo de colores.

Para medir muestras en comparación con un solo objetivo medido poco tiempo antes de medir la muestra, seleccione "Med.objetivo" en la pantalla de configuración <Sel. grupo colores>.

Para medir muestras en comparación con un grupo de objetivos en un grupo de colores, seleccione uno de los grupos de colores almacenados en el instrumento en la pantalla de configuración <Sel. grupo colores>.

Cuando sea necesario Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Cond. medición. (Densidad) Es-45 Fórmula dif. Densidad Status Es-47 Sel. grupo colores Es-77 Cond. medición. (Color) Es-70 Fijar fondo Es-78 Iluminante Es-71 Convertir fondo Observador Tipo estimado tinta Es-80

Cuando se selecciona un grupo de colores, se ajustarán automáticamente las condiciones de medición (Opciones de color: Cond. medición, Iluminante, Observador; Opcio. densidad: Cond. medición, Densidad Status, Factor Y-N) a las condiciones de medición almacenadas en el grupo de colores seleccionados.

> IGUAL. OBJ. Papel


■Objetivo

Muestra

[Procedimiento operativo]

Si "Sel. grupo colores" está establecido en "Med.objetivo":

- Desplace el cursor a "□Papel" con los botones 🛆 o 🔽.
- Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación no impresa en el papel.
- Presione el instrumento contra el papel.

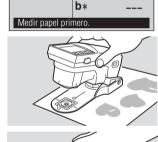

L*

a*

Escuchará un sonido.



Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el papel.




"□Papel" está seleccionado, el cursor se mueve a "□Objetivo", y se muestra el valor de medición del papel.

Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el tono objetivo para medir.



6 Presione el instrumento contra el papel.

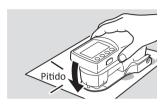


Escuchará un sonido.

Retire el instrumento cuando
escuche nuevamente el sonido.


IGUAL OBJ.	M1 2° D50	L* 57.95
Objetivo	L* 57.95	
Objetivo	L* 0.26	
Digitivo	L*	

"
Objetivo" está seleccionado, el cursor se mueve a "
Muestra" y se muestra el valor de medición del tono objetivo.


8 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con el tono de muestra para medir.

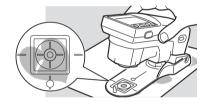

9 Presione el instrumento contra el papel.

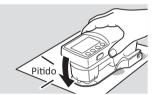


Escuchará un sonido.

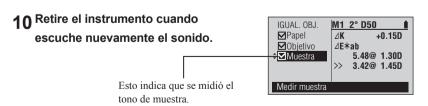

"□Muestra" está seleccionado y se muestran los valores de medición.

Valores de medición:

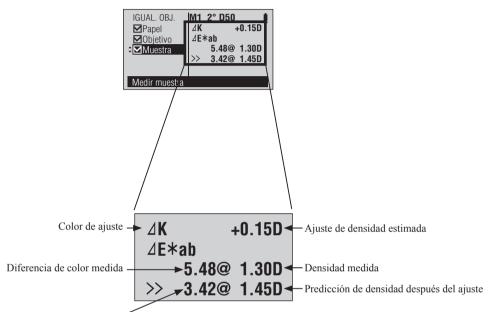

Diferencia de color que se predice después del ajuste

Memo /

Se mostrará el color de ajuste según la configuración de "Tipo tinta est." y la muestra medida. Si "Tipo tinta est." está establecida en "Auto", sin importar si el ajuste debe ser realizado al ajustar el color de proceso (KCMY) o se determinará y se mostrará automáticamente la densidad de color directo

Si "Tipo tinta est." está configurada en "Color direc.", se mostrará el ajuste de densidad del color directo.

Repita los pasos 8 a 10 para medir una muestra diferente con el mismo objetivo.

Presione el botón para mover el cursor a Objetivo y repita los pasos 5 a 10 para medir un objetivo y muestra diferentes.

Si "Sel. grupo colores" está establecido en un grupo de colores almacenados:

1 Desplace el cursor a "□Paper" con los botones o o o.

Indica el tipo de fondo establecido para el grupo de colores:

E: Fondo blanco

: Fondo negro

(No se mostrará ningún icono si el fondo para el color se configuró en Ninguno.)




Si Convert. fondo está establecido en "Encendido" y Fijar fondo está establecido con un fondo diferente que el configurado para los colores establecidos, la pantalla mostrará "Paper" y "Paper" antes de "Paper" y será necesario medir el papel con un fondo blanco y con otro negro de la siguiente manera para permitir la conversión de fondo:

- Con el cursor en "□Paper™", coloque el papel sobre el fondo blanco, coloque el puerto de la máscara objetivo en un área no impresa del papel y empuje el instrumento contra el papel. Escuchará un sonido. Sostenga presionado el instrumento hasta que escuche un segundo sonido que indica que se finalizó la medición.
- Con el cursor en "□Paper", coloque el papel sobre el fondo negro, coloque el puerto de la máscara objetivo en un área no impresa del papel y empuje el instrumento contra el papel. Escuchará un sonido. Sostenga presionado el instrumento hasta que escuche un segundo sonido que indica que se finalizó la medición.

Alinee el puerto de la Máscara objetivo con una ubicación no impresa en el papel.



3 Presione el instrumento contra el papel.

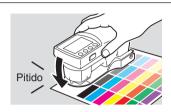

Escuchará un sonido.

4 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

Esto indica que se midió el papel.



"

Paper" está seleccionado, el cursor se mueve al primer color y se muestra el valor de medición del papel.

El botón **o** o **p** pueden usarse para mover a cualquier color deseado en el grupo.


5 Alinee el puerto de Máscara objetivo con una ubicación en el papel impreso con la muestra de tinta para medir el color resaltado.



I instrumento Escuchará un sonido.

6 Presione el instrumento contra el papel.




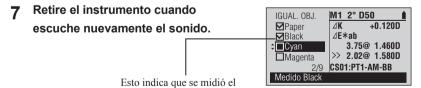

tono de muestra.

El "□" para el color resaltado está seleccionado y se muestran los valores de medición de la muestra.

Valores de medición:

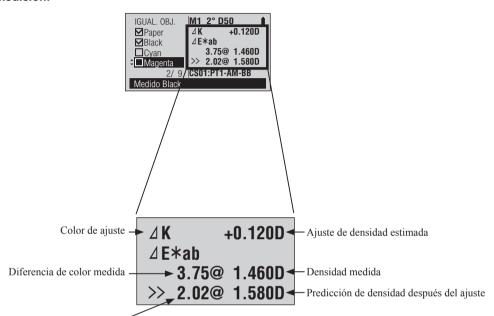

Diferencia de color que se predice después del ajuste

* Se mostrará el color de ajuste según la configuración de "Tipo tinta est." y la muestra medida.

Si "Tipo tinta est." está establecida en "Auto", sin importar si el ajuste debe ser realizado al ajustar el color de proceso (KCMY) o se determinará y se mostrará automáticamente la densidad de color directo

Si "Tipo tinta est." está configurada en "Color direc.", se mostrará el ajuste de densidad del color directo.

Repita los pasos 5 a 7 para medir las muestras para los colores diferentes. El cursor se mueve al siguiente color.

Medición del índice del papel



FD-5



Las mediciones del índice de papel se realizan en la pantalla de

Cuando sea necesario

Configure por anticipado las siguientes condiciones de medición.

Iluminante Es-71 Observador Es-72 Índice color Es-76

medición de <PAPEL>.

[Procedimiento operativo]

Alinee el puerto de la máscara de patrón con una ubicación sin imprimir en el papel.



2 Presione el instrumento sobre el papel.



Escuchará un pitido.

3 Cuando escuche de nuevo el pitido retire el instrumento.

Esto indica que ha sido medida la muestra.



"☐Muestra" está marcado y se exhibe el valor de la medición.

Mediciones automáticas

FD-

FD-5



Las mediciones automáticas se realizan en la pantalla de mediciones <AUTO>.

En el modo Auto, el instrumento evalúa si medir la densidad, el ratio del área de puntos o el color del área a medir. Esto es conveniente para cuando una sola tabla de color contiene una mezcla de densidad, tinte y color.

Cuando sea necesario

Establezca las siguientes condiciones de medición con anticipación.

Cond. medicion. (Densidad) Es-45		Cond. medicion. (Color) Es-70	
Ref. den.blanco	Es-46	Iluminante	Es-71
Densidad Status	Es-47	Observador	Es-72
Para % Punto de Factor Y-?	N Es-48	Espacio color	Es-73

[Procedimiento operativo]

Memo

Aunque esta función juzga automáticamente el tipo de medición, para poder proporcionar una base para esta determinación, se recomienda que primero se mida el papel, seguido por los parches de color sólido K, C, M e Y, antes de realizar otras mediciones.

1 Medir el papel.

Alinee el puerto de la máscara de patrón con una ubicación sin imprimir en el papel.



2 Presione el instrumento sobre el papel.



Escuchará un sonido.

3 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.



Se mostrarán los valores medidos para el papel y aparecerá el mensaje "Medición papel realizada".


Memo /

Los valores de medición del papel también se utilizan para medir la densidad, el radio de área de puntos y la ganancia de puntos. No se borran aún cuando cambia la función de medición o se apaga el instrumento.

Medir un parche sólido. Alinee el puerto de la máscara de patrón con una ubicación de un parche de color sólido impreso en el papel.



5 Presione el instrumento sobre el papel.

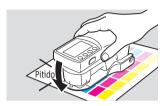

Escuchará un sonido.

6 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.



Se mostrarán los valores medidos para el parche de color sólidoy aparecerá el mensaje "Medición densidad realizada".

Memo /

Los valores de medición del parche de color sólido también se utilizan para medir el radio de área de puntos y la ganancia de puntos. No se borran aún cuando cambia la función de medición o se apaga el instrumento.


7 Repita los pasos 4 a 6 para medir las muestras para los parches de color sólido restantes.

Continúe midiendo otros parches, según lo desee.

Alinee el puerto de máscara objetivo con la ubicación que se medirá.



9 Presione el instrumento contra el papel.

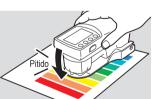


Escuchará un sonido.

10 Retire el instrumento cuando escuche nuevamente el sonido.

El instrumento juzgará qué tipo de medición tomar y se mostrarán los valores medidos.

Ejemplos de medición:

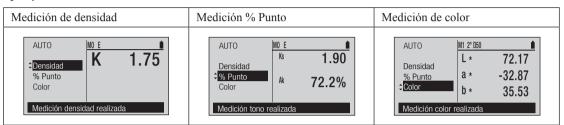

Memo /

- Después de la medición, los valores de medición pueden convertirse en valores en los otros tipos de mediciones al utilizar los botones o o.
- Si se miden otros parches con valores de medición cercanos a los valores del papel o del parche sólido, estos valores podrán cambiar.
- Si el juicio del instrumento para el tipo de medición no es el deseado, se recomienda que el instrumento se configure en la función de medición deseada en lugar del modo automático.
- Si el papel se encuentra oscurecido o con color, el juicio del instrumento puede ser incorrecto, y la medición del papel puede no ser reconocida como "Papel". En este caso, establezca la función de medición deseada en lugar del modo automático.
- En el modo automático, se ignorará la configuración del Filtro densidad.

Medición de barrido










Se puede realizar en una única acción una "medición de barrido" para medir un cuadro con numerosos parches de color alineados conectando el FD-7 a una PC y controlándolo desde esa PC. Para obtener las condiciones relativas a los gráficos que pueden ser utilizados para las mediciones de barrido, consulte "Condiciones de los gráficos de medición de barrido" en la página Es-154. Conecte de antemano el FD-7 a la PC e inicie el software. Para obtener instrucciones sobre la conexión del FD-7 a una PC, consulte "Conexión a una PC" en la página Es-134. Para informarse sobre cómo operar el software, consulte el manual de instrucciones del software.

Memo /


Las mediciones de rastreo pueden realizarse con el Vidrio protector o con el Filtro de polarización unidos al instrumento. Sin embargo, cuando esté tomando mediciones de rastreo con el Filtro de polarización, la velocidad de la diapositiva será mucho menor.

[Procedimiento operativo]


1 Conecte el FD-7 a la PC y configure el software para poder comenzar las mediciones de barrido.

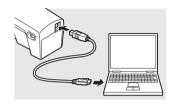


2 Coloque la Regla (accesorio opcional) sobre el gráfico, y luego alinee la abertura con la ubicación sobre el gráfico a medir.

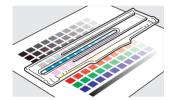

La región de medición es la región comprendida entre los símbolos \triangle .

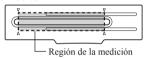


3 Coloque las dos patas del instrumento en las ranuras de la regla y alinee el puerto de medición de muestras con la posición en donde toca la apertura de la regla.

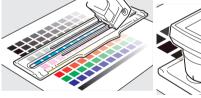




Presione el botón de medición.

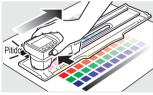

Escuchará un sonido después de 1 segundo.


Mientras presione el botón de medición, deslice el instrumento a lo largo de la Regla.

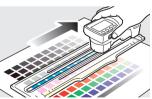

Memo /

Intente deslizar el instrumento a velocidad constante.
Para una velocidad óptima, el instrumento debe demorar entre 2 y 4 segundos con el Vidrio protector colocado (5 a 7 segundos con el Filtro de polarización colocado) para moverse desde un extremo de la regla al otro. Si la velocidad fuera demasiado rápida o demasiado lenta, podría ocurrir un error.

6 Cuando el puerto de medición de muestras arribe a la posición en la que toca el otro extremo de la apertura de la regla, libere el botón de medición.

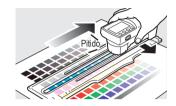

Escuchará un pitido y verá los valores medidos exhibidos en la pantalla de la PC.

Notas

El instrumento puede ser deslizado en cualquiera de las direcciones. Intente deslizar el instrumento a velocidad constante.

Para medir una ubicación diferente en el mismo gráfico repita los pasos 2 a 6. Se puede deslizar la regla sobre el gráfico en la dirección perpendicular a la dirección de barrido.

Otras funciones

Conexión a una PC	Es-134
Parámetros del FD-7/5	Es-136
Sonido del Zumbador Encendido/Apagado	Es-137
Girar pantalla	Es-138
Configuración de la fecha y la hora	Es-139
Configuración del formato de exhibición de la fecha	Es-140
Configuración del vencimiento de la calibración de blancos	Es-141
Verificación del vencimiento del servicio anual de recalibración	Es-142
Configuración de la advertencia de la calibración de servicio	Es-143
Configuración del idioma en pantalla	Es-144
Inicializar	Es-145
Verificación de la información del FD-7/5	Es-147
Exhibición de la información del dispositivo	Fs-148



Conexión a una PC

El instrumento provee un terminal de conexión USB. Con el cable para USB incluido, se puede conectar el instrumento a una PC y transmitir datos.

Notas

- No conecte al terminal de conexión USB un cable distinto del indicado.
- Cuando el instrumento está conectado a un dispositivo externo y comunicándose con el mismo, las comunicaciones
 podrían resultar interrumpidas por estar expuesto a una fuerte electricidad estática externa u ondas de radio del
 espacio circundante. En estos casos, apague el instrumento y luego vuélvalo a encender.

Memo / •

- Cuando esté conectado a una PC, el instrumento ingresará automáticamente al modo de comunicación cuando la PC
 trate de conectarse. En la pantalla LCD se exhibirá "Comunicando...", y los botones de control del instrumento y el
 botón de medición quedarán deshabilitados.
- Cuando se utiliza para el instrumento el comando para habilitar el botón de medición desde la PC, es posible medir presionando el botón de medición del instrumento.
- Cuando se lo conecte a la PC, recomendamos utilizar software que pueda conectarse y utilizar el instrumento.
- El puerto de comunicaciones USB del instrumento es compatible con USB 2.0.
- El instrumento admite funcionar con alimentación eléctrica proveniente del cable USB.

Notas


- Para conectar el instrumento a una PC, debe estar instalado el controlador de USB especializado. Como controlador de USB, utilice el controlador incluido con el software que puede conectarse y utilizar el instrumento.
- · Conecte el enchufe del conector USB firmemente y con la orientación correcta.
- Siempre conecte y desconecte el cable USB por el enchufe del conector. No tire del propio cable ni lo doble con fuerza excesiva. El hacerlo podría romper el cable.
- Conecte el instrumento con un cable de longitud adecuada. Si el cable careciera de la longitud adecuada, esto podría causar problemas de conexión o roturas del cable.
- Empuje firmemente el conector de cable USB que coincida con la forma del puerto (terminal de conexión) hasta que no pueda avanzar más.


El cable USB puede ser conectado o desconectado incluso cuando el instrumento está encendido, pero aquí está conectado con el instrumento apagado.

1 Apague el instrumento (deslice el interruptor de encendido hacia "O").



- 2 Conecte el conector B del cable USB al terminal de conexión USB del instrumento.
 - Presiónelo firmemente hasta que no pueda avanzar más y verifique que esté conectado de manera segura.
- 3 Inserte el conector A del cable USB en el puerto USB de la PC.

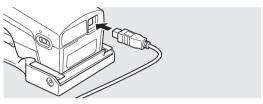

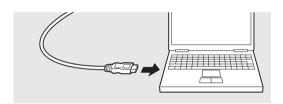

- 4 Encienda el instrumento (deslice el interruptor de encendido hacia "I").
 - La PC reconoce la conexión, y el controlador USB es instalado. Complete la instalación. (Sólo cuando el instrumento se conecta por primera vez.)



Parámetros del FD-7/5

Se configura el idioma de la pantalla del instrumento cuando se lo enciende por primera vez luego de su adquisición, pero los demás elementos del instrumento de medición están configurados con sus parámetros iniciales, de modo que el instrumento pueda ser utilizado sin configurar otros parámetros. Modifique estos parámetros según sea necesario. Los parámetros de medición del instrumento se configuran en la pantalla <Sistema>.

Desplácese hacia la pantalla <Sistema> con el siguiente procedimiento.

[Procedimiento operativo]

Cuando sea necesario Modificar los parámetros.

1 Cuando el cursor no esté en nivel superior de <DENSIDAD> u otra pantalla de medición, presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Opciones>.

Desplace el cursor hacia "Menú" con el botón y presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Menú>.

Desplace el cursor hacia "Sistema" con el botón y presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Sistema>.

Configuración de los elementos

Aviso sonoro Cambia la configuración del Zumbador.	
Girar pantalla Cambia la orientación de la exhibición.	
Fecha/hora	Configura el formato de exhibición de la fecha y hora actual.
Aviso calibrac.	Vencimiento de la calibración de fábrica, etc.
Lenguaje Selecciona el idioma de la pantalla.	
Inicializar	Inicializa los parámetros del dispositivo.
Info (n.s./Ver) Exhibe información sobre el dispositivo.	

I Sonido del Zumbador Encendido/Apagado

Usted puede activar y desactivar el Zumbador.


[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Aviso sonoro" con el botón y presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de configuración de <Aviso sonoro>.

2 Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones o o.

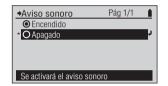

Seleccione la configuración.

Desplace el cursor hacia "Sistema" con el botón y presione el botón (Intro)/OPTION.



Escuchará un pitido.

Notas
Si presiona sin presionar
, retornará a la pantalla
anterior sin cambiar la
configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)

•	Encendido:	El Zumbador suena cuando la medición arranca y finaliza, cuando se enciende el instrumento y cuando se presiona un botón.
0	Apagado:	El Zumbador no suena cuando la medición arranca y finaliza, cuando se enciende el instrumento o cuando se presiona un botón.

I Girar pantalla

Se puede rebatir la exhibición de la pantalla LCD verticalmente.

[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Girar pantalla" con el botón y presione el botón (J) (Intro)/OPTION.



La exhibición de la pantalla LCD se rebate verticalmente.

2 Presione el botón 🕒.



Se retorna a la pantalla anterior.

3 Desplace el cursor hacia "Sistema" con el botón y presione el botón (Intro)/OPTION.



Escuchará un pitido.

Notas

Si presiona en sin presionar en el paso 1, retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

I Configuración de la fecha y la hora

El instrumento contiene un reloj interno y cuando se mide registra la fecha y hora de la medición. La fecha y la hora se pueden modificar.

[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Fecha/hora" con los botones o y presione el botón (a) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de <Fecha/hora>.

2 Desplace el cursor hacia "Fecha/ hora" con el botón y presione el botón (lntro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de configuración de <Fecha/hora>.

3 Configure el año/mes/día/ hora/minuto/segundo.



Para configurar valores numéricos, consulte la página Es-41.

4 Cuando haya finalizado de configurar todos los elementos, presione el botón . El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.



I Configuración del formato de exhibición de la fecha

El formato de exhibición de la fecha se puede modificar.

[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Fecha/hora" con los botones o y presione el botón (a) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de Formato fecha>.

2 Desplace el cursor hacia "Formato fecha" con el botón y presione el botón (Intro)/OPTION.



Seleccione la configuración.

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones o o.



Escuchará un pitido.

4 Presione el botón (Intro)/
OPTION. El contenido seleccionado
es confirmado y usted retorna
a la pantalla anterior.



Notas
Si presiona sin presionar
, retornará a la pantalla
anterior sin cambiar la
configuración.

Configuración (⊚ es la configuración inicial)

•	yyyy/mm/dd	Exhibir la fecha en el orden año/mes/día.	
0	mm/dd/yyyy	Exhibir la fecha en el orden mes/día/año.	
0	dd/mm/yyyy	Exhibir la fecha en el orden día/mes/año.	

I Configuración del vencimiento de la calibración de blancos

Cuando transcurra una cantidad especificada de tiempo desde la última calibración de blancos el instrumento exhibirá la pantalla de indicación de calibración.

La configuración inicial para este vencimiento de la calibración está establecida en 12 horas cuando es enviado desde la fábrica. Se puede cambiar este vencimiento de la calibración de blancos.


[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Aviso calibrac." con los botones o y presione el botón (Intro)/OPTION.




Se exhibirá la pantalla <Aviso calibrac.>.

2 Desplace el cursor hacia "Caduc. usuario" con el botón o y presione el botón (Intro)/ OPTION.

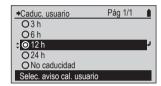

Se exhibirá la pantalla de configuración de <Caduc. usuario>.

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones o o.

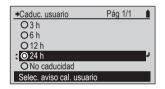

Seleccione la configuración.

4 Presione el botón (2) (Intro)/
OPTION. El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.



Notas
Si presiona sin presionar , retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)

0	3h	
0	6h	
•	12h	
0	24h	
0	No caducidad	No se exhibe la pantalla de indicación de calibración.

Otras funcion

I Verificación del vencimiento del servicio anual de recalibración

Luego de transcurrido aproximadamente un año desde que el instrumento fue enviado desde la fábrica o desde el servicio de calibración (o mantenimiento) de KONICA MINOLTA, cuando el instrumento sea encendido será exhibido un mensaje que recomienda el servicio anual de recalibración.

Usted puede verificar el límite de tiempo hasta el servicio anual de recalibración cuando el mensaje de recomendación se exhiba de nuevo aquí.

Puede establecer si desea o no que se muestre un mensaje de recomendación de recalibración de servicio al seguir el procedimiento en la página Es-143.

[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Aviso calibrac." con los botones o y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Aviso calibrac.>.

Desplace el cursor hacia
"Caduc. fábrica" con el botón
o y presione el botón
(2) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla de configuración de <Caduc. fábrica>, y se exhibirá el límite de tiempo cuando sea requerida la siguiente calibración de fábrica.

3 Presione el botón 🕒.



Se retorna a la pantalla anterior.

I Configuración de la advertencia de la calibración de servicio

Si el instrumento muestra o no la pantalla Advertencia de a calibración de servicio (recomendación de la recalibración de servicio anual) cuando haya pasado alrededor de un año desde que se pudo establecer la última calibración de servicio. La configuración inicial para la Advertencia de calibración de servicio es Activada (se mostrará una advertencia) cuando se envía desde la fábrica. Puede cambiar esta configuración.

[Procedimiento operativo]


- 1 En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Aviso calibrac." con los botones o v presione el botón (1) (Intro)/OPTION.
- →Aviso calibrac. Pág 1/1

 Caduc. usuario
 Caduc. fábrica
 →Aviso serv.cal. Encendido

 Selec. aviso cal. usuario


Se exhibirá la pantalla <Aviso calibrac.>.

2 Desplace el cursor hacia
"Aviso serv.cal." con el botón o
y presione el botón (Intro)/
OPTION.

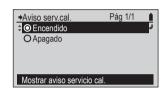

Se exhibirá la pantalla de configuración de <Aviso serv.cal.>.

3 Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones 🙆 o 🕟.

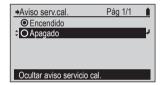

Seleccione la configuración.

4 Presione el botón (a) (Intro)/
OPTION. El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.



Notas
Si presiona sin presionar
, retornará a la pantalla
anterior sin cambiar la
configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)

•	Encendido	La Advertencia de calibración de servicio se mostrará cuando haya pasado alrededor de un año desde la última calibración de servicio.	
O Apagado No se mostrará la Advertencia de calibración de servicio.		No se mostrará la Advertencia de calibración de servicio.	

I Configuración del idioma en pantalla

Se puede modificar el idioma de la pantalla respecto del idioma configurado cuando el instrumento fue encendido por primera vez luego de su adquisición.


[Procedimiento operativo]

1 En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Lenguaje" con los botones ♠ o ♥ y presione el botón ⓓ (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Lenguaje>.

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones o o.

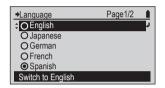


Seleccione la configuración.

Desplace el cursor hacia el elemento que desea seleccionar con los botones o o.



Se exhibirá la pantalla < Confirm Change > (Confirmar cambio).

Desplace el cursor hacia "OK" con el botón , y luego presione el botón (Intro)/OPTION. El contenido seleccionado es confirmado y usted retorna a la pantalla anterior.

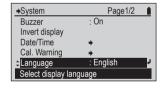

Notas
Si presiona sin presionar , retornará a la pantalla anterior sin cambiar la configuración.

Configuración (● es la configuración inicial)



1 Inicializar

Retorna los parámetros del instrumento de nuevo a su estado inicial.



- Notas No inicialice el instrumento excepto cuando sea necesario.
 - Cuando el instrumento es inicializado, son eliminados los registros de ejecución de la calibración de blancos y los datos de color de patrón (entre ellos el valor de la tolerancia y el nombre de cada color de patrón).

[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Inicializar" con los botones O o y presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Inicializar>.

Desplace el cursor hacia "Aceptar" con el botón (y presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



El instrumento es inicializado.

Memo /

El instrumento no vuelve a arrancar. El idioma de exhibición de la pantalla LCD cambia a inglés, la configuración inicial.

Presione el botón (a).



Se retorna a la pantalla anterior.

Parámetros iniciales

	Artículo		Configuración inicial	
Funciones			Densidad	
	D 1: /:	Selec. objetivo	Auto	
	Dens. objetivo	Toler. predet.	0,05	
	Cond. medición.		M0	
	Ref. den.blanco		Papel	
	Densidad Status		Е	
	FtVN	Para % Punto	1,00	
Opcio. densidad	Factor Y-N	Para % de punto PS	1,00	
Opero, densidad		Ganancia punto	75%, 50%, 25%	
	Referen. %Punto	Gan. punto PS	75%, 50%, 25%	
	Referen. %Punto	Balance gris	75%, 50%, 25%	
		Dist. mediotono	C50%, M50%, Y50%	
	Filtro densidad		Auto	
	Método Trapping		Preucil	
	L.onda D spot		Auto	
	Color objetivo	Selec. objetivo	Auto	
	Color objetivo	Toler. predet.	ΔΕ00, 1,50	
	Cond. medición.	Cond. medición.		
	Iluminante		D50	
	Observador		2°	
Opciones color	Espacio color		L*a*b*	
Operones color	Fórmula difer.		ΔΕ00	
	Índice color		WI, Tono	
		Sel. grupo color	Med.objetivo	
	Admin.grupo col	Fijar fondo	Ninguno	
	Admin.grupo coi	Convertir fondo	Apagado	
		Tipo estimado tinta	Auto	
Tipo pantalla			Absoluto	
Conf. med. pol.			Auto	
	Aviso sonoro		Encendido	
	Girar pantalla		Normal	
Sistema	Fecha/hora	Formato fecha	aaaa/mm/dd	
Sistema	Caduc. usuario		12 h	
	Aviso serv.cal.		Encendido	
	Lenguaje	Inglés No completado		
Calibración blanco				
Datos objetivos			No registrado	

Los parámetros pueden ser inicializados por razones distintas de la operación de inicialización (por ejemplo, la batería interna se descargó completamente).

Verificación de la información del FD-7/5

Usted puede consultar la información sobre el instrumento.

Verifique la información del instrumento de medición en la pantalla <Sistema>. Desplácese hacia la pantalla <Sistema> con el siguiente procedimiento.

[Procedimiento operativo]

1 Cuando el cursor no esté en nivel superior de <DENSIDAD> u otra pantalla de medición, presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Opciones>.

2 Desplace el cursor hacia "Menú" con el botón y presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Menú>.

Desplace el cursor hacia "Sistema" con el botón y presione el botón (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Sistema>.

I Exhibición de la información del dispositivo

Se exhibirán el nombre del modelo, el número de serie y la versión del instrumento.


[Procedimiento operativo]

En la pantalla <Sistema>, desplace el cursor hacia "Info (N.S./Ver)" con los botones o presione el botón (1) (Intro)/OPTION.



Se exhibirá la pantalla <Info (N.S./Ver)>.

2 Cuando haya finalizado de verificar la información, presione el botón (2).

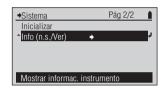

Se retorna a la pantalla anterior.

Solución de problemas

Mensajes de error	Es-	150
Verificación de un mal funcionamiento	Es-	152
Reseteo de la CPU	Es-	153



Mensajes de error

Cuando se utiliza el instrumento pueden exhibirse los siguientes mensajes. Cuando sea exhibido uno de estos mensajes, realice la acción indicada abajo. Cuando se realiza la acción pero el instrumento no retorna a su estado normal, o cuando no se enciende incluso con la batería interna cargada, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.

Notas • En la pantalla LCD pueden ser exhibidos los siguientes mensajes. Para informarse sobre los códigos de verificación de los errores de comunicación consulte los materiales separados.

Nº	Mensaje de error	Problema / Causa probable	Acción
1	Error. Medir de nuevo	La máscara de patrón afloró durante la medición.	Medir de nuevo.
2	Fuera del rango de medición.	Por encima o por debajo del rango de medición posible.	Alejarse aún más del iluminante y medir nuevamente.
3	Calibración no realizada. Realizar la calibración.	Se realizó una medición sin calibración de blancos.	Realizar una calibración de blancos.
		La configuración de polarización ha cambiado. Cuando cambia la configuración de polarización, debe realizarse una calibración cero (si aún no se ha realizado con el Filtro de polarización) y una calibración de blanco.	Realizar calibración cero y calibración blanco.
4	Error. Calibrar de nuevo	La máscara objetivo se levantó durante la calibración blanco.	Realice nuevamente la calibración blanco.
		No se configuró correctamente el instrumento en la placa de calibración blanco.	Configure el instrumento correctamente en la placa de calibración blanco y realice nuevamente la calibración blanco.
		La placa de calibración blanco, el vidrio protector o el filtro de polarización están sucios.	Limpie la placa de calibración blanco, el vidrio protector o el filtro de polarización y realice nuevamente la calibración blanco.
5	No calibr. correctam. Dispto correct. en pca. cal.	Ocurrió un problema durante la calibración.	Calibrar de nuevo. Cuando este mensaje continúa siendo exhibido, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.
6	Se recomienda una calibración.	El vencimiento de la calibración de blancos excedió el tiempo de advertencia.	Realizar una calibración de blancos.
7	No hay datos de patrón.	No hay datos registrados en el número de color de patrón seleccionado.	Vuelva a seleccionar un color de patrón con datos.
8	Valor entrada fuera d/rango. Ingrese de nuevo.	Fuera del rango de configuración posible.	Verifique el valor numérico e ingréselo de nuevo.
9	Fuera d/rango almacenab. Realiz. d/nuevo med. d/ilum.	Fuera del rango de iluminancia que puede ser registrado.	El rango de iluminancias que puede ser registrado comienza en 500 lx. Ejecute de nuevo la medición de iluminancia.
10	El volt. de la bat. es bajo. Recargar la batería.	El voltaje de la batería ha caído y el número de veces que el instrumento puede tomar mediciones ha disminuido.	Cargue la batería por medio del adaptador de CA o la alimentación eléctrica de la barra colectora USB.

11	La bat. se está degradando. Llame al Ctro d/servicio.	Ha sido detectado un error de la batería.	Deje de utilizar inmediatamente el instrumento y póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.
12	Mal func. d/circuito.(ER005) Llame al Ctro de servicio.	Ha sido detectado un problema en el circuito de medición.	Deje de utilizar inmediatamente el instrumento y póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.
13	Mal func. d/reloj. Cargar la bat. Conf. reloj.	Ha sido detectado un problema en los datos del reloj. • El voltaje podría haber caído demasiado.	Cargue la batería a través del adaptador de CA o la alimentación eléctrica de la barra colectora USB, y luego configure de nuevo la fecha/ hora.
14	Tiempo p/la cal. periódica. Llame all Ctro d/servicio.	Ha transcurrido aproximadamente un año desde que el instrumento fue encendido por primera vez o ha transcurrido un año desde el servicio de recalibración anual.	Póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA y envíe el instrumento para el servicio anual de recalibración.
15	Recomendar el comp. WL	El instrumento se usó con el Filtro de polarización colocado durante más de 30 días y no se realizó la compensación automática de longitud de onda. Generalmente, la compensación automática de la longitud de onda se realiza simultáneamente con la calibración de blanco cuando el Vidrio protector está colocado, pero cuando la calibración de blanco se realiza con el Filtro de polarización colocado, no se realiza la compensación automática de longitud de onda.	Reemplace el Filtro de polarización con el Vidrio protector y siga las instrucciones en pantalla para realizar calibración de blanco.
16	Sin med. pol. con func. med. actual. Pasar a med. dens.	Se intentó la medición de iluminancia o la medición del índice de papel con el Filtro de polarización colocado.	Seleccione una función de medición diferente o quite el Filtro de polarización (y establezca en Apagado la Medic. polarizada) y tome la iluminancia o la medición del índice de papel.
17	Grupo color no seleccionado. Seleccionar grupo de color.	No se seleccionó ningún grupo de colores al realizar una Prueba ISO o la medición de Igual. Obj.	Seleccione un grupo de colores de los que están almacenados en el instrumento* o seleccione una función de medición diferente. * Los datos de colores deben configurarse con anterioridad con el Software de Gestión de Datos FD-S1w (accesorio estándar).
18	Poner filtro polarización y realizar calibración cero.	La Medic. polarizada está establecida en Encendida o el Filtro de polarización se detectó con la Medic. polarizada establecida en Auto y sin la calibración cero realizada.	Revise que el Filtro de polarización esté correctamente colocado y realice la calibración cero y luego la calibración blanco.

Verificación de un mal funcionamiento

En el caso de que algo funcione mal en el instrumento, adopte las siguientes medidas. Si el instrumento no retorna a normal, pruebe de apagarlo. Si esto no funcionara, póngase en contacto con el taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA más cercano.

Condición	Causa	Acción
La pantalla LCD está en blanco.	¿Está baja la batería?	Cargue el instrumento por medio del adaptador de CA o la alimentación eléctrica de la barra colectora USB. SI el LCD continúa en blanco aún cuando haya cambiado la batería, la CPU puede necesitar un reseteo. Vea a continuación. Si el instrumento no funciona aún cuando se ha cambiado la batería y se ha reseteado la CPU, no es posible que se produzca una sobrecorriente y se quemó el fusible interno. Deje de utilizar inmediatamente el instrumento y póngase en contacto con un taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.
Los resultados de la medición se muestran como "".	¿Midió todos los elementos requeridos?	Mida el papel, sólido, etc. nuevamente según sea necesario para la función actual de medición. Si está midiendo la diferencia de color, compruebe que se hayan establecido las opciones de color objetivo.
Los resultados de las mediciones son anormales.	¿Está presionando el instrumento directamente contra la muestra de ña medición?	Presione el instrumento firmemente sobre la muestra de la medición de modo que quede plano contra ella.
	¿Está utilizando la placa de calibración de blancos correcta?	Realice la calibración de blancos con la placa de calibración de blancos que tenga
	¿Realizó la calibración de blancos correctamente?	el mismo número de apareamiento que el instrumento.
Los datos del instrumento no pueden ser transmitidos a una PC.	¿Está conectado correctamente el cable USB?	Conecte correctamente el terminal de conexión USB del instrumento al puerto
El instrumento ignora los comandos de la PC. Los comandos no son recibidos adecuadamente.	¿Están utilizando el cable USB suministrado como accesorio estándar?	USB de la PC utilizando el cable USB suministrado como accesorio estándar.
La batería está baja aun cuando acaba de ser cargada.	La batería interna de iones de litio puede ser cargada alrededor de 500 veces.	Si la batería está baja aun cuando ha sido recién cargada completamente, debe ser reemplazada. Póngase en contacto con el taller de servicio autorizado de KONICA MINOLTA más cercano.

Reseteo de la CPU

SI el LCD continúa en blanco aún cuando haya cambiado la batería y el instrumento esté encendido, la CPU puede necesitar un reseteo mediante la siguiente operación:

Con el instrumento encendido, presione simultáneamente los botones 👽 y 🚱 y manténgalos presionado durante por lo menos 4 segundos. Se reseteará la CPU y volverá a iniciarse el instrumento. Si resetea la CPU se puede producir lo siguiente:

- Se perderán los valores de la última medición realizada antes del reseteo.
- En algunos casos, se realizan los cambios a los datos objetivos (incluso tolerancias y nombres de cada objetivo), se establecen cambios (incluso el idioma de pantalla) y se registra la calibración blanco, ya que se puede haber eliminado la energía que acaba de encenderse.
- Si se eliminó la configuración de idioma en pantalla, puede configurarse nuevamente según el procedimiento en la página Es-144.

Apéndice


Condiciones de los gráficos de medición de barrido	Es-1	54
Dimensiones externas	Es-1	55
Especificaciones	Fs-1	50


Condiciones de los gráficos de medición de barrido

Elemento	Detalles/Descripción	
Rango de ubicación de los parches de color	Rango de barrido válido: 270 mm Rango de medición válido: 257 mm 10 mm Esta área debe estar en blanco. No imprima nada en esta área.	
Tamaño del parche	Dirección del barrido: 10 mm o más Dirección ortogonal: 8 mm o más Dirección del barrido Dirección ortogonal	
Líneas del parche	Dirección del barrido: Máx. 26 Dirección ortogonal: Máx. 43	
Orden del parche	 A) Diferencia de color entre parches vecinos en la dirección del barrido: ∆ E > Aprox. 20 B) Si la condición A no pudiera ser satisfecha o si ocurriera un error durante el barrido aun cuando la condición A fuese satisfecha, inserte un huelgo negro o blanco entre los parche según resulte adecuado. C) Inserte un huelgo negro entre los colores brillantes y un huelgo blanco entre los colores más oscuros. D) Tamaño de los huelgos en la dirección del barrido: 0,5 mm a 1,0 mm 	
	Dirección del barrido Huelgos negros Huelgo blanco	

Dimensiones externas

(Unidad: mm)

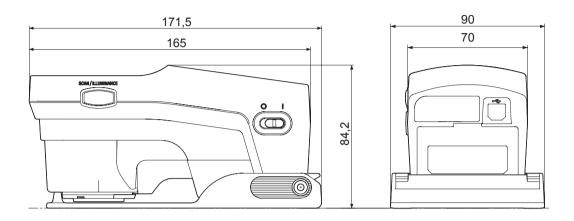

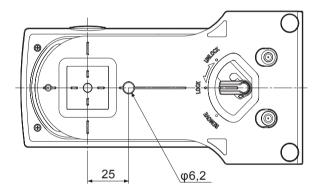

Especificaciones

Modelo	FD-7	FD-5	
Sistema de iluminación y visualización	45°a: 0°(iluminación anular)*1 Satisface la condición A de las normas CIE N° 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164 y JIS Z 8722 para mediciones de reflectancia.		
Dispositivo de separación espectral	Rejilla cóncava		
Rango de longitudes de onda	Reflectancia espectral: 380 a 730 nm; irradiancia espectral: 360 a 730 nm		
Separación de longitudes de onda	10 nm		
Semi ancho de banda	Aprox. 10 nm		
Área de medición	Ø 3,5 mm		
Fuente luminosa	LED		
Rango de medición	Densidad: 0,0D a 2,5D; Reflectancia: 0 a 150	%	
Repetibilidad a corto plazo	Densidad: $\sigma0.01D$. Sin filtro de polarización: $0.0D \sim 2.5D$, Amar Con filtro de polarización $0.0D \sim 2.5D$, Amar (Cuando se toman mediciones 30 veces con il a calibración blanco) Colorimétrico: Dentro de $\sigma DE00~0.05$ (sin el (Cuando la placa blanco se mide 30 veces cor realizar la calibración blanco)	rillo 0,0D ~ 2,0D ntervalos de 10 segundos después de realizar filtro de polarización)	
Acuerdo entre instrumentos	Dentro de $\Delta E00~0,3$ (promedio de 12 mosaicos de comedidos con un cuerpo maestro bajo condiciones no		
Tiempo de medición	Aprox. 1,4 s (medición de reflexión de un solo	punto sin filtro de polarización)	
Valores exhibidos	Valores colorimétricos, valores de diferencia de color, valores de densidad, valores de diferencia de densidad, índice de espacio de punto, Radio del área del punto placa PS, ganancia punto placa PS, porcentaje de trapping, balance gris, porcentaje de dist. mediotono, Revisar resultados ISO 12647, evaluación de tipo PASA/FALLA, iluminancia, temperatura de color correlacionada		
Condiciones de medición	Correspondiente a las condiciones de medición ISO 13655 M0 (CIE iluminante A), M1 (CIE iluminante D50) M2 (iluminación con el filtro de corte UV) y M3 (M2 + filtro de polarización); iluminante definido por el usuario		
Iluminantes	A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9,	F10, F11, F12, iluminante definido por el usuario	
Observadores	2° observador estándar, 10° observador están	dar	
Espacios de color	L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ y difer	encia de color en estos espacios de color	
Índices	WI (ASTM E313-96); Tonalidad (ASTM E31: (ISO 2470-2); Índice de fluorescencia	3-96); Brillo ISO (ISO 2470-1); Brillo D65	
Ecuaciones de la diferencia de color	ΔE^*ab (CIE 1976), ΔE^*94 (CIE 1994), $\Delta E00$	(CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (1:c)	
Densidad	Estado ISO T, estado ISO E, estado ISO A, es	stado ISO I; DIN16536	
Datos almacenables	Datos de patrón colorimétricos: 30 datos; dat	os de patrón de densidad: 30 datos	
Idioma de la pantalla	Inglés, Francés, Alemán, Español, Japonés, C	Chino (simplificado)	
Interfaz	USB 2.0		
Datos de salida:*2	Valores exhibidos; datos de reflectancia espectral; datos de irradiancia espectral	Valores exhibidos	
Mediciones de barrido*2	Puede efectuarse una medición de barrido de un gráfico de color.	N/D	
Alimentación eléctrica	Batería interna recargable de iones de litio (número de mediciones por carga: alrededor de 2.000 cando es nuevo sin el filtro de polarización); adaptador de CA; barra colectora USB de alimentación eléctrica		
Dimensiones $(L \times P \times A)$	$70 \times 165 \times 83$ mm (cuerpo únicamente); $90 \times 172 \times 84$ mm (con máscara de patrón colocada)		
Peso	Aprox. 350 g (cuerpo únicamente); aprox. 430	g (con máscara de patrón colocada)	
Rangos de temperatura y humedad de operación	10 a 35°C, 30 a 85% de humedad relativa sin condensación		
Rangos de temperatura y humedad de almacenamiento			

^{*1} La iluminación para longitudes de onda por debajo de 400 nm es unidireccional.
*2 Disponible cuando se utiliza el software para PC.

