

Color Data Software CM-S100w
SpectraMagic™ NX

Professional/Lite

Ver. 3.4

De **Bedienungsanleitung**



KONICA MINOLTA

Offizielle Bezeichnungen der Anwendungs-Software in diesem Handbuch

(Bezeichnung in diesem Handbuch)(Offizielle Bezeichnung)

Windows, Windows 10 Microsoft[®] Windows[®] 10 Pro Operating System

Windows, Windows 11 Microsoft[®] Windows[®] 11 Pro Operating System

Warenzeichen

- „Microsoft“, „Windows“, „Windows 10“ und „Windows 11“ sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
 - „Intel“ und „Pentium“ sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Andere Firmennamen und Produktbezeichnungen in diesem Handbuch sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

- Dieses Handbuch oder Teile davon dürfen auf gar keinen Fall in irgendeiner Form ohne die ausdrückliche Erlaubnis von Konica Minolta, Inc. nachgedruckt oder vervielfältigt werden.
- Änderungen des Inhalts dieses Handbuchs sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
- Größtes Augenmerk wurde auf die Genauigkeit der Inhalte dieses Handbuchs gelegt. Sollten Sie jedoch Fragen oder Anmerkungen dazu haben, bzw. einen Fehler oder einen fehlenden Abschnitt entdecken, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung.
- Konica Minolta übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich ungeachtet der vorhergegangenen Bedingungen durch die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen ergeben.

Über dieses Handbuch

- Einige der Bildschirmabdrucke in diesem Handbuch stammen möglicherweise aus Vorgängerversionen.

Einleitung

Die SpectraMagic NX-Software ist eine Farbdatensoftware für den Anschluß von Spektralphotometern, wie z.B. dem CM-3600A, oder Chroma-Metern an einen PC (Personalcomputer) und ermöglicht eine Messung und die grafische Darstellung der Messdaten sowie andere Operationen.

SpectraMagic NX gibt es in zwei Versionen: Die Professional Edition besitzt zahlreiche erweiterte Funktionen, während die Light Edition nur Basisfunktionen besitzt.

Vorsichtsmaßnahmen



Bevor Sie die SpectraMagic NX-Software in Betrieb nehmen, empfehlen wir, dieses Handbuch sowie die Bedienungsanleitung Ihres Computers und des Spektralphotometers aufmerksam durchzulesen.

Packungsinhalt

- Installations-DVD-ROM mit SpectraMagic NX (1 Stk.)
- USB-Schutzschlüssel
- Installationsanleitung
- Autorisierte Serviceeinrichtung

Bei der Software-Installation wird im Startmenü die Bedienungsanleitung als PDF mit einem Shortcut installiert.

Um die Bedienungsanleitung zu lesen, gehen Sie auf Startmenü → Alle Programme → KONICAMINOLTA → SpectraMagic NX → SpectraMagic NX Manual.

Die Bedienungsanleitung ist auf der Installations-DVD-ROM auch in anderen Sprachen verfügbar.

Wenn Sie die Bedienungsanleitung während der Verwendung der Software lesen möchten, wählen Sie bitte aus der Menüleiste den Befehl *Hilfe - Bedienungsanleitung* aus.

Software-Lizenzvertrag

Die Bedingungen des Lizenzvertrages für die SpectraMagic NX-Software finden Sie in der Dialogbox „Software-Lizenzvertrag“, die während der Installation am Bildschirm erscheint. Diese Software kann nur dann installiert werden, wenn Sie allen Bedingungen dieses Vertrages zustimmen.

Anmerkungen zum Gebrauch

- Die SpectraMagic NX Anwendungssoftware ist verwendbar mit den Betriebssystemen Windows 10 oder Windows 11. Beachten Sie jedoch, dass keines dieser Betriebssysteme im Lieferumfang dieser Software enthalten ist.
- Eines dieser Betriebssysteme muss bereits am PC installiert sein, bevor diese Software installiert werden kann.
- Achten Sie beim Einlegen der DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk auf die richtige Ausrichtung der DVD. Legen Sie die DVD behutsam ein.
- Halten Sie die DVD-ROM sauber und vermeiden Sie Kratzer. Ist die beschriebene Seite verschmutzt oder die Etikettenoberfläche zerkratzt, kann dies zu Lesefehlern führen.
- Setzen Sie die DVD-ROM keinen raschen Temperaturschwankungen aus und vermeiden Sie ein Beschlagen der DVD.
- Lassen Sie sie an keinem Ort liegen, an dem sie hohen Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung oder durch Heizgeräte ausgesetzt ist.
- Lassen Sie die DVD-ROM nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße.
- Schützen Sie die DVD-ROM vor Wasser, Alkohol, Verdünnern und ähnlichen Substanzen.
- Entfernen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk, solange der Computer eingeschaltet ist.

Hinweise zur Aufbewahrung

- Geben Sie die DVD-ROM nach Gebrauch wieder in die Kassette zurück und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Lassen Sie die DVD-ROM an keinem Ort liegen, an dem sie hohen Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung oder durch Heizgeräte ausgesetzt ist.
- Bewahren Sie die DVD-ROM nie an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.

Größtes Augenmerk wurde auf die Genauigkeit der Arbeitsabläufe dieser Software gelegt. Sollten Sie jedoch Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte KONICA MINOLTA Servicevertretung in Ihrer Nähe.



INHALT

KAPITEL 1	ÜBERBLICK	D5
1.1	Systemanforderungen	D6
1.2	Hauptfunktionen	D7
1.3	Arbeitsablauf	D9
1.4	Konfiguration der Fenster	D10
KAPITEL 2	ARBEITSLEITFADEN	D25
2.1	Starten der SpectraMagic NX-Software	D27
2.2	Kalibrierung	D35
2.3	Vorbereitung für die Messung	D37
2.4	Festlegung der Bezugsdaten/Toleranz	D67
2.5	Messung	D94
2.6	Arbeiten im Listenfenster	D110
2.7	Arbeiten im Entwurf-Fenster	D123
2.8	Drucken	D130
2.9	Datei Sichern	D135
2.10	Andere Funktionen	D136
KAPITEL 3	EIGENSCHAFTEN GRAFISCHE OBJEKTE.....	D219
3.1	Spektralgrafik	D221
3.2	Absolutgrafik (L^*a^*b , Hunter Lab)	D230
3.3	Farbdifferenzgrafik ($\Delta L^*\Delta a^*\Delta b^*$, $\Delta L \Delta a \Delta b$)	D238
3.4	xy Farbtafel ©	D246
3.5	3D Grafik ($\Delta L^*\Delta a^*\Delta b^*$)	D254
3.6	Zwei-Achsen-Grafik	D263
3.7	Datenlistenobjekt	D270
3.8	Trend-Grafik/Histogramm	D271
3.9	Bild	D281
3.10	Daten-Label	D284
3.11	String-Label	D288
3.12	Pseudocolor	D289
3.13	Liniengrafik-Objekt	D292
3.14	Statistikobjekt	D300
3.15	Linie	D303
3.16	Rechteck	D304
3.17	Arbeiten im Entwurf-Fenster in Modus „Bearbeiten“	D305

KAPITEL 1

ÜBERBLICK

1.1 Systemanforderungen	D6
1.1.1 Systemanforderungen.....	D6
1.1.2 Kompatible Geräte.....	D6
1.1.3 Sprache.....	D6
1.2 Hauptfunktionen	D7
1.3 Arbeitsablauf	D9
1.4 Konfiguration der Fenster.....	D10
1.4.1 Arbeitsfenster.....	D10
1.4.2 Menüleiste.....	D11
1.4.3 Standard-Symboleiste.....	D13
1.4.4 Tastaturkürzel.....	D16
1.4.5 Listenfenster.....	D17
1.4.6 Entwurf-Fenster.....	D17
1.4.7 Werkzeugleiste.....	D18
1.4.8 Gerätespeicher Explorer.....	D19
1.4.9 Vorlagenfenster.....	D20
1.4.10 Status-Fenster.....	D21
1.4.11 Statusleiste.....	D22
1.4.12 Navigations-Fenster.....	D23

Systemanforderungen

Hauptfunktionen

Arbeitsablauf

Konfiguration der Fenster

1.1 Systemanforderungen

1.1.1 Systemanforderungen

Betriebssystem	Windows 10 Pro 32-bit Windows 10 Pro 64-bit Windows 11 Pro (Versionen in Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch und Hangul)
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Computer-Hardware muss mindestens den empfohlenen Systemanforderungen für das verwendete Betriebssystem entsprechen oder die folgenden Vorgaben erfüllen.
Computer	PC ausgerüstet z. B. mit einem Pentium III 600MHz Prozessor oder besser
Speicher	128 MB (256 MB empfohlen)
Festplatte	450 MB der verfügbaren Festplattenkapazität Am Systemlaufwerk (jenem Laufwerk, auf dem auch das Betriebssystem installiert ist) müssen mindestens 400 MB freier Festspeicherplatz vorhanden sein.
Display	Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel / Farbqualität 16-bit oder mehr
Optisches Plattenlaufwerk	DVD-ROM-Laufwerk
USB- oder Parallelschnittstelle	Wird für den Schutzschlüssel benötigt
USB- oder serielle Schnittstelle	Wird für das Messgerät benötigt
Browser	Internet Explorer Vers. 5,01 oder spätere Version

1.1.2 Kompatible Geräte

CM-3700A, CM-3700A-U, CM-36dG/36dGV/36d, CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d, CM-512m3A, CM-5/CR-5, CR-400/410, DP-400, FD-7/FD-5

1.1.3 Sprache

Spracheinstellung Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfachtes und traditionelles)
(Wählen Sie die gewünschte Sprache während der Installation.)

1.2 Hauptfunktionen

Mit einem © gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Farbsystem L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, XYZ©, Hunter Lab, Yxy©, L*u`v`©, L*u*v*©, Munsell C, Munsell D65 sowie deren Farbdifferenzen (jedoch ohne Munsell C und Munsell D65)

Index MI, WI (CIE1982©, ASTM E313-73©, ASTM E313-98©, HUNTER©, BERGER©, TAUBE©, STENSBY©, Ganz©), Tint (CIE1982©, ASTM E313-98©, Ganz©), YI (ASTM D1925-70©, ASTM E313-73©, ASTM E313-98©, DIN6167©), WB (ASTM E313-73)©, Standard Farbtiefe (ISO 105.A06©), Helligkeit (TAPPI T452©, ISO 2470©), Opazität (ISO 2471©, TAPPI T425 89% Weissplatte©), Haze (ASTM D1003-97©), Dichte (Status A©, Status T©), Dominierende Wellenlänge©, Sättigung©, RxRyRz©, GU (nur CM-36dG/CM-36dGV, CM-25cG oder CM-26dG), Gardner, Hazen (APHA) Farbtionskala, Iodine Farbnummer, European Pharmacopoeia, US Pharmacopoeia, 8° Glanzwert (nur CM-36dG/CM-36dGV/CM-36d, CM-3600A, CM-3610A, CM-26dG/CM-26d/CM-25d, CM-2600d/2500d, CM-700d/600d)©, Benutzerformel©, jede Differenz, 555©

Anmerkung zu Haze (ASTM D1003-97):

Bei einigen Gerätetypen erfüllt das Beleuchtungs-/Beobachtersystem möglicherweise nicht die Definition von Haze (ASTM D1003-97). Dies stellt jedoch kein Problem dar, sofern der Wert als relativer Wert verwendet wird.

Farbdifferenzformel ΔE^*_{ab} (CIE 1976), ΔE^*_{94} (CIE 1994)© sowie jede Helligkeits-, Sättigungs- und Farbtonkomponente, ΔE^*_{00} (CIE 2000) sowie jede Helligkeits-, Sättigungs- und Farbtonkomponente, ΔE_{99} (DIN99), ΔE (Hunter), CMC (1:c)© sowie jede Helligkeits-, Sättigungs- und Farbtonkomponente, FMC-2©, NBS 100©, NBS 200©, ΔE_c (Grad) (DIN 6175-2)©, ΔE_p (Grad) (DIN 6175-2)©

Index-Unterschied Farbstärke©, Pseudo-Stärke©, Verschmutzungsgrad (ISO 105.A04E)©, Verschmutzungsgrad (ISO 105.A04E)©, Grauwert (ISO 105.A05)©, Grey Scale Wertung (ISO 105.A05)©, K/S-Festigkeit (offensichtliches (ΔE^*_{ab} , ΔL^* , ΔC^* , ΔH^* , Δa^* , Δb^*) maximale Absorption, gesamte Wellenlänge, benutzerdefinierte Wellenlänge)©, NC#©, NC# Grade©, Ns©, Ns Grade©

Anmerkungen zu den angezeigten Werten:


Die SpectraMagic NX-Software verbessert die Rechengenauigkeit, da interne Berechnungen mit größeren Zahlen durchgeführt werden als tatsächlich angezeigt. Durch Rundung oder Farbsystemkonversion kann die am wenigsten signifikante angezeigte Ziffer folglich um eine Ziffer von der am Gerät angezeigten abweichen. Da die Toleranzberechnung und die grafisch dargestellten Punkte ebenfalls mit größeren Zahlen verarbeitet werden als tatsächlich angezeigt, kann das Ergebnis der Berechnung oder die dargestellten Punkte von jenen abweichen, die mit den am Gerät angezeigten Werten ermittelt werden.

Jeder Farbmesswert der mit einem Spektrophotometer gemessenen Daten oder der durch manuelle Eingabe von Spektralreflexionsdaten erhaltenen Daten wird aus der spektralen Reflexion berechnet. Jeder Farbmesswert der mit einem Chroma Meter gemessenen Daten oder der durch manuelle Eingabe von kolorimetrischen Daten erhaltenen Daten wird aus den XYZ-Daten berechnet. Aus diesem Grund kann der Farbmesswert jenes Mittelwertes, der durch die manuelle Mittelwertmessung oder durch die Mittelung der Listendaten erhalten wurde, von dem in der Liste angezeigten Mittelwert der kolorimetrischen Werte abweichen.

Beobachter	2°, 10°
Lichtarten	A, C, D50, D55☉, D65, D75☉, F2, F6☉, F7☉, F8☉, F10☉, F11, F12☉, U50☉, ID50, ID65, Lichtart des Benutzers 1 bis 3
Grafische Darstellung	Spektralreflexion/Transmission und deren Abweichung, L*a*b* Absolutwert, ΔL*a*b* (Farbdifferenzverteilung, MI, 3D), Hunter Lab Absolutwert, Hunter ΔLab (Farbdifferenzverteilung), Trend-Darstellung und Histogramm jedes Farbsystems und jeder Farbdifferenzformel, Pseudo Color-Darstellung
Darstellung von Bildern	Kann mit den Messdaten und Bildern (JPEG oder BMP) verknüpft werden.
Messgerät-Kontrollfunktionen	Messung/Kalibrierung Automatische Mittelwertermittlung: 2 bis 999 Messungen Manuelle Mittelwertermittlung: Optionale (benutzerdefinierte) Anzahl an Messungen (Angezeigt werden Standardabweichung und Durchschnitt für das Farbsystem, das für die Messung ausgewählt wurde.) Remote Messung (ohne CM-3000-Serie) Download der Konfigurationsdaten in das Gerät (ohne CM-3000-Serie, CM-36dG-Serie) Upload der im Speicher des Messgeräts abgespeicherten Daten (ohne CM-3000-Serie, CM-36dG-Serie) Auftragsfunktionseinstellungen am Messgerät (nur CM-26dG/CM-26d/CM-25d, CM-25cG (Firmware-Version 1.2 oder höher)) Probenbetrachtungs-Funktion (nur CM-36dG-Serie)
Bezugsdaten	Zwei oder mehr Bezugsdaten können eingetragen werden (automatische Auswahl). Farbmessdaten können durch Bestimmung des Farbsystems manuell eingetragen werden. Bezugsdaten können in das Messgerät überspielt werden (ohne CM-3000-Serie, CM-36d-Serie)
Datenliste	Auflistung der Bezug- und Proben-Daten Bearbeiten (löschen, sortieren, Mittelwertermittlung, kopieren & einfügen, Dateien verbinden) Verknüpfung zwischen JPEG-Bildern, Anzeige des statistischen Wertes und Pass/Fail-Verhältnis, Eingabefunktion für das Ergebnis der visuellen Bewertung, Listenfunktion zur zusätzlichen Eingabe/Auflistung von Daten
Externe E/A	Upload/Speichern der Datei(en) in den Originalformaten (mit der Dateierweiterung „mes“). Upload/Speichern der Vorlagendatei(en) in den Originalformaten (mit der Dateierweiterung „mtp“). Upload/Speichern der Daten im Textformat. Speichern der Daten im XML-Format. Kopieren der Liste in Zwischenablage.
Hilfe	Navigationsfunktion, Tutorial „Exakte Farbkommunikation“, Handbuch

Hauptfunktionen

1.3 Arbeitsablauf

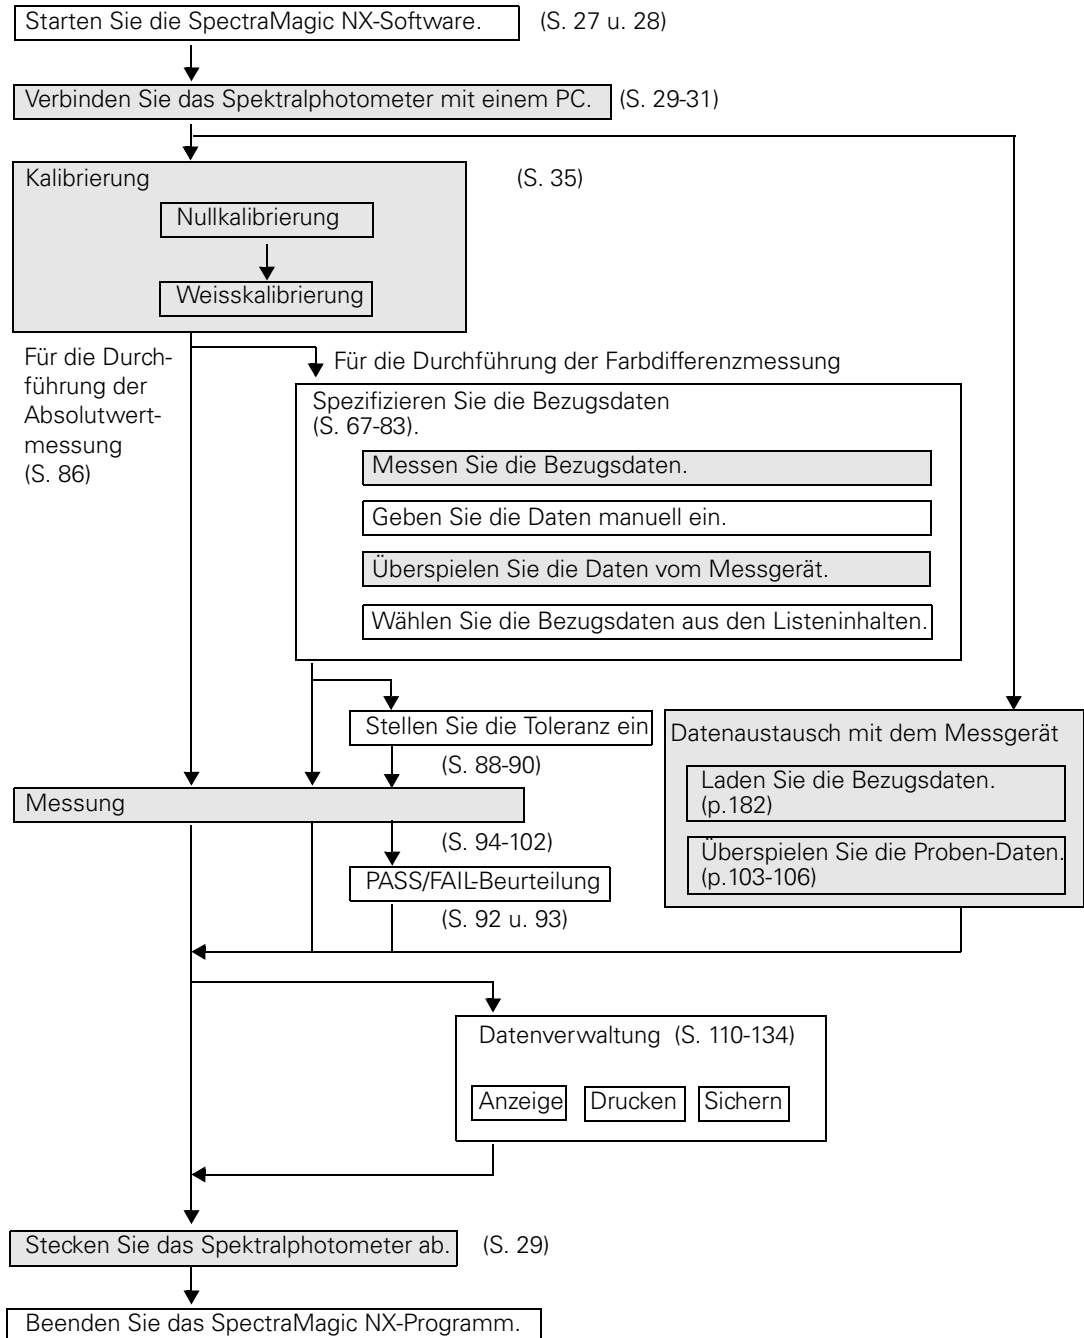

Arbeitsablauf

Die schattierten Abschnitte zeigen Funktionen an, die nur verfügbar sind, wenn das Spektralphotometer angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

1.4 Konfiguration der Fenster

1.4.1 Arbeitsfenster

Die SpectraMagic NX-Software sieht die folgenden Fenster und Leisten vor.

The screenshot shows the SpectraMagic NX software interface. On the left is a 'Statusfenster' (Status window) with a tree view of measurement options. At the top is a 'Menüleiste' (Menu bar) and a 'Standard-Symboleiste' (Standard toolbar). Below the menu bar is a 'Listenfenster' (List window) displaying a table of data. At the bottom is a 'Werkzeugleiste' (Toolbar) with various icons. The main area is the 'Entwurf-Fenster' (Design window) showing a large empty space for graphical objects. A 'Statusleiste' (Status bar) is at the very bottom.

Menüleiste (S. 11)
Zeigt Funktionen nach Menüs

Standard-Symboleiste (S. 13)
Zeigt Symbole für häufig verwendete Funktionen.

Listenfenster (S. 17)
Zeigt Proben-Daten an.

Statusfenster (S. 21)
Zeigt den genauen Status des Messgeräts.

Werkzeugleiste (S. 18)
Zeigt Symbole für grafische Objekte. In dieser Leiste können Sie grafische Objekte auswählen und im Entwurf-Fenster einfügen.

Statusleiste (S. 22)
Zeigt Details oder den Status jeder SpectraMagic NX-Funktion.

Entwurf-Fenster (S. 17)
Grafische Objekte werden in diesem Fenster eingefügt.

Konfiguration der Fenster

1.4.2 Menüleiste

Wird die SpectraMagic NX-Software gestartet, erscheint ähnlich wie bei einer anderen Windows-basierten Software eine Menüleiste am oberen Rand des Fensters. In diesem Kapitel werden die in der Menüleiste verfügbaren Funktionen sowie die jeweiligen Seiten im Handbuch aufgelistet, auf denen diese Funktionen beschrieben werden.

Datei

Neu	147
Öffnen	Ctrl+O	
Schliessen		
Sichern	Ctrl+S	
Sichern als	135
Auswahl als Text sichern	117
Sichern der Listeninhalte als XML	117
Vorlage		
Vorlage verwenden	137
Sichern als Vorlage	136
Seite einrichten	130
Drucker Einstellung		
Druck Seitenansicht	132
Drucken	Ctrl+P 132
Serieller Drucker	133
Serielle Druckausgabe	133
Einstellung des Seriellen Druckers	133
Programmstart Optionen	138
Mail senden	163
Eigenschaft	57
Datei schützen®	140
Dokumente zuletzt mit SpectraMagic NX geöffnet.	12
(Bis zu fünf werden angezeigt.)		
Beenden	Shift+X	

Bearbeiten

Ausschneiden	Ctrl+X 115, 126, 305
Kopieren	Ctrl+C 115, 126, 305
Einfügen	Ctrl+V 116, 126, 305
Löschen	Del 116
Suche	Ctrl+F 120
Mischen	Ctrl+G 153
eine Ebene nach vorne	305
eine Ebene nach hinten	305
In den Vordergrund	305
In den Hintergrund	305

Die Befehle im Messgerät-Menü sind nur verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

Messgerät - Standalone-Konfiguration - Das Menü User Index wird nur angezeigt, wenn das CR-400/410 angeschlossen ist.

Ansicht

<input checked="" type="checkbox"/> Standard Symbolleiste	10, 13
<input checked="" type="checkbox"/> Statuszeile	10, 22
Listenfenster	10, 17, 110
<input checked="" type="checkbox"/> Statusfenster	10, 21
Vorlagenfenster	20
Navigation	23
Garätespeicher Explorer	19, 190
Liste Vergrössern	122
Liste Verkleinern	122
Listengröße wiederherstellen	122
Willkommen zu SpectraMagic NX		
Einstellung Symbolleiste	13, 129
Tastaturkürzel bearbeiten	16

Messgerät

Verbinden/Trennen	F5/Shift+F5	... 29
Kommunikation Einstellung	31
Messgerät Einstellung	34
Kalibrierung	F2 35
Bezug Messen	F3 68
Probe Messen	F4 94
Einstellung Messung	62
UV Anpassung®	39
Mittelwertmessung	100
Bezug Mittelwertmessung	74
Probe Mittelwertmessung	100
Remote Messung	70
Bezug Remote Messung	F6 70
Probe Remote Messung	F7 96
Einstellung Remote Messung	202
Upload/Download		
Upload Proben	103
Upload Bezug	81
Download Bezug	182
Löschen aller Daten		
Setzen Kalibrierdaten	164
Standalone Konfiguration	167
Standalone Konfiguration	167
User Index	180
Initialisierung Messgerät		
Auftragseinstellungen	206
Probenbetrachtung	66

Daten

Toleranz Einstellung	89
Format der Bewertung	58, 92
Standard Toleranzeinstellungen	88
Zusätzliche Dateninformation®	63
Automatischer Bezug	83
Bezug - Eingabe Spektralwerte	77
Bezug - Eingabe Farbmetrischer Werte ..	79
Beobachter und Lichtart	37
Listeninhalte	47
Dezimalstellen	61
▼ Nächster Wert	129
▲ Vorheriger Wert	129
Dateneigenschaften	106

Objekt

Ausrichten	126
Ausrichten	126
Größe	
Auswählen	124
Linie	303
Rechteck	304
Delta L*a*b*	238
Delta HunterLab	230
Spectral Graph	221
L*a*b*	230
Hunter Lab	230
Trend/Histogram	271
Image	281
Data Label (N)	284
String Label	288
Pseudo Color	289
Line Graph	292
Statistic	300
Xy-Farbtafel	246
L*a*b*3D	254
2-Achsen-Grafik	263
Liste der Messwerte	270
Eigenschaft	


Werkzeug

Makro	198
Bearbeiten	198
Start	201
Beenden	
MRU	
Bezug wechseln	117
Ändere Bezug	
Mittelwert	118
Sortieren	116
Arbeitbezug	87
Einstellung Ansichten ..	112, 113, 123, 155
Einstellung der Sicherheit ®	141
<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeiten Modus	123
Optionen	159

Fenster

Überlappend	153
Nebeneinander	153
<input checked="" type="checkbox"/> Momentan geöffnete Dokumente	

Hilfe

 Navigation	23, 154
➔ Nächstes	154
➔ Vorheriges	154
Handbuch	154
Über SpectraMagic NX	27


Mit einem ® gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Konfiguration
des Fensters

In der Standard-Symbolleiste stellt dieses Symbol den Befehl dar. Für Details siehe Seite 13.

Tastenkombination für diesen Befehl. Für Details siehe Seite 16.

Zuletzt mit der SpectraMagic NX-Software geöffnete Dokumente. (Bis zu fünf werden angezeigt.)

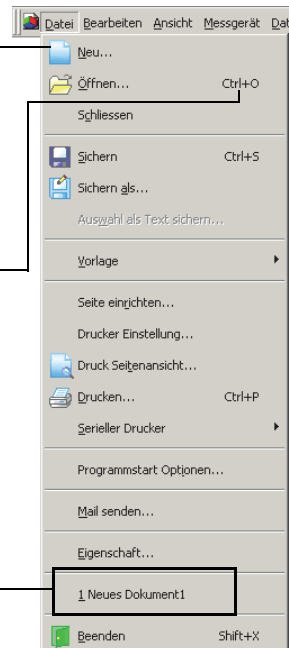

1.4.3 Standard-Symbolleiste


Die Standard-Symbolleiste enthält Schaltflächen für häufig verwendete Funktionen. Um den Befehl aufzurufen, klicken Sie einfach mit der Maus auf die Schaltfläche.



- Stellen Sie den Mauszeiger auf eine Schaltfläche, um eine kurze Beschreibung der jeweiligen Funktion anzuzeigen.
- Die Schaltflächen können in zwei verschiedenen Größen dargestellt und in einer beliebigen Reihenfolge angeordnet werden.

Einblenden/Ausblenden der Standard-Symbolleiste

Klicken Sie auf *Ansicht - Standard Symbolleiste* in der Menüleiste, um die Standard-Symbolleiste ein- bzw. auszublenden.

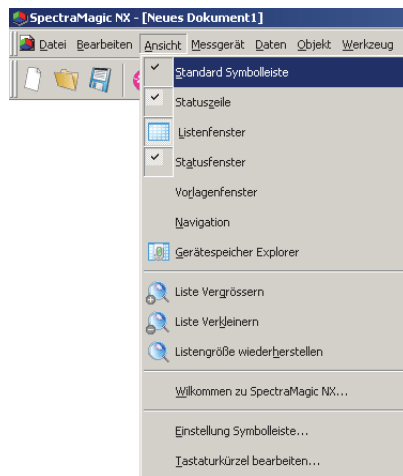


Konfiguration
der Fenster

Anpassen der Standard-Symbolleiste


Um die gewünschten Symbol-Kombinationen in Ihre Symbolleiste zu holen, wählen Sie *Ansicht - Einstellung Symbolleiste* in der Menüleiste.

1. Klicken Sie auf „Neu“.
2. Geben Sie den Namen für die Symbolleiste ein und klicken sie auf OK.

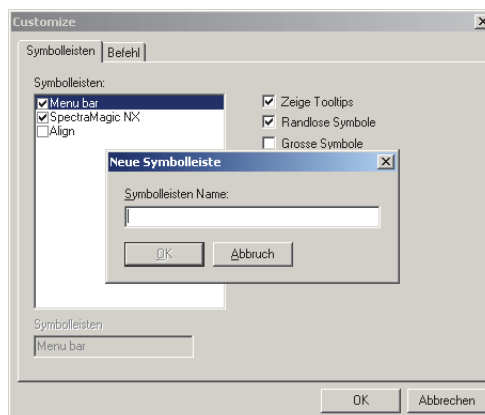


3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Befehl“ und wählen Sie die Symbol-Kategorie aus, die Sie aus der unter „Kategorie“ angezeigten Liste in der neuen Symbolleiste anfügen wollen.

Die Schaltflächen-Symbole für die ausgewählte Kategorie werden im Bereich „Symbole“ angezeigt.


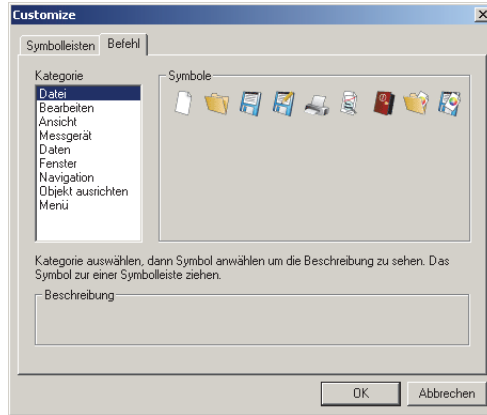


4. Klicken Sie auf das Schaltflächensymbol und ziehen Sie es in die neue Symbolleiste.

Die Schaltfläche erscheint nun in der Symbolleiste.

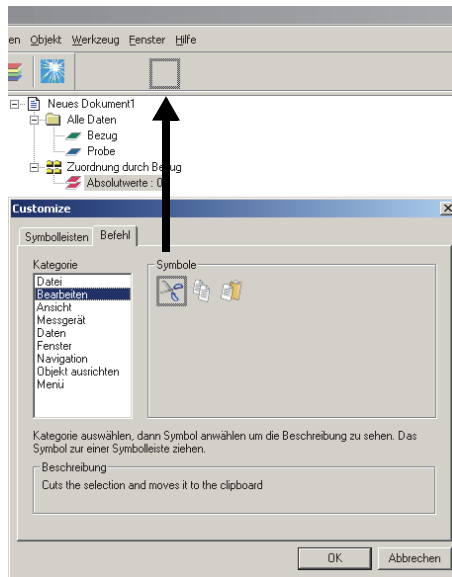

■ Einstellungen in der Dialogbox „Anpassen“

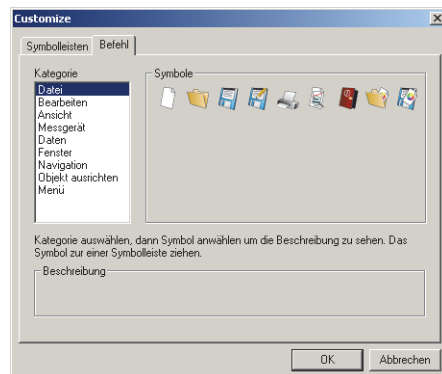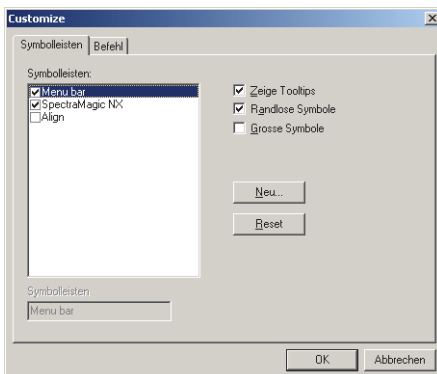

Registerkarte „Symbolleisten“

SpectraMagic NX

Hierbei handelt es sich um die Standard-Symbolleiste. Wird dieser Punkt aktiviert, erscheint die Standard-Symbolleiste. Deaktivieren Sie diesen Punkt, um die Symbolleiste zu verbergen. Um die Grundeinstellungen wieder herzustellen, klicken Sie auf Reset.

Align

Einstelleiste für die Ausrichtung grafischer Objekte. Wird dieser Punkt ausgewählt, erscheint die Einstelleiste für die Ausrichtung grafischer Objekte. Deaktivieren Sie diesen Punkt, um die Leiste zu verbergen.

Um die Grundeinstellungen wieder herzustellen, klicken Sie auf Reset.

Zeige Tooltips

Stellen Sie den Mausfeil auf eine Schaltfläche, um eine kurze Erklärung der Funktion des als Tooltip dargestellten Symbols anzuzeigen.

Aktivieren Sie diese Option, um ein Tooltip anzuzeigen. Deaktivieren Sie diesen Punkt, wenn kein Tooltip angezeigt werden soll.



Randlose Symbole

Das Erscheinungsbild der in der Symbolleiste angezeigten Symbole kann geändert werden. Ist diese Option aktiviert, erscheinen die Symbole normalerweise flach, wirken aber dreidimensional, sobald der Mausfeil auf die Schaltfläche gestellt wird.



Anzeige mit randlosen Symbolen

Anzeige der Schaltflächen

Große Symbole

Die Standardgröße der Symbole in der Symbolleiste kann auf größere Symbole umgestellt werden, wobei unter dem Symbol eine Textbeschreibung der jeweiligen Schaltfläche angezeigt wird.



Registerkarte „Befehl“


Wählen Sie diese Registerkarte, um Schaltflächen an die Symbolleiste anzufügen oder von dort zu entfernen.

1.4.4 Tastaturkürzel

Die Eingabe von Menübefehlen der SpectraMagic NX-Software ist auch einfach über verschiedene Tastenkombinationen möglich.

Tastaturkürzel bearbeiten


Für die Anpassung der Tastenkombinationen wählen Sie *Ansicht - Tastaturkürzel bearbeiten* in der Menüleiste.

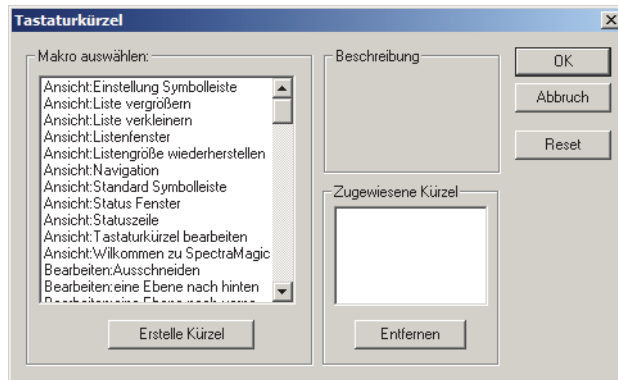

1. Für die Erstellung eines Tastaturkürzels oder die Bearbeitung einer bereits bestehenden Tastaturkombination wählen Sie den gewünschten Prozess unter „Makro auswählen“.
2. Klicken Sie auf „Erstelle Kürzel“.
3. Die Dialogbox „Shortcut zuweisen“ erscheint. Drücken Sie die Taste(n), die Sie dem Tastaturkürzel zuweisen möchten.

Im Feld unter „Drücke neue Shortcut-Tasten:“ werden „Strg“ und die Taste(n), die Sie gedrückt haben, angezeigt. Wenn Sie eine beliebige Taste zusammen mit der Umschalt- oder Alt-Taste gedrückt haben oder wenn Sie eine Funktionstaste gedrückt haben, wird angezeigt, welche Taste(n) Sie gedrückt haben.

Wurde(n) die gedrückte(n) Taste(n) bereits für ein anderes Makro vergeben, wird das jeweilige Makro unter „Aktuelle Zuweisung“ angezeigt. Wurde die Taste noch keinem anderen Makro zugewiesen, wird „(Unassigned)“ angezeigt.

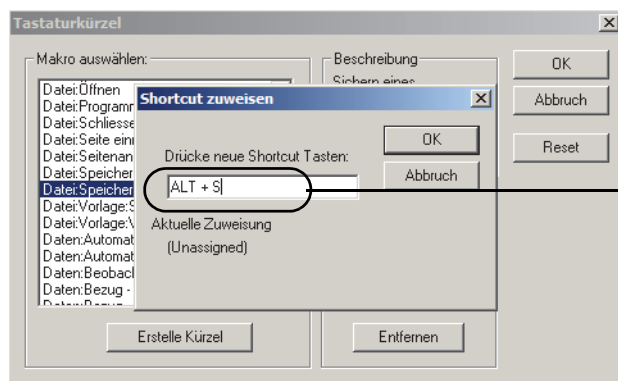

4. Klicken Sie auf OK.

■ Dialogbox „Tastaturkürzel“

Erstelle Kürzel

Drücken Sie diese Schaltfläche, um einen neuen Tastaturkürzel zu erstellen.

Reset

Drücken Sie diese Schaltfläche, um alle erstellten Tastaturkürzel zurückzusetzen. Die SpectraMagic NX-Software stellt die auf S. 11 und 12 angezeigten Grundeinstellungen wieder her.

Entfernen

Wählen Sie ein Makro, dessen Tastaturkürzel Sie ersetzen wollen. Wählen Sie den zugehörigen Tastaturkürzel und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ihn zu löschen.

1.4.5 Listenfenster

Im Listenfenster werden Proben-Daten aufgelistet.


Jede Dokumentendatei hat ihr eigenes Listenfenster. Wird das Entwurf-Fenster geschlossen, schließt sich auch das Listenfenster.

	Dateiname	Bezug Nr.	Bezeichnung und Farbe der Bewertung	L*(C)	a*(C)	b*(C)	dL*(C)	da*(C)	db*(C)	dE*(C)
1	1 (3/8/2004 4:40:32 PM)			99.00	0.17	-0.33
2	Mittelwert2 (3/8/2004 4:40:44 PM)			99.00	0.17	-0.33
3	3 (3/8/2004 4:40:47 PM)			98.93	0.09	-0.19

1.4.6 Entwurf-Fenster

Im Entwurf-Fenster werden grafische Objekte eingefügt.

Zwei Ansichten des Entwurf-Fensters sind für jede Dokumentendatei verfügbar: Display-Ansicht und Druck-Ansicht. Im Modus „Bearbeiten“ können grafische Objekte beliebig in jedes Fenster gestellt werden.

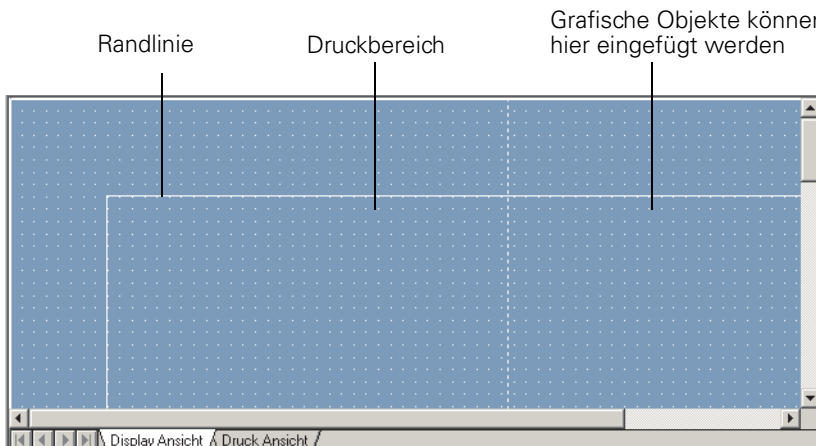

Registerkarten für Wahl der Ansicht

Ⓢ Zum Umschalten zwischen Display-Ansicht und Druckansicht im Entwurf-Fenster.


Klickt man mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte, wird ein Pop-up-Menü geöffnet, mit dem Sie eine neue Ansicht hinzufügen können.

(Ⓢ) Wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt)

Konfiguration
der Fenster

1.4.7 Werkzeugleiste

In dieser Leiste können Sie grafische Objekte auswählen und im Entwurf-Fenster einfügen. Diese Leiste erscheint im Fenster, wenn sich die SpectraMagic NX-Software in Modus „Bearbeiten“ befindet.

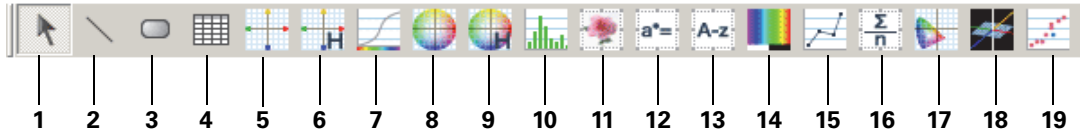

- 1) Auswahlwerkzeug
- 2) Linie
- 3) Rechteck
- 4) Liste der Messwerte
- 5) Farbdifferenzgrafik ($\Delta L * a * b$)
- 6) Farbdifferenzgrafik (Δ Hunter Lab)
- 7) Spektralkurve
- 8) Absolut-Grafik ($L * a * b$)
- 9) Absolut-Grafik (Hunter Lab)
- 10) Trend-Grafik/Histogramm
- 11) Bild
- 12) Daten-Label
- 13) String-Label
- 14) Pseudo Color-Objekt
- 15) Liniengrafik-Objekt
- 16) Statistikobjekt
- 17) xy Farbwertobjekt
- 18) 3D ($\Delta L * a * b$) grafisches Objekt
- 19) Zweiachsiges grafisches Objekt

Für Details über grafische Objekte siehe „Eigenschaften Grafische Objekte“ auf Seite 219.

1.4.8 Gerätespeicher Explorer

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer (ausgenommen CM-3000-Serie, CM-36dG-Serie, CM-26dG-Serie oder Chroma-Meter) angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.


Dieses Fenster zeigt die Datenstruktur (das Verhältnis zwischen Bezugsdaten und Probanddaten) im Messgerät, das mit der SpectraMagic NX-Software verbunden ist.

Da die Daten in einem Baumdiagramm angezeigt werden, ist es einfach, nur die notwendigen Daten auszuwählen und diese in die Dokumentendatei oder in das Messgerät zu überspielen.

Für Details zur Gerätespeicher Explorer siehe Seite 137.

Datenstruktur im Messgerät

Merkmale, die in der Ansicht angezeigt werden

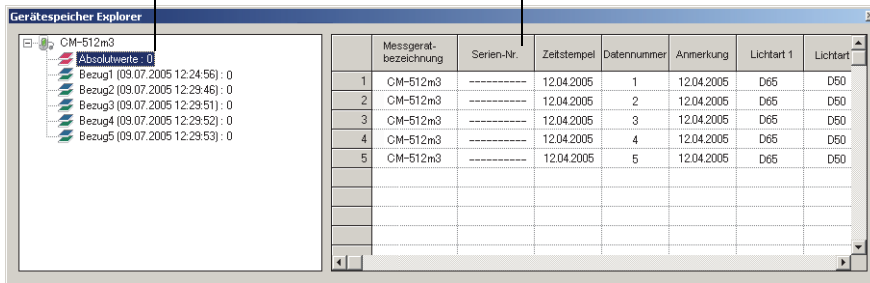


Konfiguration der Fenster

■ Einblenden/Ausblenden des Gerätespeicher Explorer


Das Gerätespeicher Explorer wird nicht angezeigt, wenn die SpectraMagic NX-Software erstmalig gestartet wird.

Wählen Sie *Ansicht - Gerätespeicher Explorer* in der Menüleiste, um das Gerätespeicher Explorer ein- oder auszublenden.

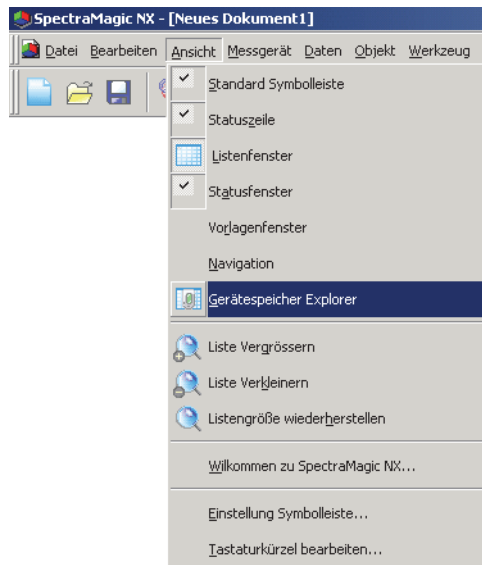

1.4.9 Vorlagenfenster


In diesem Fenster werden Symbole für Vorlagen-Dateien angezeigt. Sie können die Vorlagen ganz einfach ändern, indem Sie ein Symbol aus diesem Fenster auswählen. Für Details zu Vorlagendateien, siehe Seite 136.

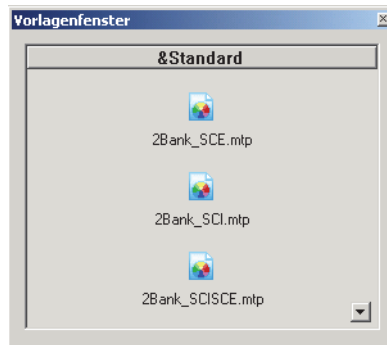

Einblenden/Ausblenden des Vorlagenfenster


Das Vorlagenfenster wird nicht angezeigt, wenn die SpectraMagic NX-Software erstmalig gestartet wird.

Klicken Sie auf *Ansicht - Vorlagenfenster* in der Menüleiste und wählen Sie aus, ob das Vorlagenfenster angezeigt oder verborgen werden soll.

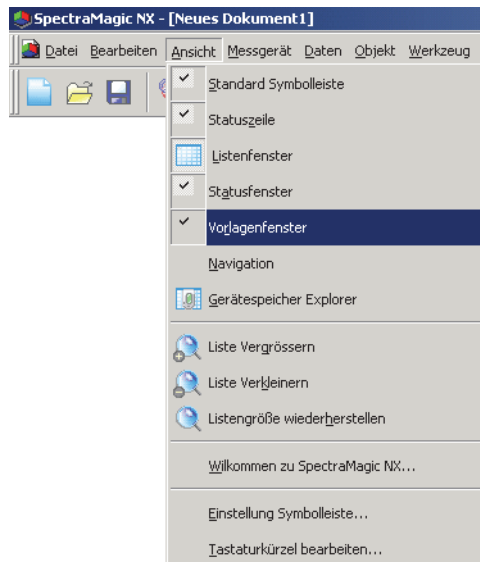

1.4.10 Status-Fenster

Im Status-Fenster werden der Betriebs- und Kommunikationsstatus des Spektralphotometers angezeigt.

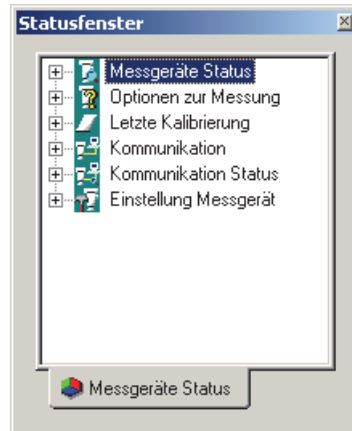

Angezeigte Anmerkungen lauten z.B. wie folgt:

Messgeräte Status

- └ Messung verfügbar/ Nicht verbunden/ Null-Kalibrierung ist erforderlich./
 Weiss-Kalibrierung ist erforderlich.
- └ Messen/ Kalibrieren/ Konfiguration/ Upload wird durchgeführt/ Download wird durchgeführt
- └ Batterie schwach/ Blitzlampen-Fehler

Optionen zur Messung

- └ Remote Messung
- └ Automatische Mittelwertbildung
- └ Beep

Letzte Kalibrierung

- └ (Zeitanzeige)

Kommunikation

- └ RS-232C (mit spezifizierten Parametern, wie etwa COM und bps)

Kommunikation Status


- └ OK/ Verbunden/ Nicht verbunden/ Fehler

Einstellung Messgerät

- └ Messgerätbezeichnung
- └ Messgerät-Status 1
- └ Messgerät-Status 2
- └ Messgerät-Status 3

■ Einblenden/Ausblenden des Status-Fensters


Wählen Sie *Ansicht - Statusfenster* aus der Menüleiste, um das Status-Fenster anzuzeigen.

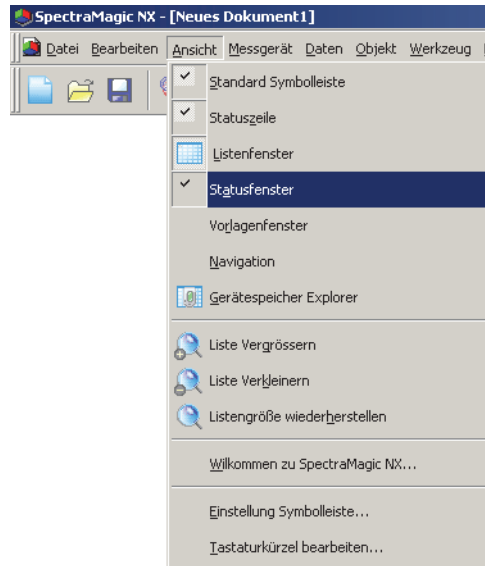

Konfiguration
des Fenster


1.4.11 Statusleiste

Zeigt Details oder den Status jeder SpectraMagic NX-Funktion.

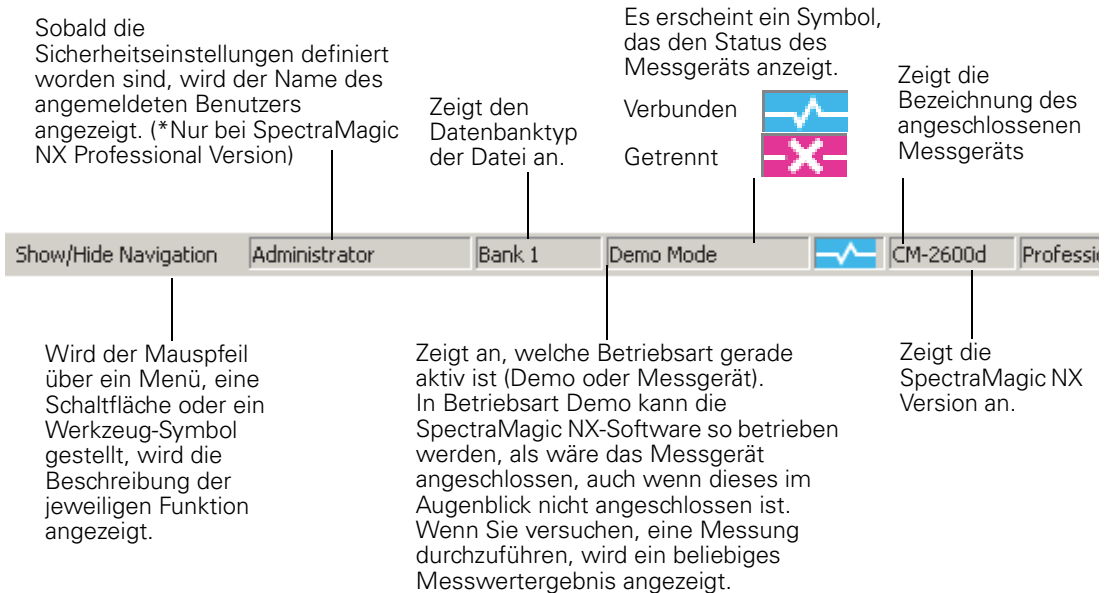

1.4.12 Navigations-Fenster


Das Navigations-Fenster zeigt den Arbeitsleitfaden für die SpectraMagic NX-Software.

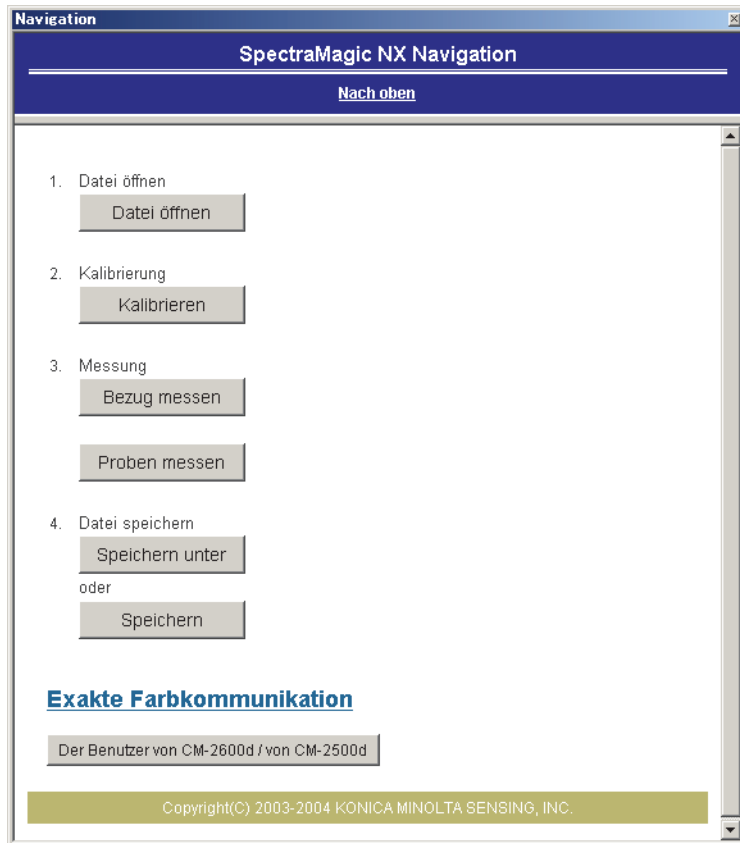

Konfiguration
der Fenster

Einblenden/Ausblenden des Navigations-Fensters

Wählen Sie *Ansicht - Navigation* aus der Menüleiste, um das Navigations-Fenster ein- oder auszublenden.

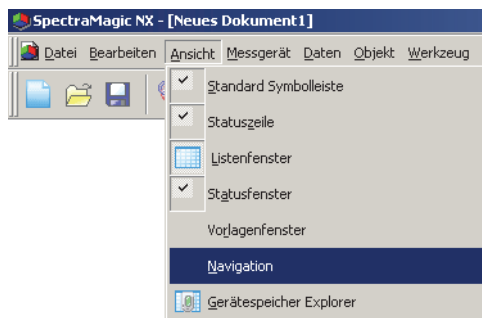

KAPITEL 2

ARBEITSLEITFADEN

Mit einem © gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

2.1	Starten der SpectraMagic NX-Software	D27
2.1.1	Erstmaliger Start der SpectraMagic NX-Software	D28
2.1.2	Verbindung mit den Spektralphotometern oder einem Chroma-Meter	D29
2.1.3	Einstellung des Messgeräts	D34
2.2	Kalibrierung	D35
2.2.1	Kalibrierung des Messinstruments	D35
2.3	Vorbereitung für die Messung.....	D37
2.3.1	Beobachter und Lichtart einstellen.....	D37
2.3.2	UV Anpassung ©	D40
2.3.3	Einstellung von Listen Merkmal	D47
2.3.4	Einstellung von Reihen.....	D57
2.3.5	Einstellung des Formats für Bewertungen in der Liste	D58
2.3.6	Einstellung der Dezimalstellen für die Liste	D61
2.3.7	Einstellung der Messoptionen	D62
2.3.8	Einstellung Automatische Bezeichnung	D63
2.3.9	Einstellung zusätzlicher Dateninformationen ©	D64
2.3.10	Probenbetrachtung	D66
2.4	Festlegung der Bezugsdaten/Toleranz	D67
2.4.1	Eintragen von Bezugsdaten	D67
2.4.1-a	Durchführung einer Bezugsmessung.....	D68
2.4.1-b	Durchführung einer Bezug Remote Messung	D70
2.4.1-c	Durchführung einer Bezug Intervallmessung ©	D72
2.4.1-d	Durchführung einer Automatischen Bezug Remote Messung	D73
2.4.1-e	Durchführung einer Manuellen Mittelwertmessung	D74
2.4.1-f	Eintragen des Bezugs durch Manuelle Dateneingabe	D77
2.4.1-g	Überspielen der Bezugsdaten vom Messgerät	D81
2.4.1-h	Bezug aus bestehenden Daten kopieren.....	D82
2.4.2	Festlegung der Bezugsdaten.....	D83
2.4.2-a	Auswahl spezifischer Bezugsdaten	D83
2.4.2-b	Automatischer Bezug	D83
2.4.2-c	CCS ©	D84
2.4.2-d	Bezug nicht festlegen (Absolutmessung)	D86
2.4.2-e	Normalen Bezug festlegen ©	D86
2.4.3	Einstellung der Toleranz.....	D88
2.4.3-a	Einstellung der Anfangstoleranz	D88
2.4.3-b	Einstellung der Toleranz für jeden Bezug	D89
2.4.3-c	Einstellung des Bewertungsformats im Listenfenster	D92
2.5	Messung	D94
2.5.1	Durchführung einer Probenmessung.....	D95
2.5.2	Durchführung einer Proben Remote Messung	D96
2.5.3	Durchführung einer Intervallmessung ©	D98
2.5.4	Durchführung einer Automatischen Probe Remote Messung	D99
2.5.5	Durchführung einer Manuellen Proben-Mittelwertmessung	D100
2.5.6	Überspielen der Proben Daten vom Messgerät	D103
2.5.7	Anzeige der Dateneigenschaften.....	D106
2.5.8	Verwendung der visuellen Bewertung von Daten ©.....	D108
2.5.9	Verknüpfung eines Bilds mit den Daten	D109
2.6	Arbeiten im Listenfenster	D110
2.6.1	Baumdiagramm	D110
2.6.2	Liste.....	D111
2.6.3	Bearbeitung der Listendaten.....	D115
2.6.4	Änderung der Verknüpfung mit Bezugsdaten.....	D117
2.6.5	Hinzufügen von Mittelwertdaten	D118
2.6.6	Suche nach Daten	D120

Starten der SpectraMagic NX-Software

Kalibrierung

Vorbereitung für die Messung

Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz

Messung

Arbeiten im Listenfenster

Arbeiten im Entwurf-Fenster

Drucken

Daten sichern

Andere Funktionen

	2.6.7	Liste vergrößern/verkleinern.....	D122
	2.7	Arbeiten im Entwurf-Fenster.....	D123
	2.7.1	Bearbeitung des Entwurf-Fensters	D123
	2.7.2	Einfügen eines Grafischen Objekts	D124
	2.7.3	Bearbeiten des Grafischen Objekts	D124
	2.7.4	Hinzufügen einer neuen Ansicht/Löschen einer Ansicht ®	D126
	2.7.5	Entwurf-Fenster in Modus „Betrieb“	D128
	2.7.6	Arbeiten im Fenster, wenn das Listenfenster verborgen ist	D129
	2.8	Drucken.....	D130
	2.8.1	Seiteneinstellung	D130
	2.8.2	Druckvorschau	D132
	2.8.3	Drucken Starten	D132
	2.8.4	Drucken über die serielle Schnittstelle.....	D133
	2.9	Datei Sichern.....	D135
	2.9.1	Datei Sichern	D135
	2.10	Andere Funktionen.....	D136
	2.10.1	Vorlagendatei	D136
	2.10.2	Verwendung einer Vorlagendatei.....	D137
	2.10.3	Einstellung von Programmstart Optionen.....	D138
	2.10.4	Dateien Schützen ®.....	D140
	2.10.5	Sicherheitsfunktionen ®	D141
	2.10.5-a	Sicherheitsfunktionen aktivieren	D141
	2.10.5-b	Verwaltung der Benutzerdatenbank.....	D142
	2.10.5-c	Anwendungsbeschränkung für einzelne Benutzergruppen festlegen ..	D143
	2.10.5-d	Anzeige der Audit-Rückverfolgung	D144
	2.10.5-e	Sicherheitsfunktionen einstellen	D145
	2.10.6	Erstellung einer neuen Datei.....	D147
	2.10.7	Datei öffnen.....	D148
	2.10.8	Anordnen von Fenstern überlappend/ nebeneinander	D153
	2.10.9	Zusammenführen mehrerer Datendateien	D153
	2.10.10	Navigation Starten.....	D154
	2.10.11	Anzeigen der Bedienungsanleitung	D154
	2.10.12	Ansicht der Einstellungen in jedem Fenster.....	D155
	2.10.13	Farbeinstellung	D158
	2.10.14	Einstelloptionen	D159
	2.10.15	Übermittlung von Dateien per E-Mail	D163
	2.10.16	Laden von Kalibrierungsdaten in das Messgerät.....	D164
	2.10.17	Laden von Konfigurationsdaten in das Messgerät	D167
	2.10.18	Einstellung eines Anwenderkalibrierwerts für das Messgerät ®	D175
	2.10.19	Download des User Index zum Messgerät	D180
	2.10.20	Laden von Bezugsdaten in das Messgerät	D182
	2.10.21	Hinweis für den jährlichen Kalibrierservice.....	D189
	2.10.22	„Gerätespeicher Explorer“-Funktion.....	D190
	2.10.23	Makro-Funktion ®	D198
	2.10.24	Anzeige des Messgeräte-Bildschirms für Remote-Messungen einstellen	D202
	2.10.25	Auftragseinstellungen.....	D206

2.1 Starten der SpectraMagic NX-Software

Nähere Informationen zur Installation der SpectraMagic NX-Software finden Sie im Installations-Leitfaden.

Für zahlreiche Funktionen in SpectraMagic NX muss ein entsprechender Schutzschlüssel vorhanden sein. Auf der Seite D7 finden Sie einen Überblick über jene Funktionen, die nur bei vorhandenem Schutzschlüssel zur Verfügung stehen. Der Schutzschlüssel wird auch beim erstmaligen Starten der SpectraMagic NX Software benötigt.

Wählen Sie das SpectraMagic NX-Symbol im Start-Menü. Sie können das Programm auch durch Auswahl der jeweiligen Datei starten. Wenn das SpectraMagic NX-Programm startet, erscheint der folgende Eingangsbildschirm.

■ Eingangsbildschirm



■ Information zur Version

Der Eingangsbildschirm kann auch durch Auswahl von *Hilfe - Über SpectraMagic NX* in der Menüleiste aufgerufen werden. Die aktuelle Version der SpectraMagic NX-Software wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

2.1.1 Erstmaliger Start der SpectraMagic NX-Software

Wird das SpectraMagic NX-Programm zum ersten Mal gestartet, erscheint die Dialogbox „Willkommen bei SpectraMagic NX“.



■ Dialogbox Willkommen bei SpectraMagic NX

Navigation

Öffne Navigation

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Dialogbox zu schließen und um das Navigations-Fenster anzuzeigen.

Anzeigart

Einfach, Standard, Detailliert

Klicken Sie auf eine der Optionsschaltflächen, um auf der rechten Seite eine Vorschau der jeweiligen Anzeigart anzuzeigen. Klicken Sie auf OK, um die Dialogbox zu schließen und das Arbeitsfenster in der ausgewählten Ansicht zu öffnen.

Dieses Fenster nicht beim Start zeigen

Wenn Sie dieses Feld nicht aktivieren, wird die Dialogbox „Willkommen bei SpectraMagic NX-Software“ beim nächsten Start der SpectraMagic NX-Software wieder angezeigt. Diese Dialogbox kann auch durch Auswahl von *Ansicht - Willkommen zu SpectraMagic NX* in der Menüleiste aufgerufen werden.

2.1.2 Verbindung mit den Spektralphotometern oder einem Chroma-Meter

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder ein Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.


Verbindung mit dem Spektralphotometer oder Chroma-Meter

Wird die Software SpectraMagic NX zum ersten Mal gestartet, wird automatisch eine Verbindung mit dem Messgerät hergestellt und der Messgeräte-Typ automatisch festgestellt. Um eine Verbindung manuell herzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wenn Sie ein Messgerät via USB anschließen, müssen Sie davor die Kommunikationseinstellung durchführen. Nähere Informationen zur Durchführung der Kommunikationseinstellung finden Sie auf Seite 31.
- Wenn Sie ein Messgerät mittels Bluetooth® anschließen, müssen Sie durch das mit dem Bluetooth®-Adapter mitgelieferte Treiberprogramm eine Verbindung zwischen dem Messgerät und dem Computer herstellen, bevor Sie das Messgerät anschließen können. Nähere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie in den Bedienungsanleitungen des Messgeräts und des Bluetooth®-Adapters.
- Bis zu vier Geräte des Typs CM-700d/600d können entweder mittels USB-Anschluss oder Bluetooth® angeschlossen werden. Wollen Sie mehrere Geräte des Typs CM-700d/600d anschließen, führen Sie zuerst den Anschluss des ersten Geräts wie unten beschrieben durch, bevor Sie die Kommunikationseinstellung für die weiteren Geräte wie auf Seite 32 beschrieben konfigurieren.

1. Wählen Sie *Messgerät - Verbinden* aus der Menüleiste oder klicken Sie dort auf das Symbol.

Die SpectraMagic NX-Software stellt eine Verbindung zum Messgerät her und der Status des Messgeräts wird im Status-Fenster angezeigt. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erscheint im Messgerät-Menü statt *Verbinden Trennen*.

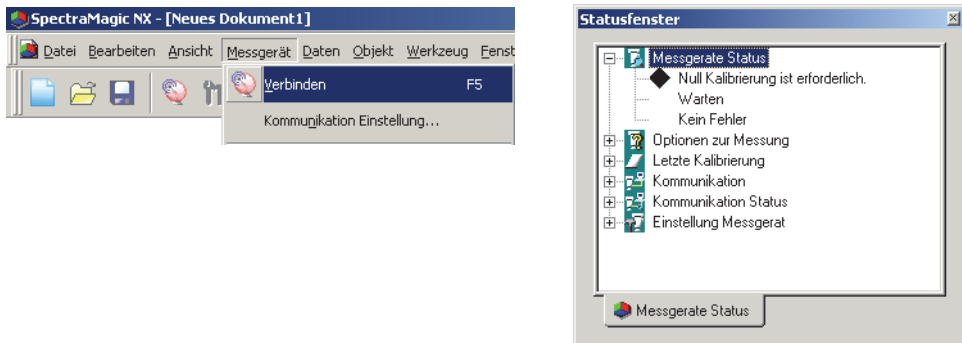

■ Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann

Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, erscheint eine Dialogbox mit den Meldungen „Keine Antwort vom Messgerät“ und danach „Verbindung fehlgeschlagen. Wiederholen nach Änderung der Kommunikationseinstellungen.“ Die Dialogbox Einstellung der Schnittstelle erscheint. Spezifizieren Sie die Kommunikationsparameter in der Dialogbox „Einstellung der Schnittstelle“ und klicken Sie auf OK. Das System wird versuchen, die Verbindung wieder herzustellen. Kann keine Verbindung hergestellt werden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Ist das Messgerät eingeschaltet?

- Wenn das Messgerät über ein Kabel angeschlossen wurde: Sind Messgerät und PC richtig über ein Kabel miteinander verbunden?
- Wenn das Messgerät via Bluetooth angeschlossen wurde: Ist der Bluetooth®-Adapter richtig angeschlossen und die Treibersoftware des Bluetooth®-Adapters aktiv?
- Ist das Messgerät in die Betriebsart „Fernübertragung“ geschaltet?
- Wenn am Messgerät Kommunikationseinstellungen vorgenommen werden können, überprüfen Sie bitte auch, ob die im Dialogfeld „Einstellung der seriellen Schnittstelle“ vorhandenen Kommunikationseinstellungen mit den Kommunikationseinstellungen im Messgerät übereinstimmen.

Wählen Sie nach Überprüfung dieser Punkte wieder „*Verbinden*“ aus.

Details finden Sie unter „Vorbereitungen des Messgeräts“ im Navigationsfenster und in der Bedienungsanleitung des Messgeräts.

■ Während der Verbindung auftretende Probleme

Verbindungsprobleme können auftreten, auch nachdem die SpectraMagic NX-Software erfolgreich mit dem Messgerät verbunden und eine korrekte Kommunikation hergestellt wurde. In diesem Fall erscheint eine Dialogbox mit der Mitteilung „Keine Antwort vom Messgerät.“ Klicken Sie auf OK und überprüfen Sie:

- Ist das Kabel richtig angeschlossen (bei Verbindung via Kabel)?
- Ist der Bluetooth®-Adapter richtig angeschlossen und die Treibersoftware des Bluetooth®-Adapters aktiv (bei Verbindung via Bluetooth®)?

Nach der Überprüfung schalten Sie das Messgerät aus und dann wieder ein und wählen nochmals *Verbinden*.

Wenn das Messgerät über die Bluetooth®-Verbindung angeschlossen ist und die Verbindung durch Funkwellen gestört wird, versucht SpectraMagic NX, die Verbindung wiederherzustellen.

Verringern sich die Funkstörungen, so wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.

■ Wenn das angeschlossene Messgerät keine Kalibrierdaten enthält

Nachdem das Messgerät erfolgreich für die Kommunikation eingerichtet wurde und wenn das Messgerät keine Kalibrierdaten enthält, erscheint die Dialogbox „Kalibrierdaten“. Der Abschnitt „Laden von Kalibrierungsdaten in das Messgerät“ auf Seite 164 beschreibt, wie die Kalibrierdaten festgelegt werden.

■ Falls Sie SpectraMagic NX zuvor beendet hatten, als das Messgerät zur Durchführung der Remote Messung bereit war

Das nächste Mal, dass das Messgerät erfolgreich für die Kommunikation eingerichtet wird, ist es auch zur Durchführung der Remote Messung bereit. Falls keine Kalibrierung durchgeführt wurde, erscheinen die Dialogfelder für die Nullkalibrierung und die Weisskalibrierung. Folgen Sie den Anweisungen und führen Sie die Kalibrierung durch. Wenn die Kalibrierung abgebrochen wird, wird die Remote Messung ausgeschaltet. Für Einzelheiten zur Remote Messung, siehe Seiten 94 und 96.

■ Wenn der CM-25cG oder CM-26dG/CM-26d/CM-25d angeschlossen ist

Der Messmodus „Nur Glanzmessung“ des CM-25cG oder CM-26dG und der Opazitätsmodus des CM-26dG/CM-26d/CM-25d werden von SpectraMagic NX nicht unterstützt. Wenn das Messgerät selbst auf „Nur Glanzmessung“ oder „Opazität“ eingestellt ist, wird die Einstellung auf „Farbe & Glanz“ geändert, wenn sich SpectraMagic NX mit dem Messgerät verbindet.

■ Wenn das CM-3630 angeschlossen ist

Wenn die SpectraMagic NX Software zum ersten Mal mit einem angeschlossenen CM-3630 gestartet wird, müssen Sie die Verbindung herstellen und anschließend das CM-3630 mit der mitgelieferten Diskette oder CD-ROM einrichten. Der Gerätetreiber und die Daten für die Weisskalibrierung werden installiert.

Zum Einrichten und Kalibrieren des CM-3630 müssen Sie einen Benutzer mit Administratorrechten auswählen, wenn Sie sich am Computer anmelden.

■ Wenn das CM-512m3A angeschlossen ist

Wird SpectraMagic NX auf einem mit dem CM-512m3A verbundenen PC verwendet, darf zum Beenden des Remote-Betriebs nicht die Taste BREAK am CM-512m3A gedrückt werden. Wenn Sie SpectraMagic NX auf einem Computer verwenden, der mit dem nicht im Remote-Betrieb befindlichen CM-512m3A verbunden ist, können am CM-512m3A Fehlfunktionen auftreten.

■ Wenn das Messgerät mit Batterien betrieben wird

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zum Messgerät herzustellen und die Versorgungsspannung des Messgeräts niedrig ist, kann das SpectraMagic NX den Betrieb unterbrechen, solange es auf eine Rückmeldung vom Messgerät wartet. Schalten Sie in diesem Fall das Messgerät ab. Wenn eine Dialogbox mit der Meldung „No response from instrument“ erscheint, klicken Sie auf OK. Ersetzen Sie die Batterien durch neue oder schließen Sie den AC-Adapter an, bevor Sie wieder *Verbinden* wählen.

■ Wenn der PC mit Energiespareinstellungen, Standby-Einstellungen usw. betrieben wird

Wenn der PC während einer Verbindung zum Messgerät in den Energiesparmodus geht, ist nach dem Wiederherstellen des Normalbetriebs manchmal keine Kommunikation mehr möglich. Sollte dieser Fall eintreten, trennen Sie als erstes mit der Software SpectraMagic NX die Verbindung zum Messgerät. Ziehen Sie dann das Kabel ab und stecken Sie es wieder an. Wählen Sie schließlich erneut *Verbinden*.


Kommunikationseinstellung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

Die SpectraMagic NX-Software wird über eine serielle Schnittstelle mit dem Spektralphotometer oder dem Chroma-Meter verbunden. Bevor Sie die Verbindung mit dem Messgerät herstellen, müssen Sie die Betriebsparameter der seriellen Schnittstelle spezifizieren.

1. Wählen Sie *Messgerät - Kommunikation Einstellung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Einstellung der Schnittstelle erscheint.

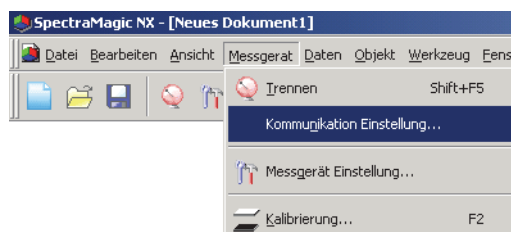


2. Einstellung der Betriebsparameter.

Wählen Sie beim Anschließen via USB die Nummer des COM-Ports aus, dem der an das Messgerät angeschlossene USB-Port zugewiesen wurde. Die Anleitung zur Überprüfung der COM-Anschlussnummer finden Sie in der Installationsanleitung.

Wählen Sie einen Port, der weder von einem anderen System noch von einer Anwendung verwendet wird. Die SpectraMagic NX-Software könnte sonst nicht richtig betrieben werden.

Stellen Sie die Parameter anhand der Bedienungsanleitung Ihres Geräts so ein, dass diese den Einstellungen Ihres Geräts entsprechen.

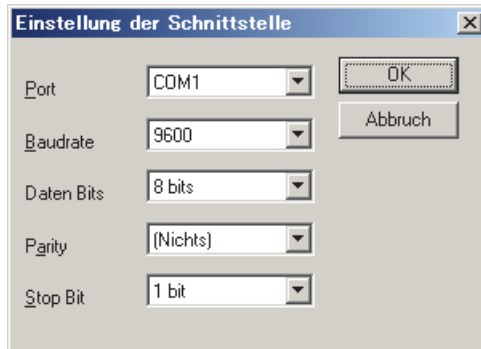


Anschließen mehrerer CM-700d/600d-Messgeräte

Nach Herstellung der Verbindung mit dem ersten CM-700d/600d sieht die Dialogbox „Einstellung der Schnittstelle“, die durch die Auswahl von „Messgerät - Kommunikation Einstellung“ in der Menüleiste geöffnet wird, ähnlich aus wie unten angezeigt.

Konfigurieren Sie in diesem Dialog auch die COM-Port-Einstellungen für das zweite und alle weiteren Messgeräte.

Beim zweiten und allen nachfolgenden Messgeräten stehen nur die Optionen „Bezug Remote Messung“ (Seite 70), „Probe Remote Messung“ (Seite 96) und „Anzeige des Messgeräte-Bildschirms für Remote-Messungen“ (Seite 202) zur Auswahl.


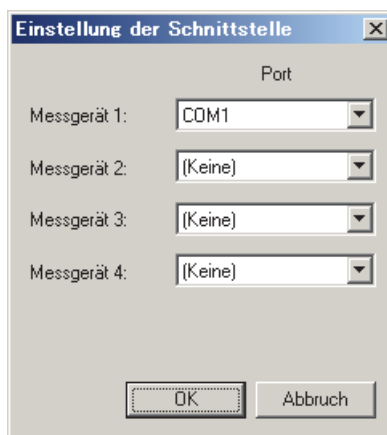


Wenn zwei oder mehr Geräte des Typs CM-700d/600d angeschlossen sind, werden der beim ersten Messgerät (Messgerät 1) eingestellte Glanz-Modus (SCI, SCE oder SCI+SCE) sowie der Messbereich (SAV (3 mm) und MAV (8 mm)) für alle weiteren angeschlossenen Messgeräte verwendet.

Verbindung zum Spektralphotometer oder Chroma-Meter trennen

1. Wählen Sie *Messgerät - Trennen* in der Menüleiste.

Die SpectraMagic NX-Software trennt die Verbindung zum Messgerät und der Status des Messgeräts wird im Status-Fenster angezeigt. Sobald die Verbindung getrennt wurde, erscheint im Messgerät-Menü statt *Trennen Verbinden*.

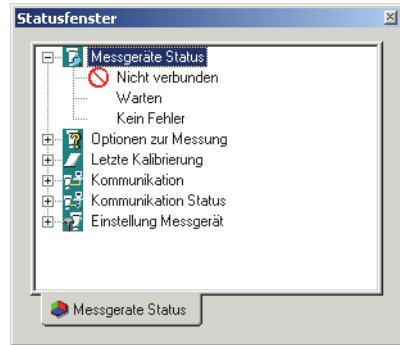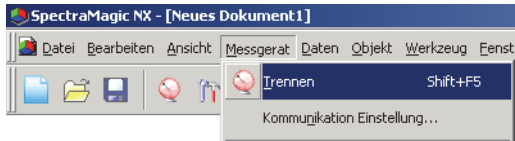


2.1.3 Einstellung des Messgeräts

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

1. Wählen Sie *Messgerät - Messgerät Einstellung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Einstellung Messgerät“ erscheint.

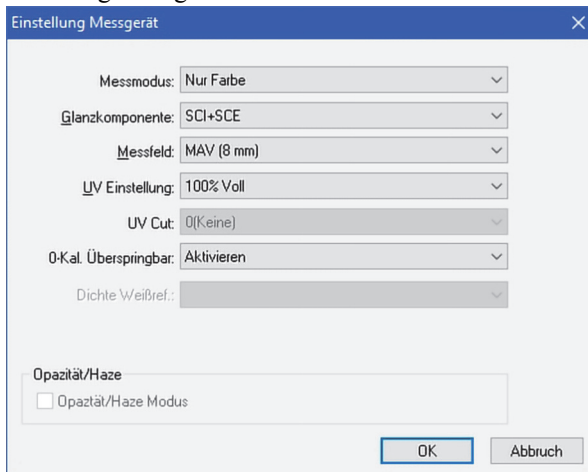

2. Spezifizieren Sie die Einstellungen des Messgeräts.

Nur jene Punkte werden angezeigt, die für das Messgerät spezifiziert werden können.

Wenn ein Messgerät der CM-36dG-Serie angeschlossen ist, wird das Kontrollkästchen Automatische Erkennung der Messblende angezeigt. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, überprüft das Messgerät die angebrachte Messblende und passt den Messbereich bei Bedarf automatisch an.

- Wenn die automatische Erkennung der Messblende aktiviert ist, überprüfen Sie, ob der hier und auf dem Messgerät angezeigte Messbereich mit der tatsächlich angebrachten Messblende übereinstimmt. Wenn sie nicht übereinstimmt, deaktivieren Sie die Automatische Erkennung der Messblende und legen Sie den Messbereich manuell fest.

Wenn das CM-5 angeschlossen ist und Sie SCI+SCE in der Glanzkomponente wählen, fahren Sie sowohl SCI als auch SCE-Messungen mittels eines einzigen Messvorgangs aus SpectraMagic NX.

Wenn ein Messgerät der CM-36dG-Serie angeschlossen ist und wenn für die gewählte UV-Einstellung bei den gewählten Einstellungen für Glanzkomponente und Messbereich keine UV-Anpassung am Messgerät durchgeführt wurde, erscheint eine Fehlermeldung und alle Einstellungen werden auf die Einstellungen zum Zeitpunkt des Öffnens des Dialogs zurückgesetzt.

UV Cut: Wenn aktiv, wird bestimmt, wie Spektralreflexion bei Wellenlängen unter der Grenzwellenlänge (400nm oder 420nm), eingestellt in der UV-Einstellung, behandelt wird.

0(Keine): Spektralreflexionen mit Wellenlängen unter der UV-Grenzwellenlänge werden auf 0 eingestellt.

Grenzwellenlängen-Reflexion kopieren: Spektralreflexionen mit Wellenlängen unter der UV-Grenzwellenlänge werden auf die Spektralreflexion mit der Grenzwellenlänge eingestellt.

0-Kal. Überspringbar (nur CM-26dG/26d/25d, CM-25cG): Aktiviert oder deaktiviert das Überspringen der Nullkalibrierung. (Die Messgeräteeinstellung wird nicht synchronisiert.)

Um Opazität oder Haze zu messen, wählen Sie die Betriebsart Opazität/Haze aus.

(Opazität wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt. Wenn die Glanzkomponente auf SCI+SCE eingestellt ist, wenn der Messmodus des CM-36dG/CM-36dGV oder CM-26dG auf „Farbe & Glanz“ eingestellt ist oder wenn die Remote-Messung aktiviert ist, wird der Betriebsart Opazität/Haze deaktiviert.)

Nach Eingabe der Einstellungen werden die neuen Einstellungen im Status-Fenster angezeigt. Details zu den Einstellungen des Messgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

2.2 Kalibrierung

Um genaue Messungen gewährleisten zu können, müssen Sie vor jeder Messung eine Weisskalibrierung durchführen. Außerdem ist eine Nullkalibrierung erforderlich, wenn das Spektralphotometer zum ersten Mal verwendet oder in den Ausgangsstatus zurückgesetzt wird.

Was das Gerät betrifft, welches das Nullkalibrierungsergebnis während des Abschaltvorgangs speichert, so ist es nicht notwendig, bei jedem Einschalten des Geräts eine Nullkalibrierung vorzunehmen.

Eine Weisskalibrierung hingegen muss jedoch bei jedem Einschalten des Messgeräts durchgeführt werden. Die optionale Nullkalibrierbox ermöglicht eine zuverlässigere Nullkalibrierung, da sie nicht durch Umgebungseinflüsse beeinträchtigt wird.

Für die Transmissionsmessung wird die Null Kalibrierung und die Weiss Kalibrierung als 0% Kalibrierung bzw. 100% Kalibrierung angezeigt.


2.2.1 Kalibrierung des Messinstruments

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

1. Wählen Sie *Messgerät - Kalibrierung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox Null Kalibrierung erscheint.

Wenn das CR-400 Chroma-Meter, das keine Nullkalibrierungsfunktion besitzt, angeschlossen ist, erscheint stattdessen die Dialogbox Weißkalibrierung. Fahren Sie fort mit Schritt 3.

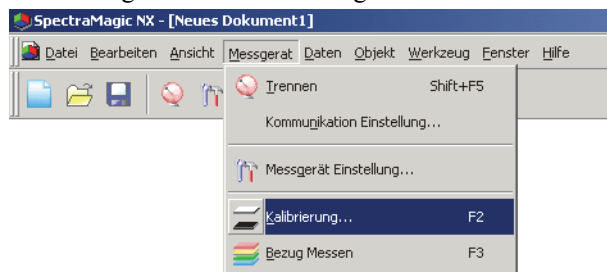

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Null Kalibrierung“ und führen Sie die Nullkalibrierung durch.

Sobald die Nullkalibrierung beendet ist, erscheint die Dialogbox „Weiss Kalibrierung“.

Wenn Sie statt auf die Schaltfläche „Null Kalibrierung“ auf „Überspringen“ klicken, wird die Nullkalibrierung übersprungen und die Dialogbox „Weiss Kalibrierung“ erscheint. Wenn im Statusfenster „Null Kalibrierung ist erforderlich“ als Messgeräte-Status erscheint, darf die Nullkalibrierung nicht übersprungen werden.

Wenn ein CM-26dG/26d/25d oder CM-25cG angeschlossen ist, wird die Schaltfläche „Überspringen“ nur aktiviert, wenn in der Dialogbox „Einstellung Messgerät“ die Option „0-Kal. Überspringbar“ auf „Aktivieren“ gesetzt ist. Beim Wechsel zwischen der Messblende mit Glas und einer Messblende ohne Glas muss immer eine Nullkalibrierung durchgeführt werden.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiss Kalibrierung“ und führen Sie die Weisskalibrierung durch. Weisskalibrierung wird durchgeführt.



Wenn ein Gerät der CM-36dG-Serie mit einer gültigen WAA-Lizenz (Wavelength Analysis & Adjustment) angeschlossen ist, wird ein Dialog mit Fortschrittsbalken für die Weißkalibrierung und die WAA (Wavelength Analysis & Adjustment) angezeigt. Das Ausführen beider Vorgänge dauert einige Sekunden.

Es gibt zwei Methoden zur Durchführung einer 100%-Kalibrierung für die Übertragung von Messungen:

- 100%-Kalibrierung für Luft:
Wenn die zu messende Probe in Blechform oder in fester Form vorliegt, dann sollte eine 100% Kalibrierung bei leerer Übertragungskammer durchgeführt werden.
- 100%-Kalibrierung für Wasser:
Wenn die zu messende Probe in flüssiger Form vorliegt und unter Verwendung einer Zelle vorgenommen werden soll, dann sollte eine 100%-Kalibrierung durchgeführt werden, bei der destilliertes (oder pures) Wasser in einer gleich großen Zelle desselben Typs verwendet werden sollte, wie sie für die Messungen selbst eingesetzt wird.

4. Wenn ein CM-36dG/CM-36dGV, CM-25cG oder CM-26dG angeschlossen und „Farbe & Glanz“ als Messmodus in der Dialogbox „Einstellung Messgerät“ ausgewählt ist, erscheint eine Dialogbox für die Glanzkalibrierung. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Glanzkalibrierung“ und führen Sie die Glanzkalibrierung durch.

Die Glanzkalibrierung wird durchgeführt.

■ Kalibrierzeitanzeige im Status-Fenster

Die Informationen über den Kalibrierstatus werden vom Messgerät abgerufen und die Anzeige im Status-Fenster wird aktualisiert, um die Änderung darzustellen. Wurde das Messgerät ohne die SpectraMagic NX-Software kalibriert, kann die Software den Zeitpunkt der vom Messgerät selbst durchgeführten Kalibrierung nicht bestimmen. Daher zeigt das Status-Fenster den Zeitpunkt der letzten von der SpectraMagic NX-Software durchgeführten Kalibrierung.


2.3 Vorbereitung für die Messung

2.3.1 Beobachter und Lichtart einstellen


Beobachter und Lichtart sind wichtige Grundeinstellungen, die für die Umwandlung von Spektraldaten in Farbmessdaten benötigt werden. Damit ein Vergleich zwischen Farbmessdaten verschiedener Proben überhaupt möglich ist, müssen der Beobachter und die Lichtart identisch sein. Es wird empfohlen, den Beobachter und die Lichtart schon vorher festzulegen. Sie sollten später nicht unnötig verändert werden.

1. Wählen Sie *Daten - Beobachter und Lichtart* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Beobachter und Lichtart“ erscheint.

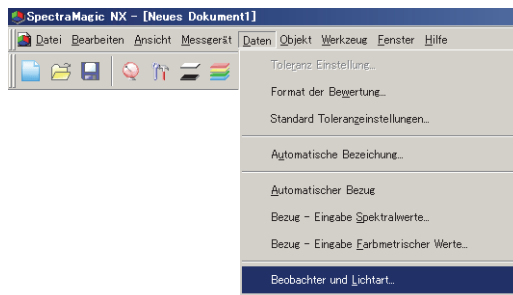

2. Definieren Sie den Beobachter und die Lichtart.

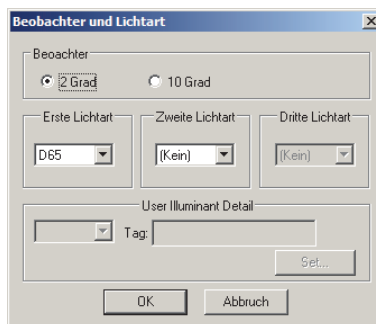

Für jede Dokumentendatei kann nur ein Beobachter- und Lichtartenpaar festgelegt werden. Diese Einstellung betrifft nicht den Beobachter und die Lichtart, die mit dem Messgerät spezifiziert wurden.

Wenn ein Messgerät der Modellreihe CR angeschlossen ist, müssen die Einstellungen für Beobachter und Lichtart mit den Einstellungen für Beobachter und Lichtart im Messgerät übereinstimmen.

Positionen, für die ein bestimmter Beobachter und eine bestimmte Lichtart festgelegt wurden, wie z.B. Indexwerte, werden unabhängig von der Einstellung in dieser Dialogbox mit dem festgelegten Beobachter und der festgelegten Lichtart berechnet.

■ Dialogbox „Beobachter und Lichtart“

Beobachter

Wählen Sie entweder 2 Grad oder 10 Grad aus.

Erste, Zweite, Dritte Lichtart

Wählen Sie eine Lichtart aus Keine, A, C, D50, D55[Ⓟ], D65, D75[Ⓟ], F2, F6[Ⓟ], F7[Ⓟ], F8[Ⓟ], F10[Ⓟ], F11, F12[Ⓟ], U50[Ⓟ], ID50[Ⓟ], ID65[Ⓟ], Benutzer 1[Ⓟ], Benutzer 2[Ⓟ] oder Benutzer 3[Ⓟ].


(Mit einem [Ⓟ] gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.)

Geben Sie bei der Einstellung von Benutzer 1, 2 oder 3 die zu verwendende Datei für die Lichtartdaten des Benutzers ein. Durch Klicken auf die Schaltfläche Set wird die Dialogbox Eingabe Lichtartdaten angezeigt. [Ⓟ]

[Ⓟ] Die Funktion Benutzerlichtart wird nur von SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.


Die Auswahl „Keine“ kann nur für die zweite und dritte Lichtart ausgewählt werden.

Die Einstellung in dieser Dialogbox findet Berücksichtigung in allen Daten in der Dokumentendatei. Wird der Beobachter oder die Lichtart geändert, berechnet die SpectraMagic NX-Software alle Daten neu. Wenn Sie versuchen, den Beobachter oder die Lichtart zu ändern, erscheint die folgende Meldung.

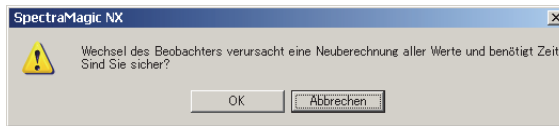

■ Dialogbox Input illuminant data

[Ⓟ] Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

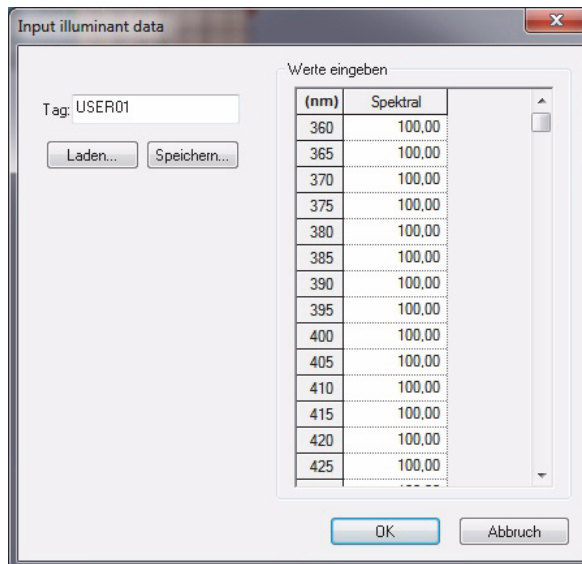

Tag

Eine Markierung mit max. 60 Zeichen kann für die Lichtartdaten eingegeben werden.

Laden

Die ausgewählte Datei (Erweiterung: .lr5) wird geladen und erscheint bei den Eingabedaten. Nachdem die Datei geladen wurde, wird der Name der Datei automatisch im Feld Tag angezeigt.

Speichern

Die Datei wird je nach ausgewähltem Dateipfad gespeichert. Die Dateierweiterung lautet „.lr5“.

Werte eingeben

Die Spektraldaten werden angezeigt. Sie können die Daten durch direkte manuelle Eingabe der Werte bearbeiten.

2.3.2 UV Anpassung ©

Diese Anleitung gilt nur für den Fall, dass das Gerät CM-3700A, CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-26dG/26d (Firmware Version 1.10 oder höher) oder CM-2600d angeschlossen ist und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.


Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

- Für das CM-36dG/CM-36dGV wird die UV-Anpassung mit der separaten, im Lieferumfang von SpectraMagic NX enthaltenen UV Adjustment Software durchgeführt. Der SpectraMagic NX-Schutzschlüssel muss an den Computer angeschlossen sein, um die UV Adjustment Software verwenden zu können.

Zur Durchführung der UV-Einstellung müssen Sie einen Benutzer mit Administratorrechten auswählen, wenn Sie sich am Computer anmelden.

1. Wählen Sie die *Messgerät - UV Anpassung* aus der Menüleiste aus.

Diese Option kann nur dann ausgewählt werden, wenn als Messmethode „Reflektion“ eingestellt ist. Wenn das Gerät CM-2600d verwendet wird, kann diese Option nur dann ausgewählt werden, wenn die UV-Einstellung „UV angepasst“ oder „100% Voll + 400nm Cutoff + UV angepasst“ gewählt wurde. Die Bedingung für UV-Anpassung-Dialogbox wird eingeblendet und zeigt abhängig vom angeschlossenen Messgerät die Parameter für „Glanzkomponente“, „Messfeld“ und „Anpassungsmethode“.

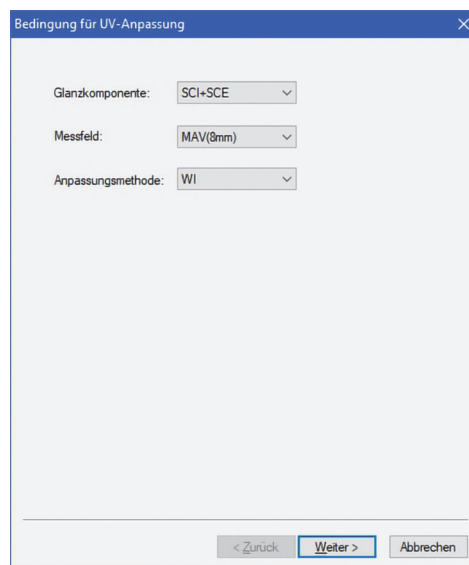

2. Wählen Sie die Anpassungsmethode aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Die für den „Anpassungsmethode“ auswählbaren Optionen hängen davon ab, welches Messgerät gerade angeschlossen ist. Wenn ein CM-26dG/26d angeschlossen ist, können auch „Glanzkomponente“ und „Messfeld“ eingestellt werden.

3. Es wird eine Dialogbox für die gewählte UV-Anpassung angezeigt. Legen Sie die Parameter für die UV-Anpassung in Bezug auf die nachfolgenden Seiten fest.

■ Dialogbox UV Anpassung (angeschlossenes Messgerät: CM-3700A)

Wenn „WI“ in der Status-Dialogbox für die „Anpassungsmethode“ ausgewählt wurde

Beobachter/Lichtart

Es werden der Beobachter und die Lichtart angezeigt, welche für die Berechnung verwendet werden.

„Beobachter“ ist auf 10° eingestellt, und „Lichtart“ auf D65.

WI

Geben Sie für „Wert“ eine Zahl zwischen 40 und 250 an, und für „Toleranz“ den Wert 0.20, 0.30, 0.50, 1.00, 2.00 oder 3.00.


Letzte UV Anpassung prüfen

Es werden die Daten der aktuellen Werte nach der letzten Einstellung angezeigt. Beim Anklicken der Schaltfläche Check wird der Istwert gemessen und mit der Filter-Position der letzten Einstellung berechnet. Der dadurch erhaltene Wert wird mit dem aktuellen Sollwert verglichen, und die Filter-Position wird an die Position der letzten Einstellung gesetzt.

UV angepasst

Durch das Anklicken dieser Schaltfläche wird die UV-Einstellung gestartet.

Wenn „Tint“ in der Status-Dialogbox für den „Anpassungsmethode“ ausgewählt wurde

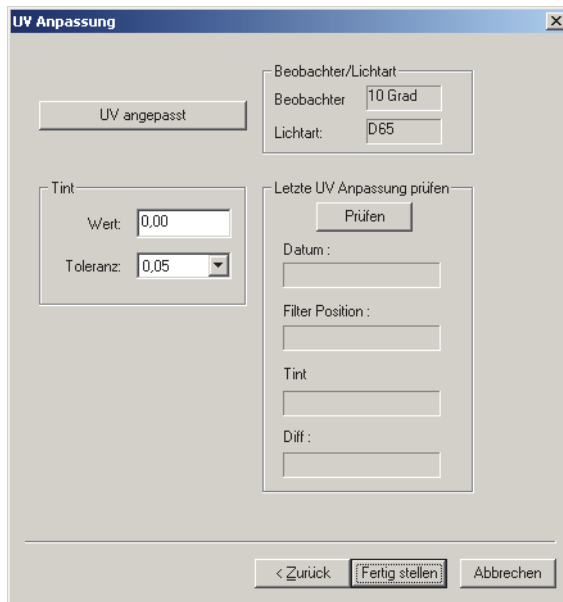

Beobachter/Lichtart

Es werden der Beobachter und die Lichtart angezeigt, welche für die Berechnung verwendet werden.

„Beobachter“ ist auf 10° eingestellt, und „Lichtart“ auf D65.

Tint

Geben Sie für „Wert“ eine Zahl zwischen -6 und 6 an, und für „Toleranz“ den Wert 0.05, 0.10 oder 0.30.

Letzte UV Anpassung prüfen

Es werden die Daten der aktuellen Werte nach der letzten Anpassung angezeigt. Beim Anklicken der Schaltfläche Check wird der Istwert gemessen und mit der Filter-Position der letzten Anpassung berechnet. Der dadurch erhaltene Wert wird mit dem aktuellen Sollwert verglichen, und die Filter-Position wird an die Position der letzten Anpassung gesetzt.

UV angepasst

Durch das Anklicken dieser Schaltfläche wird die UV Anpassung gestartet.

Vorbereitung für die Messung

■ **Dialogbox UV Anpassung (angeschlossenes Messgerät: CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-26dG/26d (Firmware Version 1.10 oder höher) oder CM-2600d)**

Wenn „Tint“, „WI“, „Tint&WI“ oder „ISO Brightness“ in der Status-Dialogbox für die „Anpassungsmethode“ ausgewählt wurde

Beobachter/Lichtart

Es werden der Beobachter und die Lichtart angezeigt, welche für die Berechnung verwendet werden. (Nicht angezeigt bei „ISO Brightness“.)

„Beobachter“ ist auf 10° eingestellt, und „Lichtart“ auf D65.

Laden Koeffizient

Wenn diese Option aktiviert ist und die Schaltfläche „Fertig stellen“ angeklickt wird, werden Koeffizientendaten ohne Messung aus der Datei geladen, um die UV-Einstellung abzuschließen. Die Datei besitzt die Erweiterung „*.krd“.

Tint

Geben Sie für „Wert“ eine Zahl zwischen -6 und 6 an, und für „Toleranzen“ den Wert 0.05, 0.10 oder 0.30.

WI

Geben Sie für „Wert“ eine Zahl zwischen 40 und 250 an, und für „Toleranzen“ den Wert 0.50, 1.00 oder 3.00.

ISO Brightness

Geben Sie für „Wert“ eine Zahl zwischen 40 und 250 an, und für „Toleranzen“ den Wert 0.50, 1.00 oder 3.00.

Wenn „SCI“ eingestellt wurde, kann nur ein Wert für „SCI“ ausgewählt werden. Wenn „SCI+SCE“ oder „SCE“ eingestellt wurde, können sowohl Werte für „SCI“ als auch für „SCE“ ausgewählt werden.

Sichern UV Ergebnisse

Wenn diese Option ausgewählt ist, erscheint eine Dialogbox zum Speichern des Koeffizienten nach der UV Anpassung.

Ansicht Koeffizient


Der durch UV Anpassung ermittelte Koeffizient wird angezeigt.

Fertig Stellen

Bestätigt die Einstellung und führt die UV-Anpassung durch.

■ **Ganz & Griesser Dialogbox (angeschlossenes Messgerät: CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-26dG/26d (Firmware Version 1.10 oder höher) oder CM-2600d)**

Wenn „Ganz&Griesser4“ oder „Ganz&Griesser5“ in der Status-Dialogbox für die „Anpassungsmethode“ ausgewählt wurde

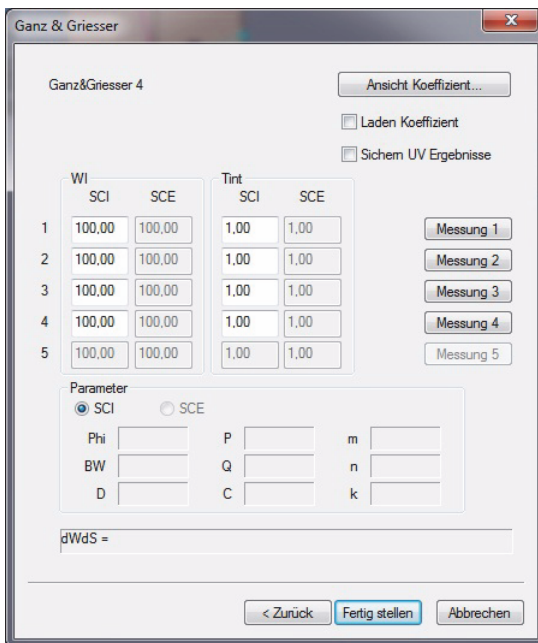

Laden Koeffizient

Wenn diese Option aktiviert ist und die Schaltfläche „Fertig stellen“ angeklickt wird, werden Koeffizientendaten ohne Messung aus der Datei geladen, um die UV-Einstellung abzuschließen. Die Datei besitzt die Erweiterung „*.krd“.

WI

Es können Werte zwischen 40 und 250 ausgewählt werden.

Tint

Es können Werte zwischen -6 und 6 ausgewählt werden.

Parameter

Die Werte der Parameter Phi, BW, D, P, Q, C, m, n und k werden angezeigt.

Sichern UV Ergebnisse

Wenn diese Option ausgewählt ist, erscheint eine Dialogbox zum Speichern des Koeffizienten nach der UV Anpassung.

Ansicht Koeffizient

Der durch UV Anpassung ermittelte Koeffizient wird angezeigt.

Messung 1 bis 5

Die Messung wird mit Hilfe jenes Indexwertes durchgeführt, welcher der Nummer entspricht.

Fertig Stellen

Bestätigt die Einstellung und führt die UV-Anpassung durch.

Wenn „SCI“ eingestellt wurde, können nur Werte für „SCI“ ausgewählt werden. Wenn „SCI+SCE“ oder „SCE“ eingestellt wurde, können sowohl Werte für „SCI“ als auch für „SCE“ ausgewählt werden.

Vorbereitung für die Messung

■ Ganz & Griesser Dialogbox (angeschlossenes Messgerät: CM-3700A)

Wenn „Ganz&Griesser4“ oder „Ganz&Griesser5“ in der Status-Dialogbox für die „Anpassungsmethode“ ausgewählt wurde

The screenshot shows the 'Ganz & Griesser' dialog box with the following data:

	WI	Tint	Messung
1	74,88	0,40	Messung 1
2	128,49	-0,43	Messung 2
3	180,00	-0,71	Messung 3
4	223,43	0,64	Messung 4
5	179,80	0,34	Messung 5

Additional fields in the dialog box include:

- Beobachter/Lichtart: Beobachter: 10 Grad, Lichtart: D65
- UV angepasst (button)
- Letzte UV Anpassung prüfen: Datum: 08.10.2014 16:39:06, Prüfen (button)
- Parameter table:

Phi	1,00000	P	-1868,5439!	m	988,71698
BW	0,00080	Q	-3696,1669!	n	764,81299
D	1,00000	C	1812,55005	k	57,67200
- dWdS = 4000,36597
- Navigation buttons: < Zurück, Fertig stellen, Abbrechen

WI

Es können Werte zwischen 40 und 250 ausgewählt werden.

Tint

Es können Werte zwischen -6 und 6 ausgewählt werden.

Parameter

Die Werte der Parameter Phi, BW, D, P, Q, C, m, n und k werden angezeigt.

Messung 1 bis 5

Die Messung wird mit Hilfe jenes Indexwertes durchgeführt, welcher der Nummer entspricht.

UV angepasst

Führt UV-Einstellung durch. (Die Schaltfläche wird aktiviert, wenn Messung 1 bis Messung 4 oder Messung 5 abgeschlossen sind.)


Letzte UV Anpassung prüfen

Wenn auf die Schaltfläche „Prüfen“ geklickt wird, werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Ganz & Griesser-UV-Einstellung sowie die zu der Zeit generierten Parameter angezeigt.

Wird eine Ganz & Griesser-UV-Einstellung mit dem CM-3700A durchgeführt, werden für einzelne Proben- oder für Bezugsdaten zwei Messungen vorgenommen. Zwischen den beiden Messungen wird der UV-Filter verfahren, daher sind für die Proben- bzw. die Bezugsdaten jeweils etwa 25 Sekunden erforderlich.

■ **Dialogbox UV-Profil bearbeiten (angeschlossenes Messgerät: CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-26dG/26d (Firmware Version 1.10 oder höher) oder CM-2600d)**

Wenn die Option „Profil“ in der Status-Dialogbox ausgewählt wurde

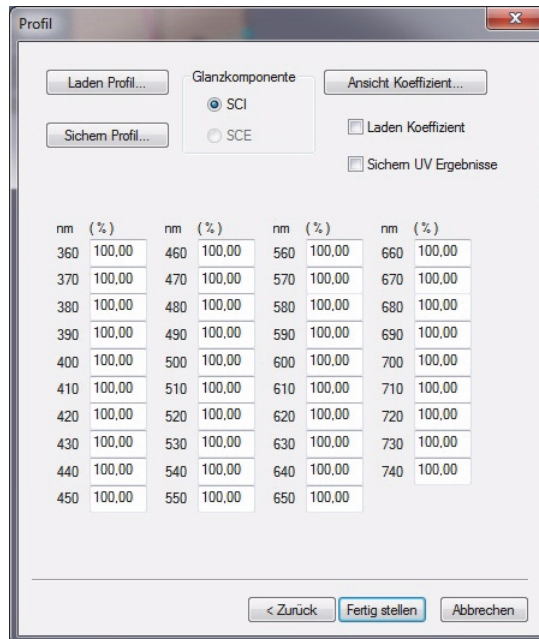

Laden

Die Profildaten werden aus der Datei geladen und in der Dialogbox angezeigt.
Die Dateierweiterung für SCI lautet „*.pri“, und die Dateierweiterung für SCE lautet „*.pre“.

Speichern

Die in der Dialogbox angegebenen Elemente werden in einer Datei gespeichert.
Die Dateierweiterung für SCI lautet „*.pri“, und die Dateierweiterung für SCE lautet „*.pre“.

Glanz

Die zu bearbeitenden Daten können geändert werden.
Wenn „SCI“ eingestellt wurde, können nur Werte für „SCI“ ausgewählt werden. Wenn „SCI+SCE“ oder „SCE“ eingestellt wurde, können sowohl Werte für „SCI“ als auch für „SCE“ ausgewählt werden.

Laden Koeffizient

Wenn diese Option aktiviert ist und die Schaltfläche „Fertig stellen“ angeklickt wird, werden Koeffizientendaten ohne Messung aus der Datei geladen, um die UV-Einstellung abzuschließen.
Die Datei besitzt die Erweiterung „*.krd“.

Sichern UV Ergebnisse

Wenn diese Option ausgewählt ist, erscheint eine Dialogbox zum Speichern des Koeffizienten nach der UV Anpassung.

Ansicht Koeffizient

Der durch UV Anpassung ermittelte Koeffizient wird angezeigt.

Fertig Stellen


Bestätigt die Einstellung und führt die UV-Anpassung durch.

2.3.3 Einstellung von Listen Merkmal

Stellen Sie die im Listenfenster dargestellten Positionen, wie etwa Dateinamen oder Farbmessdaten ein, und legen Sie die Reihenfolge fest, in der diese Positionen aufgelistet werden sollen.



1. Wählen Sie *Daten - Listen Merkmal* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Listen Merkmal“ erscheint.

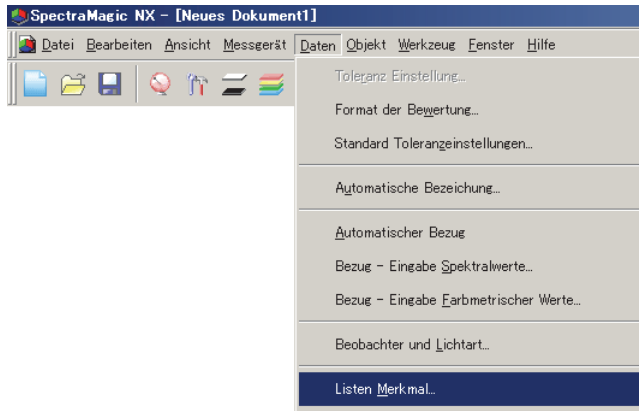


2. Legen Sie die Details der einzelnen im Listenfenster dargestellten Positionen fest.

Diese Symbole zeigen die Gruppen an, nach denen die Listeninhalte klassifiziert werden.

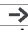Wählen Sie eine Position im linken Attributfenster und klicken Sie auf die Schaltfläche , um diese Position im rechten Feld „Ausgewählte Inhalte“ hinzuzufügen.
Um eine Position aus dem Feld „Ausgewählte Inhalte“ zu löschen, wählen Sie die jeweilige Position aus und klicken Sie auf die Schaltfläche .

Die Reihenfolge, in der die einzelnen Positionen im Listenfenster angezeigt werden sollen, kann geändert werden. Die Position oben in diesem Fenster wird auf der linken Seite des Listenfensters angezeigt. Um die Reihenfolge zu ändern, wählen Sie die Position im Feld „Ausgewählte Inhalte“ und klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche.

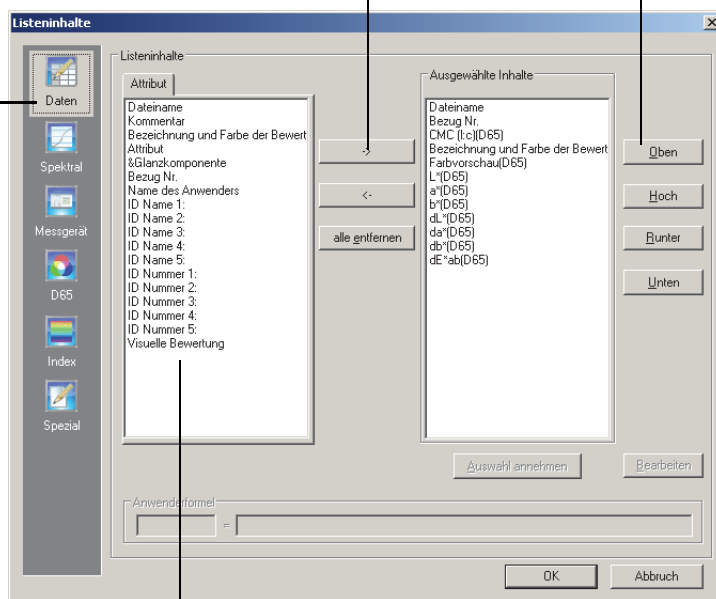

Die Listeninhalte, die in dieser durch das Symbol links dargestellten Gruppe enthalten sind, werden angezeigt.


Sobald alle benötigten Positionen festgelegt sind, klicken Sie auf OK.


■ Dialogbox „Listen Merkmal“


Die folgende Tabelle enthält die auswählbaren Positionen als Listeninhalte sowie den Inhalt jeder einzelnen in diesem Listenfenster dargestellten Positionen.


Hinweise zu den mit [*1] bis [*12] gekennzeichneten Funktionen finden Sie auf den Seiten 52 bis 54.

Vorbereitung für die Messung


		Inhaltsanzeige im Listenfenster
	Dateiname	Name der Datei
	Kommentar	Kommentar
	Bezeichnung und Farbe der Bewertung	„PASS“ oder „FAIL“ (Nur für Proben-Daten verfügbar. Die Zeichenfolge kann verändert werden.)
	Attribut	„Gemessene Spektralwerte“, „Manuell eingegebene Spektralwerte“, „Manuell eingegebene Farbwerte“
	Vorgabe-Glanzkomponente	„SCI“ oder „SCE“ „UV100“ oder „UV0“ „Weiss“ oder „Schwarz“ (für zwei Reihen) „25 Grad“, „45 Grad“, oder „75 Grad“ „UV100“, „UV0“ oder „UVadj“ (für drei Reihen) Keine (für eine Reihe) * Informationen zur Reihen-Einstellung: s. Seite 57.
	Bezug Nr.	Nummer des verknüpften Bezugs
	Parameter	Parameter I, c und h zur Berechnung der Farbdifferenzgleichung (ΔE^*_{94} (CIE 1994), ΔE_{00} (CIE 2000), CMC (l:c))
	Name des Anwenders	Name des angemeldeten Benutzers (nur wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert wurde)
	Zusätzliche Dateninformation	Titel eingestellt auf zusätzliche Dateninformation (Siehe Seite 64.)
	Visuelle Bewertung	Ergebnis der visuellen Bewertung

		Inhaltsanzeige im Listenfenster
	Spektral 360 bis 740 nm	Spektralreflexion, Spektralreflexionsdifferenz, K/S Val [®] , K/S Val-Differenz [®] , Absorption für die gewählte Wellenlänge [®] , Absorptionsdifferenz für die gewählte Wellenlänge [®]

		Inhaltsanzeige im Listenfenster	
	Messgerätbezeichnung	CM-3700A, CM-3700A-U, CM-36dG, CM-36dGV, CM-36d, CM-3600A, CM-3610A, CM-3630, CM-2600d, CM-2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG, CM-26d, CM-25d, CM-700d, CM-600d, CM-512m3A, CM-5, CR-5, CR-400/410, DP-400, FD-7/FD-5	
	Variation	Messgerätvariation. Wenn keine Variationsinformationen vom Gerät empfangen werden, wird „---“ angezeigt.	<Je nach angeschlossenem Messinstrument können einige dieser Punkte fehlen.>
	Serien Nr.	Seriennummer des Messgeräts	
	Firmware Version	ROM Version des Messgeräts	
	Letzte Kalibrierung Datum & Uhrzeit	Tag und Uhrzeit der letzten Weißkalibrierung	
	Zeitstempel	Tag und Uhrzeit der Messung	
	Messgerätetype	Reflexion, Transmission	
	Messgeometrie	di:8, de:8, di:0, de:0, d:0, 45a:0, mehrwinkelig * Es wird kein Gradsymbol (°) angezeigt.	
	Glanzkomponente	SCI, SCE, SCI + SCE	
	Messfeld	Messfeld (z. B. SAV, MAV, LMAV, LAV, etc.) zum Zeitpunkt der Messung. Der angezeigte Wert hängt vom Messgerät ab.	

		Inhaltsanzeige im Listenfenster
Messgerät 	UV Einstellung	100% Voll, 400nm Cutoff, UV angepasst, 400nm Cutoff Normal, 400nm Cutoff Low, 420nm Cutoff Normal, 420nm Cutoff Low, 100% Voll + 400nm Cutoff, 100% Voll + 420nm Cutoff, 100% Voll + 400nm Cutoff + 400nm Cutoff Normal, 100% Voll + 400nm Cutoff + 400nm Cutoff Low, 100% Voll + 420nm Cutoff + 420nm Cutoff Normal, 100% Voll + 420nm Cutoff + 420nm Cutoff Low, 100% Voll + 400nm Cutoff + UV angepasst
	Beobachter	2 Grad, 10 Grad
	Lichtart 1	A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65
	Lichtart 2	Keine, A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12
	Datennummer	Nummer des Werts, die in jenem Messgerät eingestellt ist, von dem die Probandaten überspielt wurden (wenn das CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d, CM-512m3A, CM-5/CR-5 oder CR-400/410 angeschlossen sind) „----“ (wenn das CM-3700A, CM-3700A-U, CM-36dG, CM-36dGV, CM-36d, CM-3600A, CM-3610A oder CM-3630 angeschlossen ist)
	Kommentar	Für die Daten im Messgerät festgelegte/r Anmerkungen oder Name
	Temperature (CM-512m3)	Mit Hilfe der Temperaturerkennungsfunktion des CM-512m3 ermittelter Temperaturwert „----“ (wenn ein anderes Messgerät als das CM-512m3 angeschlossen ist)
	Benutzerkalibrierung (CM-5123A)	„EIN“, „AUS“ (wenn das CM-512m3A angeschlossen ist) „----“ (wenn ein anderes Messgerät als das CM-512m3A angeschlossen ist)

Beobachter, Lichtart 1 und Lichtart 2 werden nur bei farbmimetrischen Daten angezeigt. Bei Spektraldaten wird „----“ angezeigt.


D65	Absolut	Differenz	Formel	Andere
	X ⊕	dX ⊕	dE*ab	[*3] MI (DIN)
	Y ⊕	dY ⊕	[*1] dECMC(l:c) ⊕	[*4] Farbvorschau
	Z ⊕	dZ ⊕	[*1] dL-CMC ⊕	[*4] Pseudo Color (Target)
	L*	dL*	[*1] dC-CMC ⊕	[*5] Farbstärke ⊕
	a*	da*	[*1] dH-CMC ⊕	[*5] Farbstärke X ⊕
	b*	db*	[*1] dE*94(CIE 1994) ⊕ <dE*94>	[*5] Farbstärke Y ⊕
	C*	dC*	[*1] dL-dE*94(CIE 1994) ⊕ <dL-dE*94>	[*5] Farbstärke X ⊕
	h	dH*	[*1] dC-dE*94(CIE 1994) ⊕ <dC-dE*94>	[*5] Pseudo-Stärke ⊕
	L99	dL99	[*1] dH-dE*94(CIE 1994) ⊕ <dH-dE*94>	[*5] Pseudo-Stärke X ⊕
	a99	da99	[*1] dE00(CIE 2000) <dE00>	[*5] Pseudo-Stärke Y ⊕
	b99	db99	[*1] dL'-dE00(CIE 2000) ⊕ <dL'-dE00>	[*5] Pseudo-Stärke Z ⊕
	C99	dC99	[*1] dC'-dE00(CIE 2000) ⊕ <dC'-dE00>	Dominierende Wellenlänge ⊕
	h99	dH99	[*1] dH'-dE00(CIE 2000) ⊕ <dH'-dE00>	Sättigung ⊕
	x ⊕	dx ⊕	dEab(Hunter)	[*6] 555 ⊕
	y ⊕	dy ⊕	dE99	
	u* ⊕	du* ⊕	FMC2 ⊕	
	v* ⊕	dv* ⊕	dL(FMC2) ⊕	
	u' ⊕	du' ⊕	dCr-g(FMC2) ⊕	
	v' ⊕	dv' ⊕	dCy-b(FMC2) ⊕	
	L (Hunter)	dL (Hunter)	NBS(k1=100) ⊕	
a (Hunter)	da (Hunter)	NBS(k1=200) ⊕		
b (Hunter)	db (Hunter)	dEc(degree)(DIN6175-2) ⊕ <dEc (deg.)>		
	[*2] Helligkeit	dEp(degree)(DIN6175-2) ⊕ <dEp (deg.)>		
	[*2] Sättigung			
	[*2] a* Bewertung			
	[*2] b* Bewertung			

Index



	Index	Index-Differenz
	Munsell C Hue(JIS Z8721 1964) <Munsell C Hue>	dWI(CIE 1982)Ⓢ <dWI(CIE)>
	Munsell C Value(JIS Z8721 1964) <Munsell C Value>	dWI(ASTM E313-73)Ⓢ <dWI(E313-73)>
	Munsell C Chroma(JIS Z8721 1964) <Munsell C Chroma>	dWI(Hunter)Ⓢ
	Munsell D65 Hue (JIS Z8721 1993) <Munsell D65 Hue>	dWI(TAUBE)Ⓢ
	Munsell D65 Value (JIS Z8721 1993) <Munsell D65 Value>	dWI(STENSBY)Ⓢ
	Munsell D65 Chroma (JIS Z8721 1993) <Munsell D65 Chroma>	dWI(BERGER)Ⓢ
	WI(CIE 1982)Ⓢ <WI(CIE)>	dWI(ASTM E313-98)(C)Ⓢ <dWI(E313-98)(C)>
	WI(ASTM E313-73)Ⓢ <WI(E313-73)>	dWI(ASTM E313-98)(D50)Ⓢ <dWI(E313-98)(D50)>
	WI(Hunter)Ⓢ	dWI(ASTM E313-98)(D65)Ⓢ <dWI(E313-98)(D65)>
	WI(TAUBE)Ⓢ	dWI(Ganz)Ⓢ
	WI(STENSBY)Ⓢ	Tint diff.(CIE)Ⓢ
	WI(BERGER)Ⓢ	Tint diff.(ASTM E313-98)(C)Ⓢ <Tint diff.(E313-98)(C)>
	WI(ASTM E313-98)(C)Ⓢ <WI(E313-98)(C)>	Tint diff.(ASTM E313-98)(D50)Ⓢ <Tint diff.(E313-98)(D50)>
	WI(ASTM E313-98)(D50)Ⓢ <WI(E313-98)(D50)>	Tint diff.(ASTM E313-98)(D65)Ⓢ <Tint diff.(E313-98)(D65)>
	WI(ASTM E313-98)(D65)Ⓢ <WI(E313-98)(D65)>	Tint diff.(Ganz)Ⓢ
	WI(Ganz)Ⓢ	dYI(ASTM D1925)Ⓢ <dYI(D1925)>
	Tint(CIE)Ⓢ	dYI(ASTM E313-73)Ⓢ <dYI(E313-73)>
	Tint(ASTM E313-98)(C)Ⓢ <Tint(E313-98)(C)>	dYI(ASTM E313-98)(C)Ⓢ <dYI(E313-98)(C)>
	Tint(ASTM E313-98)(D50)Ⓢ <Tint(E313-98)(D50)>	dYI(ASTM E313-98)(D65)Ⓢ <dYI(E313-98)(D65)>
	Tint(ASTM E313-98)(D65)Ⓢ <Tint(E313-98)(D65)>	dYI(DIN 6167)(C)Ⓢ
	Tint(Ganz)Ⓢ	dYI(DIN 6167)(D65)Ⓢ
	YI(ASTM D1925)Ⓢ <YI(D1925)>	dB(ASTM E313-73)Ⓢ <dB(E313-73)>
	YI(ASTM E313-73)Ⓢ <YI(E313-73)>	[*7] Brightness diff.(TAPPI T452)Ⓢ <Brightness diff. (TAPPI)>
	YI(ASTM E313-98)(C)Ⓢ <YI(E313-98)(C)>	[*7] Brightness diff.(ISO 2470)Ⓢ <Brightness diff.(ISO)>
	YI(ASTM E313-98)(D65)Ⓢ <YI(E313-98)(D65)>	[*8] Opazität diff.(ISO 2471)Ⓢ
[*7]	YI(DIN 6167)(C)Ⓢ	[*8] Opazität diff.(TAPPI T425 89%)Ⓢ <Opazität diff.(T425)>
[*7]	YI(DIN 6167)(D65)Ⓢ	[*8] Haze diff.(ASTM D1003-97)(A)Ⓢ <Haze diff.(D1003-97)(A)>
[*8]	B(ASTM E313-73)Ⓢ <B(E313-73)>	[*8] Haze diff.(ASTM D1003-97)(C)Ⓢ <Haze diff.(D1003-97)(C)>
[*8]	Brightness (TAPPI T452)Ⓢ <Brightness (TAPPI)>	[*7] ISO Status A Dichteunterschied BⓈ <Status A Unterschied (B)>
[*8]	Brightness (ISO 2470)Ⓢ <Brightness (ISO)>	[*7] ISO Status A Dichteunterschied GⓈ <Status A Unterschied (G)>
[*8]	Opazität (ISO 2471)Ⓢ	[*7] ISO Status A Dichteunterschied RⓈ <Status A Unterschied (R)>
[*7]	Opazität (TAPPI T425 89%)Ⓢ <Opazität (T425)>	[*7] ISO Status T Dichteunterschied BⓈ <Status T Unterschied (B)>
[*7]	Haze (ASTM D1003-97)(A)Ⓢ <Haze (D1003-97)(A)>	[*7] ISO Status T Dichteunterschied GⓈ <Status T Unterschied (G)>
[*7]	Haze (ASTM D1003-97)(C)Ⓢ <Haze (D1003-97)(C)>	[*7] ISO Status T Dichteunterschied RⓈ <Status T Unterschied (R)>
[*7]	ISO Status A Dichte BⓈ <Status A(B)>	dRx(C)Ⓢ
[*7]	ISO Status A Dichte GⓈ <Status A(G)>	dRx(D65)Ⓢ
[*7]	ISO Status A Dichte RⓈ <Status A(R)>	dRx(A)Ⓢ
	ISO Status T Dichte BⓈ <Status T(B)>	dRy(C)Ⓢ
	ISO Status T Dichte GⓈ <Status T(G)>	dRy(D65)Ⓢ
	ISO Status T Dichte RⓈ <Status T(R)>	dRy(A)Ⓢ
	Rx(C)Ⓢ	dRz(C)Ⓢ
	Rx(D65)Ⓢ	dRz(D65)Ⓢ
	Rx(A)Ⓢ	dRz(A)Ⓢ
	Ry(C)Ⓢ	Std. Farbtiefe (ISO 105.A06)Ⓢ <Std. Farbtiefe>
	Ry(D65)Ⓢ	Verschmutzungsgrad (ISO 105.A04E)(C)Ⓢ <Verschmutzungsgrad (C)>
	Ry(A)Ⓢ	Stain Test (ISO 105-A04E)(D65)Ⓢ <Stain Test (D65)>
	Rz(C)Ⓢ	Stain Test Rating (ISO 105-A04E)(C)Ⓢ <Stain Test Rating (C)>
	Rz(D65)Ⓢ	Stain Test Rating (ISO 105-A04E)(D65)Ⓢ <Stain Test Rating (D65)>
	Rz(A)Ⓢ	Grauwertskala (ISO 105.A05)(C)Ⓢ <Grauwertskala (C)>
	Standard Farbtiefe (ISO 105.A06)Ⓢ <Standard Farbtiefe>	Grauwertskala (ISO 105.A05)(D65)Ⓢ <Grauwertskala (D65)>
[*9]	GU <GU>	

[*10] Gardner	Grey Scale Wertung (ISO 105.A05)(C)Ⓢ <Grey Scale Wertung (C)>
[*10] Hazen(APHA) Farbtionskala	Grey Scale Wertung (ISO 105.A05)(D65)Ⓢ <Grey Scale Wertung (D65)>
[*10] Iodine-Farbnummer	K/S Farbstärke (dE)(C)Ⓢ <K/S (dE)(C)>
[*10] European Pharmacopoeia	K/S Farbstärke (dL)(C)Ⓢ <K/S (dL)(C)>
European Pharmacopoeia (AUTO)	K/S Farbstärke (dC)(C)Ⓢ <K/S (dC)(C)>
European Pharmacopoeia (B)	K/S Farbstärke (dH)(C)Ⓢ <K/S (dH)(C)>
European Pharmacopoeia (BY)	K/S Farbstärke (da)(C)Ⓢ <K/S (da)(C)>
European Pharmacopoeia (Y)	K/S Farbstärke (db)(C)Ⓢ <K/S (db)(C)>
European Pharmacopoeia (GY)	K/S Farbstärke (dE)(D65)Ⓢ <K/S (dE)(D65)>
European Pharmacopoeia (R)	K/S Farbstärke (dL)(D65)Ⓢ <K/S (dL)(D65)>
[*10] US Pharmacopoeia	K/S Farbstärke (dC)(D65)Ⓢ <K/S (dC)(D65)>
	K/S Farbstärke (dH)(D65)Ⓢ <K/S (dH)(D65)>
	K/S Farbstärke (da)(D65)Ⓢ <K/S (da)(D65)>
	K/S Farbstärke (db)(D65)Ⓢ <K/S (db)(D65)>
	K/S Farbstärke (Max Abs)Ⓢ <K/S (Max Abs)>
	K/S Farbstärke (Apparent)Ⓢ <K/S (Apparent)>
	K/S Farbstärke (User)Ⓢ <K/S (User)>
	K/S Farbstärke (Max Abs) [nm]Ⓢ <K/S (Max Abs) [nm]>
	NC# (C)Ⓢ
	NC Grade (C)Ⓢ
	NC# (D65)Ⓢ
	NC Grade (D65)Ⓢ
	Ns (C)Ⓢ
	Ns Grade (C)Ⓢ
	Ns (D65)Ⓢ
	Ns Grade (D65)Ⓢ
	[*9] dGU <dGU>

Spezial	Andere
	[*11] 8 Glad Glanz Ⓢ
	[*12] Benutzerformel 1 Ⓢ
	[*12] Benutzerformel 2 Ⓢ
	[*12] Benutzerformel 3 Ⓢ
	[*12] Benutzerformel 4 Ⓢ
	[*12] Benutzerformel 5 Ⓢ
	[*12] Benutzerformel 6 Ⓢ
	[*12] Benutzerformel 7 Ⓢ
	[*12] Benutzerformel 8 Ⓢ
	[*13] Signal Color Index 1 Ⓢ
	[*13] Signal Color Index 2 Ⓢ
	[*13] Signal Color Index 3 Ⓢ
	[*13] Signal Color Index 4 Ⓢ
	[*13] Signal Color Index 5 Ⓢ

Die Zeichen in < > sind die von SpectraMagic NX verwendeten abgekürzten Namen.

Mit einem Ⓢ gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Die Punkte x, y, u', v', Δx, Δy, Δu' und Δv' werden mit vier Dezimalstellen angezeigt. Andere Farbmessdaten werden mit zwei Dezimalstellen angezeigt.

Die Anzahl an Dezimalstellen kann geändert werden. Für Details siehe Seite 61.


Die SpectraMagic NX-Software verbessert die Rechengenauigkeit, da interne Berechnungen mit größeren Zahlen durchgeführt werden als tatsächlich angezeigt. Durch Rundung oder Farbsystemkonversion kann die am wenigsten signifikante angezeigte Ziffer folglich um eine Ziffer von der am Gerät angezeigten abweichen.

Wird die Anzahl an Reihen auf 2 eingestellt, wird ein Wert in zwei Zeilen angezeigt. Wird die Anzahl

an Reihen auf 3 eingestellt, wird ein Wert in drei Zeilen angezeigt. Mehr zum Thema Reihen finden Sie auf Seite 57.

[*1] Farbdifferenzformel, welche die Einstellung von Parametern erfordert. Die Parameter können in der Dialogbox Toleranzeinstellungen festgelegt werden. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 91.

[*2] Die Bewertung der Farbe, also etwa die Bewertung der Helligkeit, beschreibt die Unterschiede im Farbton oder andere Faktoren aus der Bezugsfarbe. Siehe Begriffsdiagramm unten.

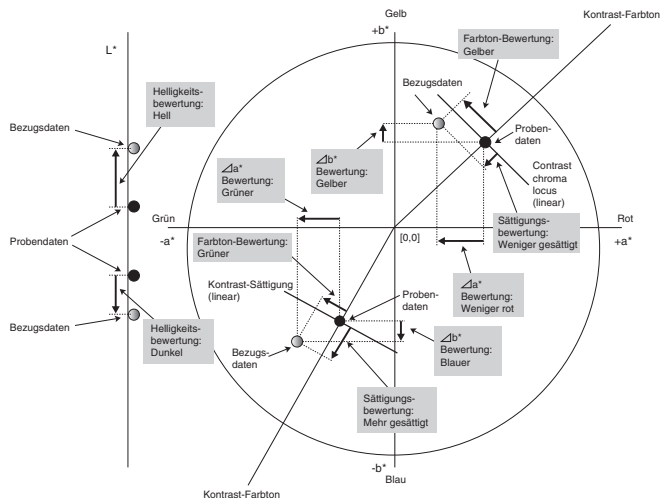

[*3] Um MI hinzuzufügen, verwenden Sie den Andere-Reiter für die zweite oder dritte Lichtart. Um den Metamerie-Andere für die Lichtart anzuzeigen, stellen Sie die erste Lichtart als Referenzlicht ein.

[*4] Pseudo Color wird verwendet, um den Farbmesswert der Probe- oder Bezugsdaten sichtbar zu machen. Die Zelle im Listenfenster wird mit dieser Farbe ausgefüllt. Dies ermöglicht Ihnen eine Sichtprüfung der Farbmesswerte der Daten.

[*5] Stärke und Pseudo-Stärke werden nur dann angezeigt, wenn es Bezugsdaten aber auch Probedaten gibt, die in Verbindung mit den Bezugsdaten stehen.

[*6] „,555“ wird als ein Zeichen erkannt. Der statistische Wert wird nicht berechnet. Wenn Sie „,555“ verwenden, müssen Sie ΔL^* , Δa^* und Δb^* angeben.

[*7] Helligkeit und Dichte (ISO Status A, ISO Status T) werden nicht angezeigt („---“ wird stattdessen angezeigt), wenn Probedaten und Bezugsdaten nur kolorimetrische Werte enthalten.


[*8] Opazität und Haze werden nur dann angezeigt, wenn der Opazitätsmessmodus bzw. der Hazemessmodus ausgewählt wurden.

[*9] GU- und dGU-Werte werden nur dann angezeigt, wenn Messungen mit einem CM-36dG, CM-36dGV, CM-25cG oder CM-26dG durchgeführt werden, bei dem in den „Einstellung Messgerät“ als Messmodus „Farbe & Glanz“ festgelegt ist.

[*10] Die Transmissionsindizes werden nur dann angezeigt, wenn das CM-5/CR-5 angeschlossen ist und eine Messung durchgeführt wird. Die angezeigten Werte sind nicht die Transmissionswerte, die vom SpectraMagic aus der Spektraltransmission berechnet wurden, sondern Werte, die aus dem CM-5/CR-5 geladen wurden.

[*11] Der Punkt „8 Grad Glanz“ wird nur im Listenfenster angezeigt, wenn die Glanzkomponente auf SCI + SCE eingestellt wurde.

[*12] Nachdem eine Benutzerformel hinzugefügt wurde, können Sie ihre Bezeichnung ändern. Die Formel kann nach dem folgenden Ablauf eingestellt werden.

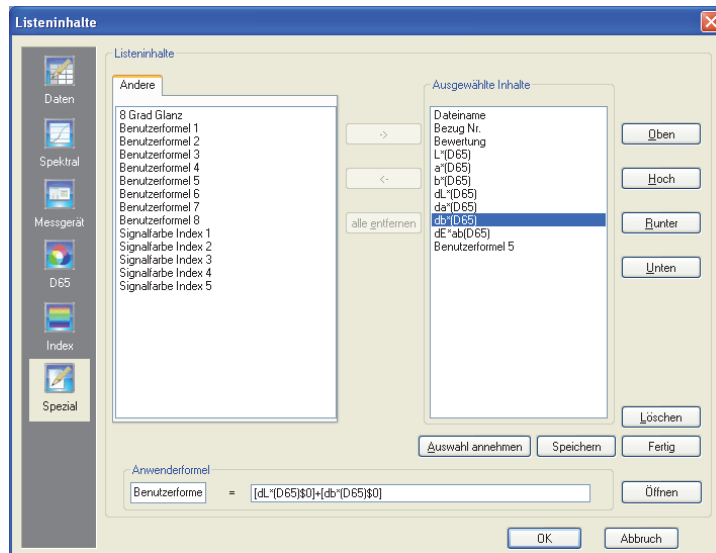

Wählen Sie die in das Feld „Ausgewählte Inhalte“ verschobene Benutzerformel und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Wurde das Benutzerformel-Eingabefeld unten aktiviert, kann der Name und die Formel eingegeben werden.

Die Schaltflächen „Speichern“ und „Öffnen“ werden ebenfalls angezeigt. Eine Benutzerformel kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ als Datei (Erweiterung: *.ued) gespeichert oder durch Klicken auf die Schaltfläche „Öffnen“ aus einer Datei geladen werden.

Die in einer Benutzerformel verwendbaren Farbmessdaten sind oben im Feld „Ausgewählte Inhalte“ ersichtlich. Wählen Sie die Position im Feld und klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswahl annehmen“. (Das Feld „Auswahl annehmen“ ist nicht aktiv, wenn Sie einen Punkt auswählen, der keine Benutzerformel zulässt.)

Beispiel: Für die Eingabe von $\sqrt{\Delta L^2 + \Delta a^2 + \Delta b^2}$

- 1) Geben Sie „SQRT(“ ein.
- 2) wählen Sie „ ΔL “ aus dem Feld „Ausgewählte Inhalte“.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswahl annehmen“.
- 4) Geben Sie „**2+“ ein.
- 5) Wählen Sie „ Δa “ aus dem Feld „Ausgewählte Inhalte“.
- 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswahl annehmen“.
- 7) Geben Sie „**2+“ ein.
- 8) Wählen Sie „ Δb “ aus dem Feld „Ausgewählte Inhalte“.
- 9) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswahl annehmen“.
- 10) Geben Sie „**2)“ ein.

Arbeitsvorgang nach Auswahl von „L*“:


[L*(D65)\$0] wird im Texteingabefeld angezeigt.

Der Abschnitt zwischen [und] gibt den Listeninhalt an. Werden diese Symbole ([]) gelöscht, kann die SpectraMagic NX den Listeninhalt nicht erkennen. Eine Benutzerformel ohne Listeninhalt ist nicht gültig. Die Kette "\$0" gibt das Gruppenmerkmal der Daten an. Geben Sie den passenden Wert je nach Gruppenmerkmal ein.

Gruppenmerkmal	Zeichenkette
Keine	\$0
SCI	\$SCI
SCE	\$SCE
25 Grad	\$25D
45 Grad	\$45D
75 Grad	\$75D
UV100	\$UVF
UV0	\$UVC
UVadj	\$UVA
Weiss	\$WHT
Schwarz	\$BLK

Nach Eingabe der Benutzerformel in das Texteingabefeld klicken Sie auf Fertig.


[*13] Nachdem ein Signal-Farbindex hinzugefügt wurde, kann dieser wie folgt festgelegt werden.

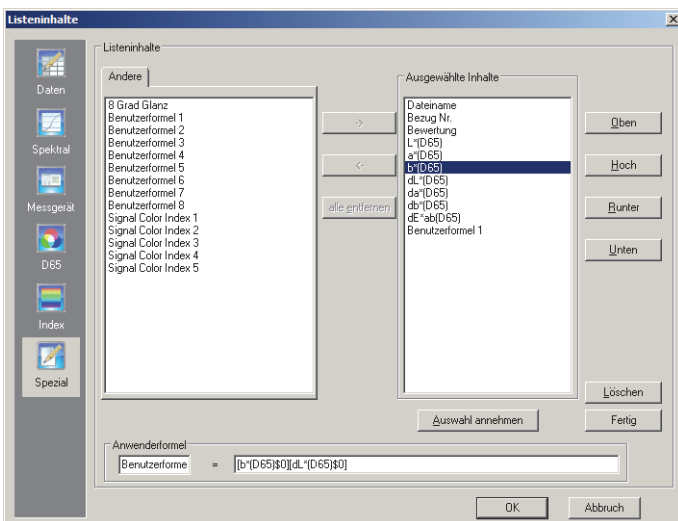

Wählen Sie den in das Feld „Ausgewählte Inhalte“ verschobenen Signal-Farbindex und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.

Die Dialogbox Signal-Farbindeinstellungen erscheint. Hier können Sie die polygonalen Toleranzgrenzen einstellen.

■ Dialogbox „Signal Color Index Einstellungen“

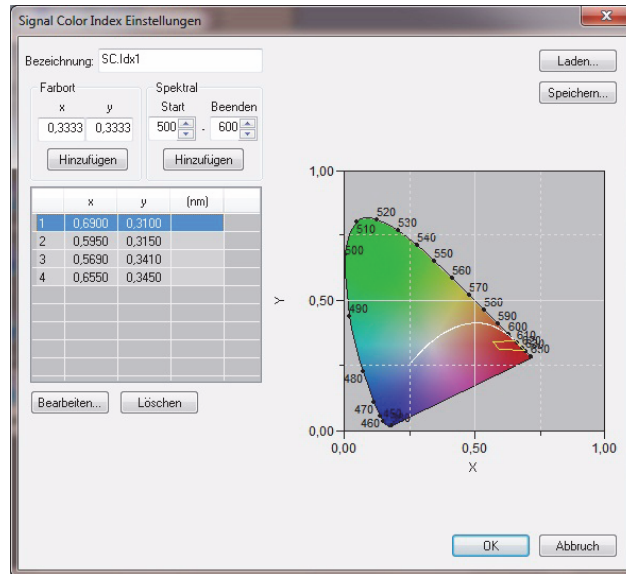

Bezeichnung

Es können bis zu 64 alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Wenn kein Name festgelegt wird, können die Anwender-definierten Toleranzwerteinstellungen nicht abgeschlossen werden.

Farbort

Geben Sie einen Sättigungspunkt zum Hinzufügen ein. Ein Zahlenwert zwischen 0,0001 und 1,00 kann eingegeben oder ausgewählt werden.

Hinzufügen

Wird diese Schaltfläche angeklickt, wird der Sättigungspunkt zur Datenliste hinzugefügt.

Spektral

Legen Sie hier die Daten fest, die als Spektralort hinzugefügt werden sollen. Eine Wellenlänge zwischen 380 und 780 kann eingegeben oder ausgewählt werden.

Hinzufügen

Wird diese Schaltfläche angeklickt, werden die bei Start und Ende eingestellten Wellenlängen als farbtongleiche Wellenlängen der Datenliste hinzugefügt und der Schnittpunkt der Wellenlängen sowie der Spektralort als Sättigungspunkte der Datenliste hinzugefügt.

Löschen

Wenn die in der Datenliste eingetragenen Daten ausgewählt werden und auf diese Schaltfläche geklickt wird, werden die Daten gelöscht.

Bearbeiten

Wenn eine der in der Datenliste eingetragenen Positionen ausgewählt und diese Schaltfläche angeklickt wird, erscheint die Dialogbox Edit, damit Sie die Daten bearbeiten können.

Laden

Wurden Toleranzdaten gespeichert, kann die Datei (mit der Erweiterung .otr) aufgerufen und die Einstellung auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Speichern

Wird diese Schaltfläche angeklickt, wird die Einstellung in einer Datei gespeichert (mit der Dateierweiterung .otr).

Das Format zur Anzeige des Signal-Farbindex-Bewertungsergebnisses in der Liste wird in der Registerkarte Signal-Farbindex in der Dialogbox Listen Format eingestellt, die durch Anwahl von *Daten – Format der Bewertung* in der Menüleiste angezeigt wird.

■ Dialogbox „Listen Format“

Registerkarte Signal-Farbindex

Inside

Label: Legt die Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn das Ergebnis für den Signalfarbindex als bestanden bewertet wird.

Textfarbe: Legt die Textfarbe für o.a. Label im Listenfenster fest, wenn das Ergebnis als bestanden bewertet wird.

Hintergrund: Legt die Hintergrundfarbe für o.a. Label im Listenfenster fest, wenn das Ergebnis als bestanden bewertet wird.

Outside

Label: Legt die Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn das Ergebnis für den Signalfarbindex als nicht bestanden bewertet wird.

Textfarbe: Legt die Textfarbe für o.a. Label im Listenfenster fest, wenn das Ergebnis als nicht bestanden bewertet wird.

Hintergrund: Legt die Hintergrundfarbe für o.a. Label im Listenfenster fest, wenn das Ergebnis als nicht bestanden bewertet wird.


Bezeichnung und Farbe der Bewertung

Gesamtbeurteilung enthält Signalfarbindex:

Wenn diese Option ausgewählt wurde, wird das Ergebnis der Gesamtbeurteilung durch die Ergebnisse für die im Listenfenster enthaltenen Signalfarbindelemente beeinträchtigt.

Signalfarbe Index 1 bis 5:

Das Ergebnis der Gesamtbeurteilung wird von den Ergebnissen für die aktivierten Elemente beeinträchtigt.

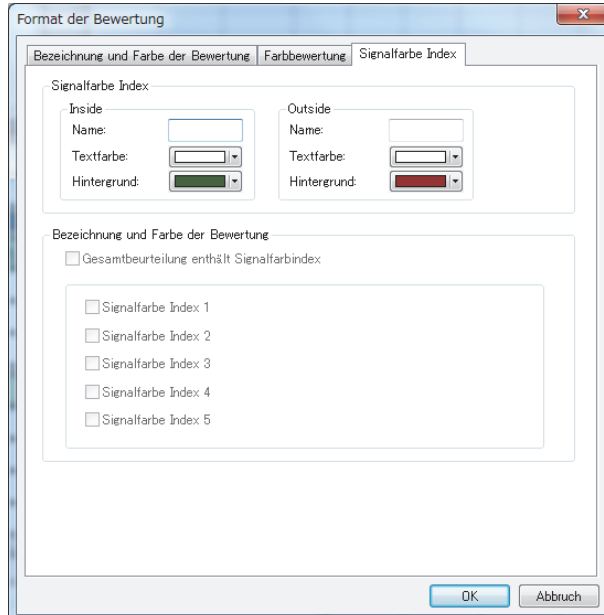

2.3.4 Einstellung von Reihen

Daten, die durch die gleichzeitige Messung von SCI+SCE mit dem CM-36dG, CM-36dGV, CM-36d, CM-3600A, CM-3610A, M-5, CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d oder CM-700d/600d gewonnen werden, erfordern zwei Felder (Reihen) von Daten, die durch die Bearbeitung individueller SCI- oder SCE-Glanzkomponenten gewonnen werden. Solche Daten werden „Daten mit zwei Reihen“ genannt.


Die Daten, die durch gleichzeitige Messung mittels der UV100% + UV0% + UV Anpassung mit den Geräten CM-36dG, CM-36dGV, CM-26dG, CM-26d, CM-3600A, CM-3610A, CM-3630 oder CM-2600d erhalten werden, benötigen den Platz (Reihen) für drei Datenelemente. Solche Daten werden „Daten mit drei Reihen“ genannt. (Die Messung mittels UV Anpassung wird nur von der Professional Edition unterstützt.)

Wird für die Messung das Messgerät CM-512m3A verwendet, werden auch Daten für mehrere Winkel gewonnen (25°, 45° und 75°). Diese Daten erfordern daher drei Felder (Reihen) und werden „Daten mit drei Reihen“ genannt.

Opazitäts-/Haze-Messungen erfordern zwei Datenreihen.

In einer einzelnen Datei können nur Daten mit der gleichen Anzahl an Reihen gespeichert werden. In einer einzelnen Datei können auch nur Daten desselben Typs gespeichert werden. Beispielsweise kann eine Datendatei mit zwei Reihen die Daten von SCI + SCE, oder UV100% + UV 0% oder Opazität/Haze speichern. Eine Datei mit drei Reihen kann mehrwinkelige (25 Grad, 45 Grad, 75 Grad), UV100% + UV0% + UVadj.-Daten speichern. Basierend auf der Anzahl an Reihen der Probandaten wird während der Messung die Anzahl an Reihen für die Datei bestimmt. Wenn Sie die Bezugsdaten vor der Messung manuell eingeben, ist die Anzahl an Reihen in der Dialogbox „Datenbank“ festzulegen.

■ Dialogbox „Datenbank“

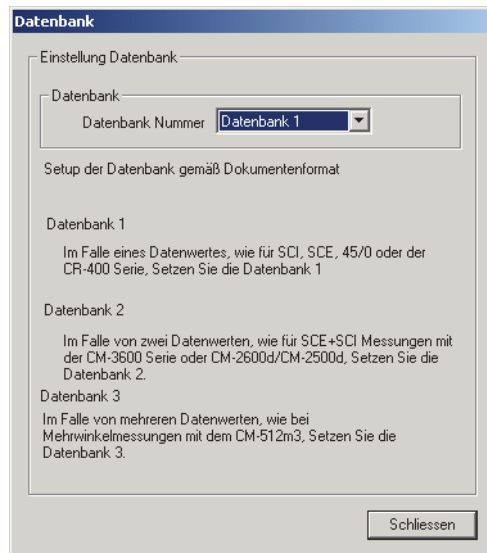

Datenbank Nummer

Wählen Sie die Anzahl der Reihen aus (1, 2 oder 3).

Diese Dialogbox kann über die Befehle *Datei - Eigenschaft* in der Menüleiste aufgerufen werden.


Für Kunden mit einem Upgrade von einer früheren Version auf Vers. 1.3 der SpectraMagic NX

In Vers. 1.3 werden Gruppenmerkmale nicht angezeigt, wenn als Datenbank-Nummer 1 eingestellt ist. Wird eine mit einer früheren Version erstellte Datei mit Vers. 1.3 geöffnet, wird das bestehende Gruppenmerkmal angezeigt. Werden Daten mit Vers. 1.3 hinzugefügt, wird das Gruppenmerkmal für die Daten jedoch nicht angezeigt.


2.3.5 Einstellung des Formats für Bewertungen in der Liste

1. Wählen Sie *Daten - Format der Bewertung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Listen Format“ erscheint.

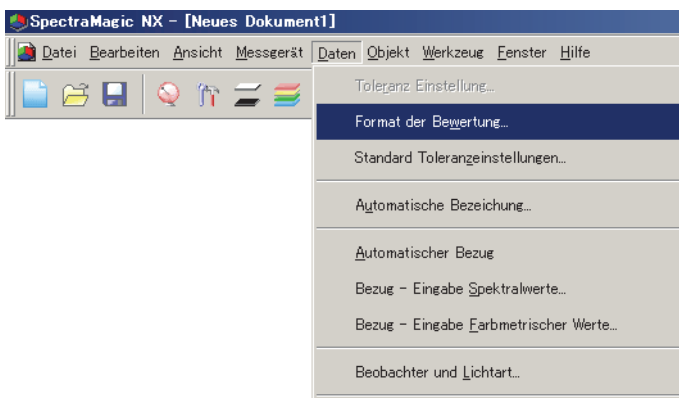

2. Wählen Sie die Registerkarte Farbbewertung aus und legen Sie die Parameter für das Format der Bewertung fest.

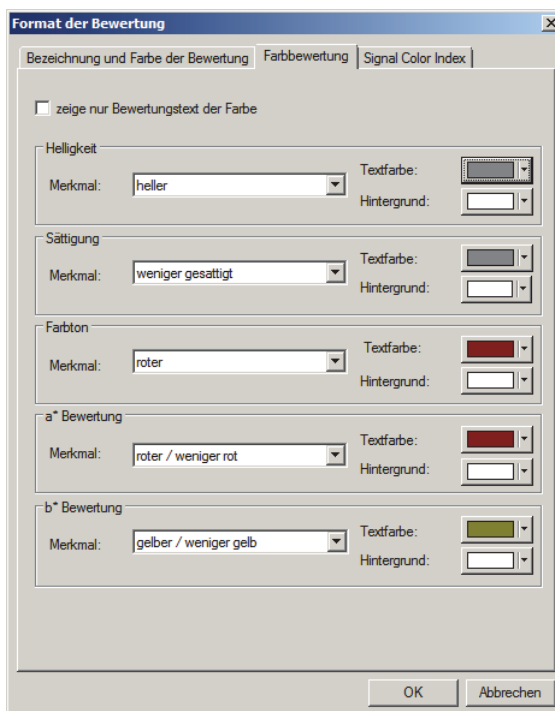

■ Dialogbox „Listen Format“

Registerkarte „Farbbewertung“

zeige nur Bewertungstext der Farbe

Ist diese Option aktiviert, wird nur der Bewertungstext angezeigt.

Helligkeit

heller

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Helligkeitsbewertung fest, wenn die Farbe hell ist.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Helligkeitsbewertung fest, wenn die Farbe hell ist.

dunkler

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Helligkeitsbewertung fest, wenn die Farbe dunkel ist.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Helligkeitsbewertung fest, wenn die Farbe dunkel ist.

Sättigung

weniger gesättigt

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Sättigungsbewertung fest, wenn die Farbe weniger gesättigt ist.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Sättigungsbewertung fest, wenn die Farbe weniger gesättigt ist.

mehr gesättigt

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Sättigungsbewertung fest, wenn die Farbe mehr gesättigt ist.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Sättigungsbewertung fest, wenn die Farbe mehr gesättigt ist.

Farbton

röter

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Farbtonbewertung fest, wenn die Farbe röter ist.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Farbtonbewertung fest, wenn die Farbe röter ist.

gelber

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Farbtonbewertung fest, wenn die Farbe gelber ist.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Farbtonbewertung fest, wenn die Farbe gelber ist.

grüner

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Farbtonbewertung fest, wenn die Farbe grüner ist.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Farbtonbewertung fest, wenn die Farbe grüner ist.

blauer

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Farbtonbewertung fest, wenn die Farbe blauer ist.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der Farbtonbewertung fest, wenn die Farbe blauer ist.

a* Bewertung

röter/weniger rot

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der a* Bewertung fest, wenn die Farbe einen höheren oder geringeren Rotanteil enthält.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der a* Bewertung fest, wenn die Farbe einen höheren oder geringeren Rotanteil enthält.

grüner/weniger grün

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der a* Bewertung fest, wenn die Farbe einen höheren oder geringeren Grünanteil enthält.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der a* Bewertung fest, wenn die Farbe einen höheren oder geringeren Grünanteil enthält.

b* Bewertung

gelber/weniger gelb

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der b* Bewertung fest, wenn die Farbe einen höheren oder geringeren Gelbanteil enthält.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der b* Bewertung fest, wenn die Farbe einen höheren oder geringeren Gelbanteil enthält.

blauer/weniger blau

Textfarbe: Legen Sie die Textfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der b* Bewertung fest, wenn die Farbe einen höheren oder geringeren Blauanteil enthält.


Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe für das im Listenfenster angezeigte Ergebnis der b* Bewertung fest, wenn die Farbe einen höheren oder geringeren Blauanteil enthält.

2.3.6 Einstellung der Dezimalstellen für die Liste


Für Listeninhalte, die durch Zahlen dargestellt werden, können Dezimalstellen einzeln festgelegt werden.

1. Wählen Sie *Daten - Dezimalstellen* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Dezimalstellen für die Liste“ erscheint.

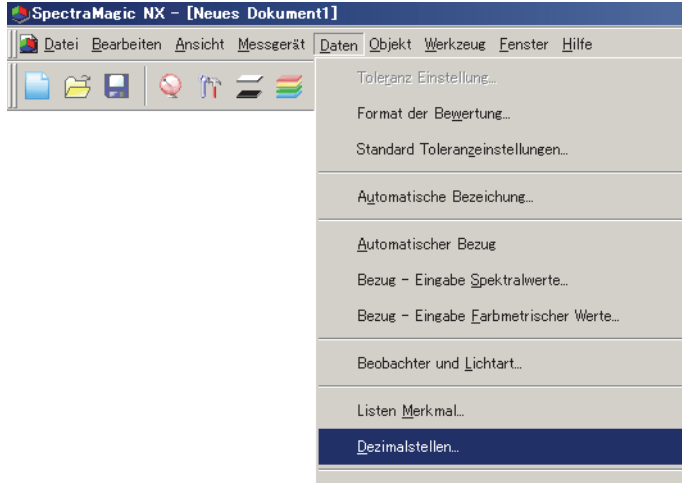

2. Legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für die anwendbaren Listeninhalte fest.

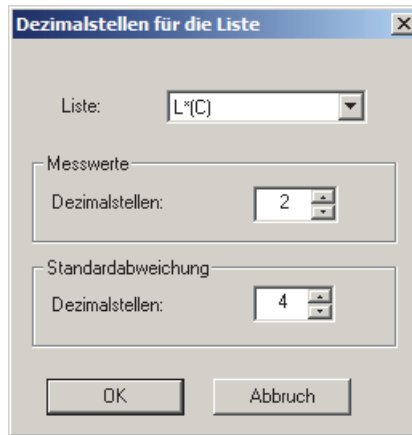

■ Dialogbox „Dezimalstellen für die Liste“

Liste

Positionen, die als Listeninhalt festgelegt wurden, werden in der Pull-down-Liste angezeigt. Um die Dezimalstellen für eine Position festzulegen, wählen Sie diese Position aus.

Messwerte

Dezimalstellen: Zahlen zwischen 0 und 8 können eingegeben oder ausgewählt werden.

Standardabweichung


Dezimalstellen: Zahlen zwischen 0 und 8 können eingegeben oder ausgewählt werden.

2.3.7 Einstellung der Messoptionen

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

1. Wählen Sie *Messgerät - Einstellung Messung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Messmethode“ erscheint.

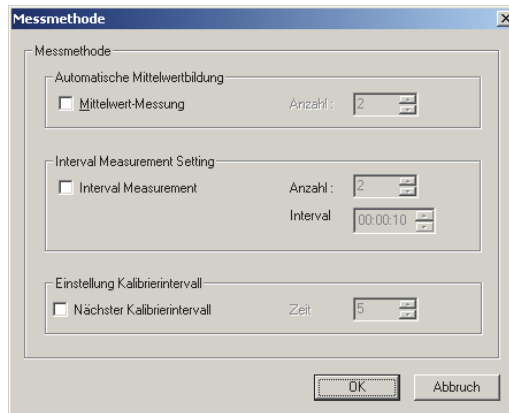

2. Legen Sie die Parameter für Automatische Mittelwertbildung und Kalibrierintervall fest.

■ Dialogbox „Messmethode“

Automatische Mittelwertbildung

Mittelwert-Messung

Ist diese Box ausgewählt, führt die SpectraMagic NX-Software eine automatische Mittelwertbildung durch. Details zur automatischen Mittelwertbildung finden Sie auf Seite 99.

Mit dieser Funktion kann die SpectraMagic NX-Software eine automatische Mittelwertbildung auch ohne Verwendung der vom Messgerät bereitgestellten Funktion durchführen. Die maximale Anzahl an Mittelwertbildungen beträgt 1.000.

Interval Measurement Setting

Interval Measurement

Wurde dieses Kästchen aktiviert, führt die SpectraMagic NX-Software Intervallmessungen durch. Nähere Informationen zur Intervallmessung finden Sie auf Seite 98.

Anzahl: Ein Anzahl zwischen 2 und 1000 kann eingegeben oder ausgewählt werden.

Intervall: Eine Zeit zwischen 00:00:00 und 12:00:00 kann in 10-Sekunden-Schritten eingegeben oder ausgewählt werden. Setzen Sie den Cursor jeweils auf Stunde/Minute/Sekunde und stellen Sie den entsprechenden Wert ein.

*Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Diese Methoden können auch miteinander kombiniert werden. Beachten Sie jedoch, dass Sie Intervallmessung nicht in Verbindung mit der manuellen Mittelwertbildung verwenden können.


Einstellung Kalibrierintervall

Nächster Kalibrierintervall


Sobald die hier eingestellte Zeit seit der letzten Weisskalibrierung mit der SpectraMagic NX-Software abgelaufen ist, erscheint eine Meldung und eine Weisskalibrierung wird empfohlen. Eine Zeit zwischen 01:00 (1 Stunde) und 24:00 (24 Stunden) kann eingegeben werden.

2.3.8 Einstellung Automatische Bezeichnung

1. Wählen Sie *Daten - Zusätzliche Dateninformation* in der Menüleiste.

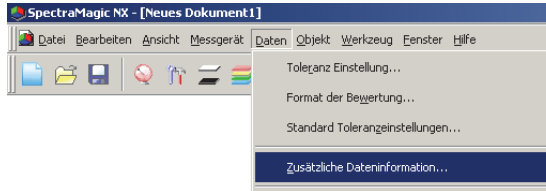

2. Wählen Sie die Registerkarte „Automatische Bezeichnung“ und geben Sie die Parameter für die automatische Bezeichnung ein.

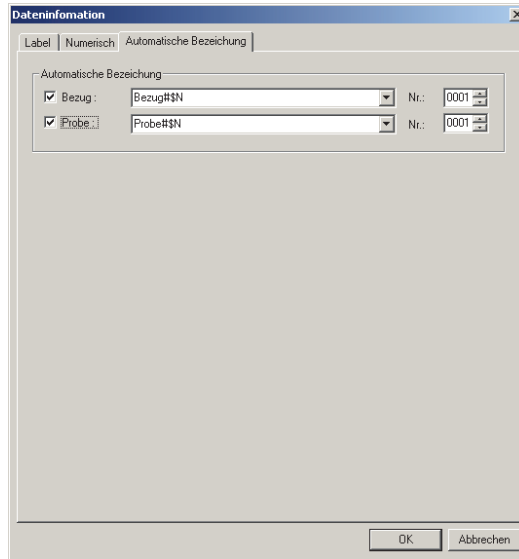

■ Dialogbox Dateninformation

Automatische Bezeichnung

Bezug

Wird diese Box aktiviert, wird der Name der Bezugsdaten automatisch während der Messung zugeordnet.

Probe

Wird diese Box aktiviert, wird der Name der Probedaten automatisch während der Messung zugeordnet.

Ist diese Box ausgewählt, werden den Daten während der Messung automatisch Namen zugeordnet. Legen Sie das Format des Namens fest, der automatisch zugeordnet werden soll. Die Zeichenketten in den folgenden Tabellen werden als spezielle Symbole behandelt. Sie werden durch die Zeichenkette für die jeweiligen Daten ersetzt.

Zeichenkette	Entsprechende Daten
\$N	Automatisch erstellte Nummer (Seriennummer), die einer Probe zugeordnet wird. (Als erste Nummer in der Reihe ist eine Zahl zwischen 0 und 9999 einstellbar.)
\$D	Tag der Messung
\$M	Monat der Messung
\$Y	Jahr der Messung
\$h	Stunde der Messung
\$m	Minute der Messung
\$s	Sekunde der Messung

Geben Sie eine Kombination dieser Zeichenketten in das Textfeld ein. Bis zu 40 alphanumerische Zeichen können verwendet werden.

Die folgenden zwei Zeichenketten stehen für Probenformate zur Verfügung und können aus einer Pull-down Box ausgewählt werden.

Probe#\$N
\$D/\$M/\$Y-\$h:\$m:\$s

2.3.9 Einstellung zusätzlicher Dateninformationen Ⓟ


Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Sie können zusätzliche Dateninformationen einstellen, um eine Vielzahl von Informationen zu beschreiben, die nicht nur durch einen Datennamen angegeben werden können. Die eingestellten Dateninformationen werden im Listenfenster als Listeninhalte angezeigt.

Diese Einstellung wird für jede Dokumentendatei (Datei) aufgezeichnet und in einer Vorlagendatei gespeichert. Nähere Informationen zu Vorlagendateien finden Sie auf Seite 136.

1. Wählen Sie *Daten - Zusätzliche Dateninformationen* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Dateninformation“ erscheint.

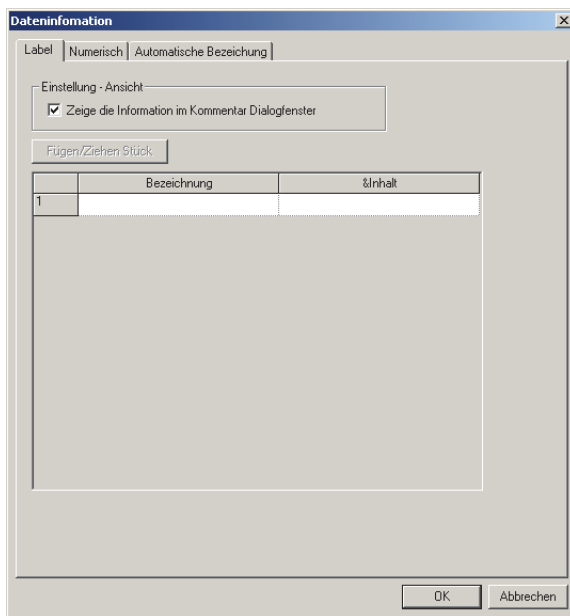

2. Wählen Sie das Register „Label“ oder „Numerisch“ und geben Sie Details zu den zusätzlichen Dateninformationen ein.

■ Dialogbox Dateninformation

Register „Label“, Register „Numerisch“

Zusätzliche Dateninformationen werden als Zeichenketten im Register „Label“ und als Zahlenwerte im Register „Numerisch“ eingegeben.

Zeige die Information im Kommentar Dialogfenster

Wird dieses Kästchen ausgewählt, werden zusätzliche Dateninformationen während der Messung in der Dialogbox „Bezeichnung“ angezeigt.

Bezeichnung

Geben Sie den Titel der zusätzlichen Dateninformationen im Textfeld ein. Bis zu 30 alphanumerische Zeichen können verwendet werden.

Der zuvor eingegebene Titel kann bearbeitet werden. Auch kann ein Titel durch Auswahl der Zeile und Drücken der Taste „Löschen“ gelöscht werden. Maximal 200 Titel können im Register „Label“ bzw. „Numerisch“ hinzugefügt werden.


Inhalt

Wird die Spalte „Inhalt“ eines eingegebenen Titels ausgewählt, wird die Schaltfläche „Fügen/Ziehen Stück“ aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fügen/Ziehen Stück“, um die Dialogbox „Fügen/Ziehen Stück“ anzuzeigen und geben Sie Merkmale ein bzw. löschen Sie diese.

Die in dieser Dialogbox eingegebenen Merkmale werden im Listenfenster angezeigt, das erscheint, wenn zusätzliche Informationen für Daten eingegeben werden. Sie können ein gewünschtes Merkmal aus dem Listenfenster auswählen.

Die in der Dialogbox „Fügen/Ziehen Stück“ eingegebenen Merkmale werden nun im Listenfenster für die Spalte „Inhalt“ angezeigt.

Wenn Sie Daten in eine andere Dokumentendatei kopieren und zusätzliche Dateninformationen für die Daten eingegeben wurden, wird der Titel nicht kopiert. Der Titel, der angezeigt werden soll, wird in der Ziel-Dokumentendatei eingegeben, doch werden nur Merkmale kopiert, die in der Ausgangs-Dokumentendatei eingegeben wurden.

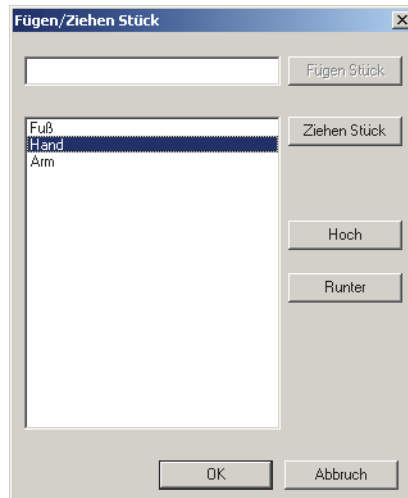■ Dialogbox „Fügen/Ziehen Stück“**Hinzufügen von Merkmalen**

Soll ein Merkmal hinzugefügt werden, geben Sie dieses im Textfeld links von der Schaltfläche „Fügen Stück“ ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. Das Merkmal wird im Listenfenster oben angezeigt.

Durch Wiederholen dieses Vorgangs können Sie beliebig viele Merkmale eingeben. Die Reihenfolge der Merkmale kann geändert werden, indem Sie eines davon auswählen und auf die Schaltfläche „Hoch“ bzw. „Runter“ klicken.

Löschen von Merkmalen

Wählen Sie das zu löschende Merkmal im Listenfenster aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ziehen Stück“.

Verwendung von in einer Vorlagendatei gespeicherten zusätzlichen Dateninformationen

Wird eine Vorlagendatei (mtp) mit gespeicherten zusätzlichen Dateninformationen für eine Datei (mes) verwendet, werden die zusätzlichen Dateninformationen der Datei mit den zusätzlichen Dateninformationen der Vorlagendatei überschrieben.

Hat die Datei mehr zusätzliche Dateninformationen als die Vorlagendatei, werden darüber hinausgehende Informationen nicht überschrieben. Hat eine solche zusätzliche Dateninformation denselben Namen wie die Information in der Vorlagendatei, wird dem Titel eine Tilde (~) angefügt. Die Anzahl der Tildes ist nicht beschränkt, solange es namensgleiche Titel gibt. (Siehe unten.)

Datei (vor dem Kopieren)
Titel 1
Titel 2
Titel 3
Titel 4
Titel 5
Titel 6
Titel 7

+

Vorlagendatei
Titel 4
Titel 5
Titel 6

=

Datei (nach dem Kopieren)
Titel 4
Titel 5
Titel 6
Titel 4~
Titel 5~
Titel 6~
Titel 7


2.3.10 Probenbetrachtung

Diese Funktion ist nur beim CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d verfügbar. Probenbetrachtung hilft bei der Positionierung des Messobjekts für Messungen. Sie zeigt eine Echtzeitansicht des Messobjekts aus dem Inneren des Messgeräts, wobei der Messbereich durch einen gepunkteten Kreis deutlich angezeigt wird.

Die Funktion Probenbetrachtung ist in den folgenden Fällen deaktiviert:

- Wenn die Transmission auf Refl./Trns eingestellt ist.
- Wenn der Modus Opazität/Haze ausgewählt ist.
- Wenn das Messgerät noch nicht kalibriert wurde.
- Wenn die Intervallmessung aktiviert ist.

Um die Probenbetrachtung zu öffnen, wählen Sie in der Menüleiste *Messgerät - Probenbetrachtung*.

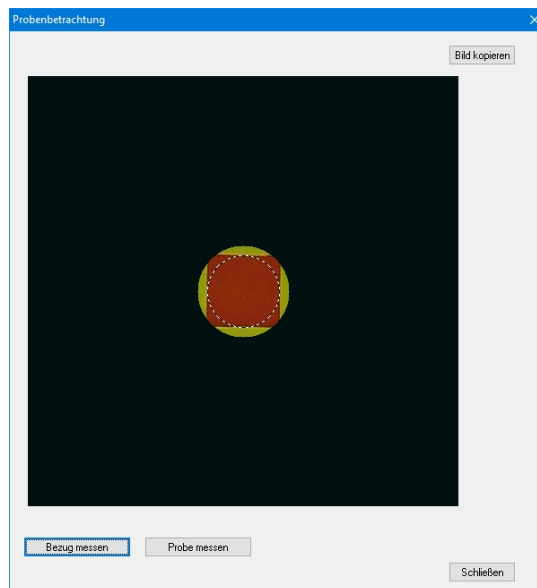

Um eine Bezugsmessung durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bezug messen“.
 Um eine Probenmessung durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Probe messen“.
 Um das Bild in die Windows-Zwischenablage zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Bild kopieren.

2.4 Festlegung der Bezugsdaten/Toleranz

2.4.1 Eintragen von Bezugsdaten

Tragen Sie die für die Farbdifferenzmessung verwendeten Bezugsdaten ein. Werden nur Absolutwerte gemessen, ist eine Eintragung der Bezugsdaten nicht notwendig.

Die verschiedenen, für die Eintragung von Bezugsdaten verfügbaren Methoden sind im Folgenden dargestellt:

■ Eintragung von Bezugsdaten mittels Durchführung einer Messung

Bezug Messung:

Führen Sie eine Messung durch, indem Sie mit der SpectraMagic NX-Software eine Messung auslösen und so Probandaten als Bezugsdaten erhalten.

Bezug Remote Messung:

Führen Sie die Messung durch, indem Sie den Messknopf auf dem Messgerät betätigen. Die SpectraMagic NX-Software empfängt die Probandaten nun als Bezugsdaten.

Wenn das CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist, wird durch einmaliges Drücken der Messtaste die für die automatische Mittelwertbildung eingestellte Anzahl von Messungen durchgeführt (maximal 10 Messungen).

Wenn das CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d, CM-700d/600d oder CM-5/CR-5 angeschlossen ist werden durch einmaliges Betätigen des Messknopfs Messungen bis zur im Messgerät eingestellten Anzahl von Mittelungsmessungen durchgeführt. Ist ein anderes Messgerät angeschlossen, wird die Messung nur ein Mal durchgeführt.

Bezug Intervallmessung: ©

Beginnen Sie die Messung durch einmaliges Starten der SpectraMagic NX-Software, um eine Messung mit der zuvor eingestellten Intervallzeit und Anzahl an Messungen durchzuführen. Die gemessenen Probandaten werden nach jeder Messung als Bezugsdaten empfangen.

© Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Bezug Automatische Mittelwertmessung:

Starten Sie die Messung, indem Sie mit der SpectraMagic NX-Software einmal eine Messung auslösen. Nachdem die festgelegte Anzahl an Messungen durchgeführt wurde, wird für die Bereitstellung der Bezugsdaten aus den gesammelten Daten ein Mittelwert ermittelt.

Bezug Manuelle Mittelwertmessung:

Wählen Sie die Betriebsart „Bezug Manuelle Mittelwertmessung“. Wiederholen Sie die Messungen so oft wie gewünscht und beenden Sie diese Betriebsart. Aus den während dieser Zeit gesammelten Probandaten wird für die Bereitstellung der Bezugsdaten ein Mittelwert ermittelt.

Für die Bereitstellung der Bezugsdaten können die oben genannten Methoden auch kombiniert werden. Beachten Sie, dass Sie Bezug-Intervallmessung nicht in Verbindung mit der manuellen Bezugs-Mittelwertbildung verwenden können.

■ Manuelle Dateneingabe

Geben Sie Daten aus dem bestehenden Datenblatt manuell ein und verwenden Sie diese als Bezugsdaten.

■ Überspielen der Daten vom Messgerät

Laden Sie die im Speicher des Messgeräts gespeicherten Bezugsdaten in die SpectraMagic NX-Software.

■ Bezugsdaten von bestehenden Daten kopieren

Kopieren Sie Proben- oder Bezugsdaten in dieselbe oder in eine andere Dokumentendatei und verwenden Sie diese als Bezugsdaten.

2.4.1-a Durchführung einer Bezugsmessung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.


- Die Bezugsmessung kann auch aus dem Dialog Probenbetrachtung heraus durchgeführt werden. Siehe Seite 66.

1. Wählen Sie *Messgerät - Bezug Messen* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Bezeichnung“ erscheint.

Wurde die Funktion Automatische Bezeichnung aktiviert, erscheint die Dialogbox „Bezeichnung“ nicht. Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 3.

Um allen einzelnen Probandaten Kommentare zuzuweisen, wählen Sie nach der Messung *Alle Daten - Bezug* im Listenfenster und wählen Sie die Daten aus der angezeigten Datengruppe aus. Wählen Sie dann *Daten - Dateneigenschaften* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 106.)

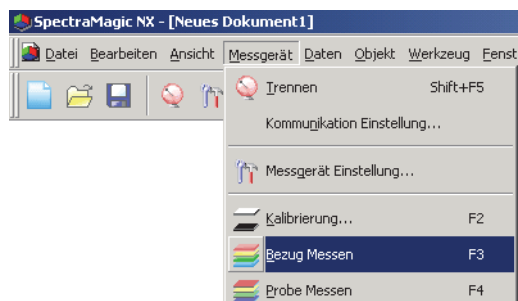


2. Geben Sie den Namen der Datei ein.

Sie können für alle einzelnen Probandaten einen Namen, zusätzliche Dateninformationen © und eine Anmerkung zuweisen. (Siehe Seite 69.)

Wählen Sie bei jeder Messung eine zusätzliche Dateninformation aus dem Menü aus.


Mit einem © gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

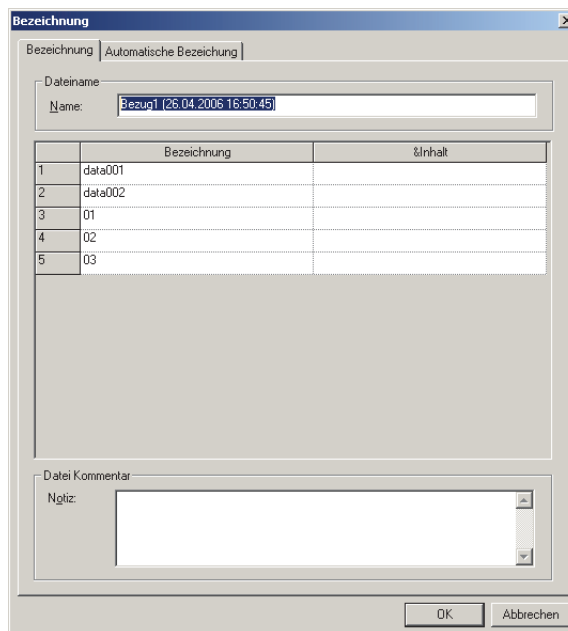

(Probenanzeige der Professional Edition)

3. Klicken Sie auf OK.

Wenn der Messmodus für Opazität/Haze ausgewählt wurde, werden die Messungen mit einem weißen und einem schwarzen Hintergrund nacheinander durchgeführt.
Die Daten werden dem Listenfenster hinzugefügt.

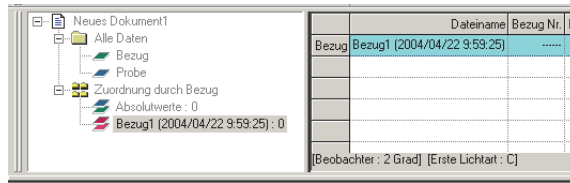

■ Dialogbox „Bezeichnung“

Registerkarte „Bezeichnung“

Dateiname

Name: Bis zu 64 alphanumerische Zeichen können für den Namen verwendet werden.

Zusätzliche Dateninformation ⓘ

Titel, die in den Registern „Label“ und „Numerisch“ der Dialogbox „Dateninformation“ eingegeben wurden, werden angezeigt. (Siehe Seite 65.)

Geben Sie die Inhalte in der Spalte „Inhalt“ ein. Wurde ein Inhalt in der Dialogbox „Dateninformation“ eingegeben (siehe Seite 65), können Sie einen davon aus dem Listenfenster auswählen.

Datei Kommentar

Notiz: Bis zu 256 alphanumerische Zeichen können für den Kommentar verwendet werden.

Registerkarte „Automatische Bezeichnung“

Automatische Bezeichnung

Den Bezugsdaten können während der Messung automatisch Namen zugewiesen werden. Legen Sie das Format des Namens fest, der automatisch zugeordnet werden soll. Für Details siehe Seite 63.

Mit einem ⓘ gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz


2.4.1-b Durchführung einer Bezug Remote Messung

Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn das Spektralphotometer (außer der CM-3000-Serie) oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

1. Wählen Sie *Messgerät - Remote Messung - Bezug Remote Messung* in der Menüleiste.

Aktivieren Sie diese Option für die Remote-Messung von Bezugsdaten. Wird diese Option ausgewählt, kann die Messung entweder mit dem Messknopf des Messgeräts oder mit dem Mess-Befehl der SpectraMagic NX-Software ausgelöst werden.

Diese Option kann in Betriebsart Opazität/Haze nicht ausgewählt werden.

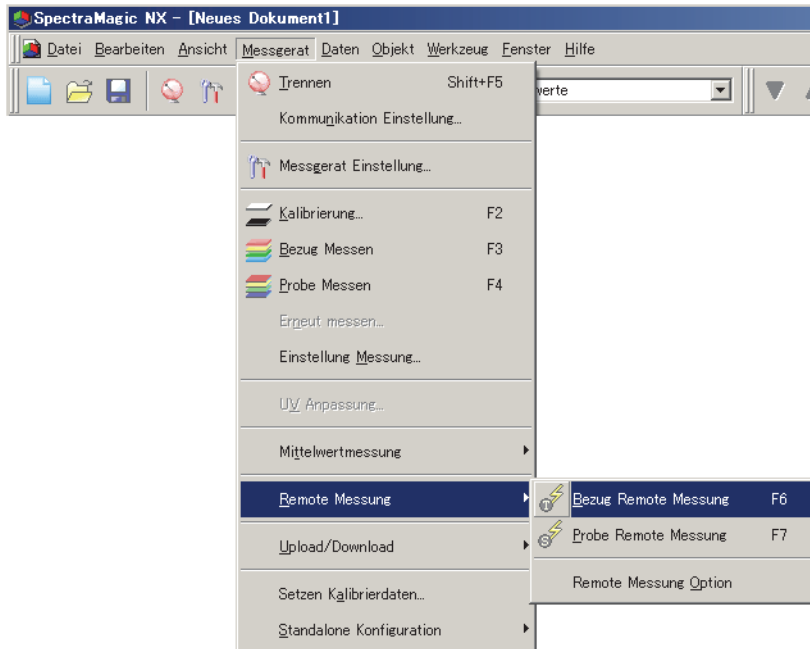

Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz

■ Bezug Remote Messung und Probe Remote Messung

Bezug Remote Messung und Probe Remote Messung können nie gleichzeitig ausgewählt werden. Wenn Sie Probe Remote Messung auswählen, während Bezug Remote Messung aktiviert ist, wird Bezug Remote Messung deaktiviert und ein Haken erscheint bei Probe Remote Messung. Wählen Sie dann wieder Probe Remote Messung, verschwindet der Haken und Probe Remote Messung wird deaktiviert.

Wenn das CM-5 angeschlossen ist

Wenn die Glanzkomponente in den Geräteeinstellungen auf SCI+SCE eingestellt ist, kann keine Bezug Remote Messung durchgeführt werden.

Wenn das CM-700d/600d angeschlossen ist

Wenn Sie die Optionen vorher einstellen, können die Messergebnisse oder die Pass/Fail-Toleranzbeurteilung für die „Bezug Remote Messung“ und die „Probe Remote Messung“ am LCD-Bildschirm des Messgeräts angezeigt werden. Nähere Informationen zur Vorab-Einstellung finden Sie auf Seite 202.

Wenn ein Messgerät der Modellreihe CM-2600-, CM-512m3A oder CR-400 angeschlossen ist

Wenn der Kommunikationsmodus des Messgeräts deaktiviert und anschließend über die Bedienelemente des Messgeräts erneut aktiviert wird, wird die Bezug Remote Messung am Messgerät abgebrochen. Deaktivieren Sie in diesem Fall „Bezug Remote Messung“ und aktivieren Sie die Option erneut, um die Bezug Remote Messung wieder zu aktivieren.

Wenn ein Messgerät der Modellreihe CM-700d/600d mit einer Referenzmessung angeschlossen ist

Wenn die „UV Einstellungen“ in der Dialogbox „Einstellung Messgerät“ auf 100% Voll + 400nm Cutoff oder 100% Voll + 400nm Cutoff + UV angepasst eingestellt sind, kann keine Bezug Remote Messung durchgeführt werden.

2.4.1-c Durchführung einer Bezug Intervallmessung ②

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angeschlossen ist.

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.



1. Wählen Sie *Messgerät - Einstellung Messung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Messmethode“ erscheint.

Aktivieren Sie „Interval Measurement“ und geben Sie die Optionen für die Intervallmessung ein.

Die Intervallmessung wiederholt die Messung zu den vordefinierten Intervallen so oft wie eingestellt.

Die gemessenen Probedaten werden nach jeder Messung als Bezugsdaten empfangen.

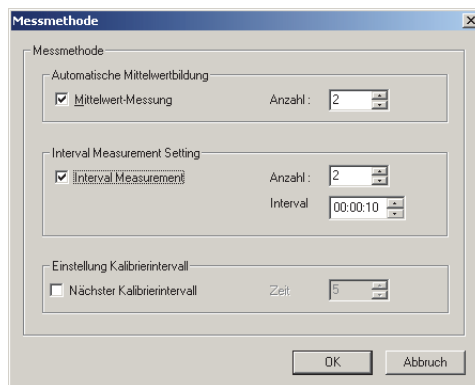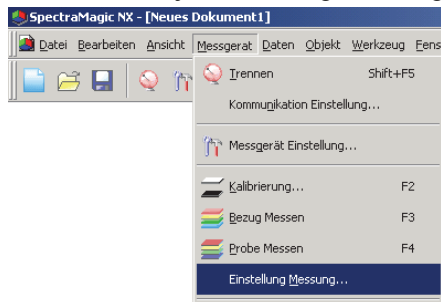


■ Dialogbox „Messmethode“

Siehe „Dialogbox Messmethode“ auf Seite 62.

2. Klicken Sie auf OK.
3. Führen Sie die Messung wie auf Seite 67 beschrieben aus.

Die Dialogbox „Messung“ erscheint und die Intervallmessung wird durchgeführt.

Während der Intervallmessung werden nach jeder Messung Daten im Listenfenster hinzugefügt.

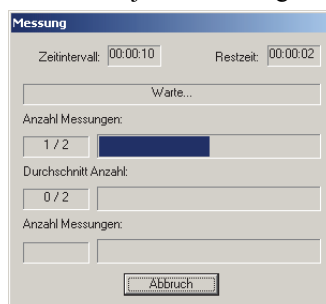


2.4.1-d Durchführung einer Automatischen Bezug Remote Messung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.


1. Wählen Sie *Messgerät - Einstellung Messung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Messmethode“ erscheint.

Aktivieren Sie „Mittelwert - Messung“, um die automatische Mittelwertmessung der Bezugsdaten einzuschalten.

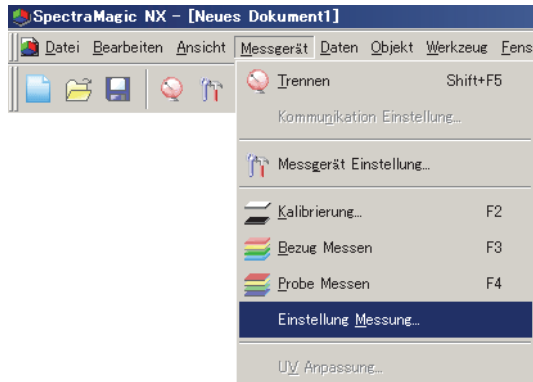

Während der automatischen Mittelwertmessung der Bezugsdaten wird die Messung so lange wie eingestellt wiederholt. Nach Beendigung der Messung wird für die Bereitstellung eines Bezugswerts ein Mittelwert der Probandaten ermittelt.

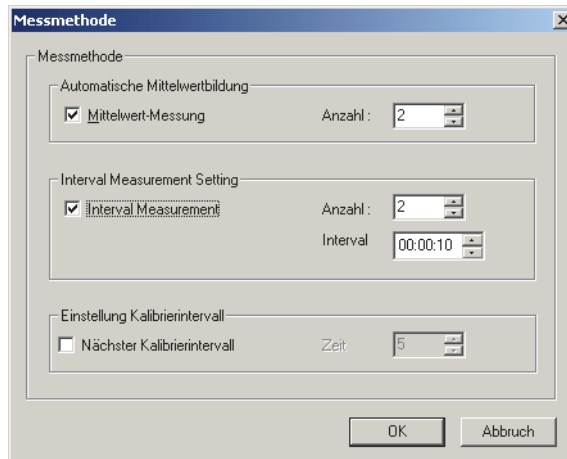



■ Dialogbox „Messmethode“

Siehe Dialogbox „Messmethode“ auf Seite 62.

2.4.1-e Durchführung einer Manuellen Mittelwertmessung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

1. Wählen Sie *Messgerät - Mittelwertmessung - Bezug Mittelwertmessung* in der Menüleiste. Die Dialogbox „Messung eines Bezug mit Mittelwert“ erscheint.

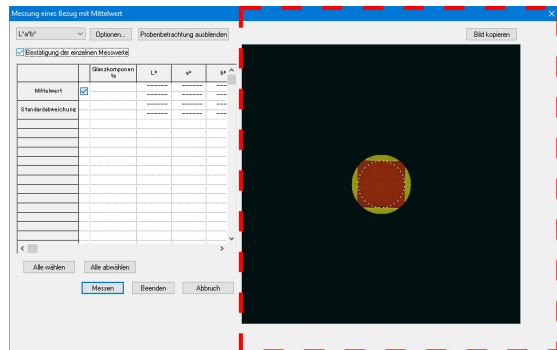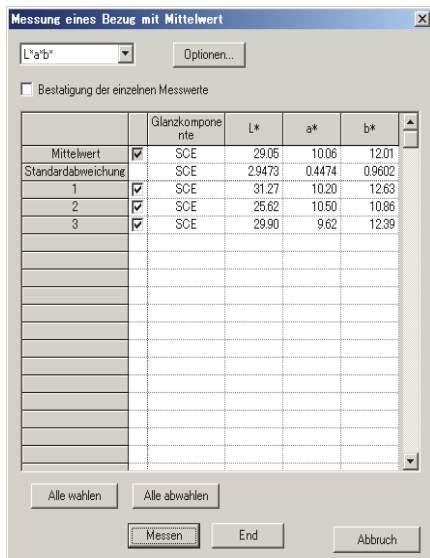

Wenn das CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist, können Sie durch Anklicken von Probenbetrachtung anzeigen die Probenbetrachtung öffnen (siehe rotes gestricheltes Rechteck oben), diese zeigt eine Echtzeitansicht des Messobjekts aus dem Inneren des Messgeräts, um die genaue Positionierung des Messobjekts zu erleichtern. Durch Anklicken von Probenbetrachtung ausblenden wird das Feld Probenbetrachtung ausgeblendet.

2. Um die Messung so oft wie gewünscht zu wiederholen, klicken Sie wiederholt auf die Schaltfläche „Messen“.


Wenn der Messmodus für Opazität/Haze ausgewählt wurde, werden die Messungen mit einem weißen und einem schwarzen Hintergrund durchgeführt.

Der Probenwert wird in der Dialogbox angezeigt.

Die Durchschnitts- und Standardabweichung wird berechnet und für jede Messung angezeigt.


Die mit einem Haken markierten Daten werden für die Mittelwertberechnung verwendet.

Deaktivieren Sie die Daten, die für die Mittelwertberechnung nicht berücksichtigt werden sollen, wie etwa abnormale Werte.

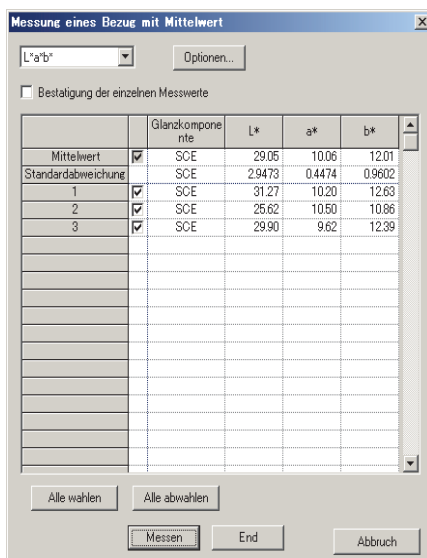

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „End“.



Der Mittelwert wird im Listenfenster als ein Bezugswert angefügt.

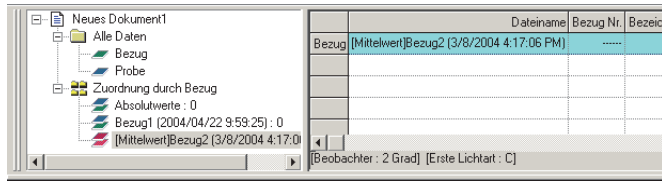

■ Dialogbox „Messung eines Bezug mit Mittelwert“

Farbsystem Drop-down Liste:

Wählen Sie L*a*b*, XYZ, L*c*h, Hunter Lab, Yxy, L*u*v* und L*u'v' als Farbsystem, das in der Liste angezeigt werden soll.

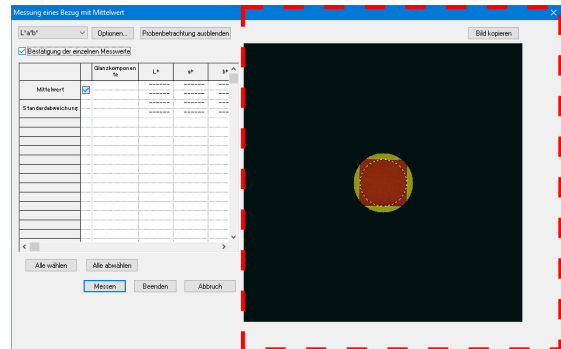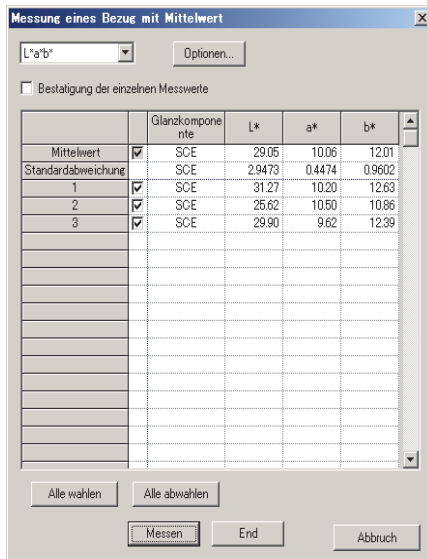

Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz

Wenn das CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist, wird das Feld Probenbetrachtung (rotes gestricheltes Rechteck oben) angezeigt, wenn Sie auf Probenbetrachtung anzeigen klicken.

Bestätigung der einzelnen Messwerte

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die mit einem Haken markierten Daten im Listenfenster als individuelle Bezugsdaten hinzugefügt.

Option

Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird eine Dialogbox angezeigt, über die Optionen für die Mittelwertbildung eingegeben werden können.

Probenbetrachtung anzeigen/Probenbetrachtung ausblenden

(Wird nur angezeigt, wenn CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist)
Zeigt/verbirgt das Feld Probenbetrachtung.

Bild kopieren (im Feld Probenbetrachtung)

Kopiert das Probenbetrachtungsbild in die Windows-Zwischenablage.

Alle wählen

Alle Probedaten werden ausgewählt und markiert.

Alle abwählen

Alle Probedaten bleiben deaktiviert.

■ Dialogbox „Optionen der Mittelwertmessungen“

- Änderungen an den Einstellungen in dieser Dialogbox haben keine Auswirkungen auf diese Messung. Sie werden beim nächsten Öffnen der Dialogbox „Bezug Mittelwertmessung“ oder „Probe Mittelwertmessung“ wirksam.

Inspektion

Automatisches Ende der Messungen bei einer Standardabweichung mit unteren Wert

Wird diese Option aktiviert, wird die Messung automatisch beendet, wenn die Standardabweichung unter den Schwellenwert fällt.

Der Eingabebereich beträgt zwischen 0.001 und 1.

Wenn unter „Löschen von Ausreißern“ das Löschen von Maximal- und Minimalwerten festgelegt wurde, wird die Standardabweichung nach dem Löschen der maximalen und minimalen Werte ermittelt.

Löschen von Ausreißern

Löscht die maximalen und minimalen Werte

Wird diese Option aktiviert, werden die Höchst- und Mindestwerte während der manuellen Mittelwertbildung überwacht und die Daten für die Mittelwertbildung bestimmt, nachdem die Höchst- und Mindestwerte vom Ergebnis der Mittelwertbildung gelöscht werden.

Mit dieser Option wird die manuelle Mittelwertbildung erst beendet, wenn die Messung mindestens dreimal wiederholt wurde. Die Daten der Höchst- und Mindestwerte werden in Rot angezeigt und können nicht ausgewählt werden.

SMC (deaktiviert, wenn das angeschlossene Messgerät CR-5 oder CR-400/410 ist)

Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine statistische Messkontrolle durchgeführt und der Messablauf wird automatisch beendet, wenn $\sigma\Delta E \cdot ab$, was der angegebenen Anzahl gültiger Daten entspricht, gleich oder kleiner als der angegebene Standardabweichungswert ist.

- Wurde das Maximum der angegebenen Anzahl gültiger Daten + 4 Messungen durchgeführt, ohne die angegebene Anzahl gültiger Daten sowie die Standardabweichung einzuhalten, erscheint eine Fehlermeldung und der Messablauf wird beendet, ohne dass dem Dokument Messdaten hinzugefügt werden.

Eingabefenster für Kommentar

Geben Sie ein, ob das Eingabefenster für Kommentar vor oder nach der Messung angezeigt werden soll.


2.4.1-f Eintragen des Bezugs durch Manuelle Dateneingabe

Eingabe von Spektraldaten

1. Wählen Sie *Daten -Bezug Eingabe Spektralwerte* in der Menüleiste.


Wenn für die Datei die Anzahl an Datenbanken noch nicht durch die Messung eingestellt wurde, erscheint die Dialogbox „Datenbank“. Für Details siehe Seite 57.

Die Dialogbox „Eingabe der Spektralwerte“ erscheint.

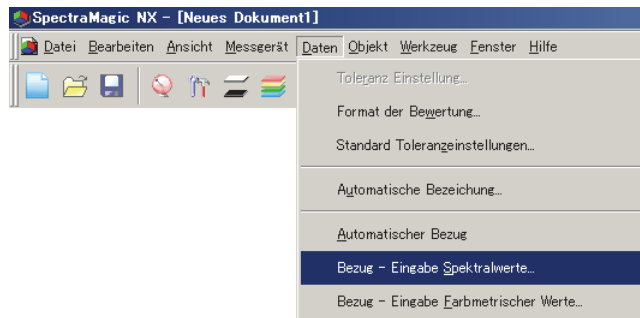

2. Geben Sie die Spektraldaten ein.

Ist Datenbank 2 eingestellt, wählen Sie SCIE, UVINOUT oder OPACITY unter BANK ID, und wählen Sie SCI oder SCE, UV100 oder UV0 bzw. Weiss oder Schwarz unter Gruppeneigenschaften und geben Sie dafür jeweils die Toleranz ein. Ist Datenbank 3 eingestellt, wählen Sie UVADJ oder TRIPPLE unter BANK ID, und wählen Sie UV100, UV0 oder UVadj, bzw. 25 Grad, 45 Grad oder 75 Grad unter Gruppeneigenschaften und legen Sie die jeweiligen Toleranzen fest.

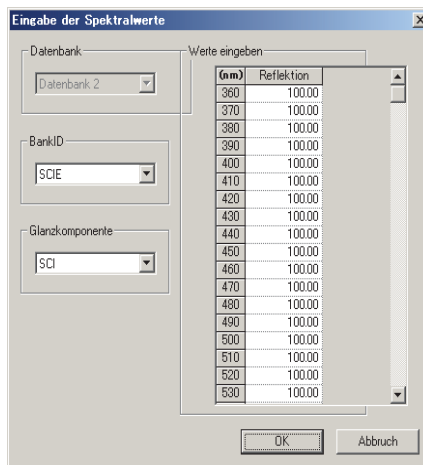

3. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox „Bezeichnung“ erscheint.

Wurde Automatische Bezeichnung aktiviert, erscheint die Dialogbox „Bezeichnung“ nicht.


Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 5.

Um einen Kommentar zuzuweisen, wählen Sie nach der Eintragung Alle Daten - Bezug im Listenfenster und wählen Sie die Daten aus der angezeigten Datengruppe. Wählen Sie dann *Daten - Dateneigenschaften* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 106.)

4. Geben Sie den Namen der Datei ein.


Sie können für alle einzelnen Probandaten einen Namen, zusätzliche Dateninformationen © und eine Anmerkung zuweisen. (Siehe Seite 69.)

Mit einem © gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

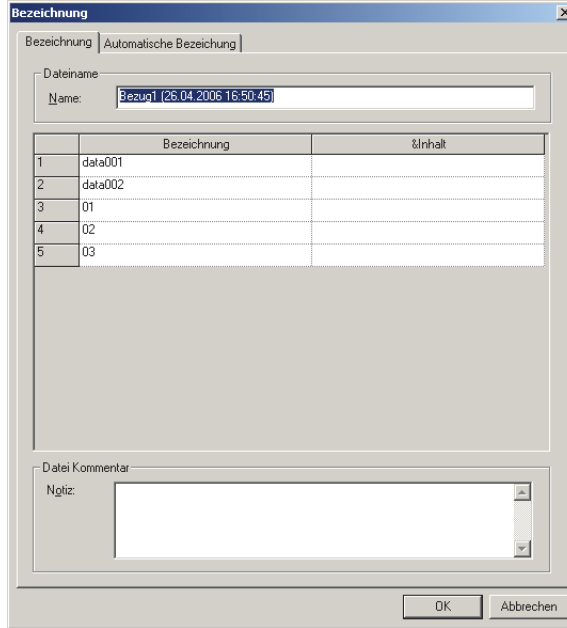

(Probenanzeige der Professional Edition)

5. Die Datei wird im Listenfenster angefügt.

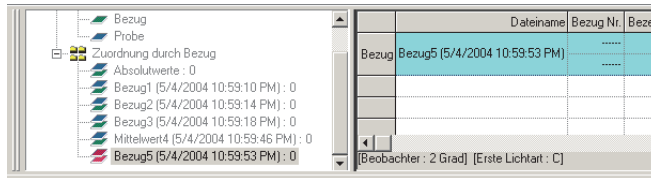


Festlegung der Bezugswerte/ Toleranz

Eingabe von Farbmessdaten


1. Wählen Sie *Daten -Bezug - Eingabe Farbmessdaten* in der Menüleiste.

Wenn die Anzahl an Datenbanken noch nicht während der Messung eingestellt wurde, erscheint die Dialogbox „Datenbank“. Für Details zur Einstellung der Reihen siehe Seite 57. Die Dialogbox „Eingabe Bezug“ erscheint.

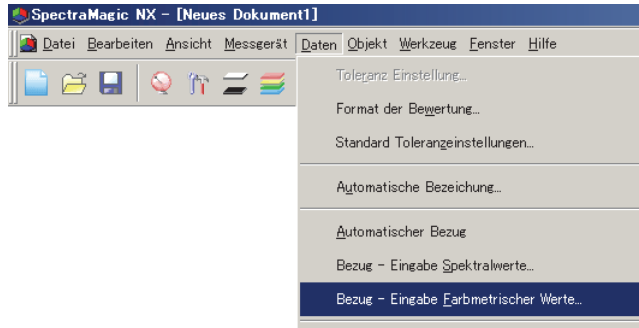

2. Wählen Sie das Farbsystem und geben Sie die Farbmessdaten ein.

Ist Datenbank 2 eingestellt, wählen Sie SCIE, UVINOUT oder OPACITY unter BANK ID, und wählen Sie SCI oder SCE, UV100 oder UV0 bzw. Weiss oder Schwarz unter Gruppeneigenschaften und geben Sie dafür jeweils die Toleranz ein. Ist Datenbank 3 eingestellt, wählen Sie UVADJ oder TRIPPLE unter BANK ID, und wählen Sie UV100, UV0 oder UVadj, bzw. 25 Grad, 45 Grad oder 75 Grad unter Gruppeneigenschaften und legen Sie die jeweiligen Toleranzen fest.

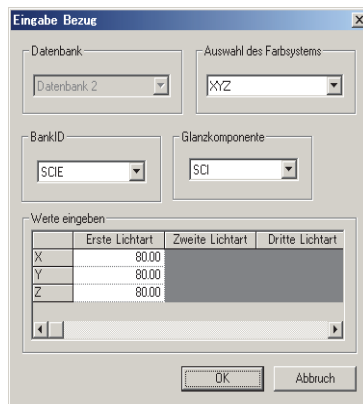

3. Klicken Sie auf OK.

Die Dialogbox „Bezeichnung“ erscheint.


Wurde Automatische Bezeichnung aktiviert, erscheint die Dialogbox „Bezeichnung“ nicht. Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 5.

Um einen Kommentar zuzuweisen, wählen Sie nach der Eintragung *Daten - Dateneigenschaften* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 106.)

4. Geben Sie den Namen der Datei ein.


Sie können für alle einzelnen Probandaten einen Namen, zusätzliche Dateninformationen © und eine Anmerkung zuweisen. (Siehe Seite 69.)

Mit einem © gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

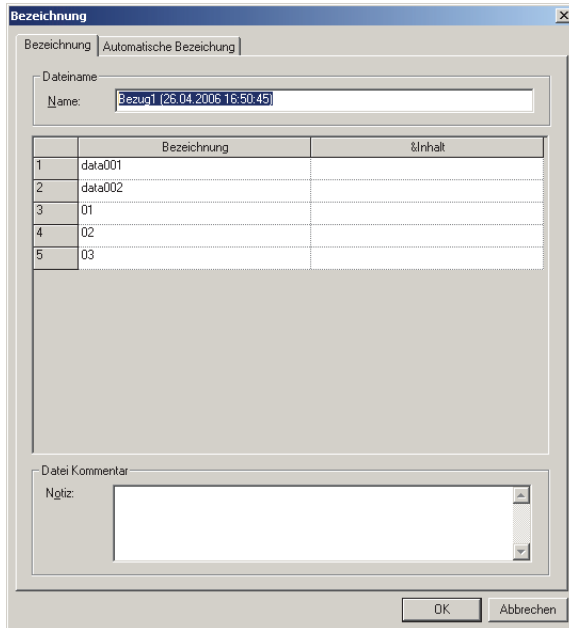

(Probenanzeige der Professional Edition)

5. Die Datei wird im Listenfenster angefügt.

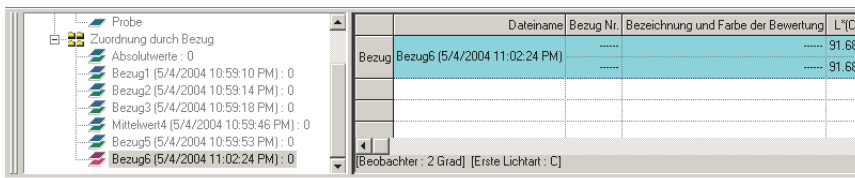

■ Dialogbox Eingabe Bezug

Auswahl des Farbsystem

Legen Sie das Farbsystem fest, das für die manuelle Dateneingabe verwendet werden soll. Auswählbare Farbsysteme sind ausschließlich XYZ, L*a*b* und Hunter Lab.

Bezugsdaten der ersten/zweiten/dritten Lichtart

Geben Sie den Wert der ausgewählten Farbmessdaten ein.


Hinweis: Die Lichtart kann nicht mehr geändert werden, sobald die Daten für Bezug - farbmetrische Werte manuell eingegeben wurden.

2.4.1-g Überspielen der Bezugsdaten vom Messgerät

Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn das Spektralphotometer (außer der CM-3000-Serie, CM-36dG-Serie) oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

Die im Speicher des Messgeräts gespeicherten Bezugsdaten können in die SpectraMagic NX-Software geladen werden.

1. Wählen Sie *Messgerät - Upload/Download - Upload Bezug* in der Menüleiste.
Ist das CM-26dG/26d/25d, das CM-2600d/2500d oder das CM-700d/600d angeschlossen und die Anzahl der Datenbanken für die Datei noch nicht durch die Messung eingestellt, erscheint die Dialogbox „Datenbank“. Für Details zur Einstellung der Reihen siehe Seite 57.
Ist der CM-2600d/2500d angeschlossen und die ROM-Version lautet Vers. 1.21, erscheint die Dialogbox „Spracheinstellungen des Messgerätes“. Wählen Sie die Spracheinstellung für das Messgerät aus und klicken Sie auf OK.

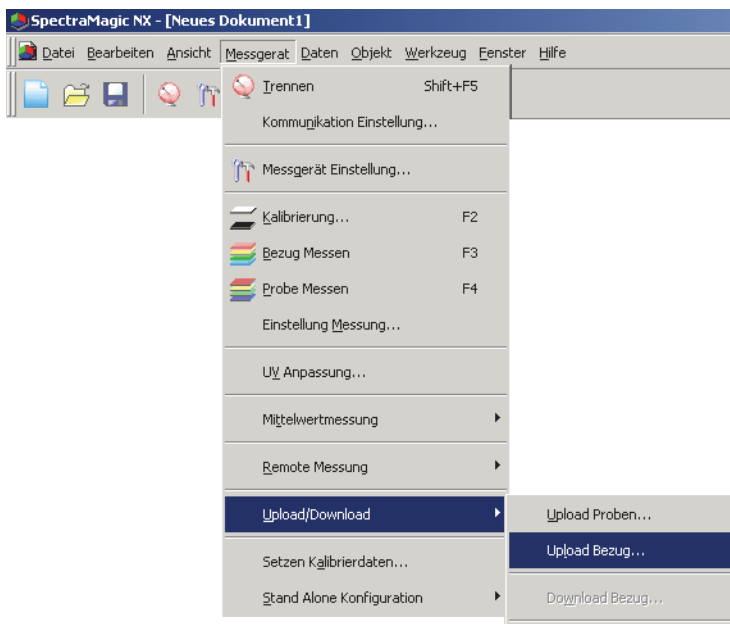

2. Upload beginnt.

Ist der CM-2600d/2500d, der CM-2500c, der CM-25cG, der CM-26dG/26d/25d, der CM-700d/600d oder der CM-5/CR-5 angeschlossen, erscheint die Dialogbox „Bezugswert zum Upload“. Markierte Daten werden überspielt. Deaktivieren Sie Daten, die Sie nicht benötigen.

Beachten Sie, dass die Daten nicht aktiviert werden können, wenn es sich bei den Bezugsdaten um Farbmessdaten handelt und wenn sich die Einstellungen für Lichtart und Beobachter von jenen unterscheiden, die gerade in der SpectraMagic NX-Software eingestellt sind. Wenn das CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d oder CM-700d/600d angeschlossen ist, können keine Daten überprüft werden, bei denen die angegebene Anzahl der Reihen oder Gruppeneigenschaften (nur CM-26dG/26d/25d) von der für die aktuelle Datei angegebenen Einstellung abweicht.

Wenn das CM-25cG oder CM-26dG angeschlossen ist, können die im Messmodus „Nur Glanzmessung“ gemessenen Daten (Daten, für die L*a*b*-Daten in der Upload-Dialogbox als „-“ angezeigt werden) nicht überprüft werden.

Wenn das CM-25cG oder CM-26dG/26d/25d angeschlossen ist, ist es nicht möglich, denselben Bezug zweimal in dasselbe Dokument hochzuladen.

Wenn das CM-26dG/26d/25d angeschlossen ist und die Anzahl der Reihen auf 2 eingestellt ist, wählen Sie die gewünschte BankID („SCIE“ für Gruppeneigenschaften: SCI/SCE oder „OPAZITÄT“ für Gruppeneigenschaften: Weiß/Schwarz) aus der Pull-down-Liste „BankID“.

	Datentyp	L*	a*	b*	Datum	Zeit	Glanz Komponente	Messl.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	97.03	0.05	-0.00	2004/04/22	10:04	SCE MAV (8)
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	32.73	0.64	-3.35	2004/01/23	00:00	SCI MAV (8)
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	70.91	7.33	-7.85	2004/01/23	00:00	SCI MAV (8)
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	65.94	8.32	-8.12	2004/01/23	00:00	SCE MAV (8)
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	70.43	5.91	-8.32	2004/01/23	00:00	SCI MAV (8)
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	65.55	6.29	-8.42	2004/01/23	00:00	SCE MAV (8)
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	89.18	-0.60	11.97	2004/01/23	00:00	SCI MAV (8)
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	86.10	-0.54	12.00	2004/01/23	00:00	SCE MAV (8)
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	53.43	11.73	25.98	2004/02/13	00:00	SCI MAV (8)
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	49.41	13.12	44.99	2004/02/13	00:00	SCE MAV (8)
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	26.69	9.01	-12.52	2004/02/13	00:00	SCI SAV (3)
			13.75	16.98	-20.79	2004/02/13	00:00	SCE SAV (3)
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	76.13	-1.04	-17.86	2004/04/22	10:04	SCE MAV (8)
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	47.14	-0.62	3.89	2004/04/22	10:04	SCE MAV (8)
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	97.05	-0.07	-0.02	2004/04/22	10:04	SCE MAV (8)
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Spektral	92.32	-3.60	20.33	2004/04/22	10:04	SCE MAV (8)

Anzeige der Proben, wenn der CM-2600d/2500d, der CM-2500c, der CM-25cG, der CM-26dG/26d/25d, der CM-700d/600d oder der CM-5/CR-5 angeschlossen ist

3. Klicken Sie auf OK, um mit dem Upload zu beginnen.

Dateiname	Bezug Nr.	Vorgab
Bezug [Retrieved Data] Bezug37 (2004/04/22 10:05:22)	-----	

■ **Dialogbox Bezugswert zum Upload (nur wenn der CM-2600d/2500d, der CM-2500c, der CM-25cG, der CM-26dG/26d/25d, der CM-700d/600d oder der CM-5/CR-5 angeschlossen ist)**

BankID (nur CM-26dG/26d/25d): Wählen Sie die gewünschte BankID („SCIE“ für Gruppeneigenschaften: SCI/SCE oder „OPAZITÄT“ für Gruppeneigenschaften: Weiß/Schwarz).

Alles Auswählen: Alle Kontrollkästchen für die Bezugsdaten sind aktiviert.

Alles Abwählen: Alle Kontrollkästchen für die Bezugsdaten sind deaktiviert.

2.4.1-h Bezug aus bestehenden Daten kopieren


Mehr Informationen über „Kopieren und einfügen“ finden Sie auf Seite 115.

2.4.2 Festlegung der Bezugsdaten

Legen Sie die Bezugsdaten für Farbdifferenzmessung aus den in der Dokumentendatei gespeicherten Bezugsdaten fest. Werden nur Absolutwerte gemessen, ist eine Definition der Bezugsdaten nicht notwendig.

2.4.2-a Auswahl spezifischer Bezugsdaten

Wählen Sie die spezifischen Bezugsdaten aus dem Ordner Zuordnung durch Bezug im Baumdiagramm, das im Listenfenster erscheint.

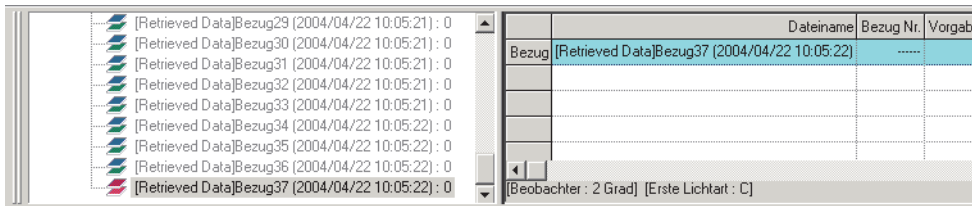

Oder wählen Sie die spezifischen Bezugsdaten aus dem Feld „Bezugauswahl“ in der Symbolleiste. Um das Feld „Bezugauswahl“ in die Symbolleiste einzufügen, siehe Beschreibung Seite 129.

2.4.2-b Automatischer Bezug


1. Wählen Sie *Daten - Automatischer Bezug* in der Menüleiste.



Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Zuordnung durch Bezug im Baumdiagramm des Listenfensters und wählen Sie Automatischer Bezug im angezeigten Kontextmenü.

Die Dialogbox „Bezugsauswahlmodus“ erscheint.

2. Im Modus-Frame wählen Sie „Automatische Bezugsauswahl“ und klicken Sie auf OK.

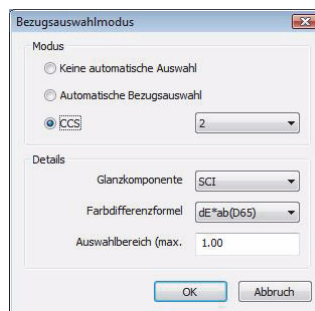

■ Dialogbox „Bezugsauwahlmodus“

Details

Glanzkomponente

Ist die Anzahl der Datenbanken auf 2 oder 3 eingestellt, können Sie die Gruppeneigenschaften wählen, die zur Beurteilung des Mindestfarbdifferenzwertes verwendet werden sollen.

Maximalwert 

Bis zu 20 Grenzwerte können für die zur Beurteilung zu verwendende Farbdifferenz eingestellt werden.

Unter allen Bezugsdaten werden die Daten mit dem niedrigsten ΔE^*_{ab} -Wert oder anderen Farbdifferenzwert innerhalb des maximalen, hier angegebenen Bereiches als die Bezugsdaten für Farbdifferenzmessungen festgelegt. Falls es solche Daten nicht gibt, werden keine Bezugsdaten für Farbdifferenzmessungen angegeben und die Probandaten werden in „Absolutwerte“ unter den nach den Bezugsdaten eingeteilten Ordnern gespeichert.

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Ist „Automatische Bezugsauswahl“ ausgewählt, wird der Datenwert mit dem niedrigsten ΔE^*_{ab} - Wert oder anderen Farbdifferenzwert (wählbar) nach der Messung unter allen Bezugsdaten als die Bezugsdaten für Farbdifferenzmessung festgelegt.

Anwendung: Einfache CCS

Es empfiehlt sich, für eine Dokumentdatei der Bezugsdaten eine Vorlage für diese Einstellung zu erstellen.

Mehr Informationen über Dokumentdateien (Datendateien) finden Sie auf Seite 135.

Ist Datenbank auf Datenbank 2 oder Datenbank 3 eingestellt, können Sie die Gruppeneigenschaften wählen, die zur Beurteilung des Mindestfarbdifferenzwertes verwendet werden sollen.

Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz

2.4.2-c CCS 

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt. Um die CCS zu verwenden, stellen Sie zuvor die CCS-Bedingung ein.

1. Wählen Sie *Daten - Automatischer Bezug* in der Menüleiste.




Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Zuordnung durch Bezug im Baumdiagramm des Listenfensters und wählen Sie „Automatischer Bezug“ im angezeigten Kontextmenü.

Die Dialogbox „Bezugsauwahlmodus“ erscheint

2. Wählen Sie im Modus-Frame „CCS“, geben Sie die Anzahl der Bezugsdatenteile an, die für die CCS verwendet werden (2 bis 10) und klicken Sie auf OK.

Wenn CSS eingestellt ist, erscheint nach der Messung die Dialogbox „Ähnlichstes Farbsystem“ und die Bezugsdatenteile der angegebenen Zahl werden in aufsteigender Reihenfolge der Farbdifferenz für die primäre Lichtart, wie z.B. ΔE^*_{a} (wählbar), für unter allen Bezugsdaten angezeigt. Wählen Sie Bezugsdaten für Farbdifferenzmessungen aus diesen möglichen Werten.

■ Dialogbox „Bezugsauswahlmodus“

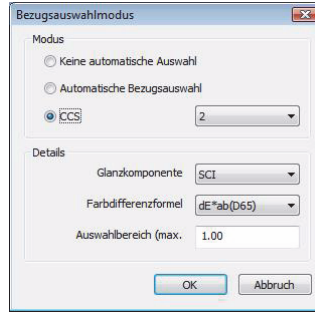

Details

Automatische Bezugsauswahl

Ist die Anzahl der Datenbanken auf 2 oder 3 eingestellt, können Sie die Gruppeneigenschaften wählen, die zur Beurteilung des Mindestfarbdifferenzwertes verwendet werden sollen.



Maximalwert

Bis zu 20 Grenzwerte können für die zur Beurteilung zu verwendende Farbdifferenz eingestellt werden.

Es können bis zu zwei Stellen nach dem Komma eingegeben werden. Wenn eine dritte Stelle eingegeben wird, wird der Wert entsprechend aufgerundet oder abgerundet.

CCS anwenden

Wenn CCS eingestellt wurde und Sie eine Messung durchführen, erscheint der folgende Bildschirm als Listenanzeige.

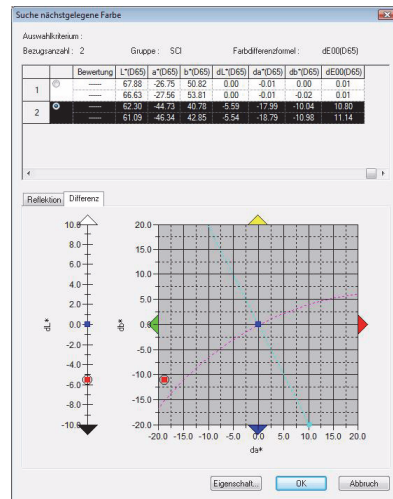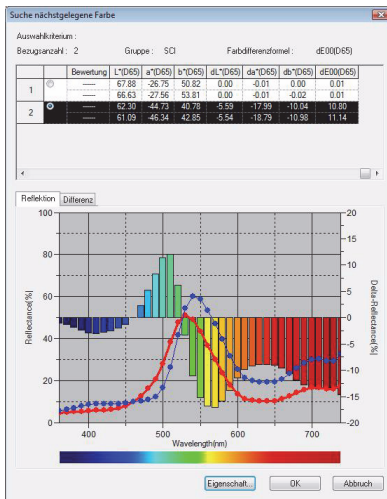


■ Dialogbox „Suche nächstgelegene Farbe“

Unter allen Bezugsdaten werden die Bezugsdaten, welche die in der Dialogbox „Bezugsauswahlmodus“ festgelegte Bedingung erfüllen, in aufsteigender Reihenfolge der Farbdifferenz angezeigt.

Wählen Sie die für Farbdifferenzmessungen verwendeten Bezugsdaten aus diesen möglichen Werten und klicken Sie auf OK. Die Daten werden als die Bezugsdaten für Farbdifferenzmessungen mit den Probandaten verknüpft.

Festlegung der Bezugsdaten/Toleranz

3. Legen Sie die erforderlichen Parameter fest.

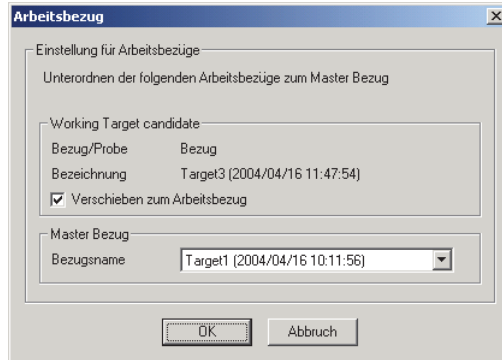

■ Dialogbox Arbeitsbezug

Working Target candidate

Der Name der in Schritt 1 ausgewählten Daten wird angezeigt.

Verschieben zum Arbeitsbezug

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Daten als neue normale Bezugsdaten festgelegt und aus dem in Schritt 1 ausgewählten ursprünglichen Ordner gelöscht. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden die Daten kopiert und als neue normale Bezugsdaten festgelegt, während sie im ursprünglichen Ordner verbleiben.

Master Bezug

Wählen Sie den Master Bezug aus, zu denen die ausgewählten normalen Bezugsdaten gehören.

2.4.3 Einstellung der Toleranz

Um eine Beurteilung auf der Grundlage einer Farbdifferenzmessung durchzuführen, ist es notwendig, die Toleranz einzustellen.

2.4.3-a Einstellung der Anfangstoleranz


Die Standard-Toleranz ist jener Wert, der automatisch eingestellt wird, sobald der Bezug während der Messung oder anderer Operationen eingetragen wird. Um eine Bewertung immer mit demselben Toleranzwert durchzuführen, können Sie die Toleranz vorab einstellen. So ersparen Sie sich bei jeder Änderung der Bezüge die Toleranzeinstellung.

1. Wählen Sie *Daten - Standard Toleranzeinstellungen* in der Menüleiste.

Wenn für die Datei die Anzahl an Datenbanken noch nicht durch die Messung eingestellt wurde, erscheint die Dialogbox „Datenbank“. Für Details zur Reiheneinstellung siehe Seite 57.

Die Dialogbox „Standardeinstellungen“ erscheint.


Die anzuzeigenden Farbmessdatenpositionen (Listeninhalte) sind jene Positionen, die gemäß dem Arbeitsablauf in „Einstellung von Listen Merkmal“ (Seite 47) eingestellt werden.

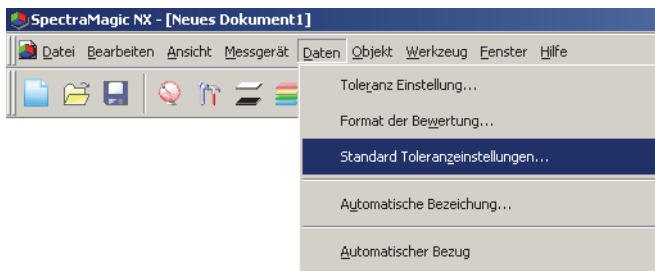

2. Legen Sie die Parameter für die Toleranz fest.

Ist die Datenbank auf 2 eingestellt, wählen Sie in den Vorgabe-Glanzkomponenten SCI oder SCE, UV100% oder UV0% bzw. „Weiss“ oder „Schwarz“ und geben Sie die Toleranz entsprechend ein. Ist die Datenbank auf 3 eingestellt, wählen Sie in den Vorgabe-Glanzkomponenten 25 Grad, 45 Grad oder 75 Grad bzw. UV100%, UV0% oder UVadj und geben Sie die Toleranz entsprechend ein.

Die eingestellte Toleranz wird bei neu hinzugefügten Bezugsdaten verwendet.

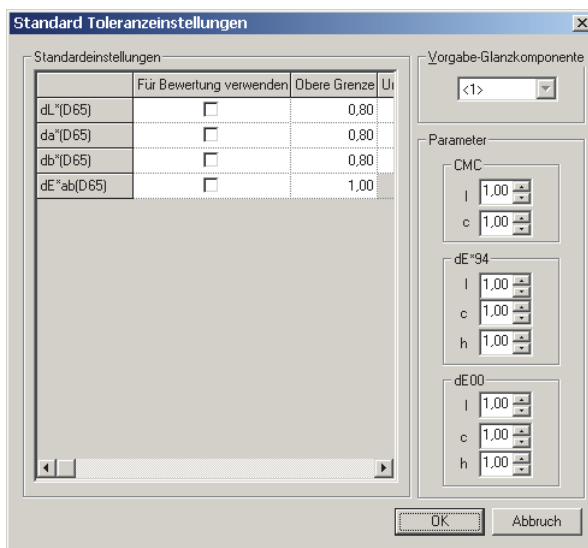


■ Dialogbox „Standard Toleranzeinstellungen“

Ist das Kästchen in der Spalte Für Bewertung verwenden aktiviert, werden die Daten mit den oberen/unteren Toleranzwerten beurteilt. Daten-Kästchen, die nicht aktiviert wurden, werden nicht beurteilt.

Zahlenwerte können bearbeitet werden, ungeachtet ob die Kästchen markiert sind oder nicht.


Die Toleranz kann für alle im Listenfenster angezeigten Farbmessdatenpositionen (Listeninhalte) festgelegt werden.

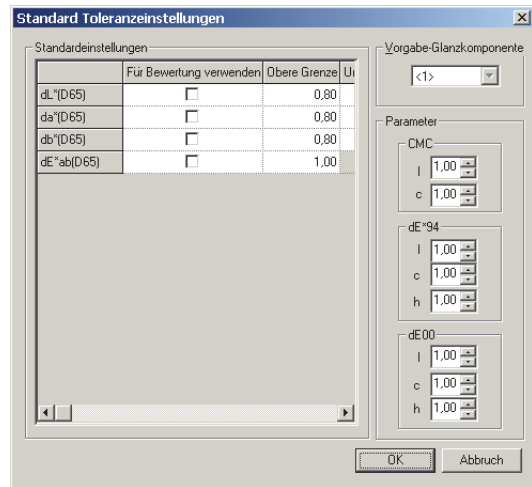

2.4.3-b Einstellung der Toleranz für jeden Bezug


Die während der Eintragung des Bezugs mit der Standard-Toleranz-Einstellung eingestellte Toleranz kann für alle Bezugsdaten geändert werden.

1. Wählen Sie aus dem Baum im Listenfenster eine Datengruppe unter *Alle Daten - Bezug* aus und wählen Sie anschließend die Bezugsdaten aus der Liste aus.

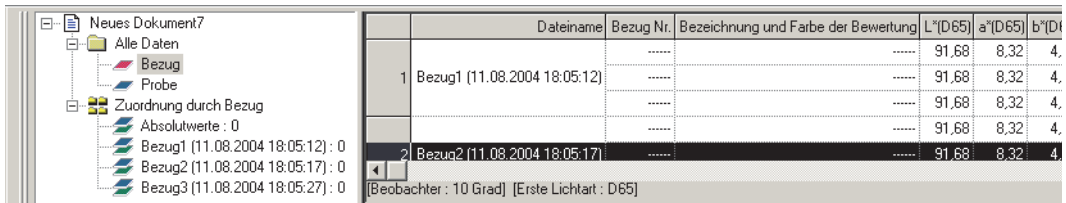

2. Wählen Sie den Befehl *Daten - Toleranz Einstellung* aus der Menüleiste aus.


Die Dialogbox „Toleranz Einstellungen“ erscheint.

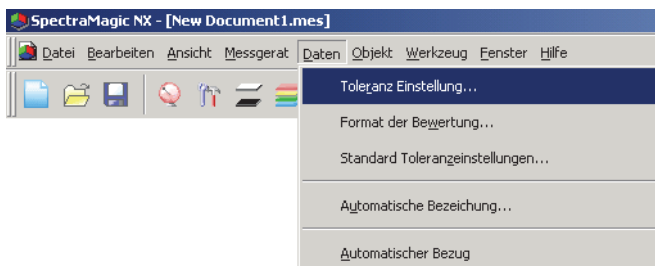

Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz

3. Legen Sie die erforderlichen Parameter für die Toleranzen fest.

Ist die Datenbank auf 2 eingestellt, wählen Sie in den Vorgabe-Glanzkomponenten SCI oder SCE, UV100% oder UV0% bzw. „Weiss“ oder „Schwarz“. Ist die Datenbank auf 3 eingestellt, wählen Sie in den Vorgabe-Glanzkomponenten 25 Grad, 45 Grad oder 75 Grad bzw. UV100%, UV0% oder UVadj. Dann können Sie die jeweilige Toleranz einstellen.

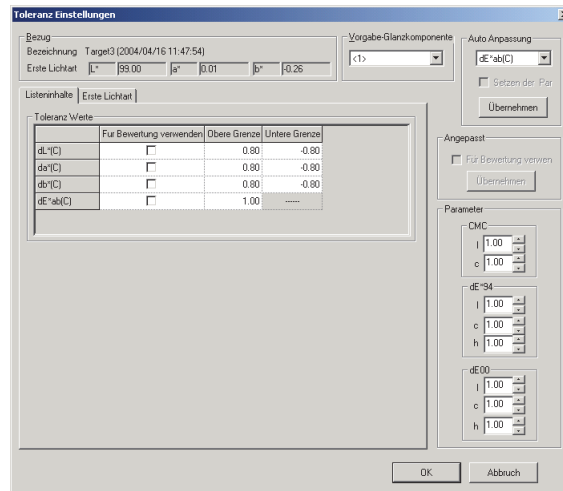

Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz

■ Dialogbox „Toleranz Einstellungen“

Bezug

Der Name der in Schritt 1 ausgewählten Daten sowie deren L*a*b* Werte werden angezeigt.

Auto Anpassung ⊕

Wurde von CMC, ΔE*94 und ΔE00 in den Listenmerkmalen eines ausgewählt und sind Probandaten vorhanden, wird die optimale Toleranz automatisch auf Grundlage der Farbdifferenzformel eingestellt.

Diese automatische Einstellung wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Setzen der Parameter

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Parameter automatisch anhand der als Toleranz eingestellten Obergrenze eingestellt.

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird die Obergrenze der Toleranz automatisch anhand der bereits eingegebenen Parameter eingestellt.

Übernehmen

Durch das Anklicken dieser Schaltfläche wird die automatische Einstellung gestartet, und die automatisch festgelegten Werte werden angezeigt.

Wenn die Option „Setzen der Par“ aktiviert ist, werden die Toleranzen und Parameter der Farbdifferenzformel aktualisiert. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden nur die Toleranzen der Farbdifferenzformel aktualisiert.

Angepasst ⊕

Wenn Probandaten vorhanden sind, wird unabhängig von der Farbdifferenzformel automatisch eine ideale Ellipse auf Basis der Verteilung der Probandaten berechnet. Diese Einstellung kann unabhängig von der Toleranzeinstellung verwendet werden, die mit Hilfe der Grenzwerte beurteilt wird.

Diese automatische Einstellung wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Für Bewertung verwenden

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Beurteilung auf Basis dieser Auswahl und der Einstellung in der Spalte „Für Beurteilung verwenden“ der Toleranzdaten-Tabelle durchgeführt.

Parameter

Legen Sie die Parameter für die Farbdifferenzformel fest, für die eine Parametereinstellung benötigt wird.

Sie können die Parameter nicht in Abhängigkeit von der Lichtart ändern. Die hier eingestellten Parameter sind immer gültig. Wenn sich einer dieser Parameter ändert, werden alle angezeigten Daten erneut berechnet.


Mit einem © gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Registerkarte Listeninhalte

Ist das Kästchen in der Spalte Für Bewertung verwenden aktiviert, werden die Daten mit den oberen/unteren Toleranzwerten beurteilt. Daten-Kästchen, die nicht aktiviert wurden, werden nicht beurteilt.

Zahlenwerte können bearbeitet werden, ungeachtet ob die Kästchen markiert sind oder nicht.

Die Toleranz kann für alle im Listenfenster angezeigten Farbmessdatenpositionen (Listeninhalte) festgelegt werden.

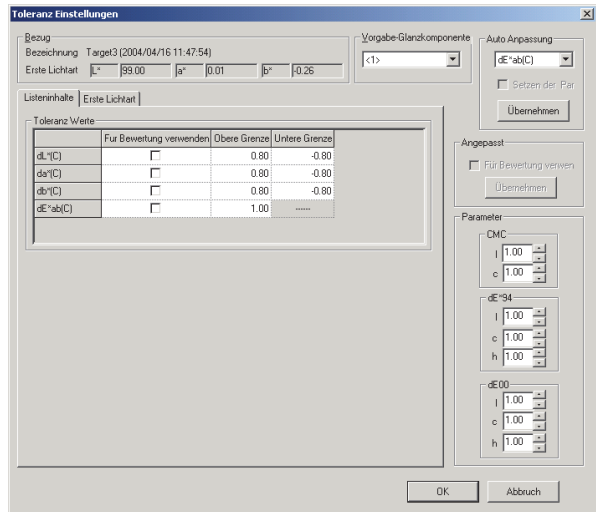

Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz

Registerkarte Erste, Zweite, Dritte Lichtart


Die Positionen $\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$ und ΔE^*_{ab} für jede Lichtart, CMC, ΔE^*_{94} und ΔE_{00} können unabhängig von den Listeninhalten festgelegt werden. Die Registerkarte Erste/Zweite/Dritte kann nur ausgewählt werden, wenn es für die jeweilige Lichtart Bezugsdaten gibt.

Vorgabe-Glanzkomponente:

Zum Umschalten des Bezugsdatenmerkmals von SCI auf SCE.

Parameter:

Legen Sie die Parameter für CMC, ΔE^*_{94} und ΔE_{00} fest.

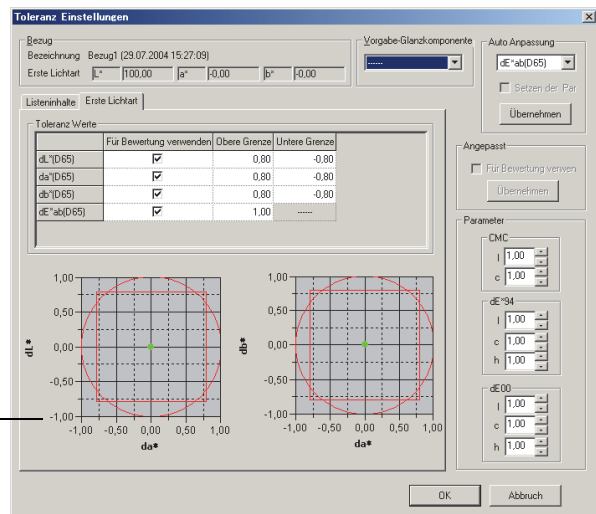


Die Grafik veranschaulicht die oben angeführten Bezugseinstellungen.


2.4.3-c Einstellung des Bewertungsformats im Listenfenster

1. Wählen Sie *Daten - Format der Bewertung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Listen Format“ erscheint.

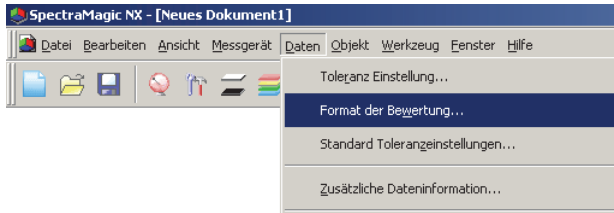

2. Wählen Sie die Registerkarte Beurteilung aus und legen Sie die Parameter für das Format der Beurteilung fest.

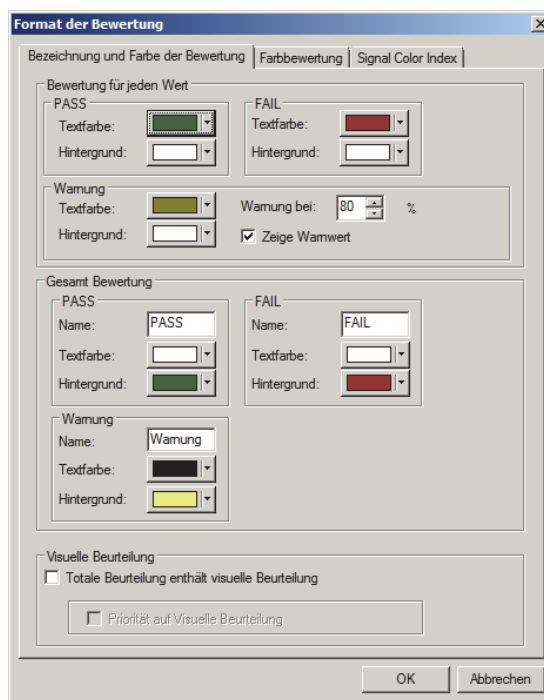

Festlegung der Bezugsdaten/ Toleranz

■ Dialogbox „Listen Format“

Registerkarte Bezeichnung und Farbe der Bewertung

Bewertung für jeden Wert

Die folgenden Einstellungen werden für die einzelnen zu beurteilenden Listeninhalte angewandt.

PASS

Textfarbe: Legen Sie die Farbe des Zahlenwerts im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als bestanden bewertet wird.

Hintergrund: Legen Sie die Hintergrundfarbe des Zahlenwerts im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als bestanden bewertet wird.

FAIL

Textfarbe: Legt die Farbe des Zahlenwerts im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als nicht bestanden bewertet wird.

Hintergrund: Legt die Hintergrundfarbe des Zahlenwerts im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als nicht bestanden bewertet wird.

Warnung

- Textfarbe:** Legen Sie die Farbe des numerischen Wertes für eine Warnmeldung im Listenfenster fest.
- Hintergrund:** Legen Sie die Hintergrundfarbe des numerischen Wertes für eine Warnmeldung im Listenfenster fest.
- Warnung bei:** Legen Sie hier den Prozentsatz fest, ab dem die Durchgangsebene als Warnebene gelten soll.
- Zeige Warnwert:**
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Warnebene immer angezeigt.

Diese Einstellungen gelten auch für die Farbtoleranzbeurteilung (Pass/Fail) in der Trendgrafik des Objekts.

Gesamt Bewertung

Die folgenden Einstellungen gelten für das Bewertungsergebnis nach der Bewertung aller Bezugspositionen im Listenfenster.

PASS

- Name:** Bestimmt den Wortlaut, der angezeigt wird, wenn das Ergebnis als bestanden bewertet wird.
- Textfarbe:** Legt die Farbe der Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als bestanden bewertet wird.
- Hintergrund:** Legt die Hintergrundfarbe der Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als bestanden bewertet wird.

FAIL

- Name:** Bestimmt den Wortlaut, der angezeigt wird, wenn das Ergebnis als nicht bestanden bewertet wird.
- Textfarbe:** Legt die Farbe der Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als nicht bestanden bewertet wird.
- Hintergrund:** Legt die Hintergrundfarbe der Zeichenkette im Listenfenster fest, wenn dieser Wert als nicht bestanden bewertet wird.

Warnung

- Name:** Legen Sie hier den Text fest, der als Warnmeldung angezeigt werden soll.
- Textfarbe:** Legen Sie die Farbe des Textes für eine Warnmeldung im Listenfenster fest.
- Hintergrund:** Legen Sie die Hintergrundfarbe des Textes für eine Warnmeldung im Listenfenster fest.

Diese Einstellungen gelten auch für die Farbtoleranzbeurteilung im Absolutwertgraphen und im Farbdifferenzgraphen des Objekts.

Visuelle Beurteilung

Die Beurteilung von Daten erfolgt auf der Basis von Informationen zur visuellen Beurteilung, die an die Daten angefügt wurden.

Totale Beurteilung enthält visuelle Beurteilung

Wenn diese Option ausgewählt wurde, hat die visuelle Beurteilung Auswirkungen auf das Ergebnis der Gesamtbeurteilung.

Priorität auf Visuelle Beurteilung

Wenn diese Option ausgewählt wurde, hängt die Gesamtbeurteilung von der visuellen Bewertung ab:

- Wenn der Wert die visuelle Beurteilung besteht, besteht er auch die Gesamtbeurteilung.
- Wenn der Wert die visuelle Beurteilung nicht besteht, besteht er auch die Gesamtbeurteilung nicht, selbst wenn er alle anderen Beurteilungen bestehen sollte.

2.5 Messung

Um mit der Messung zu beginnen, verwenden Sie, wie unten dargestellt, eine der verschiedenen verfügbaren Methoden.

Probe Messen:

Lösen Sie mit der SpectraMagic NX eine Messung aus, um Probedaten zu erhalten.

Probe Remote Messung:

Führen Sie die Messung durch, indem Sie den Messknopf auf dem Messgerät betätigen. Die SpectraMagic NX-Software empfängt die Probedaten.

Wenn das CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist, wird durch einmaliges Drücken der Messtaste die für die automatische Mittelwertbildung eingestellte Anzahl von Messungen durchgeführt (maximal 10 Messungen).

Wenn das CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-700d/600d oder CM-5/CR-5 angeschlossen ist werden durch einmaliges Betätigen des Messknopfs Messungen bis zur im Messgerät eingestellten Anzahl von Mittelungsmessungen durchgeführt. Ist ein anderes Messgerät angeschlossen, wird die Messung nur ein Mal durchgeführt.

Intervallmessung: Ⓢ

Beginnen Sie die Messung durch einmaliges Starten der SpectraMagic NX-Software, um eine Messung mit der zuvor eingestellten Intervallzeit und Anzahl an Messungen durchzuführen. Die gemessenen Probedaten werden nach jeder Messung empfangen.

Ⓢ Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Automatische Proben-Mittelwertmessung:

Starten Sie die SpectraMagic NX-Software einmal, um mit der Messung zu beginnen. Nachdem die festgelegte Anzahl an Messungen durchgeführt wurde, wird für die Ermittlung des Probenwerts aus den gesammelten Daten ein Mittelwert gebildet.

Manuelle Proben-Mittelwertmessung:

Wählen Sie die Betriebsart „Manuelle Mittelwertmessung“. Wiederholen Sie die Messungen so oft wie gewünscht und beenden Sie diese Betriebsart. Aus den während dieser Zeit gesammelten Probedaten wird für die Ermittlung des Probenwerts ein Mittelwert gebildet.

Für die Ermittlung der Probedaten können die oben genannten Methoden auch kombiniert werden. Beachten Sie, dass Sie die Intervallmessung nicht in Verbindung mit der manuellen Mittelwertbildung verwenden können.

2.5.1 Durchführung einer Probenmessung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

- Die Probenmessung kann auch über den Dialog Probenbetrachtung durchgeführt werden. Siehe Seite 66.

1. Wählen Sie *Messgerät - Probe Messen* in der Menüleiste.


Die Dialogbox „Bezeichnung“ erscheint.

Wurde Automatische Bezeichnung aktiviert, erscheint die Dialogbox „Bezeichnung“ nicht.

Überspringen Sie diesen Vorgang und gehen Sie zu Schritt 3.

Um jedem Probenwert einen Kommentar zuzuweisen, wählen Sie nach der Messung *Daten - Dateneigenschaften* in der Menüleiste und geben Sie den Kommentar in der angezeigten Dialogbox ein. (Siehe Seite 106.)

Diese Option kann in Betriebsart Opazität/Haze nicht ausgewählt werden.

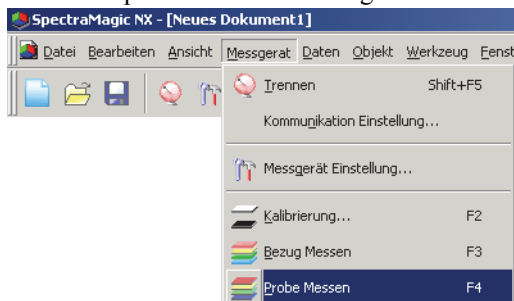


2. Geben Sie den Namen der Datei ein.

Sie können für alle einzelnen Probandaten einen Namen, zusätzliche Dateninformationen © und eine Anmerkung zuweisen. (Siehe Seite 69.)

Wählen Sie bei jeder Messung eine zusätzliche Dateninformation aus dem Menü aus.


Mit einem © gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

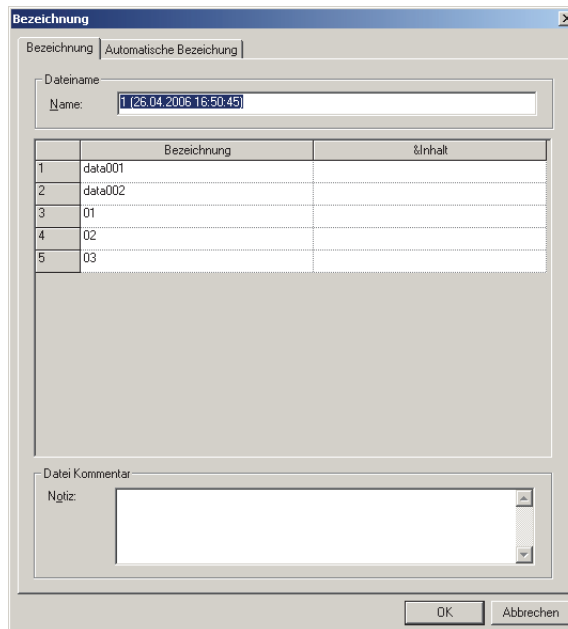

(Probenanzeige der Professional Edition)

3. Klicken Sie auf OK

Wenn der Messmodus für Opazität/Haze ausgewählt wurde, werden die Messungen mit einem weißen und einem schwarzen Hintergrund nacheinander durchgeführt.
Die Daten werden zum Grafikobjekt im Listenfenster und im Entwurf fenster hinzugefügt.

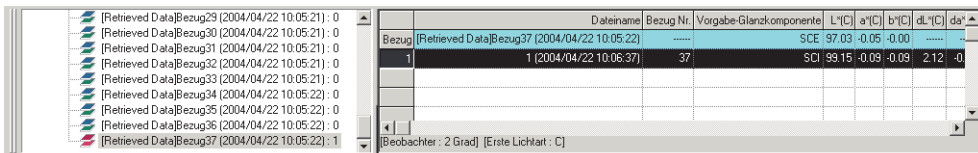

Für Details zum grafischen Objekt siehe “Eigenschaften Grafische Objekte” auf Seite 219.

Nach jeder Messung können Sie die Messergebnisse mit einem seriellen Drucker ausdrucken. Lesen Sie dazu den Abschnitt “Drucken über die serielle Schnittstelle” auf Seite 133.


2.5.2 Durchführung einer Proben Remote Messung

Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn das Spektralphotometer (außer der CM-3000-Serie) oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

1. Wählen Sie *Messgerät - Remote Messung - Probe Remote Messung* in der Menüleiste.

Aktivieren Sie diese Option für die Remote-Messung von Proben Daten. Wird diese Option ausgewählt, kann die Messung entweder mit dem Messknopf des Messgeräts oder mit dem Mess-Befehl der SpectraMagic NX-Software ausgelöst werden.

Diese Option kann in Betriebsart Opazität/Haze nicht ausgewählt werden.

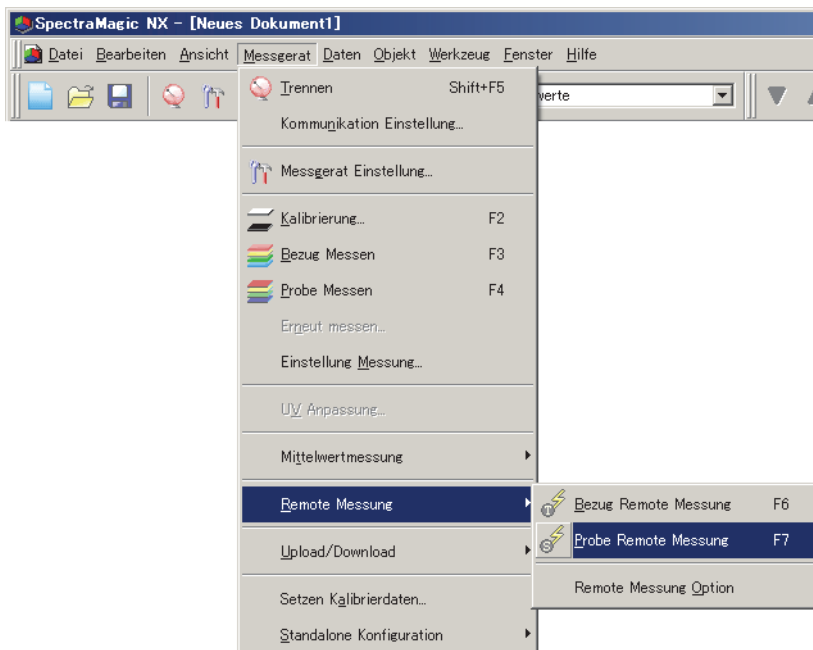

■ Bezug Remote Messung und Probe Remote Messung

Bezug Remote Messung und Probe Remote Messung können nie gleichzeitig ausgewählt werden. Wenn Sie Probe Remote Messung auswählen, während Bezug Remote Messung aktiviert ist, wird der Haken für Bezug Remote Messung gelöscht und ein Haken bei Probe Remote Messung angezeigt. Wählen Sie dann wieder Probe Remote Messung, verschwindet der Haken und Probe Remote Messung wird deaktiviert.

Wenn das CM-5 angeschlossen ist

Wenn die Glanzkomponente in den Geräteeinstellungen auf SCI+SCE eingestellt ist, kann keine Probe Remote Messung durchgeführt werden.

Wenn das CM-700d/600d angeschlossen ist

Wenn Sie die Optionen vorher einstellen, können die Messergebnisse oder die Pass/Fail-Toleranzbeurteilung für die „Bezug Remote Messung“ und die „Probe Remote Messung“ am LCD-Bildschirm des Messgeräts angezeigt werden. Nähere Informationen zur Vorab-Einstellung finden Sie auf Seite 202.

Wenn ein Messgerät der Modellreihe CM-2600-, CM-512m3A oder CR-400 angeschlossen ist

Wenn der Kommunikationsmodus des Messgeräts deaktiviert und anschließend über die Bedienelemente des Messgeräts erneut aktiviert wird, wird die Probe Remote Messung am Messgerät abgebrochen. Deaktivieren Sie in diesem Fall „Probe Remote Messung“ und aktivieren Sie die Option erneut, um die Probe Remote Messung wieder zu aktivieren.

Wenn ein Messgerät mit einer UV-Wellenlänge von 400nm angeschlossen ist

Wenn die UV-Einstellungen in der Dialogbox „Einstellung Messgerät“ auf 100% Voll + 400nm Cutoff oder 100% Voll + 400nm Cutoff + UV angepasst eingestellt sind, kann keine Remote Messung durchgeführt werden.

2.5.3 Durchführung einer Intervallmessung ②


Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angeschlossen ist.

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

1. Wählen Sie *Messgerät - Einstellung Messung* in der Menüleiste.


Die Dialogbox „Messmethode“ erscheint.

Aktivieren Sie „Interval Measurement“ und geben Sie die Optionen für die Intervallmessung ein.

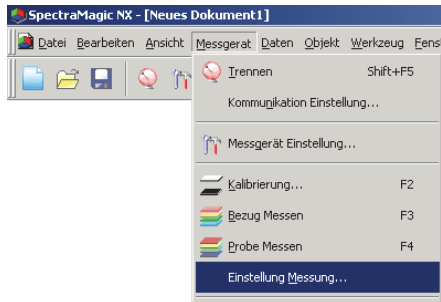

Die Intervallmessung wiederholt die Messung zu den vordefinierten Intervallen so oft wie eingestellt.

Die gemessenen Probandaten werden nach jeder Messung empfangen.

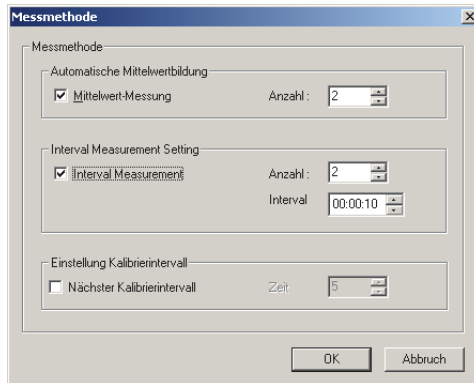


■ Dialogbox „Messmethode“

Siehe „Dialogbox Messmethode“ auf Seite 62.

2. Klicken Sie auf OK.
3. Führen Sie die Messung wie auf Seite 95 beschrieben aus.

Die Dialogbox „Messung“ erscheint und die Intervallmessung wird durchgeführt.

Während der Intervallmessung werden nach jeder Messung Daten im Listenfenster hinzugefügt.

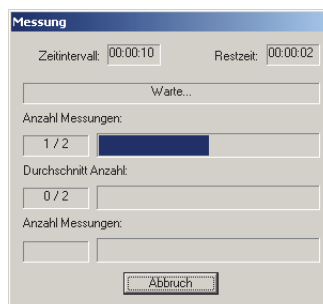


2.5.4 Durchführung einer Automatischen Probe Remote Messung


Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

1. Wählen Sie *Messgerät - Einstellung Messung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Messmethode“ erscheint. Aktivieren Sie „Mittelwert-Messung“, um die automatische Mittelwertmessung der Probedaten einzuschalten.

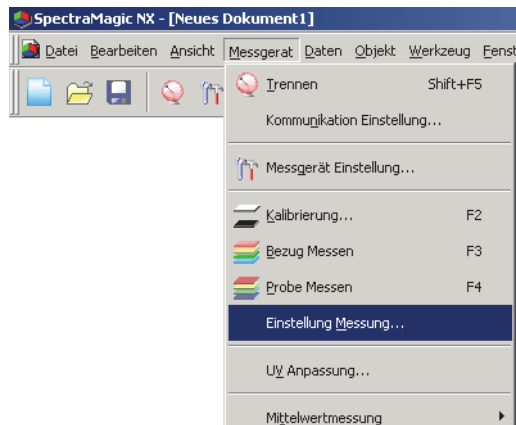

Während der automatischen Mittelwertmessung der Probedaten werden die Messungen so lange wie eingestellt wiederholt. Nach Beendigung der Messung wird für die Ermittlung eines Probenwerts ein Mittelwert der Probedaten gebildet.

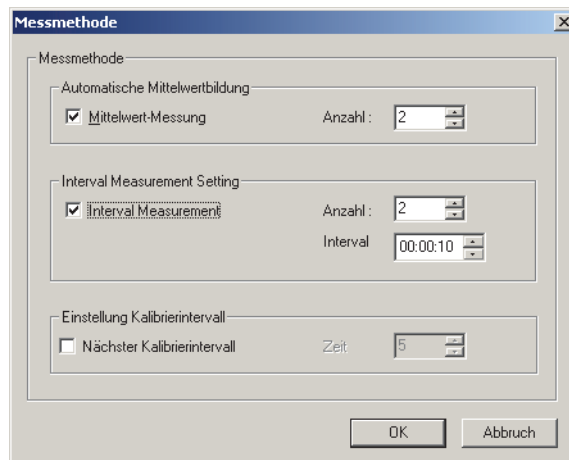



■ Dialogbox „Messmethode“

Siehe „Dialogbox „Messmethode““ auf Seite 62.

2.5.5 Durchführung einer Manuellen Proben-Mittelwertmessung

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

1. Wählen Sie *Messgerät - Mittelwertmessung - Probe Mittelwertmessung* in der Menüleiste. Die Dialogbox „Messung einer Probe mit Mittelwert“ erscheint.

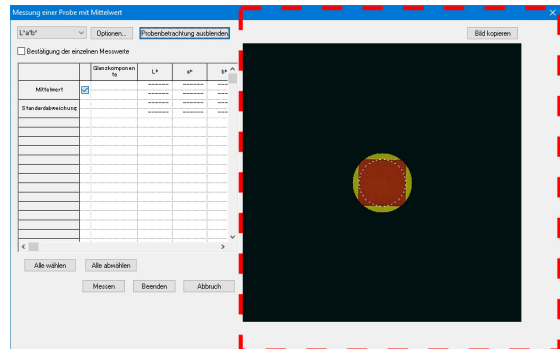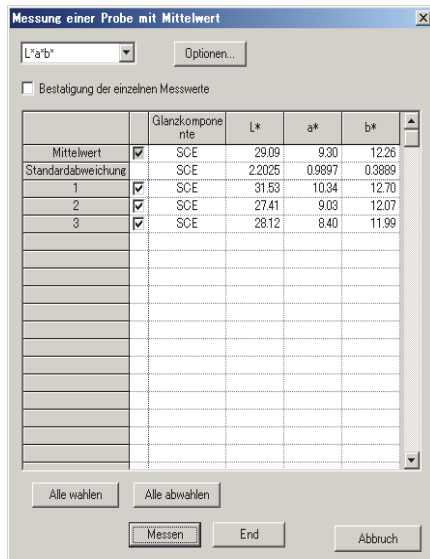

Wenn das CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist, können Sie durch Anklicken von Probenbetrachtung anzeigen die Probenbetrachtung öffnen (siehe rotes gestricheltes Rechteck oben), diese zeigt eine Echtzeitansicht des Messobjekts aus dem Inneren des Messgeräts, um die genaue Positionierung des Messobjekts zu erleichtern. Durch Anklicken von Probenbetrachtung ausblenden wird das Feld Probenbetrachtung ausgeblendet.

2. Um die Messung so oft wie gewünscht zu wiederholen, klicken Sie wiederholt auf die Schaltfläche „Messen“.

Wenn der Messmodus für Opazität/Haze ausgewählt wurde, werden die Messungen mit einem weißen und einem schwarzen Hintergrund durchgeführt.

Der Probenwert wird in der Dialogbox angezeigt.

Die Durchschnitts- und Standardabweichung wird berechnet und für jede Messung angezeigt. Die mit einem Haken markierten Daten werden für die Mittelwertberechnung verwendet. Deaktivieren Sie die Daten, die für die Mittelwertberechnung nicht berücksichtigt werden sollen, wie etwa abnormale Werte.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „End“.

Der Mittelwert wird als Probenwert im Listenfenster und an das grafische Objekt im Entwurf-Fenster angefügt.

Bei der hier durchgeführten Mittelwertbildung werden zuerst Mittelwerte der Spektralwerte oder XYZ Werte gebildet, um dann die Daten für die kolometrischen Werte zu bilden. Die statistische Mittelwertbildung erfolgt hingegen unter Berücksichtigung der einzelnen Spektralwerte oder XYZ-Werte einer jeden Messung (wie auf Seite 112 und 113 beschrieben). Daher unterscheiden sich die beiden Ergebnisse der Mittelwertbildung.


	Dateiname	Bezug Nr.	Vorgang
Bezug	[Retrieved Data]Bezug37 (2004/04/22 10:05:22)	-----	
1	1 (2004/04/22 10:06:37)	37	
2	[Mean]2 (2004/04/22 10:09:23)	37	

■ Dialogbox „Messung einer Probe mit Mittelwert“

Farbsystem Drop-down Liste:

Wählen Sie L*a*b*, XYZ, L*c*h, Hunter Lab, Yxy, L*u*v* oder L*u'v' als Farbsystem, das in der Liste angezeigt werden soll.

	&Glanzkomponente	Y	x	y	
Mittelwert	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.59	0.3132	0.3307
Standardabweichung		SCI	0.1400	0.000238	0.000273
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.66	0.3132	0.3309
2	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.36	0.3134	0.3307
3	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.78	0.3132	0.3313
4	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.51	0.3127	0.3302
5	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.57	0.3132	0.3307
6	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.47	0.3135	0.3307
7	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.78	0.3133	0.3306
8	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.62	0.3130	0.3307
9	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.45	0.3134	0.3306
10	<input checked="" type="checkbox"/>	SCI	97.66	0.3130	0.3307

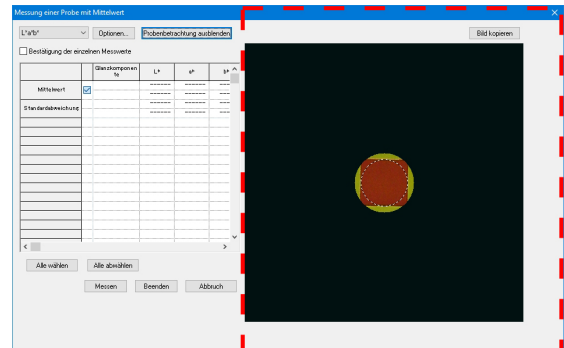

Wenn das CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist, wird das Feld Probenbetrachtung (rotes gestricheltes Rechteck oben) angezeigt, wenn Sie auf Probenbetrachtung anzeigen klicken.

Bestätigung der einzelnen Messwerte

Ist diese Option aktiviert, werden mit einem Haken versehene Daten als einzelner Probenwert an das Listenfenster und an das grafische Objekt im Entwurf-Fenster angefügt.

Option

Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird eine Dialogbox angezeigt, über die Optionen für die Mittelwertbildung eingegeben werden können.

Probenbetrachtung anzeigen/Probenbetrachtung ausblenden

(Wird nur angezeigt, wenn CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist)
Zeigt/verbirgt das Feld Probenbetrachtung.

Bild kopieren (im Feld Probenbetrachtung)

Kopiert das Probenbetrachtungsbild in die Windows-Zwischenablage.

Messung

Alle wählen

Alle Probanddaten werden aktiviert und ausgewählt.

Alle abwählen

Alle Probanddaten werden freigegeben.

■ Dialogbox „Optionen der Mittelwertmessungen“

- Änderungen an den Einstellungen in dieser Dialogbox haben keine Auswirkungen auf diese Messung. Sie werden beim nächsten Öffnen der Dialogbox „Bezug Mittelwertmessung“ oder „Probe Mittelwertmessung“ wirksam.

Optionen der Mittelwertmessungen

Inspektion

Automatisches Ende der Messungen bei einer Standardabweichung mit unteren Wert.

Standardabweichung: 1

Löschen von Ausreißern

Löscht die maximalen und minimalen Werte.

SMC Eine Gruppe mit Daten, die der Anzahl der gültigen Daten entsprechen, wird erstellt und die Erstellung wird automatisch beendet, wenn die minimale Standardabweichung gleich oder kleiner als der Grenzwert wird.

Anzahl der gültigen Daten 3

Standardabweichung 0,40

Eingabefelder für Kommentar

Vor der Messung zeigen

Nach der Messung zeigen

Die Einstellungen werden bei der nächsten Durchführung einer Mittelwertmessung aktiviert.

OK Abbruch

Inspektion

Automatisches Ende der Messungen bei einer Standardabweichung mit unteren Wert

Wird diese Option aktiviert, wird die Messung automatisch beendet, wenn die Standardabweichung unter den Schwellenwert fällt.

Der Eingabebereich beträgt zwischen 0.001 und 1.

Wurde „Löschen von Ausreißern“ eingestellt, wird die Standardabweichung nach Ausführung von „Löschen von Ausreißern“ bestimmt.

Löschen von Ausreißern

Löscht die maximalen und minimalen Werte

Wird diese Option aktiviert, werden die Höchst- und Mindestwerte während der manuellen Mittelwertbildung überwacht und die Daten für die Mittelwertbildung bestimmt, nachdem die Höchst- und Mindestwerte vom Ergebnis der Mittelwertbildung gelöscht werden.

Mit dieser Option wird die manuelle Mittelwertbildung erst beendet, wenn die Messung mindestens dreimal wiederholt wurde. Die Daten der Höchst- und Mindestwerte werden in Rot angezeigt und können nicht ausgewählt werden.

SMC (deaktiviert, wenn das angeschlossene Messgerät CR-5 oder CR-400/410 ist)

Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine statistische Messkontrolle durchgeführt und der Messablauf wird automatisch beendet, wenn $\sigma\Delta E \cdot ab$, was der angegebenen Anzahl gültiger Daten entspricht, gleich oder kleiner als der angegebene Standardabweichungswert ist.

- Wurde das Maximum der angegebenen Anzahl gültiger Daten + 4 Messungen durchgeführt, ohne die angegebene Anzahl gültiger Daten sowie die Standardabweichung einzuhalten, erscheint eine Fehlermeldung und der Messablauf wird beendet, ohne dass dem Dokument Messdaten hinzugefügt werden.

Eingabefenster für Kommentar

Geben Sie ein, ob das Eingabefenster für Kommentar vor oder nach der Messung angezeigt werden soll.

2.5.6 Überspielen der Probandaten vom Messgerät


Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn das Spektralphotometer (außer der CM-3000-Serie, CM-36dG-Serie) oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

Die im Speicher des Messgeräts gespeicherten Probandaten können in die SpectraMagic NX-Software geladen werden. Werden Bezugsdaten mit den zu überspielenden Probandaten verknüpft, werden diese Bezugsdaten ebenfalls überspielt.

Um auf die vom Messgerät zum Zeitpunkt der Messung festgelegte Messwertanzahl zugreifen zu können, muss „Datennummer“ aus der Messgerätegruppe als einer der ausgewählten Inhalte in der Dialogbox „Listen Merkmal“ enthalten sein. (Siehe Seite 49.)

1. Wählen Sie *Messgerät - Upload/Download - Upload Proben* in der Menüleiste.


Ist der CM-2600d/2500d oder der CM-700d/600d angeschlossen und die Anzahl der Datenbanken für die Datei noch nicht durch die Messung eingestellt, erscheint die Dialogbox „Datenbank“. Für Details zur Reiheneinstellung siehe Seite 57.

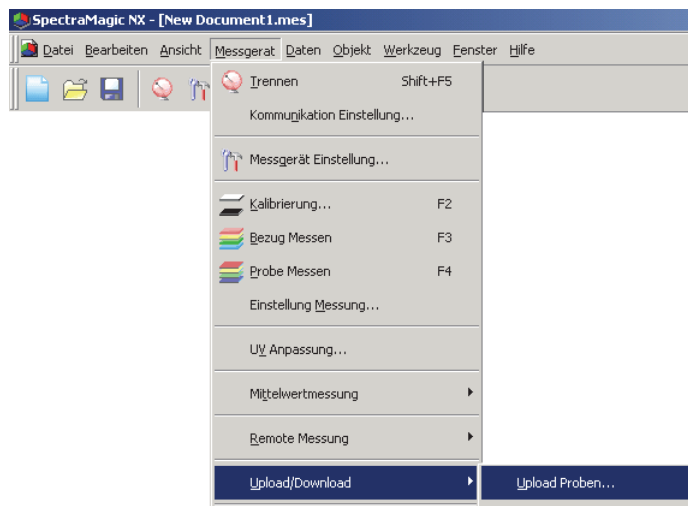

Ist der CM-26dG/26d/25d, der CM-2600d/2500d oder der CM-2500c angeschlossen, erscheint die Dialogbox „Upload Setting“.

Handelt es sich bei der ROM-Version des CM-2600d/2500d um Vers. 1.21, wird die Sprachumgebung des Messgeräts ebenfalls angezeigt.

Bestimmen Sie die Spracheinstellung für das Messgerät und die Parameter des Daten-Uploads. Klicken Sie auf OK.

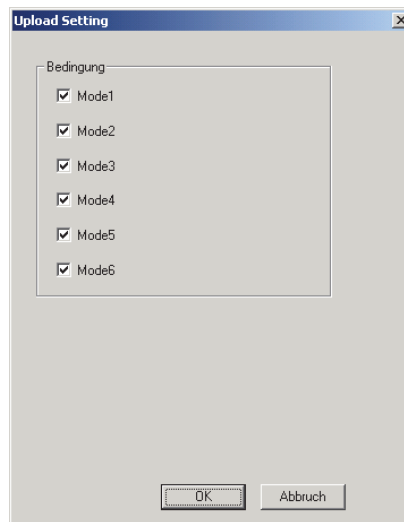

Anzeige der Proben, wenn der CM-2600d/2500d angeschlossen ist

2. Upload beginnt.

Sobald der Upload beendet ist, erscheint die Dialogbox Probewert zum Upload. Markierte Daten werden überspielt. Deaktivieren Sie alle nicht benötigten Daten.

Wenn das CM-26dG/26d/25d angeschlossen ist und die Anzahl der Reihen auf 2 eingestellt ist, wählen Sie die gewünschte BankID („SCIE“ für Gruppeneigenschaften: SCI/SCE oder „OPAZITÄT“ für Gruppeneigenschaften: Weiß/Schwarz) aus der Pulldown-Liste „BankID“.

Beachten Sie, dass die Daten unter folgenden Umständen nicht markiert werden können:

- Wenn es sich bei den mit den Probandaten verknüpften Bezugsdaten um Farbmessdaten handelt und sich die Einstellungen für Beobachter und Lichtart von den zuvor in der SpectraMagic NX gemachten Einstellungen unterscheiden.
- Wenn es sich beim angeschlossenen Messgerät um das CR-5 handelt und sich die Einstellungen für Beobachter und Lichtart von den zuvor in der SpectraMagic NX gemachten Einstellungen unterscheiden.
- Die Anzahl der Reihen oder Gruppeneigenschaften unterscheidet sich von den Einstellungen in der Datei.
- Das angeschlossene Gerät ist das CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d oder CM-700d/600d und die Anzahl der Reihen oder Gruppeneigenschaften (nur CM-26dG/26d/25d) für die zu ladenden Daten unterscheidet sich von der Einstellung für verknüpfte Bezugsdaten.

- Das angeschlossene Instrument ist das CM-25cG oder CM-26dG und der Messmodus für die Probandaten oder den verknüpften Bezug ist „Nur Glanzmessung“.

	Mode Nr.	Probe Nr.	L*	a*	b*	Datum	Zeit	Bezug Nr.	Glanz Komp.	
1	<input type="checkbox"/>	Mode1	1	83.00	-0.66	4.34	2004/04/16	00:00	6	SCE
2	<input type="checkbox"/>	Mode1	2	96.88	-0.02	-0.11	2004/04/16	00:00	6	SCE
3	<input type="checkbox"/>	Mode6	1	99.02	-0.00	-0.47	2004/04/20	00:00	0	SCI
				96.87	0.00	-0.37				SCE
4	<input type="checkbox"/>	Mode6	2	98.99	-0.02	-0.39	2004/04/20	00:00	0	SCI
				96.81	-0.01	-0.28				SCE
5	<input type="checkbox"/>	Mode6	3	99.12	-0.04	-0.42	2004/04/20	00:00	0	SCI
				96.96	-0.04	-0.34				SCE
6	<input type="checkbox"/>	Mode6	4	99.10	-0.02	-0.44	2004/04/20	00:00	0	SCI
				96.94	-0.01	-0.34				SCE
7	<input type="checkbox"/>	Mode6	5	99.07	0.04	-0.42	2004/04/20	00:00	0	SCI
				96.91	-0.03	-0.35				SCE
8	<input type="checkbox"/>	Mode6	6	99.10	0.00	-0.42	2004/04/20	00:00	0	SCI
				96.96	0.02	-0.34				SCE
9	<input type="checkbox"/>	Mode6	7	99.11	-0.03	-0.42	2004/04/20	00:00	0	SCI
				96.95	-0.03	-0.33				SCE
				99.09	0.01	-0.42				SCI

Anzeige der Proben, wenn der CM-2600d/2500d angeschlossen ist

3. Durch Klicken auf die Schaltfläche OK werden die Daten im Listenfenster und an das grafische Objekt im Entwurf-Fenster angefügt.


■ Dialogbox „Upload Setting“ (nur wenn der CM-2600d/2500d oder der CM-2500c angeschlossen ist)

Bedingung

Die Daten werden je nach Markierung abgerufen.

Spracheinstellung des Messgeräts

Messgeräte mit ROM Version 1.21 verfügen über eine Sprachauswahl-Funktion.

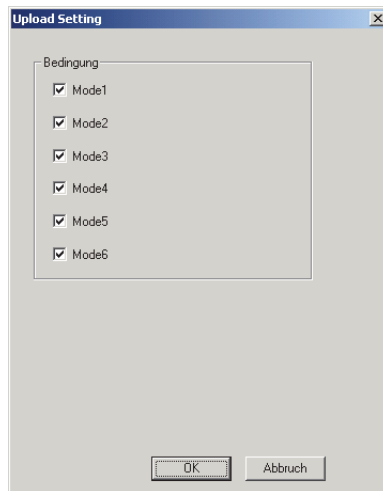

Messung

■ **Dialogbox „Probewert zum Upload“ (nur wenn der CM-2600d/2500d, der CM-2500c, CM-25cG, der CM-26dG/26d/25d, der CM-700d/600d oder der CM-5/CR-5 angeschlossen ist)**

BankID (nur CM-26dG/26d/25d): Wählen Sie die gewünschte BankID („SCIE“ für Gruppeneigenschaften: SCI/SCE oder „OPAZITÄT“ für Gruppeneigenschaften: Weiß/Schwarz).

Alles Auswählen: Alle Probanddaten werden aktiviert und ausgewählt.

Alles Abwählen: Alle Probanddaten werden abgewählt.

	Mode Nr.	Probe Nr.	L*	a*	b*	Datum	Zeit	Bezug Nr.	Glanz Komp.
1	Mode1	1	83.00	-0.66	4.34	2004/04/16	00.00	6	SCE
2	Mode1	2	96.88	-0.02	-0.11	2004/04/16	00.00	6	SCE
3	Mode6	1	99.02	-0.00	-0.47	2004/04/20	00.00	0	SCI
			96.67	0.00	-0.37				SCE
4	Mode6	2	98.99	-0.02	-0.39	2004/04/20	00.00	0	SCI
			96.81	-0.01	-0.28				SCE
5	Mode6	3	99.12	-0.04	-0.42	2004/04/20	00.00	0	SCI
			96.96	-0.04	-0.34				SCE
6	Mode6	4	99.10	-0.02	-0.44	2004/04/20	00.00	0	SCI
			96.94	-0.01	-0.34				SCE
7	Mode6	5	99.07	-0.04	-0.42	2004/04/20	00.00	0	SCI
			96.91	-0.03	-0.35				SCE
8	Mode6	6	99.10	0.00	-0.42	2004/04/20	00.00	0	SCI
			96.96	0.02	-0.34				SCE
9	Mode6	7	99.11	-0.03	-0.42	2004/04/20	00.00	0	SCI
			96.95	-0.03	-0.33				SCE
			99.09	0.01	-0.42				SCI

Anzeige der Probanddaten, wenn der CM-2600d angeschlossen ist

2.5.7 Anzeige der Dateneigenschaften


Sie können die Eigenschaften der im Listenfenster ausgewählten Daten anzeigen.

1. Wählen Sie die Daten im Listenfenster.

Um die Daten auszuwählen, die aufgelistet werden sollen, siehe Seite 115. Um die Bezugsdaten auszuwählen, öffnen Sie Alle Daten - Bezug im Baumdiagramm und wählen Sie die Daten in der angezeigten Datengruppe.

2. Wählen Sie *Daten -Dateneigenschaften* in der Menüleiste.


Die Dialogbox „Daten Eigenschaft“ erscheint.

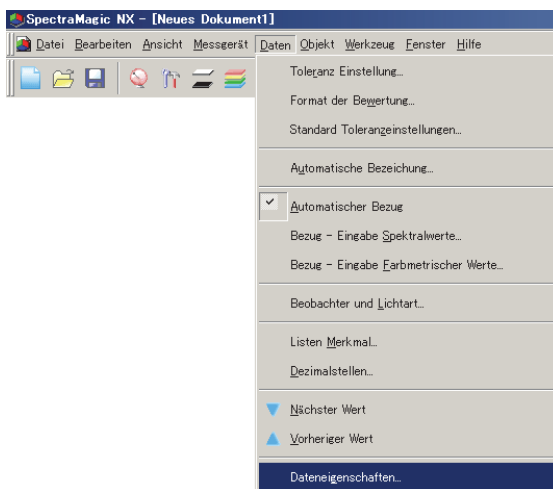

Zusätzlich zur Auswahl über die Menüleiste können Sie Dateneigenschaften auch auswählen, indem Sie die Daten mit der rechten Maustaste im Listenfenster anklicken und den Befehl aus dem angezeigten Kontextmenü auswählen. Sie können die Dialogbox „Daten Eigenschaft“ durch Doppelklicken auf die Daten im Listenfenster anzeigen. Werden zwei oder mehr Daten im Listenfenster ausgewählt, können Sie zwischen den ausgewählten Daten mit den Schaltflächen „Vorherige“ und „Nächste“ hin und her wechseln.

3. Legen Sie die Dateneigenschaften wie benötigt fest.

■ Dialogbox „Daten Eigenschaft“

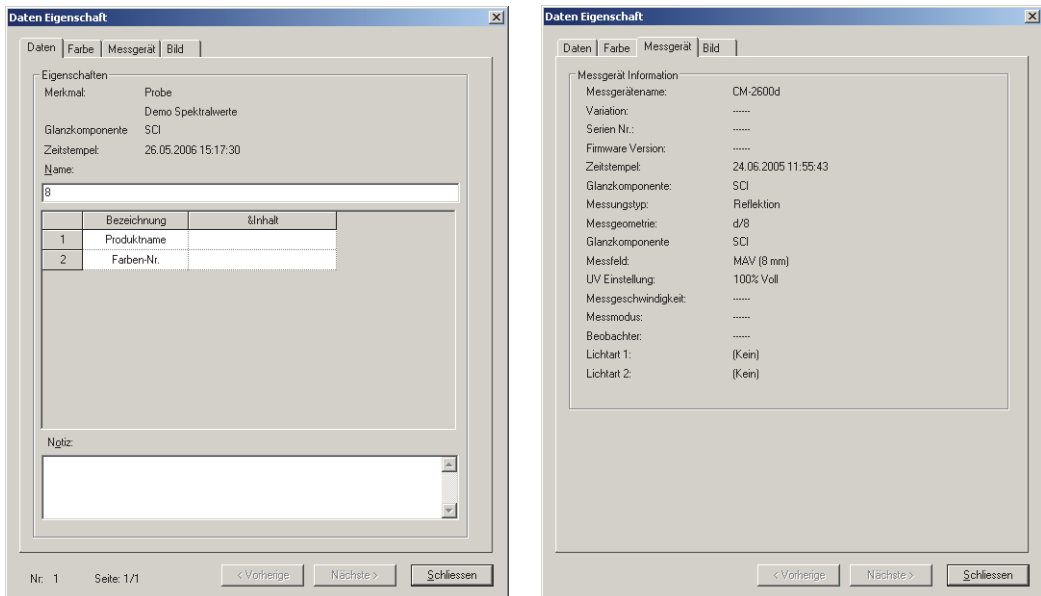

Die folgenden Eigenschaften können bearbeitet oder geändert werden.

Mit einem © gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Registerkarte „Daten“

- Name
- Inhalt (der zusätzlichen Dateninformation) ©
- Notiz

Registerkarte „Farbe“ ©

- Registerkarte „Visuelle Bewertung“
- Farbvorschau

Für Details zu diesen Parametern, siehe Seite 108.

Registerkarte „Bild“

- Bild-Datei
- Bild-Positionsmarkierung
- Farbe der Markierung


Für Details zu diesen Parametern, siehe Seite 109.

2.5.8 Verwendung der visuellen Bewertung von Daten ②

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

1. Wählen Sie „Visuelle Bewertung“ auf der Registerkarte „Farbe“ in der Dialogbox „Daten Eigenschaft“.


Wählen Sie eine Einstellung aus den Folgenden aus: „Keine“, „OK“, „NG“ und „Warning“. Sie können die Funktion so einstellen, dass das Ergebnis der eingestellten visuellen Bewertung Auswirkungen auf die Gesamtbewertung hat. Mehr zum Einstellvorgang finden Sie auf Seite 92.

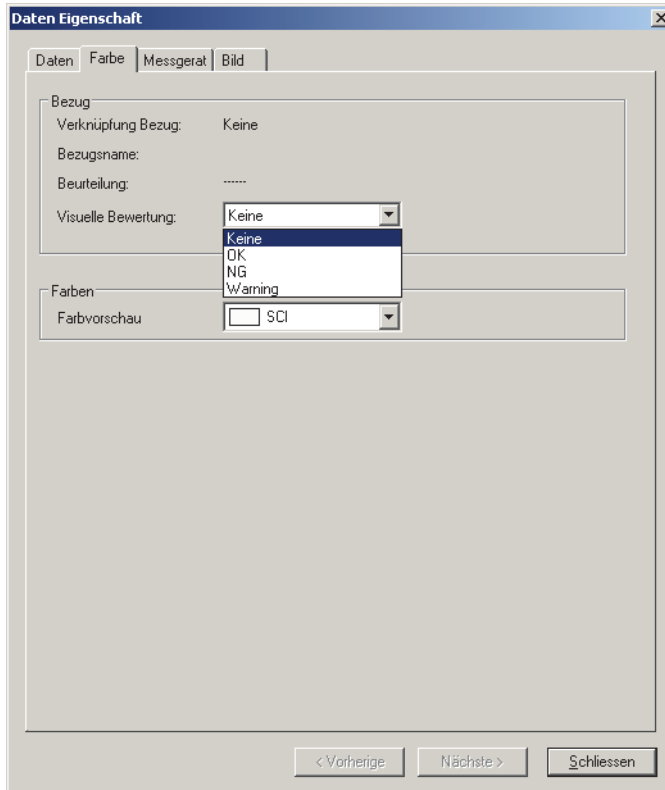

2.5.9 Verknüpfung eines Bilds mit den Daten


1. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ im Bild-Register der Dialogbox „Daten Eigenschaft“. Wählen Sie die Bilddatei direkt in der Dialogbox für die Auswahl der zu öffnenden Datei.

Die ausgewählte Bilddatei wird angezeigt. Sie können eine Datei entweder im JPEG oder BMP-Dateiformat auswählen. Beachten Sie, dass die SpectraMagic NX-Software die Bilddatei selbst nicht speichert, sondern sich nur den Dateipfad merkt. Ändern Sie den Dateinamen oder das Verzeichnis der Bilddatei nicht mit Internet Explorer oder einer anderen Software.

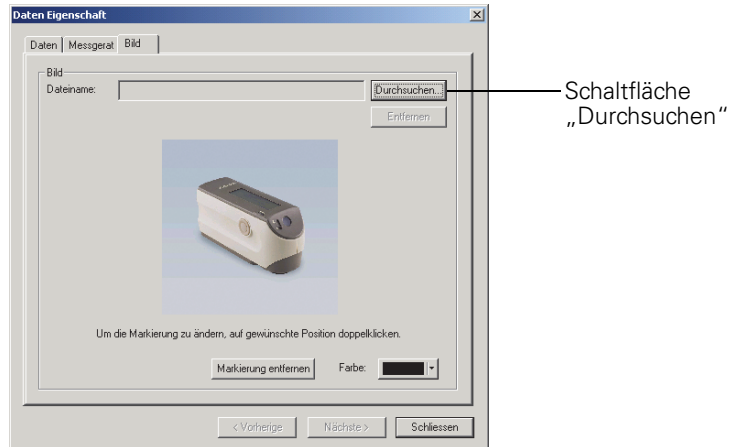

Einstellung einer Positionsmarkierung

Doppelklicken Sie auf die Stelle, an der Sie eine Markierung im Bild anbringen wollen. Eine Markierung erscheint an dieser Stelle. Pro Bild kann nur eine Markierung gesetzt werden. Wollen Sie eine zweite Markierung an einer anderen Stelle setzen, bewegt sich die Markierung zu dieser Stelle. Beachten Sie, dass die SpectraMagic NX-Software nicht wirklich eine Markierung in der Bilddatei einzeichnet, sondern sich lediglich die Position der Markierung merkt.

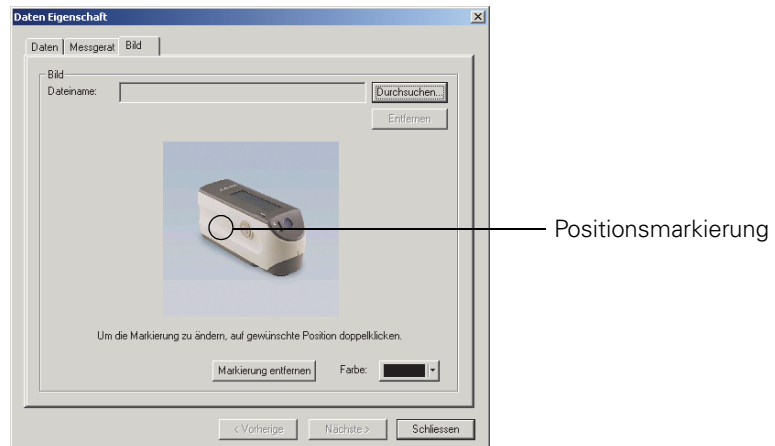

■ Dialogbox „Daten Eigenschaft“

Entfernen

Die festgelegte Bildeinstellung wird abgebrochen.

Markierung entfernen

Die Markierung wird aus dem Bild entfernt.


Farbe

Die Farbe der Markierung kann geändert werden.

Um eine Farbe einzustellen, siehe Seite 158.

2.6 Arbeiten im Listenfenster


Im Listenfenster werden Probanddaten aufgelistet. Wählen Sie *Ansicht - Listenfenster* in der Menüleiste, um das Listenfenster anzuzeigen oder auszublenden.

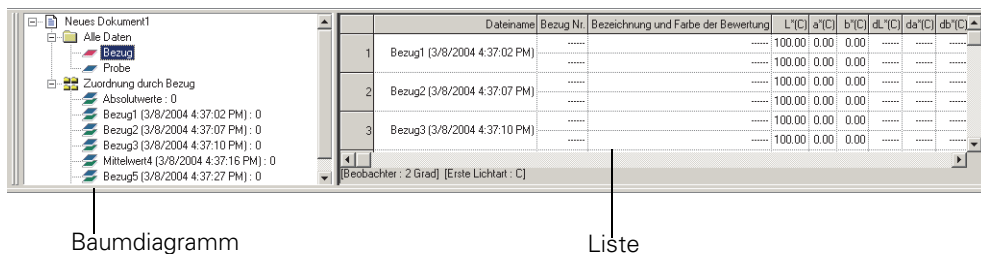

2.6.1 Baumdiagramm

Das Baumdiagramm im Listenfenster enthält die folgenden Positionen.

Dateiname des Dokuments

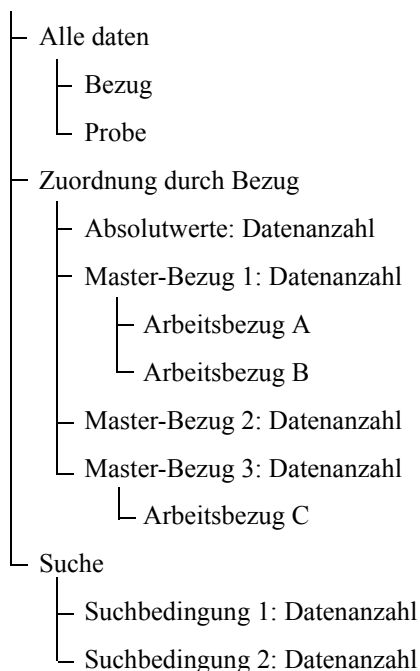

Arbeiten im Listenfenster

Der Ordner Zuordnung durch Bezug enthält Datengruppen, die nach Bezugsdaten sortiert sind sowie eine Datengruppe, die nicht mit anderen Bezugsdaten verknüpft ist (d.h. Absolutwert-Messdaten). Wenn Bezugsdaten eingetragen werden, wird eine neue „Bezugsdatengruppe“ erstellt. Erstellt man eine Dokumentendatei, wird eine „Absolutdatengruppe“ erstellt.

Im Ordner „Suche“ erscheint eine Datengruppe, welche die in der Dialogbox „Suche“ festgelegte Bedingung erfüllt.

2.6.2 Liste

Mit dem Befehl „Auflisten“ werden die in der Datengruppe enthaltenen Daten aus dem Baumdiagramm aufgelistet. Jede Position wird gemäß der auf Seite 47 festgelegten Listeninhalte angezeigt.

Die Punkte x, y, u', v', Δx, Δy, Δu' und Δv' werden mit vier Dezimalstellen angezeigt. Andere Farbmessdaten werden mit zwei Dezimalstellen angezeigt.

Die Anzahl an Dezimalstellen kann geändert werden. Für Details siehe Seite 61.

Die SpectraMagic NX-Software verbessert die Rechengenauigkeit, da interne Berechnungen mit präziseren Zahlen durchgeführt werden als tatsächlich angezeigt. Durch Rundung oder Farbsystemkonversion kann die am wenigsten signifikante angezeigte Ziffer folglich um eine Ziffer von der am Gerät angezeigten abweichen.

Ist die Glanzkomponente auf SCI + SCE eingestellt, wird ein Wert in zwei Zeilen dargestellt. Wenn das CM-512m3A angeschlossen ist, wird ein Wert in drei Zeilen angezeigt. Mit dem Befehl „Auflisten“ werden die Daten daher durch automatische Einstellung der Zeilenanzahl je nach Bedingungen und Messgerät aufgelistet.

Je nach ausgewählter Datengruppe variieren der Inhalt des Listenfensters und die Funktion der grafischen Objekte im Entwurf-Fenster wie folgt:

■ Alle Daten - Bezug

Alle in der Dokumentendatei bestehenden Bezugsdaten werden aufgelistet.

Dateiname	Bezug Nr.	Bezeichnung und Farbe der Bewertung	L*(C)	a*(C)	b*(C)	dL*(C)	da*(C)	db*(C)
Bezug1 (3/8/2004 4:37:02 PM)	1		100.00	0.00	0.00			
Bezug2 (3/8/2004 4:37:07 PM)	2		100.00	0.00	0.00			
Bezug3 (3/8/2004 4:37:10 PM)	3		100.00	0.00	0.00			


Funktionen der grafischen Objekte

Absolutwert-Grafik, xy Farbtafel	Die Verteilung aller Daten in der Liste wird angezeigt.
Farbdifferenz-Grafik	Die ausgewählten Daten (der letzte Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) werden angezeigt.
Spektralgrafik	Die ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) werden angezeigt (ohne Differenzangabe).
Trend-Grafik/Histogramm	Alle Daten in der Liste werden angezeigt.
Bild	Das Bild der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.
Zahlenobjekt mit Anzeigemerkmale für Bezug	Der Zahlenwert der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.
Zahlenobjekt mit Anzeigemerkmale für Probe	Nicht angezeigt.

Arbeiten im Listenfenster

■ **Alle Daten - Probe**

Alle in der Dokumentendatei bestehenden Probandaten werden aufgelistet.

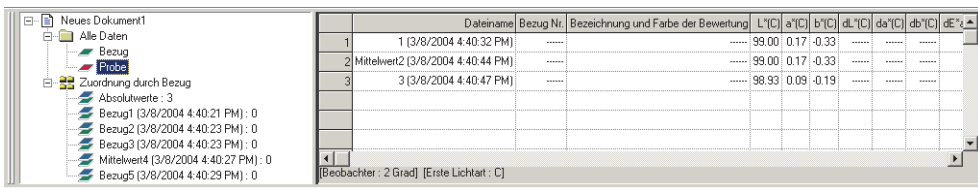


Funktionen der grafischen Objekte

Absolutwert-Grafik, xy Farbtafel	Die Verteilung aller Daten in der Liste wird angezeigt.
Farbdifferenz-Grafik	Nicht angezeigt.
Spektralgrafik	Die ausgewählten Daten werden angezeigt (ohne Differenzangabe).
Trend-Grafik/Histogramm	Alle Daten in der Liste werden angezeigt.
Bild	Das Bild der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.
Zahlenobjekt mit Anzeigemerkmale für Bezug	Nicht angezeigt.
Zahlenobjekt mit Anzeigemerkmale für Probe	Der Zahlenwert der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.

■ **Zuordnung durch Bezug - Absolutwerte**

Von allen Probandaten in der Dokumentendatei werden nur jene Probandaten aufgelistet, die nicht mit Bezugsdaten verknüpft sind (d.h. Absolutwert-Messdaten).

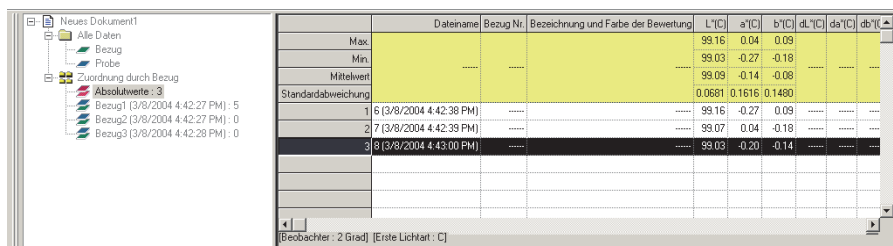

Statistischer Wert

Die Statistik der absoluten Daten wird angezeigt. Die Statistik wird angezeigt, wenn Liste - Kategorienliste - Zeige Statistik im Register „Datenliste“ der Dialogbox „Einstellung der Anzeige“ aktiviert wird. Um diese Dialogbox aufzurufen, wählen Sie *Werkzeug - Einstellung Ansichten* in der Menüleiste. Die Anzeige kann für jede Option (z.B. Max., Min.) ein-oder ausgeschaltet werden. In der Statistikliste ist Scrollen nicht möglich.

Bei der hier durchgeführten Mittelwertbildung wird der Mittelwert der Farbmessdaten für jeden Wert ermittelt, der individuell nach seiner Spektralreflexion oder den XYZ-Daten berechnet wurde. Bei der manuellen Mittelwertmessung (siehe Seite 100) und bei der Mittelung von Listendaten (siehe Seite 118) erfolgt jedoch zuerst eine Mittelung der spektralen Reflexion bzw. der XYZ-Daten. Das Ergebnis dieser Mittelung wird anschließend zur Berechnung der Farbmessdaten verwendet. Daher können die Ergebnisse dieser beiden Berechnungsarten voneinander abweichen.

Arbeiten im Listenfenster

Funktionen der grafischen Objekte

Absolutwert-Grafik, xy Farbtafel	Die Verteilung aller Daten in der Liste wird angezeigt.
Farbdifferenz-Grafik	Nicht angezeigt.
Spektralgrafik	Die ausgewählten Daten werden angezeigt (ohne Differenzangabe).
Trend-Grafik/Histogramm	Alle Daten in der Liste werden angezeigt.
Bild	Das Bild der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.
Zahlenobjekt mit Anzeigemerkmale für Bezug	Nicht angezeigt.
Zahlenobjekt mit Anzeigemerkmale für Probe	Der Zahlenwert der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.

■ **Zuordnung durch Bezug - Bezug ****

Von allen Probanddaten in der Dokumentendatei werden nur jene Probanddaten aufgelistet, die mit den festgelegten Bezugsdaten verknüpft sind.

Verknüpfte Bezugsdaten

Die verknüpften Bezugsdaten werden angezeigt, wenn Liste - Kategorienliste - Zeige verbundene Bezüge im Register „Datenliste“ der Dialogbox „Einstellung der Anzeige“ aktiviert wird. Um diese Dialogbox anzuzeigen, wählen Sie *Werkzeug - Einstellung Ansichten* in der Menüleiste. Scrollen ist in den Zeilen der verknüpften Bezugsdaten nicht möglich.

Statistischer Wert

Die Statistikwerte der mit den Bezugsdaten verknüpften Probanddaten werden angezeigt. Die Statistik wird angezeigt, wenn Liste - Kategorienliste - Zeige Statistik im Register „Datenliste“ der Dialogbox „Einstellung der Anzeige“ aktiviert wird. Um diese Dialogbox anzuzeigen, wählen Sie *Werkzeug - Einstellung Ansichten* in der Menüleiste. Die Anzeige kann für jede Option (z.B. Max., Min.) ein-oder ausgeschaltet werden. Scrollen ist in den Statistikzeilen nicht möglich.

Bei der hier durchgeführten Mittelwertbildung wird der Mittelwert der Farbmessdaten für jeden Wert ermittelt, der individuell nach seiner Spektralreflexion oder den XYZ-Daten berechnet wurde. Bei der manuellen Mittelwertmessung (siehe Seite 100) und bei der Mittelung von Listendaten (siehe Seite 118) erfolgt jedoch zuerst eine Mittelung der spektralen Reflexion bzw. der XYZ-Daten. Das Ergebnis dieser Mittelung wird anschließend zur Berechnung der Farbmessdaten verwendet. Daher können die Ergebnisse dieser beiden Berechnungsarten voneinander abweichen.

Arbeiten im
Listenfenster


Funktionen der grafischen Objekte

Absolutwert-Grafik, xy Farbtafel	Die Verteilung aller Daten in der Liste wird angezeigt.
Farbdifferenz-Grafik	Die Verteilung aller Daten in der Liste wird angezeigt. (In der $\Delta L*a*b*$ Grafik werden Kontrast-Farbton und Kontrast-Sättigung angezeigt.)
Spektralgrafik	Bezugsdaten und ausgewählte Daten werden angezeigt (mit Differenzangabe).
Trend-Grafik/Histogramm	Alle Daten in der Liste werden angezeigt (Anzeige der Referenzzeile).
Bild	Das Bild der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.
Zahlenobjekt mit Anzeigemerkmale für Bezug	Die Bezugsdaten werden angezeigt.
Zahlenobjekt mit Anzeigemerkmale für Probe	Der Zahlenwert der ausgewählten Daten (der erste Datenwert in der Liste, wenn mehr als zwei Daten ausgewählt werden) wird angezeigt.

2.6.3 Bearbeitung der Listendaten


■ Auswahl der Listendaten

Wird der Mauszeiger über die Spalte am äußerst linken Rand (Zahlenspalte) in der Liste gestellt, ändert sich dessen Form und aus dem Zeiger wird ein Pfeil. Klicken Sie mit diesem Pfeil auf die Listendaten, um die Daten auszuwählen. Um zwei oder mehr Daten auszuwählen, klicken Sie auf den ersten Wert und legen Sie den gewünschten Bereich fest, indem Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten und gleichzeitig auf den letzten Wert klicken, oder klicken Sie nacheinander auf die gewünschten Daten und halten Sie dabei die Strg-Taste gedrückt. Sie können den Bereich aber auch durch Ziehen mit der Maus auswählen. Um nicht zusammenhängende Daten auszuwählen, halten Sie sowohl die Umschalt- wie auch die Strg-Taste gedrückt. Daten aus verschiedenen Ordnern können nicht ausgewählt werden.

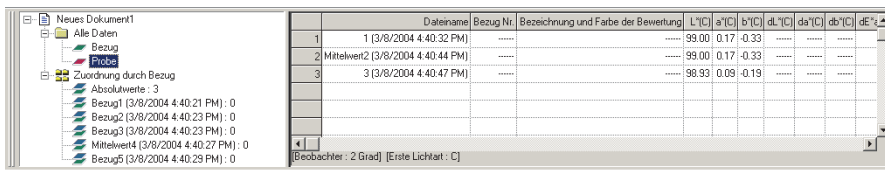

■ Kopieren der Listendaten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie *Kopieren* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die Daten aus und gehen dann auf *Bearbeiten - Kopieren* in der Menüleiste. Die kopierten Daten können dann in ein Tabellenkalkulationsprogramm, wie etwa Excel, eingefügt werden.

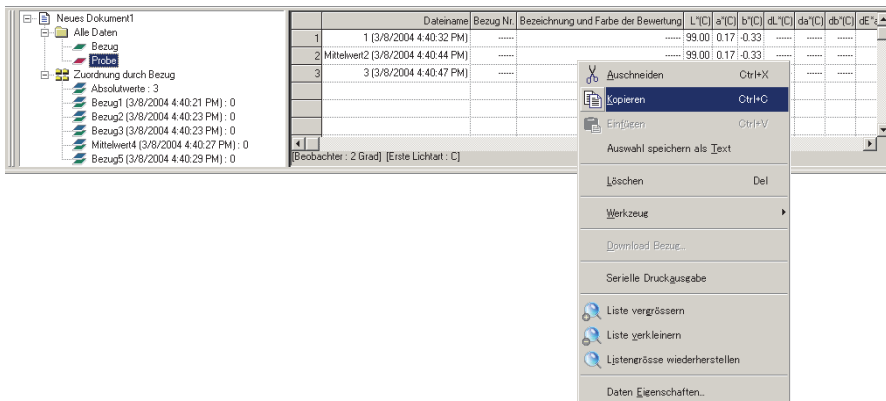

■ Ausschneiden von Listendaten

Klicken Sie in der Liste der Daten, die durch Auswahl von Alle Daten - Bezug oder Alle Daten - Probe angezeigt werden, mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie den Befehl *Ausschneiden* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die Daten aus und gehen dann auf *Bearbeiten - Ausschneiden* in der Menüleiste.

Die ausgeschnittenen Daten werden mit einer punktierten Linie in der Liste angezeigt. Werden die Daten irgendwohin kopiert, so werden die zuvor ausgeschnittenen Daten aus der Liste gelöscht.

Die ausgeschnittenen Daten können in ein Tabellenkalkulationsprogramm, wie etwa Excel, eingefügt werden.

■ Einfügen der Listendaten

Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie die Daten einfügen wollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Stelle und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü den Befehl *Einfügen*. Oder wählen Sie *Bearbeiten - Einfügen* in der Menüleiste. Sie können Daten nur einfügen, wenn Sie diese vorher kopiert haben. Daten können nicht in der selben Dokumentendatei, aus der Sie kopiert wurden, eingefügt werden.

■ Gleichzeitiges Kopieren und Einfügen der Listendaten

Die Listendaten können auch mittels Drag-and-drop kopiert oder verschoben werden. Um die Daten zu verschieben, wählen Sie die Daten aus und bewegen Sie den Mauszeiger an den Rand der ausgewählten Daten. Sobald sich die Form des Mauszeigers in ein Viereck verwandelt, ziehen Sie die Daten an die gewünschte Stelle, um die Daten zu verschieben. Wenn Sie Daten mittels Drag-and-drop verschieben und dabei gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt halten, werden die Daten kopiert und eingefügt. Wenn Sie Probanddaten aus einer nach Bezugsdaten sortierten Datengruppe in eine andere nach Bezugsdaten sortierte Datengruppe verschieben, ändert sich die Verknüpfung zwischen den Probanddaten und den Bezugsdaten.



■ Löschen der Listendaten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie *Löschen* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die Daten aus und gehen dann auf *Bearbeiten - Löschen* in der Menüleiste. Wird mehr als ein Wert ausgewählt, werden alle ausgewählten Daten gleichzeitig gelöscht. Wenn die Bezugsdaten gelöscht werden, verlieren die mit den Bezugsdaten verknüpften Probanddaten ihre Merkmale und werden zu Absolutdaten.

■ Sortieren der Listendaten

Die Listendaten können je nach Listeninhalt sortiert werden. Daten können zum Beispiel je nach ΔE^*ab -Wert in aufsteigender Reihenfolge geordnet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü den Befehl *Sortieren*. Oder wählen Sie *Werkzeug - Sortieren* in der Menüleiste. Die zu sortierenden Daten sind die Listendaten in der Liste. Wird *Sortieren* ausgewählt, erscheint die Dialogbox Sortierung.

Wenn die Listendaten zwei oder mehr Datenreihen besitzen, werden die unter Vorgabe-Glanzkomponente angegebenen Daten als Sortierungsschlüssel verwendet.

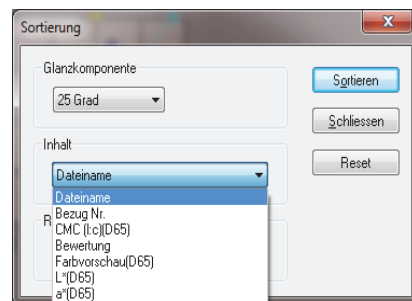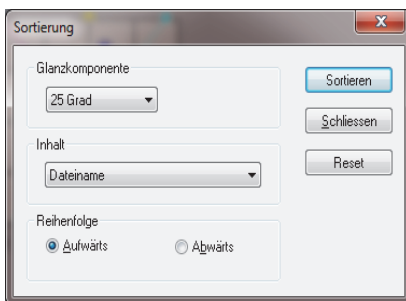

Kopieren, ausschneiden und einfügen kann nicht ausgeführt werden, nachdem die Listendaten sortiert wurden.

Wenn Sie kopieren, ausschneiden und einfügen wollen, löschen Sie die Einstellungen in der Dialogbox Sortieren.

■ Speicherung der Listendaten im Textformat

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie *Auswahl als Text sichern* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die Daten und gehen auf *Datei - Auswahl als Text sichern* in der Menüleiste. Die Daten werden als tabulatorgetrennter Text in einer Textdatei mit der Erweiterung „.txt“ oder als Datei mit einem Delimiter gespeichert, der in der Systemsteuerung festgelegt werden kann (Erweiterung: .csv).

■ Speichern der Listendaten im XML-Format

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie „Sichern der Listeninhalte als XML“ im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die Daten und gehen auf *Datei – Sichern der Listeninhalte als XML* in der Menüleiste.


Die Daten werden als XML-Datei mit der Erweiterung „.xml“ gespeichert.

2.6.4 Änderung der Verknüpfung mit Bezugsdaten


Einzelne aber auch alle Probanddaten können mit beliebigen Bezugsdaten verknüpft werden. Die Verknüpfung kann jederzeit geändert werden.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Daten und wählen Sie auf *Werkzeug- Bezug wechseln* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie die gewünschten Listendaten und gehen Sie auf *Werkzeug - Bezug wechseln* in der Menüleiste.


Wird der Befehl ausgewählt, erscheint die Dialogbox „Verknüpfung-Bezug“.

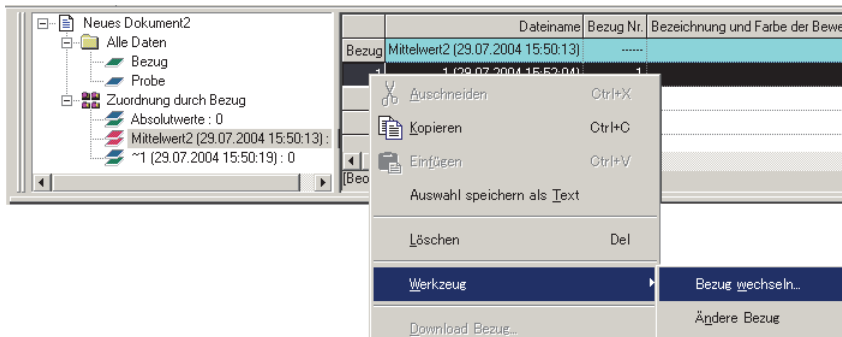

2. Legen Sie die Verknüpfung mit den Bezugsdaten fest.

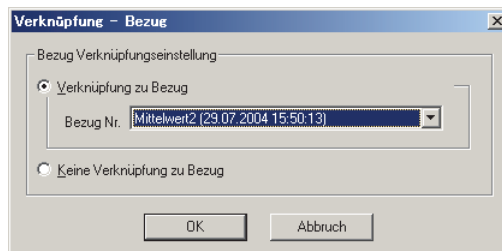

■ Dialogbox „Verknüpfung-Bezug“

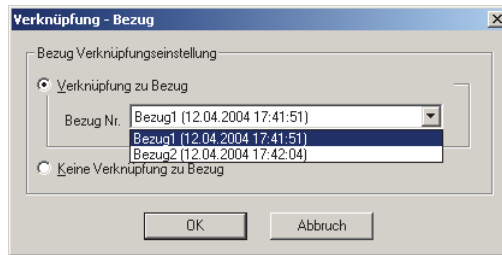

Bezug Verknüpfungseinstellung

Verknüpfung zu Bezug

Klicken Sie auf die Schaltfläche im Textfeld „Zahl“ und wählen Sie den Bezug aus dem angezeigten Fenster. Der ausgewählte Bezug wird als Bezugswert festgelegt, der für die Farbdifferenzmessung verwendet werden soll.

Keine Verknüpfung zu Bezug

Der ausgewählte Wert verliert seine Verknüpfung zu jedem Bezugswert. Die Daten werden zu Absolutdaten.


Sie können die Verknüpfung zu den Bezugsdaten auch durch Verschieben der Listendaten verändern (mittels Drag-and-drop). Für Details, siehe Seite 115.

2.6.5 Hinzufügen von Mittelwertdaten

Sie können die gewünschten Daten aus den Listendaten auswählen, den Mittelwert bilden und das Ergebnis als neuen Wert hinzufügen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten (markierten) Listendaten und wählen Sie auf *Werkzeug - Mittelwert* im angezeigten Kontextmenü. Oder wählen Sie mindestens einen Listenwert und gehen Sie auf *Werkzeug - Mittelwert* in der Menüleiste.

Eine Dialogbox mit der folgenden Meldung erscheint: „Sind Sie sicher gemittelte Werte hinzufügen?“

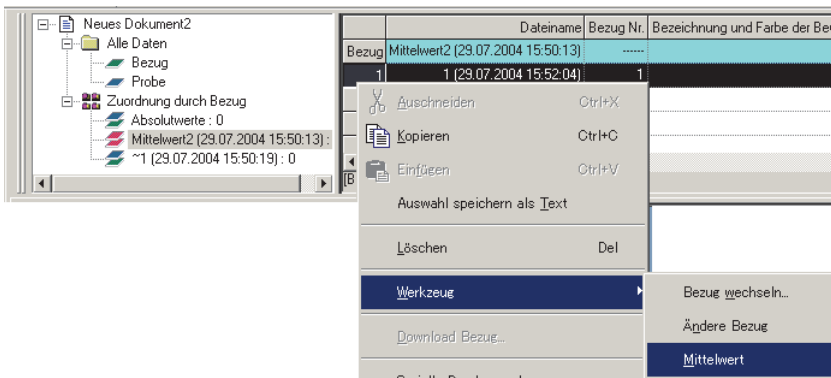


2. Klicken Sie auf „Ja“.

Der Mittelwert wird im Listenfenster angefügt.

Die hier durchgeführte Mittelwertberechnung bestimmt zuerst den Mittelwert der Spektralreflexion oder XYZ-Daten. Das Ergebnis wird anschließend für die Berechnung der Farbmessdaten verwendet. Auf der anderen Seite führt die Mittelwertberechnung, welche die auf den Seiten 112 und 113

beschriebenen statistischen Werte verwendet, eine Mittelung der Farbmessdaten aller Datenteile durch, die gemäß der Spektralreflexion oder der XYZ-Daten individuell berechnet wurden. Daher können die Ergebnisse dieser beiden Berechnungsarten voneinander abweichen.

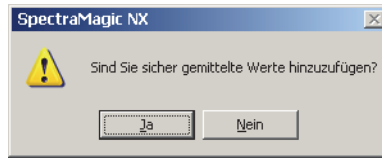

	Dateiname	Bezug Nr.	Bezeichnung und Farbe der Bewertung	L*(C)	a*(C)	b*(C)	dL*(C)	da*(C)	db*(C)	dE*a
1	1 (3/8/2004 4:51:25 PM)	99.06	-0.46	-0.22
2	2 (3/8/2004 4:51:26 PM)	99.06	-0.01	-0.23
3	3 (3/8/2004 4:51:27 PM)	99.05	-0.15	-0.05
4	Mittelwert4 (3/8/2004 4:54:43 PM)	99.05	-0.15	-0.05

[Beobachter : 2 Grad] [Erste Lichtart : C]

2.6.6 Suche nach Daten


Sie können die Datenliste nach den Daten durchsuchen, welche die festgelegte Bedingung erfüllen, und die Daten anzeigen.

Beachten Sie, dass Sie, wenn Dokumentdateien mit SpectraMagic NX Version 2.03 oder früher erstellt wurden, je nach Messgerät und Einstellungen möglicherweise die Liste nicht durchsuchen können.

1. Wählen Sie *Bearbeiten – Suche* in der Menüleiste.

Anstatt die Menüleiste zu verwenden, können Sie „Suche“ im Kontextmenü wählen, das durch Rechtsklick auf das Baumdiagramm im Listenfenster angezeigt wird.


Die Dialogbox „Suchen“ erscheint.

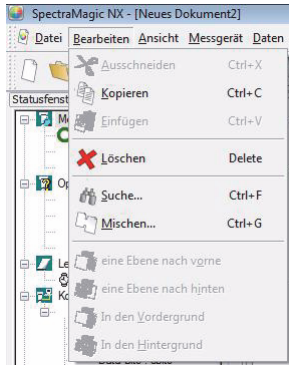

2. Legen Sie die Optionen für die Suche fest und klicken Sie auf die Schaltfläche Suche.

Die Bezeichnung der festgelegten Suchbedingung erscheint im Baumdiagramm im Listenfenster und die Daten, welche die Suchbedingung erfüllen, erscheinen in der Listenanzeige.

■ Dialogbox „Suche“

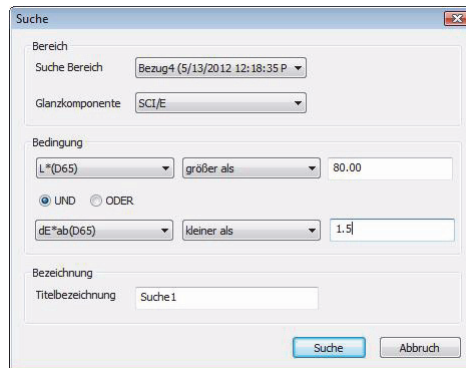

Bereich

Suche Bereich

Wählen Sie eine für die Suche zu verwendende Datengruppe.

Glanzkomponente

Sie können spezielle Gruppeneigenschaften als Suchbereich festlegen, je nach Datenbankeinstellung der Dokumentdatei.

Wenn beispielsweise die Datenbank auf 1 eingestellt ist, können Sie aus SCI/E, SCI und SCE auswählen.

Wenn Gruppeneigenschaften für die Anzahl der Datenbanken von 2 oder 3 gewählt werden, erscheinen die Daten, welche die Bedingung einer der Gruppeneigenschaften erfüllen, in der Liste.

Bedingung

Legen Sie die Bedingung für die Suche nach dem vorgegebenen Listeninhalt fest. Zwei Suchbedingungen können eingestellt werden, die durch eine UND/ODER-Bedingung verbunden werden können.

Name

Geben Sie eine Bezeichnung für die festgelegte Suchbedingung an. Dieser Name wird im Baumdiagramm im Listenfenster angezeigt.

	Dateiname	Bezug Nr.	dE*ab(D65)	Bewertung	L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	dL*(D65)	ds*(D65)	db*(D65)
1	1 (5/13/2012 12:09:16 PM)	---	---	---	99.07	-0.10	-0.03	---	---	---
2	2 (5/13/2012 12:16:24 PM)	1	0.03	---	99.06	-0.08	-0.07	0.01	-0.00	-0.03
3	3 (5/13/2012 12:16:36 PM)	1	0.02	---	99.06	-0.09	-0.05	0.01	-0.01	-0.01
4	4 (5/13/2012 12:17:04 PM)	1	0.04	---	99.05	-0.08	-0.07	0.00	-0.00	-0.04
5	5 (5/13/2012 12:18:58 PM)	5	0.02	---	67.88	-26.74	50.81	-0.01	0.01	-0.01
6	6 (5/13/2012 12:19:20 PM)	4	21.35	---	67.88	-26.74	50.82	5.59	17.99	10.04

Über „Suche“

■ Bearbeiten der Suchbedingung

Wenn Sie auf die Suchbedingung im Baumdiagramm rechtsklicken und Bearbeiten aus dem angezeigten Kontextmenü wählen, erscheint die Dialogbox „Suchen“. In dieser Dialogbox können Sie die aktuellen Sucheinstellungen bearbeiten.

■ Aktualisieren des Suchergebnisses

Wenn Sie auf die Suchbedingung im Baumdiagramm rechtsklicken und Aktualisieren aus dem angezeigten Kontextmenü wählen, wird die Suche gemäß der Suchbedingung wiederholt. Wenn Sie nach dem Festlegen der Suchbedingung neue Daten hinzufügen, können Sie die Suche mit den neuen Daten wiederholen.

Bitte beachten Sie: wenn Sie Beobachter/Lichtart ändern und dann Aktualisieren wählen, ist das Suchergebnis möglicherweise anders als das vorherige.


■ Löschen der Suchbedingung

Wenn Sie auf die Suchbedingung im Baumdiagramm rechtsklicken und Löschen aus dem angezeigten Kontextmenü wählen, oder wenn Sie die Suchbedingung im Baumdiagramm auswählen und dann *Bearbeiten - Löschen* in der Menüleiste wählen, wird die Suchbedingung gelöscht.

Die Daten in der Listenanzeige verschwinden zwar, aber die Daten selber bleiben in der Dokumentdatei.

2.6.7 Liste vergrößern/verkleinern

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste, um das Kontextmenü aufzurufen oder wählen Sie *Ansicht* in der Menüleiste. Wählen Sie den jeweiligen Befehl.

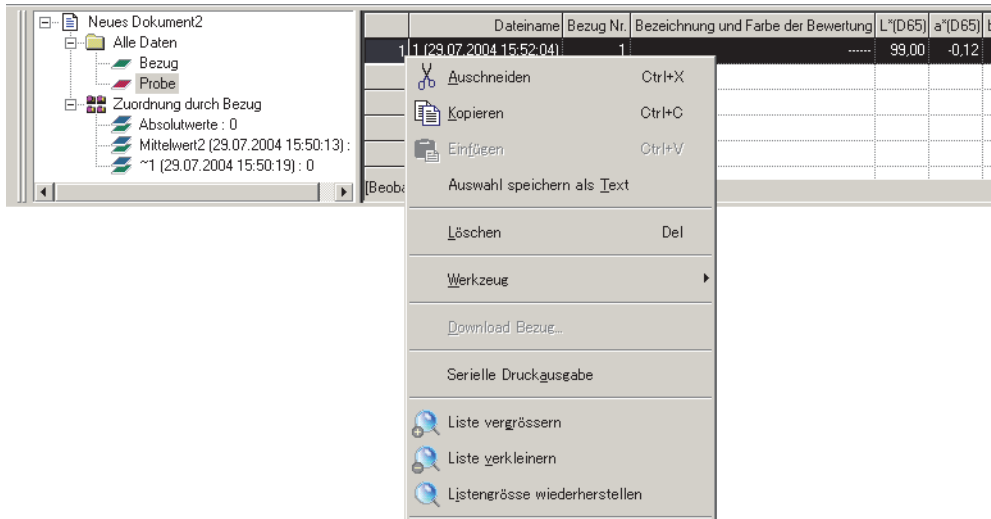

■ Liste vergrößern

1. Wählen Sie *Liste vergrößern*.

Die Liste wird vergrößert.

■ Liste verkleinern

1. Wählen Sie *Liste verkleinern*.

Die Liste wird verkleinert.

■ Listengröße wiederherstellen

1. Wählen Sie *Listengröße wiederherstellen*.

Die Größe der Liste wird wieder auf die Standardgröße eingestellt.

Die Standardgröße kann geändert werden. Für die Änderung der Standardgröße, siehe Seite 155.

2.7 Arbeiten im Entwurf-Fenster

Das Entwurf-Fenster zeigt die Daten als Grafiken. Die SpectraMagic NX-Software stellt verschiedene Grafikarten zur Auswahl, die wie gewünscht im Fenster platziert werden können. Das Entwurf-Fenster ist in zwei Anzeigenarten verfügbar: Display-Ansicht und Druck-Ansicht. Insgesamt können bis zu 10 Ansichten angezeigt werden. Verwenden Sie die Display-Ansicht, um für die Überprüfung der Messergebnisse am PC-Bildschirm grafische Objekte zu platzieren. Mit der Druckansicht können Sie grafische Objekte platzieren, um einen Testbericht auszudrucken. Mehr Informationen über grafische Objekte finden Sie auf Seite 219.

2.7.1 Bearbeitung des Entwurf-Fensters

Grafiken, Kurven und deren Komponenten werden grafische Objekte genannt.

Um grafische Objekte zu bearbeiten, stellen Sie das Entwurf-Fenster auf „Bearbeiten“.


1. Wählen Sie *Werkzeug - Einstellung Ansichten* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Einstellung der Anzeige“ erscheint.



2. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein.
3. Aktivieren Sie „Bearbeiten der Canvas Fenster erlauben“ und klicken Sie auf OK.
4. Aktivieren Sie in der Menüleiste die Funktion *Werkzeug - Bearbeiten Modus*.

Das Entwurf-Fenster geht nun in Betriebsart „Grafische Objekte bearbeiten“.

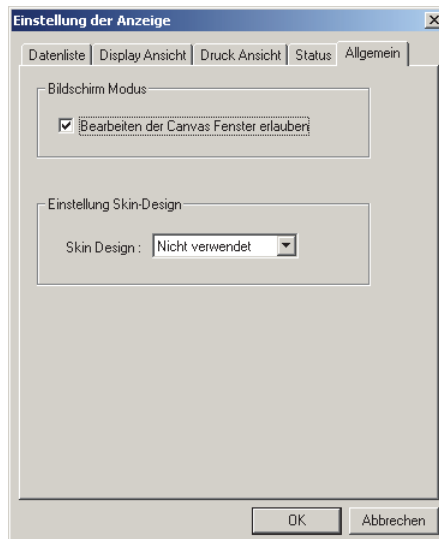


Für Details zu anderen Einstellungspositionen in der Dialogbox „Einstellung der Anzeige“ siehe Seite 155 und 156.

2.7.2 Einfügen eines Grafischen Objekts

1. Wählen Sie ein grafisches Objekt.


Wählen Sie ein grafisches Objekt, das Sie in der Symbolleiste einfügen wollen, oder wählen Sie es im Menü *Objekt* in der Menüleiste. Wird ein grafisches Objekt ausgewählt, ändert der Mauszeiger seine Form.

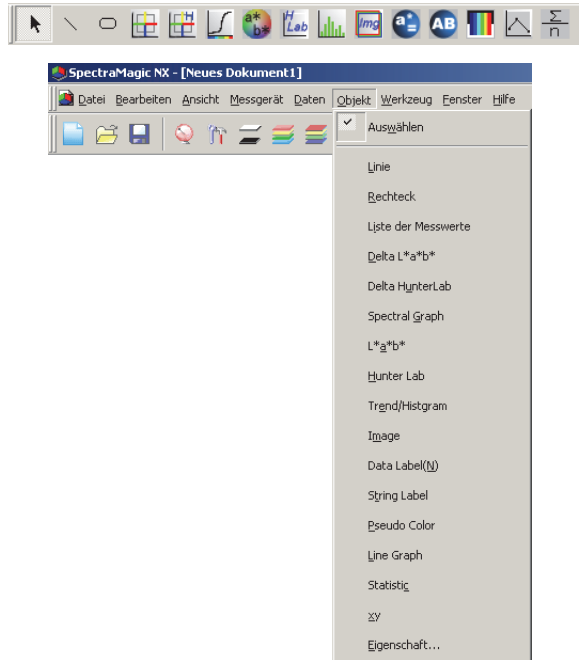

2. Fügen Sie das grafische Objekt ein.

Ziehen Sie das grafische Objekt in das Entwurf-Fenster und fügen Sie es an der gewünschten Stelle ein. Um das grafische Objekt erscheint ein Rahmen mit Griffen. Ziehen Sie am jeweiligen Griff, um die Größe des Objekts beliebig zu ändern.

Wenn für die Datei die Anzahl der Reihen noch nicht durch die Messung eingestellt wurde, erscheint die Dialogbox „Datenbank“. Siehe Seite 57 für Details zur Reiheneinstellung.

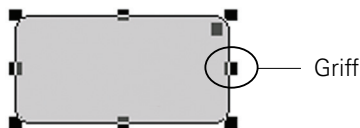

2.7.3 Bearbeiten des Grafischen Objekts

■ Auswahl eines Grafischen Objekts

Wenn Sie in den Rahmen eines grafischen Objekts klicken, das im Entwurf-Fenster eingefügt wurde, wird das grafische Objekt markiert. Sie können zwei oder mehr Objekte markieren, indem Sie dabei die Umschalt-Taste gedrückt halten.

Wenn Sie mit gedrückter Maustaste ein grafisches Objekt umrahmen, wird das Objekt ebenfalls markiert. (Sie können ein Objekt markieren, indem Sie es ganz oder nur teilweise einrahmen.) Wenn Sie zwei oder mehr grafische Objekte umrahmen, werden dabei alle in diesem Rahmen enthaltenen grafischen Objekte markiert.


Auch wenn mehrere Dokumentdateien geöffnet werden, können Sie grafische Objekte in mehr als einer Dokumentendatei markieren.

■ Auswahl eines Grafischen Objekts aufheben


Klicken Sie in einen beliebigen Bereich neben den eingefügten grafischen Objekten oder klicken Sie auf ESC. Wenn zwei oder mehr grafische Objekte markiert sind, klicken Sie auf ein Objekt und halten dabei die Umschalt-Taste gedrückt, um so die Auswahl nur des betreffenden Objekts aufzuheben.

■ Änderung der Größe eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt, markieren Sie es und stellen Sie den Mauszeiger über einen der Griffe am Rahmen. Wenn sich die Form des Mauszeigers ändert und ein Pfeil mit zwei Spitzen erscheint, ziehen Sie den Griff und ändern Sie so die Größe des Objekts.

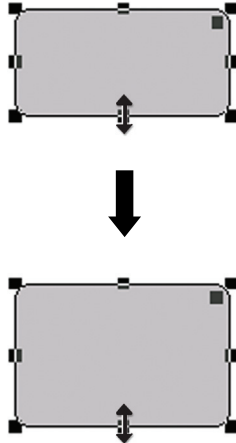


Bei einem rechteckigen Objekt bewirkt das Ziehen des Griffs an der oberen rechten Ecke, dass die Ecken rund werden und aus dem Rechteck eine Ellipse entsteht.

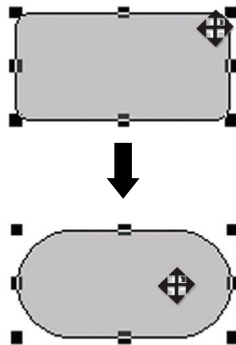

■ Verschieben eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt, markieren Sie es und stellen Sie den Mauszeiger auf irgendeinen Punkt im Rahmen. Ziehen Sie das Objekt an die gewünschte Stelle.

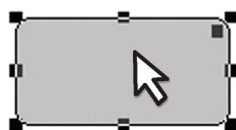

■ Kopieren eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt und markieren Sie es. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie *Kopieren* im angezeigten Kontextmenü. Sie können das Objekt auch kopieren, indem Sie in der Menüleiste auf *Bearbeiten - Kopieren* gehen oder indem Sie auf die Taste C drücken und gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt halten. Wenn Sie ein Objekt verschieben, während Sie die Strg-Taste gedrückt halten, wird eine Kopie des Objekts verschoben und eingefügt. Wenn zwei oder mehr Objekte markiert sind, werden die markierten Objekte gleichzeitig kopiert.

■ Ausschneiden eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt und markieren Sie es. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie *Ausschneiden* im angezeigten Kontextmenü. Sie können das Objekt auch ausschneiden, indem Sie in der Menüleiste auf *Bearbeiten - Ausschneiden* gehen oder indem Sie auf die Taste X drücken und gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt halten. Wenn zwei oder mehr Objekte markiert sind, werden die markierten Objekte gleichzeitig ausgeschnitten.

■ Einfügen eines Grafischen Objekts

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie *Einfügen* im angezeigten Kontextmenü. Sie können das Objekt auch einfügen, indem Sie in der Menüleiste auf *Bearbeiten - Einfügen* gehen oder indem Sie auf die Taste V drücken und gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt halten. Sind zwei oder mehr Dokumentdateien geöffnet, können Sie ein Objekt aus dem offenen Dokument kopieren und im Entwurf-Fenster oder einer anderen Dokumentdatei einfügen.

■ Ausrichten Grafischer Objekte

Werden zwei oder mehr grafische Objekte ausgewählt, wird der Griff für das als erstes ausgewählte Objekt in Hellblau sowie der Griff für das als zweites oder später ausgewählte Objekt in Grün angezeigt. Unter diesen Bedingungen können Sie eines der Ausricht-Menüs durch Auswahl von *Objekt - Ausrichten* in der Menüleiste auswählen, um die grafischen Objekte am Bildschirm mit dem zuerst ausgewählten Objekt als Referenz auszurichten.

■ Löschen eines Grafischen Objekts

Klicken Sie auf ein grafisches Objekt und markieren Sie es. Wählen Sie *Bearbeiten - Löschen* in der Menüleiste oder drücken Sie auf die Taste Entf. Wenn zwei oder mehr Objekte markiert sind, werden die markierten Objekte gleichzeitig gelöscht.

2.7.4 Hinzufügen einer neuen Ansicht/Löschen einer Ansicht ®

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Bis zu 10 Ansichten, in welche grafische Objekte kopiert werden können, sind möglich. Sie können individuelle Ansichten für verschiedene Zwecke erstellen, indem Sie grafische Objekte je nach dem, welchen Zweck die Ansicht erfüllen soll, einfügen.

 
Ansichten können durch Anklicken der Registerkarte geändert werden.

■ Hinzufügen einer neuen Ansicht


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte unten im Entwurf-Fenster, um ein Pop-up Menü aufzurufen, und wählen Sie dann den Menüpunkt „Neu“.

Die Dialogbox „Einstellung Vorlagenansicht“ erscheint.

Gibt es bereits 10 Ansichten, ist die Auswahl des Menüpunkts „Neu“ nicht möglich.



2. Geben Sie die Merkmale für die Einstellung der Vorlagenansicht ein.

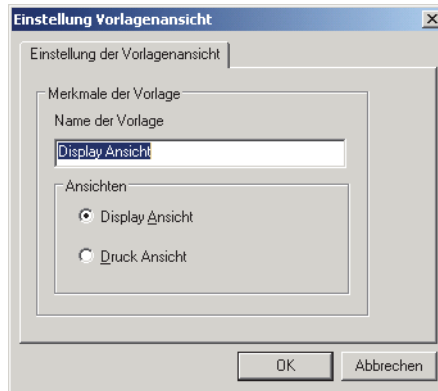

■ Dialogbox „Einstellung Vorlagenansicht“

Einstellung der Vorlagenansicht

Name der Vorlage

 
Geben Sie im Textfeld den Namen der Ansicht ein. Es können bis zu 20 alphanumerische Zeichen verwendet werden. Der eingegebene Name der Ansicht wird auf der Registerkarte unten im Entwurf-Fenster angezeigt.

Ansichten


Wählen Sie entweder Display-Ansicht oder Druck-Ansicht aus.

■ Löschen einer Ansicht

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte unten im Entwurf-Fenster, um ein Pop-up Menü aufzurufen, und wählen Sie dann den Menüpunkt „Löschen“.



Wurden irgendwelche grafischen Objekte in dieser Ansicht eingefügt, erscheint die Meldung „To permanently delete the Graphic Object, press OK“. Klicken Sie auf OK.

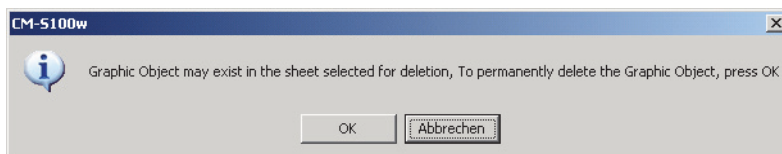

Die ausgewählte Ansicht wird gelöscht.

 
Sowohl die letzte Display-Ansicht als auch die letzte Druck-Ansicht können nicht gelöscht werden. Eine Dokumenten-Datei muss eine Display-Ansicht und eine Druck-Ansicht enthalten.

Arbeiten im Entwurf-Fenster

■ Name/Typ der Ansicht ändern

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte unten im Entwurf-Fenster, um ein Pop-up Menü aufzurufen, und wählen Sie dann den Menüpunkt „Einstellung“.

Die Dialogbox „Einstellung Vorlagenansicht“ erscheint.



2. Ändern Sie die Merkmale der ursprünglichen Einstellung.



2.7.5 Entwurf-Fenster in Modus „Betrieb“

Wenn in der Menüleiste die Funktion *Werkzeug - Bearbeiten Modus* nicht aktiviert wurde, befindet sich das Canvas-Fenster im Modus Betrieb.

In Modus „Betrieb“ können Sie die Größe oder die Position der grafischen Objekte weder ändern noch ein neues grafisches Objekt einfügen. Diese Operationen sind nur in Betriebsart „Bearbeiten“ möglich. Die folgenden Operationen sind in Modus „Betrieb“ verfügbar:

- Wenn Sie ein grafisches Objekt doppelklicken, können Sie die Eigenschaften des betreffenden Objekts anzeigen.
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste ein grafisches Objekt anklicken und im angezeigten Kontextmenü *Kopieren* wählen (oder *Bearbeiten - Kopieren* in der Menüleiste auswählen), wird das Objekt im Bitmap-Format in die Zwischenablage kopiert. Diese Datei kann dann in ein Software-Programm, wie etwa Microsoft Excel, eingefügt werden.

Hinweis: Sie können ein grafisches Objekt, das in Modus „Betrieb“ kopiert wurde, nicht in das Entwurf-Fenster der SpectraMagic NX-Software einfügen. Um grafische Objekte zu kopieren und im Entwurf-Fenster einzufügen, stellen Sie das Fenster auf Betriebsart „Bearbeiten“.

2.7.6 Arbeiten im Fenster, wenn das Listenfenster verborgen ist


Wählen Sie die Daten, die im Entwurf-Fenster angezeigt werden sollen, folgendermaßen aus.

Vorbereitung

Bevor Sie Daten auswählen können, müssen Sie zuerst die benötigten Schaltflächen in der Symbolleiste hinzufügen.


1. Wählen Sie *Ansicht - Einstellung Symbolleiste* in der Menüleiste.
Die Dialogbox „Anpassen“ erscheint.
2. Wählen Sie die Registerkarte „Befehl“ und wählen Sie „Daten“ in der Liste unter „Symbolleisten“.
3. Ziehen Sie das Feld „Auswahl Bezug“, die Schaltflächen Vorherige Daten ▲ und Nächste Daten ▼ aus dem Schaltflächen-Bereich in die Symbolleiste.

Die Schaltflächen erscheinen nun in der Symbolleiste.

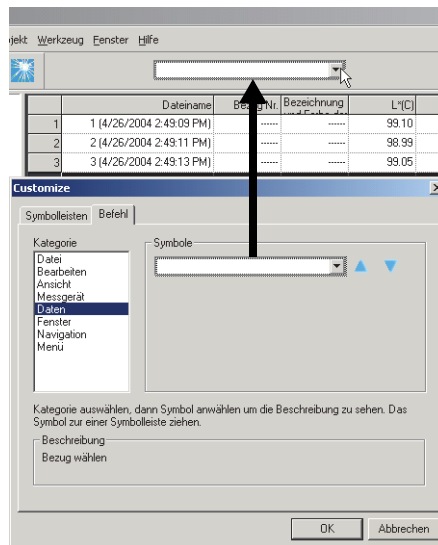

Daten auswählen

1. Wählen Sie im Feld „Auswahl Bezug“ die Datengruppe, die Sie anzeigen möchten.
2. Steuern Sie durch die Daten, indem Sie auf die Schaltflächen ▲ oder ▼ in der Symbolleiste klicken oder indem Sie in der Menüleiste *Daten - Nächster Wert* oder *Vorheriger Wert* auswählen.

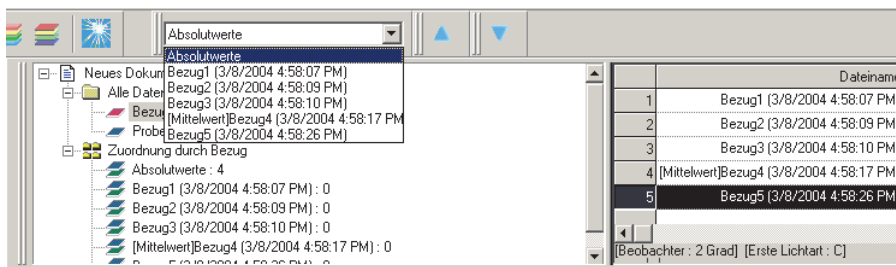

Arbeiten im Entwurf-Fenster

2.8 Drucken


Sie können die Display-Ansicht und die Druck-Ansicht des Entwurf-Fensters oder der Liste im Listenfenster ausdrucken.

Der serielle Drucker, dessen Funktion garantiert wird, ist DPU-H245AP-A03A. Verwenden Sie ihn in Betriebsart B.


2.8.1 Seiteneinstellung

1. Wählen Sie *Datei - Seiteneinstellung* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Seiteneinstellung“ erscheint.

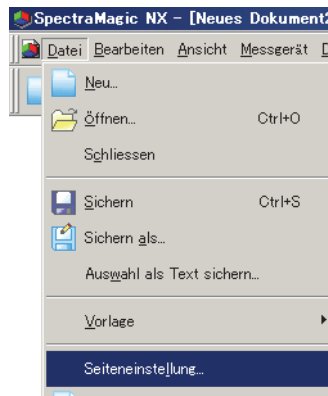

2. Legen Sie die notwendigen Einstellungen im Register „Drucken“ fest.

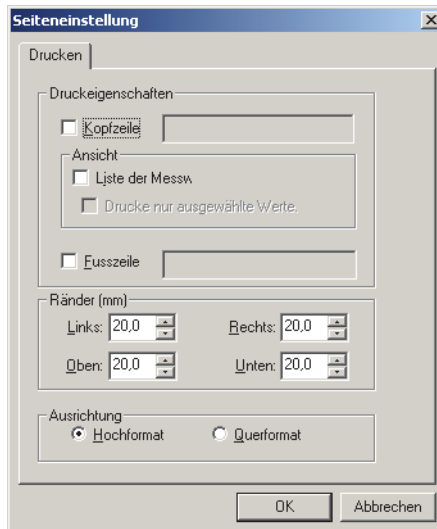

■ Dialogbox Seiteneinstellung

Druckeigenschaften

Kopfzeile

Stellen Sie ein, ob eine Kopfzeile mitausgedruckt werden soll. Um eine Kopfzeile auszudrucken, geben Sie die Zeichenkette ein, die als Kopfzeile ausgedruckt werden soll.

Liste der Messwerte

Ist diese Option aktiviert, werden die in den Listenfenstern dargestellten Listendaten ausgedruckt. Ist diese Option nicht aktiviert, werden die Inhalte des momentan ausgewählten Entwurf-Fensters ausgedruckt.

Drucke nur ausgewählte Werte

Wählen Sie diese Option, nur um die ausgewählten Daten auszudrucken.

Fusszeile

Stellen Sie ein, ob eine Fußzeile mitausgedruckt werden soll. Um eine Fußzeile auszudrucken, geben Sie die Zeichenkette ein, die als Fußzeile ausgedruckt werden soll.

Es kann festgelegt werden, dass der in der Kopf- oder Fusszeile zu druckende Text während des Druckvorgangs automatisch bestimmt wird.

Die Zeichen in der untenstehenden Tabelle werden als Sonderzeichen erkannt und durch entsprechende Zeichenfolgen ersetzt.

Zeichenkette	Entsprechende Daten
\$D	Tag der Messung
\$M	Monat der Messung
\$Y	Jahr der Messung
\$h	Stunde der Messung
\$m	Minute der Messung
\$s	Sekunde der Messung
\$OBS	Beobachter eingestellt auf SpectraMagic NX zum Drucken
\$ILL1	Erste Lichtart eingestellt auf SpectraMagic NX zum Drucken
\$ILL2	Zweite Lichtart eingestellt auf SpectraMagic NX zum Drucken
\$ILL3	Dritte Lichtart eingestellt auf SpectraMagic NX zum Drucken
\$FNAME	Name einer aktiven SpectraMagic NX-Datei zum Drucken

Geben Sie die Kombination dieser Zeichen in das Textfeld ein. Es können bis zu 60 alphanumerische Zeichen verwendet werden.

Ränder

Wenn Sie das Listenfenster ausdrucken wollen, stellen Sie den oberen/unteren sowie den rechten/ linken Rand ein. Der rechte/linke Rand kann in einem Bereich zwischen 0 und 50 (mm), der obere/ untere Rand in einem Bereich zwischen 5 und 50 (mm) eingestellt werden. Die Randeinstellung bestimmt die Position der Randlinie, die im Entwurf-Fenster angezeigt ist (siehe Seite 17).

Orientieren Sie sich an dieser Linie, wenn Sie grafische Objekte platzieren.

Ausrichtung


Hochformat: Fenster werden im Hochformat ausgedruckt.

Querformat: Fenster werden im Querformat ausgedruckt.

2.8.2 Druckvorschau

1. Wählen Sie *Datei - Druck Seitenansicht* in der Menüleiste.


Ein Vorschaufenster erscheint und zeigt das tatsächliche Druckbild der Seite wie in der Dialogbox „Seiteneinstellung“ festgelegt.

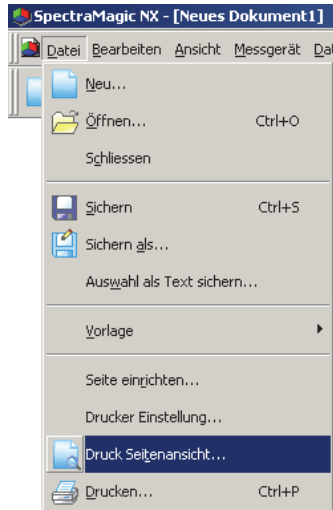

2.8.3 Drucken Starten

1. Wählen Sie *Datei - Drucken* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Drucken“ erscheint.

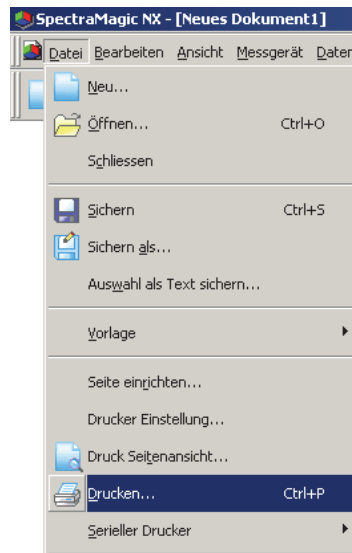


Drucken

2.8.4 Drucken über die serielle Schnittstelle


Sie können einen seriellen Drucker anschließen und die Daten nach jeder Messung ausdrucken lassen.

1. Wählen Sie den Befehl *Datei - Serieller Drucker - Einstellung des Seriellen Druckers* aus der Menüleiste aus.

Die Dialogbox „Einstellungen des Seriellen Druckers“ erscheint.

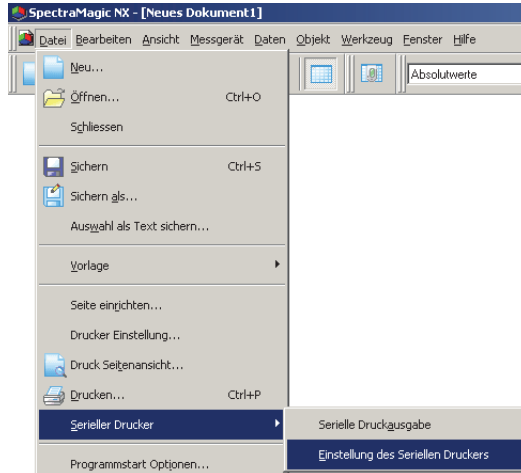

2. Legen Sie die erforderlichen Parameter fest.

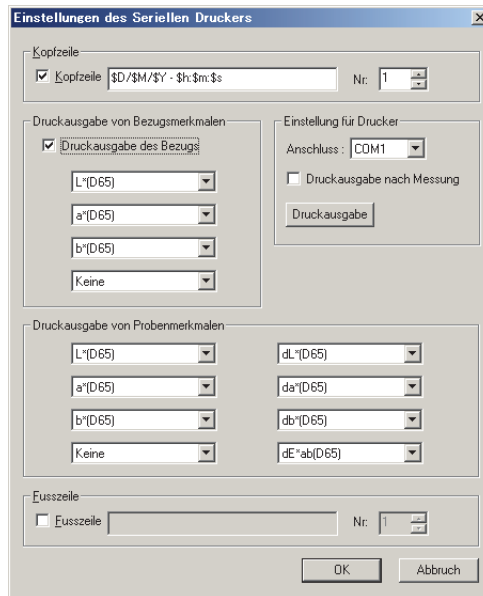

■ Dialogbox Einstellungen des Seriellen Druckers

Kopfzeile

Kopfzeile

Legen Sie hier fest, ob eine Kopfzeile gedruckt werden soll. Um eine Kopfzeile auszudrucken, müssen Sie die Zeichenkette festlegen, die als Kopfzeile ausgedruckt werden soll.

Einstellung für Drucker

Anschluss

Wählen Sie aus der Combo-Box einen Port für den Anschluss des seriellen Druckers aus.

Schaltfläche Druckausgabe

Beim Anklicken dieser Schaltfläche werden die ausgewählten Proben- oder Bezugsdaten gedruckt.

Druckausgabe nach Messung

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Daten nach jeder erfolgten Messung über den seriellen Drucker ausgedruckt.

Druckausgabe von Bezugsmerkmalen

Druckausgabe des Bezugs

Legen Sie hier fest, ob Bezugsdaten gedruckt werden sollen.

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie das zu druckende Element auswählen.

Druckausgabe von Probenmerkmalen

Wählen Sie das zu druckende Element aus der Liste aus.

Fusszeile

Fusszeile

Legen Sie hier fest, ob eine Fusszeile gedruckt werden soll. Um eine Fusszeile auszudrucken, geben Sie die Zeichenkette ein, die als Fusszeile ausgedruckt werden soll.

Es kann festgelegt werden, dass der in der Kopf- oder Fusszeile zu druckende Texte während des Druckvorgangs automatisch bestimmt wird.

Die Zeichen in der untenstehenden Tabelle werden als Sonderzeichen erkannt und durch entsprechende Zeichenfolgen ersetzt.

Zeichenkette	Entsprechende Daten
\$N	In der Bearbeitungsbox rechts festgelegte Nummer.
\$D	Tag der Messung
\$M	Monat der Messung
\$Y	Jahr der Messung
\$h	Stunde der Messung
\$m	Minute der Messung
\$s	Sekunde der Messung

Geben Sie die Kombination dieser Zeichen in das Textfeld ein. Es können bis zu 27 alphanumerische Zeichen verwendet werden.


2.9 Datei Sichern

2.9.1 Datei Sichern

Der im Listenfenster oder im Entwurf-Fenster angezeigte Inhalt wird als Dokumentdatei gesichert.

1. Wählen Sie *Datei - Sichern als* in der Menüleiste.

Das Dialogfenster „Sichern als“ erscheint.

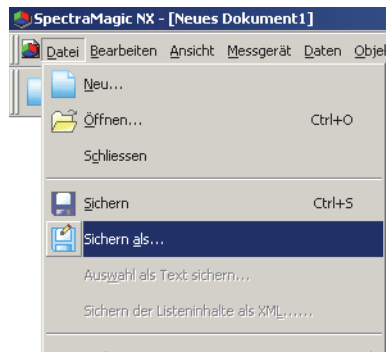

2. Legen Sie den Dateinamen und andere Punkte fest und speichern Sie die Datei.

Die Daten werden als Datei im Original-Dateiformat der SpectraMagic NX-Software gespeichert (mit der Dateierweiterung „.mes“).

Die Datei enthält folgende Daten:

- Probanddaten
- Bezugsdaten
- Beobachter, Lichtart
- Anfangstoleranzen
- Einstellung der Bewertungsanzeige
- Listeninhalte, die im Listenfenster festgelegt wurden.
- Grafische Objekte, die im Entwurf-Fenster eingefügt wurden, ihre Größe und Positionsinformationen
- Einstellparameter für Ansicht

2.10 Andere Funktionen

2.10.1 Vorlagendatei


Die SpectraMagic NX-Software stellt Vorlagendateien in ihren Originaldateiformaten zur Verfügung (mit der Dateierweiterung „.met“). Eine Vorlagendatei enthält folgende Daten:

- Beobachter, Lichtart
- Anfangstoleranzen
- Einstellung der Bewertungsanzeige
- Listeninhalte, die im Listenfenster festgelegt wurden.
- Grafische Objekte, die im Entwurf-Fenster eingefügt wurden, ihre Größe und Positionsinformationen
- Bildschirmereigenschaften

Sobald Sie die Vorlagendateien, wie in der folgenden Vorgangsweise beschrieben, gesichert haben, können Sie mit der SpectraMagic NX-Software einfach die Vorlagendatei öffnen. Diese wird sich von nun an immer in derselben Ansicht öffnen.

1. Wählen Sie *Datei - Vorlage - Sichern als Vorlage* in der Menüleiste.

Das Dialogfenster „Sichern als“ erscheint.

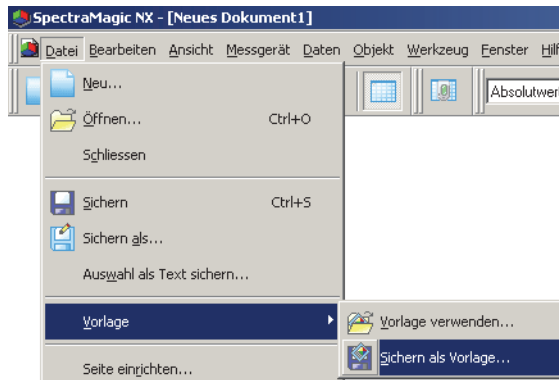

2. Wählen Sie „Vorlage“ als Speicherort, geben Sie einen Dateinamen im Dateinamen-Feld ein und klicken Sie auf Speichern.

Die Datei wird als Vorlagendatei im geschützten Dateiformat der SpectraMagic NX-Software (mit der Dateierweiterung „.mtp“) gespeichert.

Die gespeicherte Vorlagendatei wird im Vorlagenfenster erst nach einem Neustart der SpectraMagic NX angezeigt.

Die SpectraMagic NX-Software enthält standardmäßig die folgenden Vorlagendateien:

Einfach:

Öffnet ein Fenster in der einfachen Ansicht, wie in der Dialogbox „Willkommen bei SpectraMagic NX“ eingestellt. Diese Ansicht eignet sich für Einsteiger, die QC-Operationen mit Farbmessung, wie etwa Darstellung von Daten im Farbkoordinatensystem, durchführen.

Standard:

Öffnet ein Fenster in der Standard-Ansicht, wie in der Dialogbox „Willkommen bei SpectraMagic NX“ eingestellt. Diese Ansicht eignet sich für Standard-QC-Operationen, wie etwa Farbdifferenzbewertung oder Anzeige von Trendgrafiken.

Detail:

Öffnet ein Fenster in der detaillierten Ansicht, wie in der Dialogbox „Willkommen bei SpectraMagic NX“ eingestellt. In dieser Ansicht ist eine Datenanalyse möglich, wie etwa Anzeige von Spektraldaten oder statistische Berechnungen. Diese Ansicht eignet sich für den Bereich R&D.


SCISCE:

Diese Ansicht eignet sich für Messungen mit Glanzkomponente SCI+SCE. Diese Ansichtart wird nicht in der Dialogbox „Willkommen bei SpectraMagic NX“ angezeigt.

Zusätzlich zum oben Erwähnten sind speziell für jedes Messgerät eingerichtete Vorlagen inkludiert.

■ **Verzeichnisstruktur der SpectraMagic NX-Software**

Die SpectraMagic NX-Software wird in einem Ordner mit der folgenden Verzeichnisstruktur installiert.

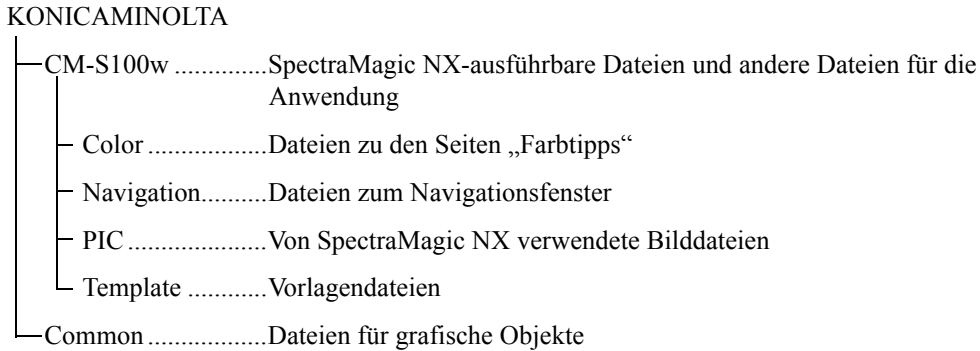


Wenn Sie eine Vorlage erstellen, speichern Sie diese im oben erwähnten Vorlagen-Ordner.

2.10.2 Verwendung einer Vorlagendatei

Sie können die Fensteransicht ändern, indem Sie eine zuvor erstellte oder eine in der SpectraMagic NX-Software enthaltene Vorlagendatei verwenden.

1. Wählen Sie *Datei - Vorlage - Vorlage verwenden* in der Menüleiste.

Das Dialogfenster „Öffnen“ erscheint.

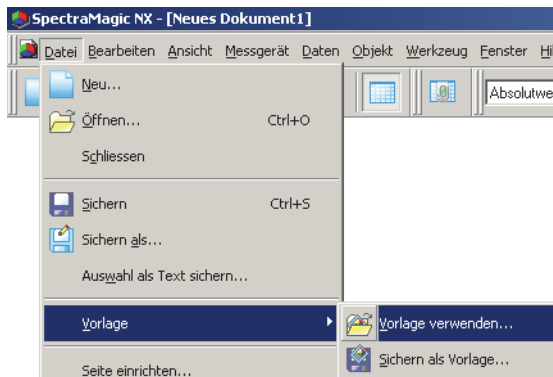

2. Wählen Sie eine Vorlagendatei und klicken Sie auf Öffnen.

Sie können durch Doppelklicken des Vorlagen-Symbols im Vorlagenfenster auch eine Vorlagendatei laden.

Für Kunden mit einem Upgrade von einer früheren Version auf die aktuelle Version der SpectraMagic NX (CM-S100w).


Dateivorlagen, die mit Vers. 1.2 erstellt wurden, enthalten keine Toleranzen. Wird daher eine Vorlagendatei, die mit Vers. 1.2 erstellt wurde, mit der aktuellen Version geöffnet, für welche eine Toleranz eingestellt wurde, so wird die eingestellte Toleranz ungültig.

2.10.3 Einstellung von Programmstart Optionen

Sie können einstellen, ob eine Vorlagendatei geöffnet und ob das Messgerät verbunden werden soll, wenn die SpectraMagic NX-Software gestartet wird.


1. Wählen Sie *Datei - Programmstart Optionen* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Start Optionen“ erscheint.

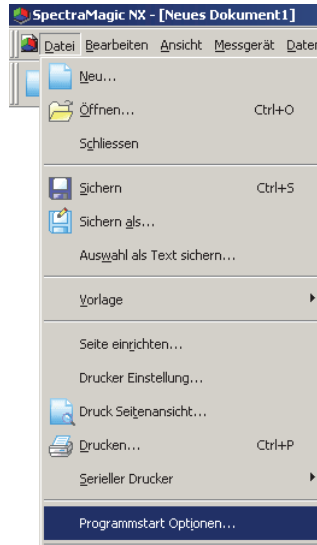

2. Stellen Sie die Startoptionen ein.

Ihre Auswahl wird für den nächsten Programmstart berücksichtigt.

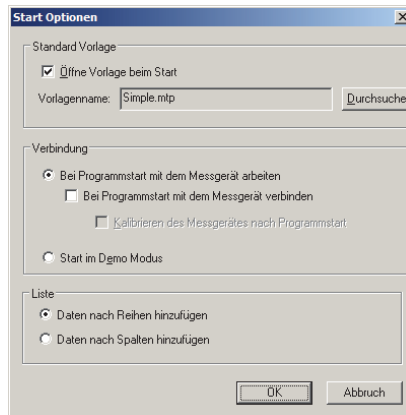

Schaltfläche „Durchsuchen“

■ Dialogbox „Start Optionen“

Standard Vorlage

Öffne Vorlage beim Start

Wenn diese Option aktiviert ist, öffnet sich beim Start die in Vorlagenname eingestellte Datei. Wird die SpectraMagic NX-Software erstmalig gestartet, wird das in der Dialogbox „Willkommen bei SpectraMagic NX“ eingestellte Fenster als Standard-Vorlage eingestellt.

Schaltfläche „Durchsuchen“

Klicken Sie auf „Durchsuchen“, um eine Vorlagendatei auszuwählen.

Verbindung

Bei Programmstart mit dem Messgerät arbeiten

Ist diese Option aktiviert, startet SpectraMagic NX automatisch im Messgeräte-Modus, der für die Verbindung mit einem Messgerät und zur Steuerung desselben dient.

Bei Programmstart mit dem Messgerät verbinden

Ist diese Option aktiviert, wird bei Programmstart automatisch eine Verbindung mit dem Messgerät hergestellt.

Kalibrieren des Messgerätes nach Programmstart

Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint nach Herstellung der Verbindung die Dialogbox „Kalibrieren“.

Start im Demo Modus

Ist diese Option aktiviert, startet die SpectraMagic NX-Software im Demo-Modus. In Betriebsart Demo kann die SpectraMagic NX-Software so betrieben werden, als wäre das Messgerät angeschlossen, auch wenn dieses im Augenblick nicht angeschlossen ist. Wenn Sie versuchen, eine Messung durchzuführen, wird ein beliebiges Messwtergebnis angezeigt.

Liste

Daten nach Reihen hinzufügen

Jeder Probewert wird in einer Reihe im Listenfenster angezeigt. Bis zu 5000 Daten können in einer Dokumentendatei gespeichert werden.

Dies ist eine Standard-Einstellung.

	Dateiname	Bezug Nr.	Bewertung	L*(D65)	a*(D65)	b*(D65)	dL*(D65)	da*(D65)	db*(D65)	dE*ab(D65)
1	Probe#0001	2	---	98.98	0.14	-0.61	-0.00	0.40	-0.25	0.47
2	Probe#0002	2	---	99.06	-0.08	-0.42	0.08	0.18	-0.05	0.20
3	Probe#0003	1	---	98.87	-0.12	-0.48	-0.11	-0.19	-0.06	0.23
4	Probe#0004	---	---	99.08	-0.01	-0.20	---	---	---	---
5	Probe#0005	---	---	98.98	-0.20	-0.37	---	---	---	---

[Beobachter : 10 Grad] [Erste Lichtart : D65]

Baumdiagramm | Liste

Daten nach Spalten hinzufügen

Jeder Probewert wird in einer Spalte im Listenfenster angezeigt. Bis zu 4000 Daten können in einer Dokumentendatei gespeichert werden.


	1	2	3	4	5	6
Dateiname	(5/13/2012 12:09:16 PM)	(5/13/2012 12:16:24 PM)	(5/13/2012 12:16:36 PM)	(5/13/2012 12:17:04 PM)	(5/13/2012 12:18:58 PM)	(5/13/2012 12:19:20 PM)
Bezug Nr.	---	1	1	1	5	4
dE*ab(D65)	---	0.03	0.02	0.04	0.02	21.35
Bewertung	---	---	---	---	---	---
L*(D65)	99.07	99.06	99.06	99.05	67.88	67.88
a*(D65)	-0.10	-0.08	-0.09	-0.08	-26.74	-26.74
b*(D65)	-0.03	-0.07	-0.05	-0.07	50.81	50.82
dL*(D65)	---	0.01	0.01	0.00	-0.01	5.59
da*(D65)	---	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	17.99
db*(D65)	---	-0.03	-0.01	-0.04	-0.01	10.04

2.10.4 Dateien Schützen


Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Sie können eine geöffnete Dokumentendatei sperren, um die Bearbeitung der Vorlage zu deaktivieren.

1. Wählen Sie *Datei – Datei schützen* aus der Menüleiste.

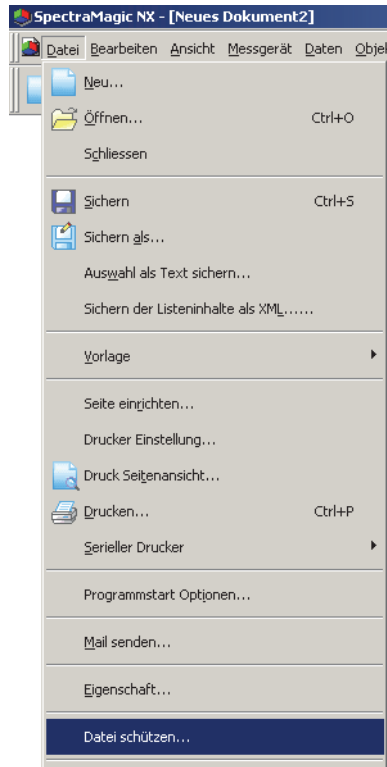

Die Dialogbox „File Loking“ erscheint.

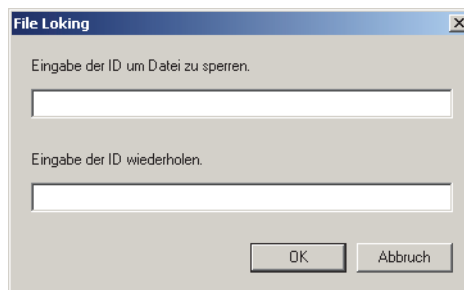

2. Geben Sie die ID für die Datei zweimal ein, um Bearbeitungsabläufe zu deaktivieren, und klicken Sie auf OK.
3. Speichern Sie die Dokumentendatei.

Wird versucht, eine Vorlage in einer gesperrten Dokumentendatei zu bearbeiten (Versuch, in den Bearbeitungs-Modus zu kommen), erscheint eine Dialogbox, in der die ID eingegeben werden muss. Stimmt die eingegebene ID nicht mit der eingestellten überein, kann die Vorlage nicht bearbeitet werden.

2.10.5 Sicherheitsfunktionen

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.


SpectraMagic NX kann so eingerichtet werden, dass nur Benutzer, die zuvor eingerichtet wurden, mit dieser Software arbeiten können.

Auf diese Weise kann aufgezeichnet werden, was ein registrierter Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat.

2.10.5-a Sicherheitsfunktionen aktivieren

1. Wählen Sie den Befehl *Werkzeug - Einstellung der Sicherheit* aus der Menüleiste aus.

Die Dialogbox „Einstellung der Sicherheit“ erscheint.

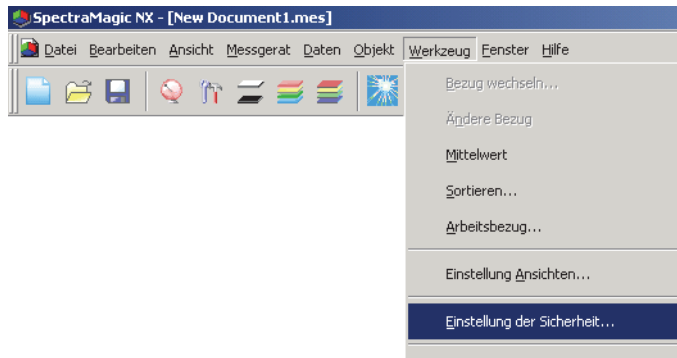


2. Wählen Sie das Verfahren für die Benutzerverwaltung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Ja.

Wenn die Option „Verwende private Datenbank“ aktiviert wurde, verwaltet SpectraMagic NX eine unabhängige Benutzerdatenbank, die über *Werkzeug - Sicherheit - Anwender Manager* ausgewählt werden kann.

Wenn die Option „Synchronisieren mit Anwendern und Gruppen des Betriebssystems“ aktiviert wurde, werden die im Betriebssystem festgelegten Benutzereinstellungen übernommen.

Hinweis: Wählen Sie diese Einstellung NUR, wenn Sie auf dem verwendeten Computer als Administrator angemeldet sind. Wenn diese Einstellung von einer Person, die nicht als Administrator angemeldet ist, gewählt wird, kann das SpectraMagic NX ab sofort nur noch ausschließlich von als Administrator angemeldeten Personen betrieben werden.

Wenn „Verwende private Datenbank“ ausgewählt wurde, erscheint die Dialogbox „Hinzufüge neuen Anwender“.

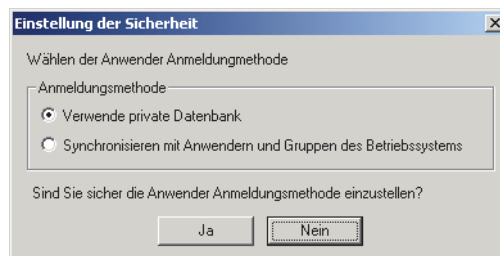


3. Registrieren Sie in der Dialogbox „Hinzufüge neuen Anwender“ einen Benutzer und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Um einen Benutzer erstmals zu registrieren, wird für die Gruppe „Administrator“ angezeigt. Die „Einstellung der Sicherheit“ im Menü Werkzeug in der Menüleiste werden auf „Sicherheit“ umgeschaltet.

Die Option „Sicherheit“ besitzt ein Untermenü mit den Optionen „Anwender Manager“, „Einschränkungen“, „Audit Rückverfolgung“ und „Sicherheitsoptionen“.


Diese Untermenü-Optionen können nur von einem Benutzer mit Administrator-Rechten verwendet werden.

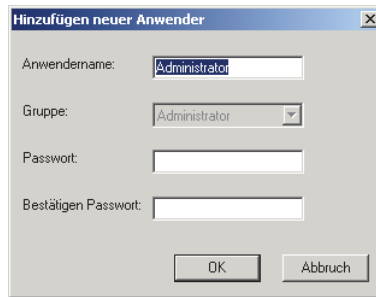


2.10.5-b Verwaltung der Benutzerdatenbank

1. Wählen Sie den Befehl *Werkzeug - Sicherheit - Anwender Manager* aus der Menüleiste aus.

Die Dialogbox „Anwender Management“ erscheint.

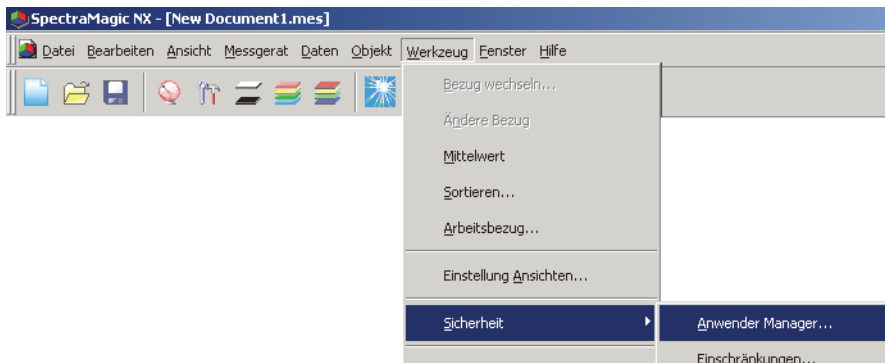


2. Legen Sie einen neuen Benutzer an oder bearbeiten Sie die bestehenden Benutzer.

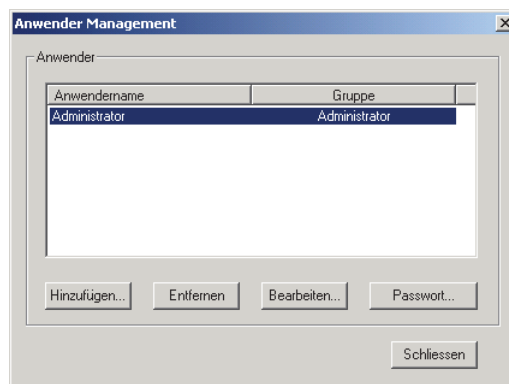


2.10.5-c Anwendungsbeschränkung für einzelne Benutzergruppen festlegen

1. Wählen Sie den Befehl *Werkzeug - Sicherheit - Einschränkungen* aus der Menüleiste aus. Die Dialogbox „Set up Operation Limit“ wird angezeigt.

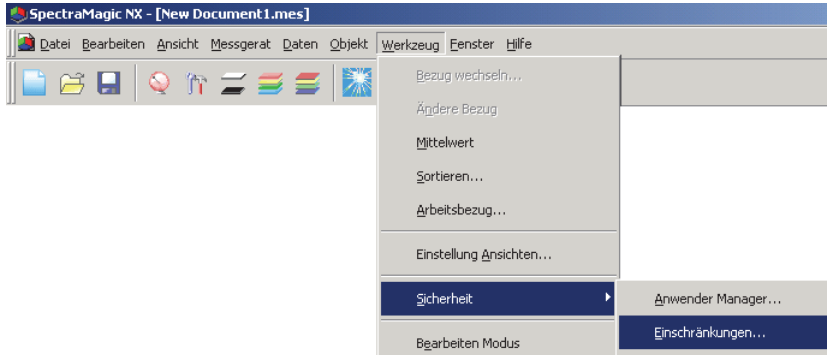


2. Wählen Sie eine Benutzergruppe aus, indem Sie auf die Registerkarten Manager und Anwender klicken, und legen Sie die Rechte fest, die Sie jeder Gruppe gewähren möchten. Die Benutzer in der Administrator-Gruppe können alle unter „vorhandene Befehle“ angezeigten Operationen ausführen.

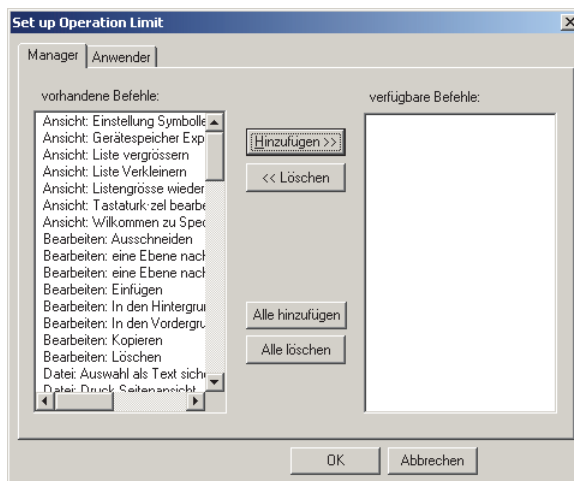


2.10.5-d Anzeige der Audit-Rückverfolgung

1. Wählen Sie den Befehl *Werkzeug - Sicherheit - Audit Rückverfolgung* aus der Menüleiste aus.

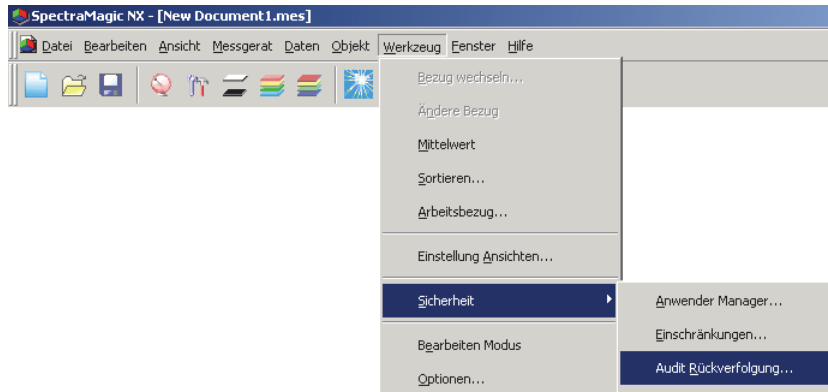

Die Dialogbox „Audit Rückverfolgung“ erscheint.

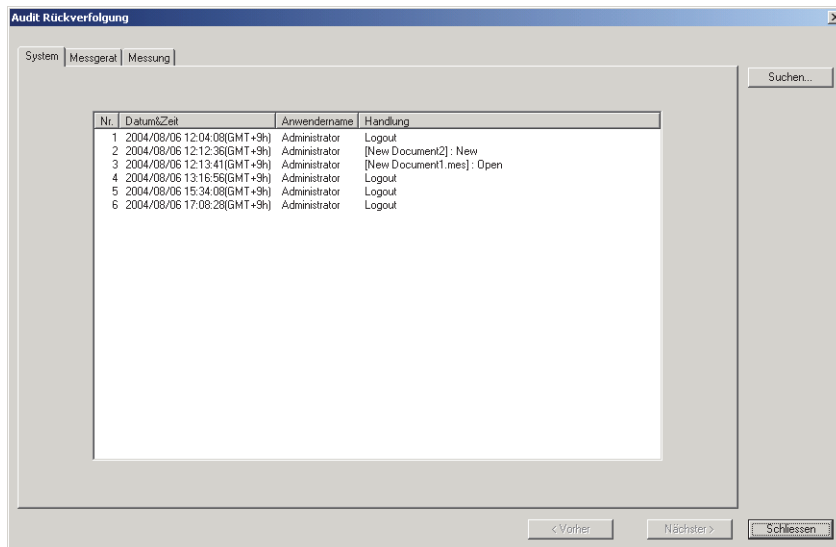

Die folgenden Inhalte sind auf jeder Registerkarte enthalten.

Registerkarte System

Start, Ende, Datei erstellen, Datei lesen, Datei speichern.

Registerkarte Messgerät


Änderung der Messbedingungen, UV-Anpassung, Kalibrierdaten lesen, Gerät-Initialisierung, Kalibrierung.

Registerkarte Messung

Daten hinzufügen/löschen wie etwa Bezugsmessung, Messung oder Daten lesen.

2.10.5-e Sicherheitsfunktionen einstellen

1. Wählen Sie den Befehl *Werkzeug - Sicherheit - Sicherheitsoptionen* aus der Menüleiste aus. Die Dialogbox „Sicherheit Optionen“ erscheint.

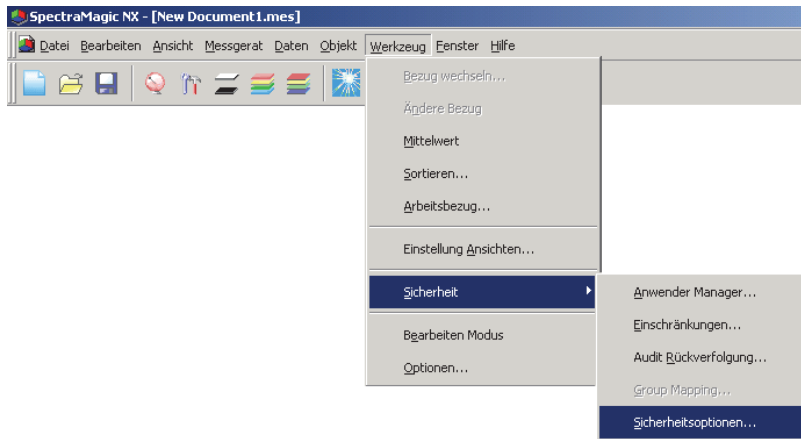

2. Legen Sie die Parameter für die Sicherheitsfunktionen fest.

■ Dialogbox „Sicherheit Optionen“

Registerkarte „Unberechtigte Zugriffshandlung“ (Wenn „Verwende private Datenbank“ in der Dialogbox „Einstellung der Sicherheit“ ausgewählt wurde)

Legen Sie hier fest, ob das System einen unberechtigten Zugriff erkennen und den Administrator durch ein E-Mail benachrichtigen soll, wenn eine Anmeldung mehrmals hintereinander fehlschlägt. Diese Option kann verwendet werden, wenn der auf „E-Mail-Einstellung“ und die jeweiligen Parameter eingestellte Server diese Funktion unterstützt.

E-Mail zum Administrator senden, wenn unberechtigter Zugriff erfolgt

Legen Sie hier fest, ob das System unberechtigte Zugriffe erkennen und melden soll oder nicht. Wenn diese Option aktiviert ist, können die Parameter unter „E-Mail Einstellung“ eingegeben werden.

Anzahl der Anmeldefehler

Wenn die Funktion zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe aktiviert ist, können Sie hier die erlaubte Anzahl der Anmeldeversuche festlegen.

Wenn so viele Male, wie hier festgelegt wurde, vergeblich die Anmeldung im System versucht wurde, sendet das System eine E-Mail an jene Adresse, die unter „Zieleinstellung“ angegeben wurde, um den Versuch des unberechtigten Zugriffs zu melden.

Registerkarte „Audit Rückverfolgung“

Legen Sie die Parameter jener Datei fest, in der die historischen Daten für die Verwendung der SpectraMagic NX Software gespeichert werden sollen.

Speicherort der Log-Dateien

Klicken Sie im Dialog Speicherort auf die Schaltfläche Speicherort, um festzulegen, wo die Datei mit den historischen Daten gespeichert werden soll.

Wenn historische Daten im NTFS-Dateisystem gespeichert werden

Der Speicherort ist durch das Betriebssystem beschränkt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Betriebssystems vor Einstellung des Speicherorts aufmerksam durch. Historische Daten können je nach Speicherort nicht ordentlich gespeichert werden.

Der Standard-Speicherort ist ein gemeinsamer Ordner.

Maximum size of log file

Legen Sie die maximale Größe der History-Datei fest.

Wenn die Größe der History-Datei diese Grenze überschreitet, wird eine neue History-Datei angelegt.

Maximale Anzahl der Aufzeichnungen in der Log-Datei

Legen Sie die Anzahl der Aufzeichnungen fest, die beim Aufruf der History-Datei angezeigt werden sollen.

Die Anzahl der Aufzeichnungen, die angezeigt werden sollen, steht für die gesamten Aufzeichnungen auf den drei Registerkarten „System“, „Messgerät“ und „Messung“.

Registerkarte Passwort Management (Wenn „Verwende private Datenbank“ in der Dialogbox „Einstellung der Sicherheit“ ausgewählt wurde)

Legen Sie hier fest, wie lange ein Benutzerpasswort gültig sein soll.


Wenn die mit der Benutzeranmeldung beginnende Gültigkeitsdauer endet, wird der Benutzer beim Starten der Software aufgefordert, sein Passwort zu ändern.

2.10.6 Erstellung einer neuen Datei


Zum Abspeichern von Probandaten können Sie eine neue Dokumentdatei (Datei) anlegen, indem Sie eine zuvor erstellte oder eine in der SpectraMagic NX-Software enthaltene Vorlage auswählen. Sie können auch die Fensteransicht ändern.

1. Wählen Sie *Datei - Neu* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Neues Dokument erstellen“ erscheint.

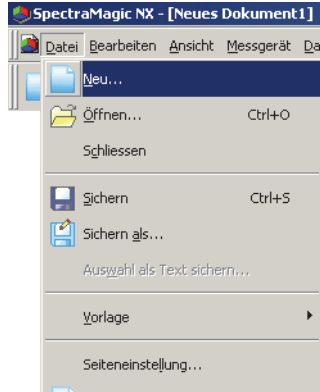

2. Wählen Sie eine Vorlagendatei und klicken Sie auf OK.

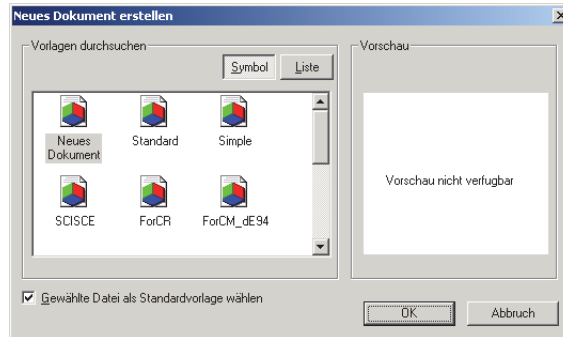

■ Dialogbox „Neues Dokument erstellen“

Vorlagen durchsuchen

Wird ein Vorlagenname ausgewählt, erscheint eine Vorschau der Datei im rechten Vorschaufenster.

Gewählte Datei als Standardvorlage wählen


Ist diese Option aktiviert, öffnet sich die ausgewählte Vorlagendatei, wenn Sie das nächste Mal die SpectraMagic NX-Software starten.

2.10.7 Datei öffnen

Zusätzlich zu Dateien, die mit der SpectraMagic NX erstellt wurden, können Sie auch Dateien öffnen, die mit einer vorhandenen Farbdaten-Software (SpectraMagic Ver.3.6, SpectraMagic Ver.3.3 oder ChromaMagic) erstellt wurden, sowie solche, die über eine USB-Verbindung (.bdt) mit dem CM-5/CR-5 gespeichert wurden.


1. Wählen Sie *Datei - Öffnen* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Öffnen“ erscheint.

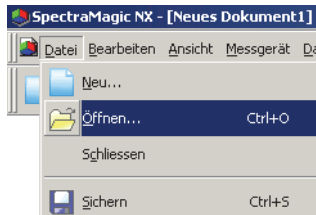

2. Geben Sie an, welche Art von Datei Sie öffnen möchten.

Die Dateinamen des angegebenen Dateityps werden angezeigt.

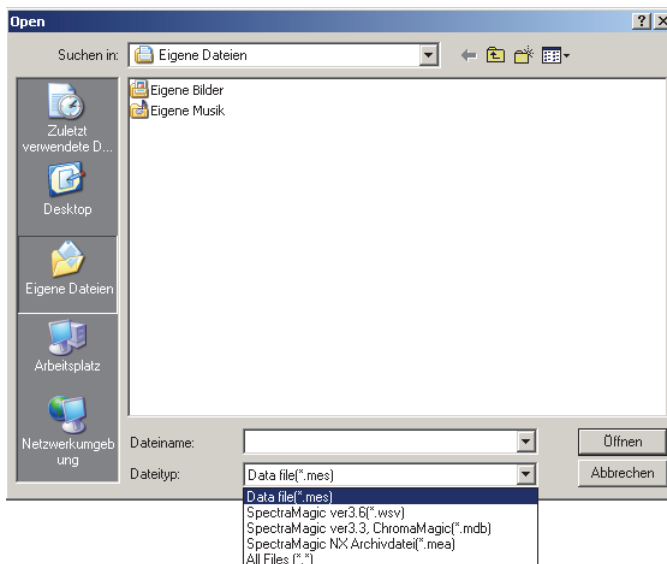

3. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.

Bis zu 20 Dateien können ausgewählt und gleichzeitig geöffnet werden.

Wenn die mit SpectraMagic Ver.3.6 oder SpectraMagic Ver.3.3 erstellte Datei geöffnet wird

Wenn die mit SpectraMagic Ver.3.6 (.wsv) oder SpectraMagic Ver.3.3 (.mdb) erstellte Datei ausgewählt und die Schaltfläche Öffnen angeklickt wird, erfolgt die Konvertierung der Datei in das SpectraMagic NX Format (.mes). Anschließend wird die konvertierte Datei geöffnet.

■ Wenn die Datei im SpectraMagic Ver. 3.6 Format (.wsv) geöffnet wird

Die ins mes-Format konvertierte Datei wird im Ordner der ursprünglichen wsv-Datei unter demselben Dateinamen angelegt.

Ist eine wsv-Datei im Ordner bereits unter demselben Namen vorhanden, wird dem Namen der konvertierten Datei eine Tilde vorangestellt. Solange es Dateien mit demselben Namen gibt, ist die Anzahl der Tilden nicht limitiert.

■ Wenn die Datei im SpectraMagic Ver. 3.3 Format (.mdb) geöffnet wird

In einer mdb-Datei können zwei oder mehr Aufzeichnungen abgelegt werden. Nach der Konvertierung werden mes-Dateien entsprechend der Anzahl der Einträge in der Datei erstellt. Im Ordner der ursprünglichen mdb-Datei wird ein neuer Ordner mit demselben Namen der ursprünglichen mdb-Datei erstellt, und die Dateien werden im neuen Ordner im mes-Format abgelegt. Bei den Reflektionsdaten entspricht der Name der mes-Dateien dem jeweiligen Eintragsnamen, und bei den Transmissionsdaten besitzt der Name die Form „Eintragsname (Tra)“. Werden jedoch im ursprünglichen Eintragsnamen Zeichen verwendet, die unter Windows für Dateinamen nicht zulässig sind (wie z.B. / oder : usw.), so werden diese Zeichen aus dem Dateinamen entfernt.

Ist eine mdb-Datei im Ordner bereits unter demselben Namen vorhanden, wird dem Namen der konvertierten Datei eine Tilde vorangestellt. Solange es Dateien mit demselben Namen gibt, ist die Anzahl der Tilden nicht limitiert.

Eine mdb-Datei kann bis zu 200 Zeichen für einen Kommentar aufnehmen, während eine mes-Datei nur bis zu 80 Zeichen dafür vorsieht. Aus diesem Grund werden das 81. und alle nachfolgenden Zeichen bei der Konvertierung gelöscht.

Nachdem zwei oder mehr mes-Dateien erstellt worden sind, erscheint eine Dialogbox. Wählen Sie die zu öffnende Datei aus.

■ Wenn eine Datei mit 6 Reihen geöffnet wird

Wenn das Messgerät CM-2600d für die Messungen verwendet wird, kann die Version SpectraMagic Ver. 3.6 und SpectraMagic Ver. 3.3 eine Datei mit Daten von 6 Reihenzuständen erzeugen (SCI/100%, SCI/0%, SCI/adjust, SCE/100%, SCE/0% und SCE/adjust). SpectraMagic NX kann allerdings nur Datendateien mit höchstens 3 Reihen erzeugen. Wenn daher eine Datei mit 6 Reihen in eine mes-Datei konvertiert wird, werden die Bezugs- oder Probanddaten in 3 Datenteile unterteilt und auf diese Weise 3 Arten von 2-Reihen-Daten erzeugt, wie z.B. SCI+SCE/100%, SCI+SCE/0% und SCI+SCE/adjust. Die einzelnen Daten werden wie folgt benannt: „Bezugsdatenname_100%“, „Bezugsdatenname_0%“, „Bezugsdatenname_adj“, „Probandenname_100%“, „Probandenname_0%“ und „Probandenname_adj“.

■ Maximale Anzahl an Datenteilen für eine erstellte SpectraMagic NX Datei (.mes)

Da eine mes-Datei durch Konvertierung aller in der ursprünglichen Datei (wsv oder mdb) enthaltenen Daten erzeugt wird, kann sie mehr als 5000 Datenteile enthalten. Die SpectraMagic NX Software kann jedoch nur bis zu 5000 Datenteile aufzeichnen. Wird daher eine Datei mit mehr als 5000 Datenteilen mit SpectraMagic NX geöffnet, können zwar alle Daten am Bildschirm angezeigt werden, aber es können keine neuen Messdaten hinzugefügt werden.

Wenn die mit ChromaMagic erstellte Datei geöffnet wird

Wenn Sie eine mit ChromaMagic erstellte Datei (.mdb) auswählen und die Schaltfläche Öffnen anklicken, wird die Datei in das SpectraMagic NX-Format (.mes) umgewandelt und anschließend geöffnet.

Eine mdb-Datei kann die Daten von verschiedenen Lichtarten enthalten. Enthält eine Datei solche Daten, wird für jede Lichtart eine neue Datei erstellt.

Da SpectraMagic NX eine Datei mit max. 5000 Datenteilen verarbeiten kann, wird eine mdb-Datei mit mehr als 5000 Datenteilen aufgeteilt und Dateien mit 5000 oder weniger Datenteilen werden erstellt. Ein neuer Ordner, der denselben Namen trägt wie die ursprüngliche mdb-Datei, wird im gleichen Ordner wie die mdb-Datei erstellt. Dateien, die in ein mes-Format umgewandelt wurden, werden im neuen Ordner erstellt. mes-Dateien mit 5000 oder weniger Datenteilen werden für jede Lichtart erstellt und der Reihe nach als „chroma_1_C.mes“ usw. Benannt. (eine Datei mit 5000 oder weniger Datenteilen der Lichtart C)

- * Eine mdb-Datei, die Munsell-Daten enthält, kann nicht mit SpectraMagic NX gelesen werden. Daten, die mit anderen Farbsystemen als Munsell erstellt wurden, können umgewandelt und als Dateien im SpectraMagic NX-Format bearbeitet werden.
- * ChromaMagic weist den manuell eingegebenen Daten das Attribut XE zu, um einen Gerätenamen anzuzeigen. Werden solche Dateien in eine mes-Datei umgewandelt, wird dieses Attribut in das Attribut InputXYZ umgewandelt.

- * Für Daten, die mit dem L*u*v* Farbsystem erstellt wurden, wird die Einstellung der E*uv-Toleranz nicht in den umgewandelten Daten dargestellt.
- * Wenn eine mit ChromaMagic gespeicherte mdb-Datei von SpectraMagic NX gelesen wird, muss dasselbe oder ein neueres Betriebssystem vorhanden sein, unter dem ChromaMagic verwendet wurde.
- * In SpectraMagic NX kann nur eine Kommentarzeile angezeigt werden. Wenn es also in einem Kommentar, der einer Probe zugeordnet ist, Zeilenumbrüche gibt, wird nur die erste Zeile in der Liste angezeigt. Der gesamte Kommentar kann allerdings im Dialogfeld Dateneigenschaften angezeigt werden.


Wenn die mit dem CM-5/CR-5 über die USB-Verbindung gespeicherte Datei geöffnet wird

Wenn Sie eine mit dem CM-5/CR-5 über die USB-Verbindung gespeicherte Datei (.dbt) auswählen und die Schaltfläche Öffnen anklicken, wird die Datei in das SpectraMagic NX-Format (.mes) umgewandelt und anschließend geöffnet.








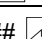


Wurde eine Textdaten-Datei geöffnet

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Wurde eine Text-formatierte Datei (.txt oder .csv) ausgewählt und auf die Schaltfläche öffnen geklickt, verarbeitet die SpectraMagic NX-Software diese als Datei mit manuell eingegebenen Daten. Das Dateinattribut jedes Datenteils lautet entweder „Manuell eingegebene Spektraldaten“ oder „Manuell eingegebene Farbmessdaten“. Nur die Dateien im folgenden Format können geöffnet werden.

Die -Markierung stellt einen CR-(carriage return)-Code dar.

Format der Spektralreflexionsdaten

100 	Version Nr.
REF 	Eine Kette, die anzeigt, dass es sich um Spektralreflexionsdaten handelt.
### 	Start-Wellenlänge (360 oder 400)
### 	End-Wellenlänge (700 oder 740)
10 	Wellenlänge-Teilung (10)
39 	Anz. der Reflexions-Wellenlängen (39 einschließlich der Start- und End-Wellenlängen)
# 	Anz. der Datenbanken (1,2 oder 3)
##### 	Anz. der Datenteile (1 bis 5000) Ist die Anzahl der tatsächlich eingegebenen Datenteile geringer als dieser Wert, kommt es zu einem Lesefehler. Ist die Anzahl der tatsächlich eingegebenen Datenteile größer als dieser Wert, werden die überzähligen Daten nicht gelesen.
#####.#####  ~ #####.##### <i>Dateiname</i> 	Spektralreflexion, Dateiname Die Spektralreflexionsdaten bestehen aus drei ganzen Zahlen, einem Dezimalpunkt und drei Dezimalstellen. Wenn der Teil mit den ganzen Zahlen weniger als drei Stellen hat, füllen Sie die freie Stelle mit 0 (Null) oder einem Leerzeichen. Dateiname: Ein Name mit bis zu 64 Zeichen kann eingegeben werden. 2-Byte-Zeichen können ebenfalls verwendet werden. (Name kann weggelassen werden.) Der Spektralreflexionswert und der Dateiname werden im Textformat (.txt) mit einem Tabulatorzeichen und im csv-Format (.csv) mit dem in der Systemsteuerung festgelegten Begrenzungszeichen begrenzt.
[EOF]	

Format der Farbmessdaten

100	Version Nr.																																		
XYZ	Eine Kette, die anzeigt, dass es sich um Farbmessdaten handelt.																																		
##	Beobachter (2 oder 10)																																		
#	Anz. der Lichtarten (1,2 oder 3)																																		
##	Lichtart 1																																		
##	Lichtart 2 Lassen Sie diese Zeile aus, wenn Lichtart 2 nicht verwendet wird.																																		
##	Lichtart 3 Lassen Sie diese Zeile aus, wenn Lichtart 3 nicht verwendet wird.																																		
	<p>Geben Sie die folgende Zeichenkette entsprechend der Lichtart ein.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lichtart</th> <th>Zeichenkette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>1</td></tr> <tr><td>C</td><td>2</td></tr> <tr><td>D50</td><td>3</td></tr> <tr><td>D65</td><td>4</td></tr> <tr><td>F2</td><td>5</td></tr> <tr><td>F6</td><td>6</td></tr> <tr><td>F7</td><td>7</td></tr> <tr><td>F8</td><td>8</td></tr> <tr><td>F10</td><td>9</td></tr> <tr><td>F11</td><td>10</td></tr> <tr><td>F12</td><td>11</td></tr> <tr><td>D55</td><td>12</td></tr> <tr><td>D75</td><td>13</td></tr> <tr><td>U50</td><td>14</td></tr> <tr><td>ID50</td><td>15</td></tr> <tr><td>ID65</td><td>16</td></tr> </tbody> </table>	Lichtart	Zeichenkette	A	1	C	2	D50	3	D65	4	F2	5	F6	6	F7	7	F8	8	F10	9	F11	10	F12	11	D55	12	D75	13	U50	14	ID50	15	ID65	16
Lichtart	Zeichenkette																																		
A	1																																		
C	2																																		
D50	3																																		
D65	4																																		
F2	5																																		
F6	6																																		
F7	7																																		
F8	8																																		
F10	9																																		
F11	10																																		
F12	11																																		
D55	12																																		
D75	13																																		
U50	14																																		
ID50	15																																		
ID65	16																																		
#	Anz. der Datenbanken (1,2 oder 3)																																		
#####	Anz. der Datenteile (1 bis 5000) Ist die Anzahl der tatsächlich eingegebenen Datenteile geringer als dieser Wert, kommt es zu einem Lesefehler. Ist die Anzahl der tatsächlich eingegebenen Datenteile größer als dieser Wert, werden die überzähligen Daten nicht gelesen.																																		
###.### ~ ###.### <i>Dateiname</i> 	Farbmessdaten, Dateiname Die Farbmessdaten bestehen aus drei ganzen Zahlen, einem Dezimalpunkt und drei Dezimalstellen. Wenn der Teil mit den ganzen Zahlen weniger als drei Stellen hat, füllen Sie die freie Stelle mit 0 (Null) oder einem Leerzeichen. Dateiname: Ein Name mit bis zu 64 Zeichen kann eingegeben werden. 2-Byte-Zeichen können ebenfalls verwendet werden. (Name kann weggelassen werden.) Der Farbmessdatenwert und der Dateiname werden im Textformat (.txt) mit einem Tabulatorzeichen und im csv-Format (.csv) mit dem in der Systemsteuerung festgelegten Begrenzungszeichen begrenzt.																																		
[EOF]																																			

Andere Funktionen

Liste der Fehlercodes

Tritt beim Öffnen einer Textdatendatei ein Fehler auf, wird ein Fehlercode aus der folgenden Tabelle angezeigt.

	Beschreibung
ERR 01	Die Version ist nicht „100“.
ERR 02	Das eingestellte Zeichen ist nicht korrekt. Das eingestellte Zeichen ist nicht „REF“ oder „XYZ“.
ERR 03	Die Anfangs-Wellenlänge ist nicht korrekt.
ERR 04	Die End-Wellenlänge ist nicht korrekt.
ERR 05	Der Wellenlängenabstand ist nicht korrekt.
ERR 06	Die Anzahl der Reflexions-Wellenlängen ist nicht korrekt.
ERR 07	Die Datenbanknummer ist nicht korrekt.
ERR 08	Die Nummer der Lichtarten ist nicht korrekt.
ERR 09	Lichtart 1 ist nicht korrekt.
ERR 10	Lichtart 2 ist nicht korrekt.
ERR 11	Lichtart 3 ist nicht korrekt.
ERR 12	Der Beobachter ist nicht korrekt.
ERR 13	Die Anzahl der Datenteile ist nicht ausreichend.
ERR 14	Die Anzahl der Datenteile ist nicht ausreichend. (Die Datenanzahl bei Spektralreflexionsdaten beträgt weniger als 39, bei Farbmessdaten weniger als 3).
ERR 15	Die Daten enthalten andere Zeichen als „0“ bis „9“ sowie einen Punkt.

2.10.8 Anordnen von Fenstern überlappend/nebeneinander

Werden zwei oder mehr Dateien geöffnet, können Sie einstellen, ob die Fenster überlappend oder nebeneinander angeordnet werden sollen.

1. Wählen Sie *Fenster - Überlappend* oder *Nebeneinander* in der Menüleiste.


Die Fenster werden entweder überlappend oder nebeneinander dargestellt.



2.10.9 Zusammenführen mehrerer Datendateien

Wenn 2 oder mehr Datendateien geöffnet sind, können Sie diese in einer Datei zusammenführen.

1. Wählen Sie *Bearbeiten – Mischen* in der Menüleiste.

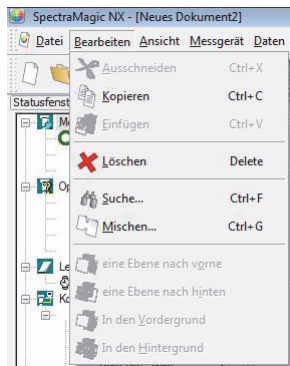

Die Dialogbox „Mischen“ erscheint.

2. Wählen Sie die zusammenzuführenden Datendateien aus und klicken Sie auf Mischen.


Die Dialogbox „Sichern als“ erscheint. Geben Sie den Dateinamen und andere Optionen ein und speichern Sie die Datei.

Eine neue, zusammengeführte Datei wird erstellt, wobei die ursprünglichen Datendateien erhalten bleiben.

Eine Datendatei enthält bis zu 5000 Probandatenteile.

Wenn die Datenanzahl 5000 übersteigt, können Sie die Dateien nicht zusammenführen.

■ Dialogbox „Mischen“

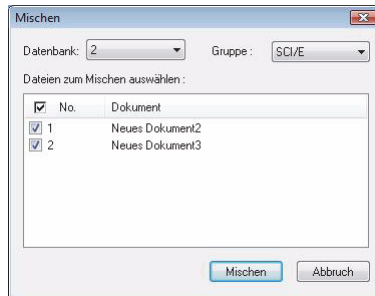

Datenbank

Geben Sie die Anzahl der Datenbanken an. Sie können Datendateien zusammenführen, solange die Anzahl der Datenbanken für jede Datei dieselbe ist.

Gruppe

Wenn die Anzahl der Datenbanken 2 oder 3 ist, geben Sie die Gruppeneigenschaften an. Sie können Datendateien zusammenführen, solange ihre Gruppeneigenschaften dieselben sind.

Die Datendateien der angegebenen Anzahl von Datenbanken und Gruppeneigenschaften werden angezeigt.

2.10.10 Navigation Starten

1. Wählen Sie *Hilfe - Navigation* in der Menüleiste.

Eine HTML-formatierte Hilfedatei wird angezeigt.

Nächstes Weiter>>

Diese Schaltfläche kann ausgewählt werden, wenn das Navigationsfenster aktiv ist. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die nächste Seite im Navigationsfenster anzuzeigen. Diese Schaltfläche erscheint nur, nachdem der Befehl „Vorherige“ verwendet wurde. Dies hat die selbe Funktion wie die Auswahl *Hilfe - Navigation - Nächstes* in der Menüleiste.

Vorheriges <<Zurück

Diese Schaltfläche kann ausgewählt werden, wenn das Navigationsfenster aktiv ist. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die vorherige Seite im Navigationsfenster anzuzeigen. Dies hat die selbe Funktion wie die Auswahl *Hilfe - Navigation - Vorheriges* in der Menüleiste.

2.10.11 Anzeigen der Bedienungsanleitung

1. Wählen Sie *Hilfe - Handbuch* in der Menüleiste

Das Benutzerhandbuch liegt im PDF-Format vor.


2.10.12 Ansicht der Einstellungen in jedem Fenster

Sie können Einstelldetails der Ansicht wie etwa die Hintergrundfarbe des Listenfensters, des Entwurf-Fensters (Canvas-Fenster: Display-Ansicht/Druck-Ansicht) und des Status-Fensters einstellen.


1. Wählen Sie *Werkzeug - Einstellung Ansichten* in der Menüleiste.

Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Entwurf-Fenster, in dem kein grafisches Objekt eingefügt ist, und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü „Einstellung Ansichten“.

Die Dialogbox „Einstellung der Anzeige“ erscheint.

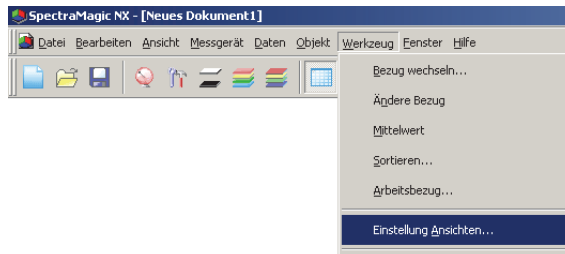

2. Legen Sie die Einstelldetails der Ansicht für jedes Fenster fest.

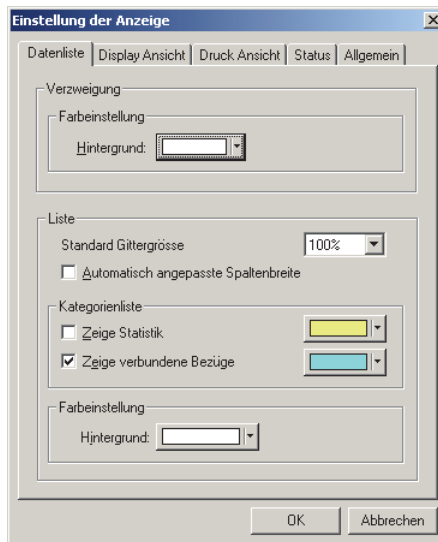

■ Dialogbox „Einstellung der Anzeige“

Registerkarte Datenliste

Verzweigung - Farbeinstellung

Hintergrund:

Stellen Sie eine Hintergrundfarbe für die Verzweigung ein.

Liste - Standard Gittergröße:

Legen Sie die Standard-Gittergröße für die Listenanzeige fest. Diese Einstellung wird als Standardgröße für Liste vergrößern/verkleinern verwendet (S. 122).

Automatisch angepasste Spaltenbreite:

Wählen Sie diese Option, um die Spaltenbreite der Liste automatisch nach der Anzahl der angezeigten Stellen einzurichten.

Liste - Kategorienliste

Zeige Statistik:

Aktivieren Sie diese Option, um Statistiken in der Liste für eine Datengruppe anzuzeigen, wenn Zuordnung durch Bezug - Absolutwerte oder Zuordnung durch Bezug - Bezug ** ausgewählt wurde. Die Farbe der Statistikzeile kann im Feld rechts ausgewählt werden.

Zeige verbundene Bezüge:

Aktivieren Sie diese Option, um die verknüpften Bezugsdaten in der Liste für eine Datengruppe anzuzeigen, wenn Zuordnung durch Bezug - Bezug ** ausgewählt wurde. Die Farbe der verknüpften Bezugszeile kann im Feld rechts ausgewählt werden.

Liste - Farbeinstellung

Hintergrund:

Stellen Sie eine Hintergrundfarbe für die Liste ein.

Registerkarte Display-Ansicht, Registerkarte Druck Ansicht

Farbgrafik - Farbeinstellung

Hintergrund:

Sie können die Hintergrundfarbe der Display-Ansicht einstellen.

Gitter

Gitterlinien:

Wenn diese Option aktiviert ist, wird im Bearbeitungsmodus im Hintergrund des Fensters ein Gitter angezeigt. Sie können die Farbe des Gitters und die Gitterabstände im Feld rechts einstellen. Eine Beschreibung der Farbeinstellung finden Sie auf der Seite 158.

Die Teilung kann zwischen 5 und 20 mm eingestellt werden.

Kopf- und Fußzeile anzeigen

Wird diese Option aktiviert, werden Kopf- und Fußzeile in der Ansicht angezeigt.

Druck-Layout anzeigen

Ist diese Option aktiviert, werden die Linien des Druck-Layouts im Hintergrund der Ansicht angezeigt. Die Farbe der Linien des Druck-Layouts entspricht der Farbe der Gitterlinien.

Diese Einstellung ist nur auf der Registerkarte Display-Ansicht verfügbar.

Registerkarte Status

Statusfenster - Farbeinstellung

Hintergrund:




Sie können die Hintergrundfarbe des Statusfensters einstellen.

Registerkarte Allgemein


Bildschirm Modus

Bearbeiten der Canvas Fenster erlauben:

Ist diese Option aktiviert, kann der Befehl *Bearbeiten Modus* unter *Werkzeug* in der Menüleiste ausgewählt werden. Ist diese Option nicht aktiviert, kann nicht zwischen dem Bearbeiten-Modus und dem Betrieb-Modus hin- und herschaltet werden.

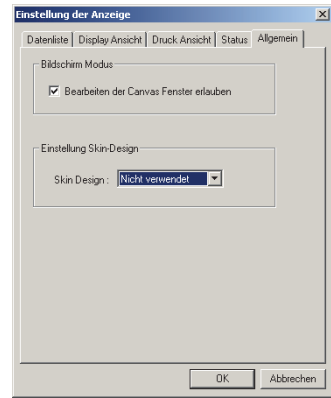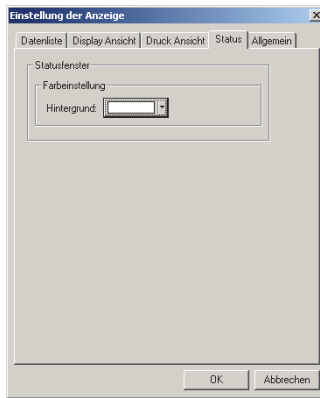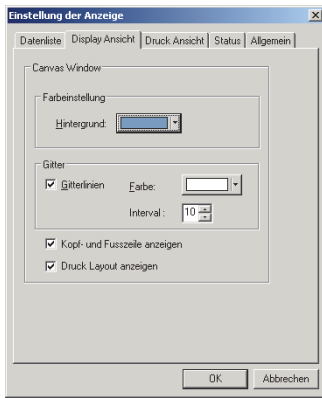


2.10.13 Farbeinstellung

Die Schaltfläche „Farbe“ erscheint, damit Sie Farben einstellen können. 


1. Klicken Sie auf „Farbe“.

Um eine Farbe auszuwählen, die nicht in der Palette enthalten ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Andere“.

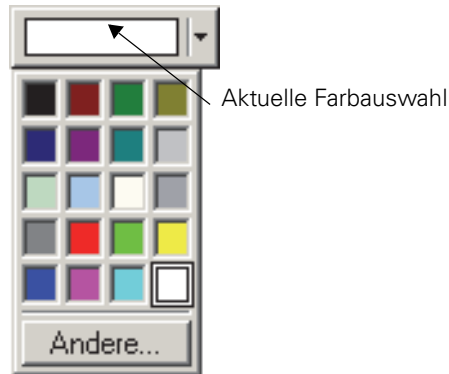

2. Wählen Sie eine Farbe aus der Palette oder erstellen Sie die gewünschte Farbe.


Wird die Schaltfläche „Andere“ geklickt, erscheint die Dialogbox „Farbe“.

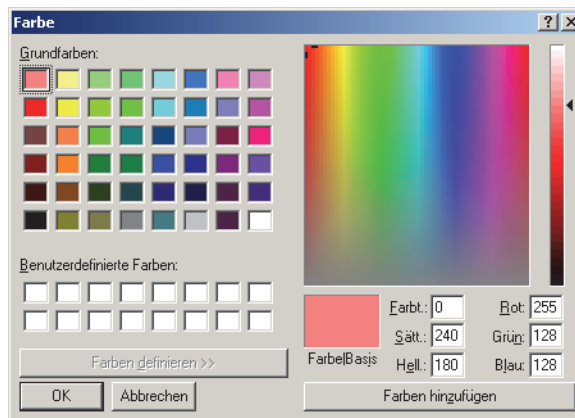


2.10.14 Einstelloptionen

1. Wählen Sie *Werkzeug - Optionen* in der Menüleiste.

Die Dialogbox „Optionen“ erscheint.

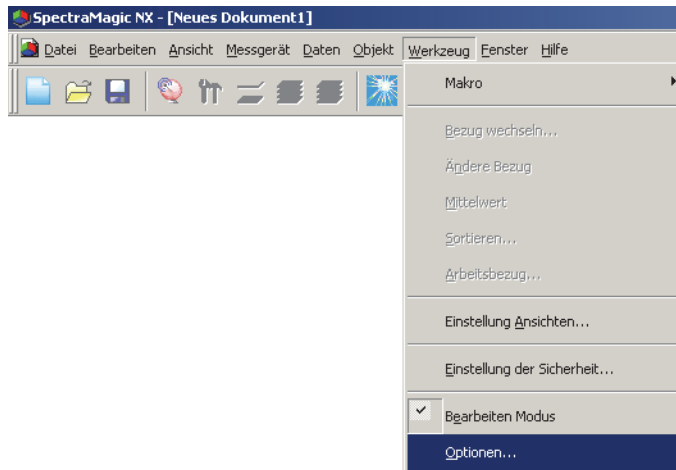

2. Stellen Sie akustische Signale, Datei-bezogene Funktionen und Listenerweiterungsfunktionen nach Bedarf ein.

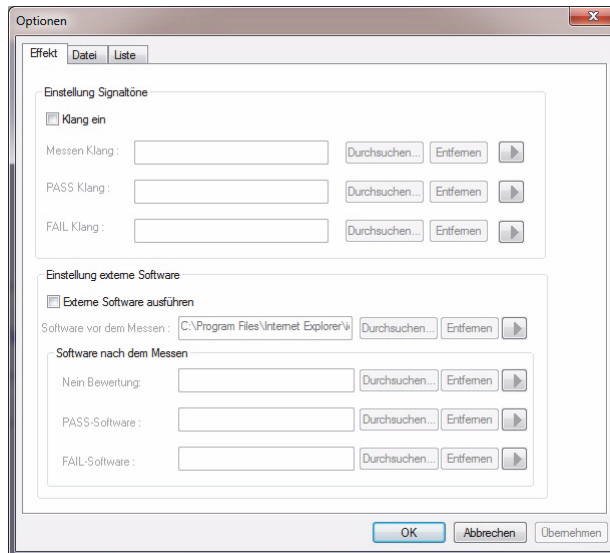

■ Dialogbox „Optionen“

Registerkarte Effekt

Einstellung akustischer Signale

Akustische Signale werden während der Messung im WAV-Format ausgegeben.

Sie können ein akustisches Signal als Antwort auf ein bestimmtes Ergebnis während der Bewertung ertönen lassen.

Einstellung externer Software


Externe Software kann vor oder nach der Messung gestartet werden, und entsprechend den Messergebnissen. Mit der externen Software, die vor der Messung festgelegt wurde, können keine Fernmessungen durchgeführt werden.

Für Intervallmessungen läuft die vor der Messung eingestellte externe Software nur einmal am Anfang.

Die für nach der Messung eingestellte externe Software läuft jedesmal nach Fertigstellung einer Messung.

Registerkarte Datei

Einstellung - Dateipfad

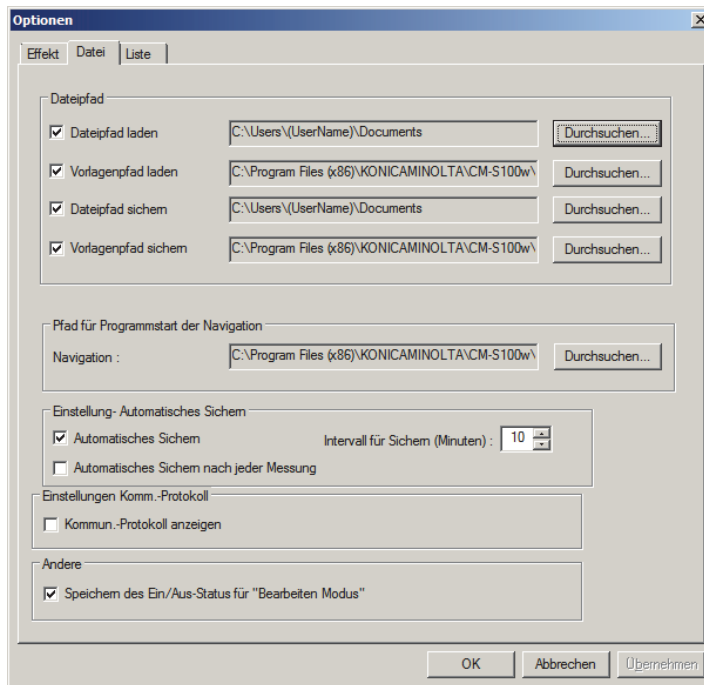

Laden:

Legen Sie hier den Standard-Dateipfad fest, der geöffnet wird, wenn der Befehl *Datei - Öffnen* aus der Menüleiste aufgerufen wird.

Vorlagenpfad laden

Legen Sie hier den Standard-Dateipfad fest, der geöffnet wird, wenn der Befehl *Datei - Vorlage - Vorlage verwenden* aus der Menüleiste aufgerufen wird.

Speichern

Wählen Sie den Standard-Dateipfad, der angezeigt wird, wenn *Datei - Sichern als* in der Menüleiste ausgewählt wird.

Sichern als Vorlage

Wählen Sie den Standard-Dateipfad, der angezeigt wird, wenn *Datei - Vorlage - Sichern als Vorlage* in der Menüleiste ausgewählt wird.

Sind diese Optionen ausgewählt, werden die eingegebenen Dateipfade für die jeweiligen Vorgänge verwendet. Sind sie nicht ausgewählt, werden jene Dateipfade verwendet, die zuletzt benutzt wurden.

Einstellung - Seite für Programmstart

Navigation:

Geben Sie hier den Ort ein, an dem die Navigationsstartseite „Index.htm“ liegt.

Einstellung - Automatisches Sichern

Automatisches Sichern einschalten:

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Datendateien automatisch gespeichert. Die Namen der Backup-Dateien erhalten als Prefix eine Tilde („~“). Ein Benutzer, der sich mit eingeschränkter Benutzerberechtigung im Betriebssystem eingeloggt hat, kann bestimmte Dateipfade nicht benutzen. In diesem Fall ist Automatisches Sichern nicht aktiv.

Automatisches Sichern nach jeder Messung

Ist diese Option ausgewählt, werden Dateien nach jeder Messung überschrieben und gesichert.


Andere

Speichern des Ein/Aus-Status für „Bearbeiten-Modus“

Ist diese Option ausgewählt, wird die Dokumentendatei im aktuellen Modus gesichert. Ist diese Option nicht ausgewählt, wird die Datei immer im Modus „Betrieb“ gesichert.

Registerkarte Liste

Einstellungen für erweiterte Listen

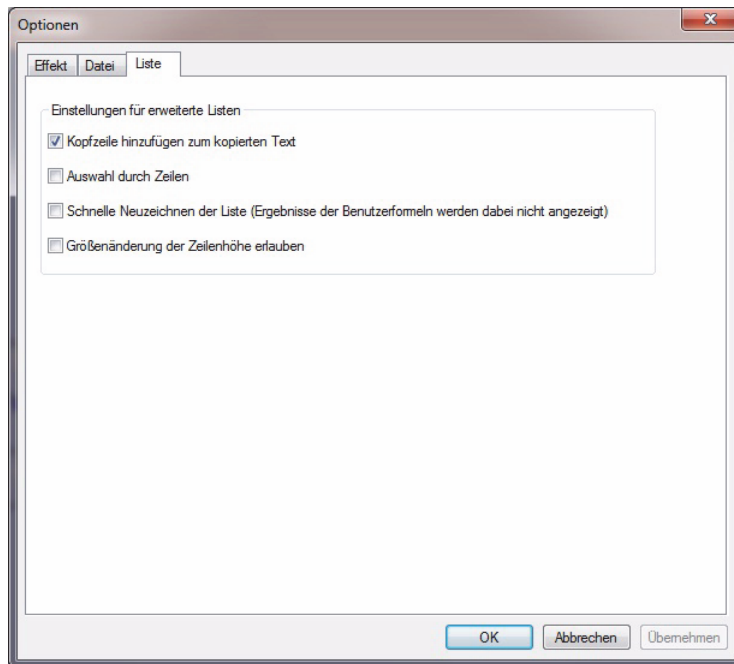

Kopfzeile hinzufügen zum kopierten Text:

Wenn die Daten in der Liste ausgewählt und kopiert werden, während diese Option aktiviert ist, so werden auch die Zeichen am Anfang mitkopiert.

Auswahl von Zeilen einschalten:

Wenn diese Option aktiviert ist, wird durch Anklicken eines beliebigen Punktes in der Liste jene Zeile ausgewählt, in der sich der angeklickte Punkt befindet.

Schnelles Neuzeichnen der Liste (Ergebnisse der Benutzerformel werden dabei nicht angezeigt)

Ist diese Option ausgewählt, werden die Inhalt im Listenfenster rasch angezeigt. Beachten Sie, dass eine Benutzerformel nicht angezeigt wird, wenn diese auf den Listeninhalt eingestellt ist. Diese Einstellung wird erst angezeigt, wenn das Programm neu gestartet wird.

Größenänderung der Zeilenhöhe erlauben

Ist diese Option ausgewählt, kann die Zeilenhöhe in der Liste angepasst werden. Diese Einstellung wird erst angezeigt, wenn das Programm neu gestartet wird.


2.10.15 Übermittlung von Dateien per E-Mail

Eine Datei kann als Anhang per E-Mail versendet werden.

1. Wählen Sie *Datei - Mail Senden* in der Menüleiste.

Bei einigen E-Mail-Programmen kann eine Dialogbox zur Einstellung von Parametern erscheinen. Stellen Sie jeden Parameter entsprechend ein.

Das Fenster für das Versenden von E-Mails wird geöffnet.

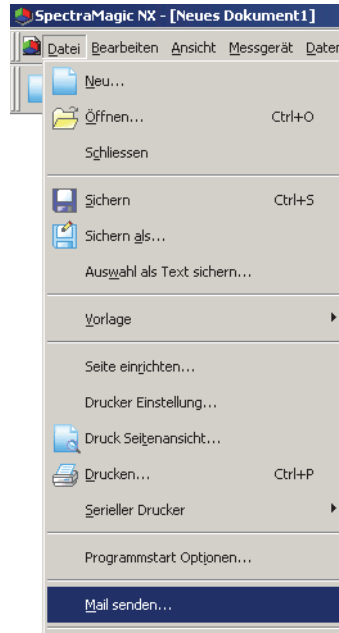

2. Geben Sie den Empfänger und Betreff ein und senden Sie die Mail.

2.10.16 Laden von Kalibrierungsdaten in das Messgerät

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.


Sie können die Kalibrier-Daten aus der Software SpectraMagic NX zum Messgerät senden.

Verwenden Sie diese Funktion, bevor Sie für das Gerät eine neue Weißkalibrierplatte oder einen neuen Benutzer-Kalibrierstandard für die Kalibrierkanäle 01 bis 19 bei einem Gerät der CR-Serie verwenden.

- Wenn das CM-26dG/26d/25d angeschlossen ist, kann dieses Verfahren nur zum Einstellen von Anwenderkalibrierungsdaten verwendet werden. Zum Einstellen der Weißkalibrierdaten verwenden Sie das Konfigurationstool CM-CT1, das Sie unter <https://www.konicaminolta.com/instruments/download/software/color/cmct/index.html> herunterladen können.
- Wenn das CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist, kann dieses Verfahren nicht verwendet werden. Beim Kauf einer neuen Weißkachel von Konica Minolta wird auch ein Softwaretool zum Schreiben der Kalibrierdaten in das Messgerät mitgeliefert.

1. Wählen Sie *Messgerät - Setzen Kalibrierdaten*.

Die Dialogbox „Kalibrierdaten“ erscheint.

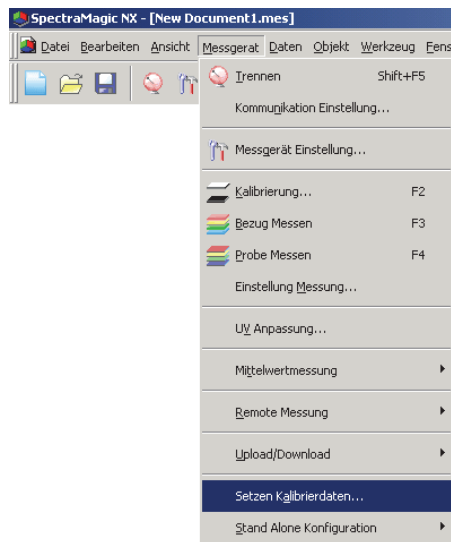

2. Markieren Sie den Kalibrierwert.

Die Vorgehensweise hängt vom jeweiligen Messgerät ab, das angeschlossen ist. Für Details, siehe Seite 165 bis 166.


- ### 3. Klicken Sie auf OK, um die Daten in das Messgerät zu laden. Wenn der CR-400/410 angeschlossen ist, werden durch Klicken auf die OK-Taste die Kalibrierdaten zum Messgerät gesendet und die Kalibrierung für den gewählten Kanal wird durchgeführt.

Dialogbox „Kalibrierdaten“ (wenn die CM-3000-Serie, das CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-512m3A oder CM-700d/600d angeschlossen ist)


Ist der CM-3600A, CM-3610A oder CM-2600d/2500d angeschlossen, bestätigen Sie, dass die Optionsschaltfläche für Einstellung Weisskalibrierung ausgewählt worden ist.

Wenn das CM-25cG angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte „Weißkalibrierung“ ausgewählt ist.

Wenn das CM-26dG/26d/25d angeschlossen ist, können nur Anwenderkalibrierungsdaten eingestellt werden.

Die Anwenderkalibrierung wird nur in der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt, wenn ein CM-3600A/3610A, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d oder CM-700d/600d angeschlossen ist. Informationen zur Anwenderkalibrierung finden Sie unter 2.10.18 Einstellung eines Anwenderkalibrierwerts für das Messgerät  auf Seite 175.


2. Klicken Sie auf „Laden“. Wenn die Dialogbox für „Datei öffnen“ erscheint, markieren Sie die Datei, welche die neuen Weiss-Kalibrierdaten enthält, und klicken Sie auf „Öffnen“.

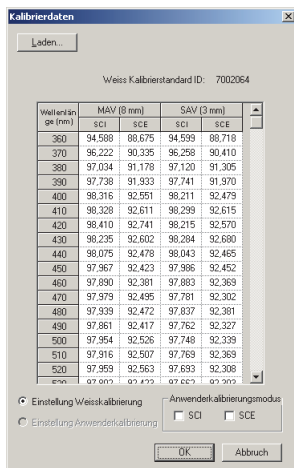

Anzeige der Probandaten

■ Dialogbox Kalibrierdateneinstellung (wenn das CM-5/CR-5 angeschlossen ist)

Die Kalibrierdaten für die eingebaute Weißkalibrierplatte des Messgeräts können nicht eingestellt (verändert) werden.

Um eine externe Weißkalibrierplatte zu verwenden, wie z.B. bei der Verwendung der optionalen Weißkalibrierplatte CM-A210 für die Weißkalibrierung bei der Durchführung von Petrischalen- oder Mini-Petrischalen-Messungen, lesen Sie bitte 2.10.18 Einstellung eines Anwenderkalibrierwerts für das Messgerät  auf Seite 175.


■ Dialogbox „Kalibrierdaten“ (wenn das CR-400/410 angeschlossen ist)

2-1) Wählen Sie den zu gewünschten Farbraum im Bearbeiten Modus.

2-2) Wählen Sie den Kalibrierkanal (Ch.) zum kalibrieren aus der Kalibrierdaten Liste und klicken Sie auf die Taste Bearbeiten. Das Dialogfenster zum Bearbeiten der Kalibrierdaten erscheint.

2-3) Geben Sie den Namen des Kalibrierkanals und die Kalibrierdaten ein.

Kalibrierungen für Kanäle, die bereits Kalibrierdaten enthalten, können durchgeführt werden, indem (wie ab Schritt 2-2) der gewünschte Kanal ausgewählt wird und die Taste Kalibrierung angewählt wird.

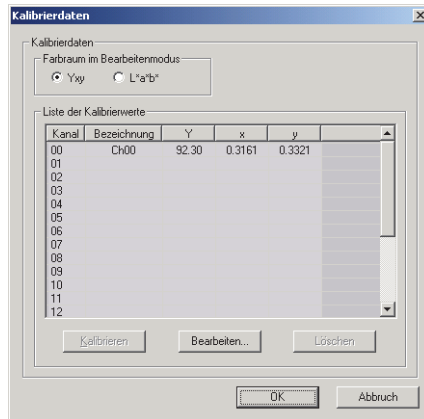


2.10.17 Laden von Konfigurationsdaten in das Messgerät

Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn der Schutzschlüssel am Computer angeschlossen ist.


Sie können die Software SpectraMagic NX verwenden, um das Messgerät für den Standalone-Betrieb (ohne PC-Anschluss) zu konfigurieren.

1. Wählen Sie *Messgerät - Stand Alone Konfiguration - Standalone Konfiguration*.

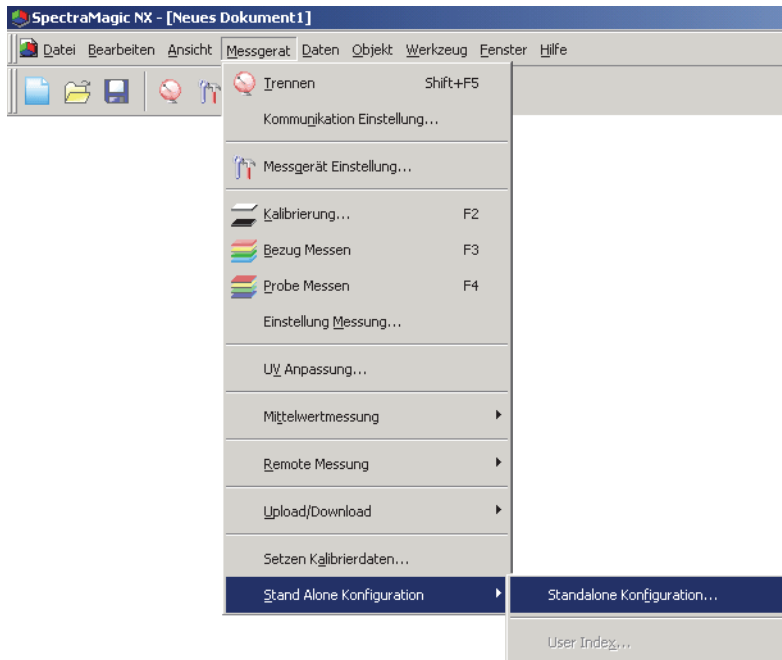

Wenn das Messgerät nicht angeschlossen ist oder, erscheint ein Bestätigungsdialog.

Klicken Sie auf Ja, um eine Standalone-Konfigurationsdatei für CM-5 zu erstellen. Klicken Sie auf Nein, um eine Standalone-Konfigurationsdatei für CR-5 zu erstellen.

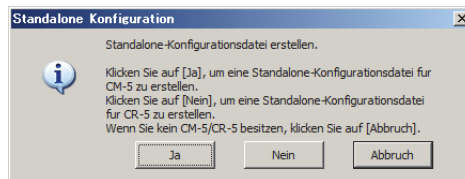

Die Dialogbox „Stand Alone Konfiguration“ erscheint. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ansicht“, um Details der Bezugsdaten mit der im Messgerät gespeicherten eingestellten Nummer anzuzeigen, wenn der CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, oder der CM-512m3A angeschlossen ist.


2. Markieren oder geben Sie den passenden Wert für jede Position ein.

Die Inhalte der Dialogbox „Stand Alone Konfiguration“ hängen vom jeweiligen Messinstrument ab, das angeschlossen ist. Details finden Sie auf den Seiten 168 bis 174 und in der Bedienungsanleitung des Messgeräts.

3. Klicken Sie auf OK, um die Daten in das Messgerät zu laden.

■ Dialogbox „Stand Alone Konfiguration“ (wenn der CM-2600d/2500d oder der CM-2500c angeschlossen ist)


2. Markieren oder geben Sie den passenden Wert für jede Position ein. Oder klicken Sie auf „Laden“ und laden Sie die bestehende Konfigurationsdatei.

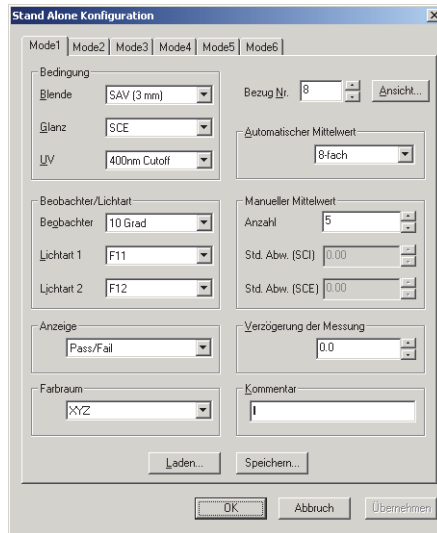

■ Dialogbox „Standalone Konfiguration“ (wenn der CM-25cG angeschlossen ist)

Klicken Sie auf die verschiedenen Registerkarten und markieren oder geben Sie den passenden Wert für jede Position ein. Oder klicken Sie auf „Laden“ und laden Sie die bestehende Konfigurationsdatei.


- In der Registerkarte „Messbedingung“ können Sie die Messbedingungen festlegen (Messmodus, Beobachter-/Lichtart-Einstellungen, Mittelwertereinstellungen, ausgewählter Bezug, Automatischer Bezug).
- In der Registerkarte „Ansicht“ können Sie festlegen, wie die Daten am Display des Messgeräts angezeigt werden sollen (Displaytyp, Farbsystem, Formel).
- In der Registerkarte „User Index“ können Sie bis zu 3 Benutzerindizes und Benutzerklassifizierungen einrichten (nur verfügbar, wenn die Messgerät-Firmware Ver. 1.10 oder aktueller ist).
- In der Registerkarte „User Leuchtmittel“ können Sie die Benutzerlichtart einstellen (nur verfügbar, wenn die Messgerät-Firmware Ver. 1.03 oder aktueller ist).
- In der Registerkarte „System“ können Sie Systemeinstellungen für das Messgerät festlegen, wie z. B. Anzeigesprache, Datum/Uhrzeit, Helligkeit der Anzeige usw.

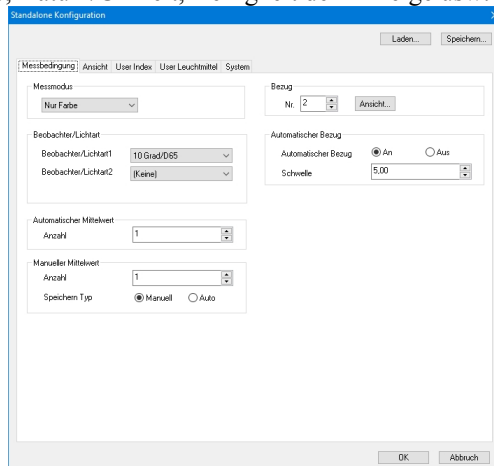

Andere Funktionen

■ **Dialogbox „Standalone Konfiguration“ (wenn das CM-26dG/26d/25d angeschlossen ist)**



- In der Registerkarte „User Index“ können Sie bis zu 3 Benutzerindizes und Benutzerklassifizierungen einrichten.
- In der Registerkarte „User Leuchtmittel“ können Sie die Benutzerlichtart einstellen. (Es kann nur dann ein Name für die Benutzerlichtart angegeben werden, wenn die Messgerät-Firmware auf Version 1.10 oder höher ist.)

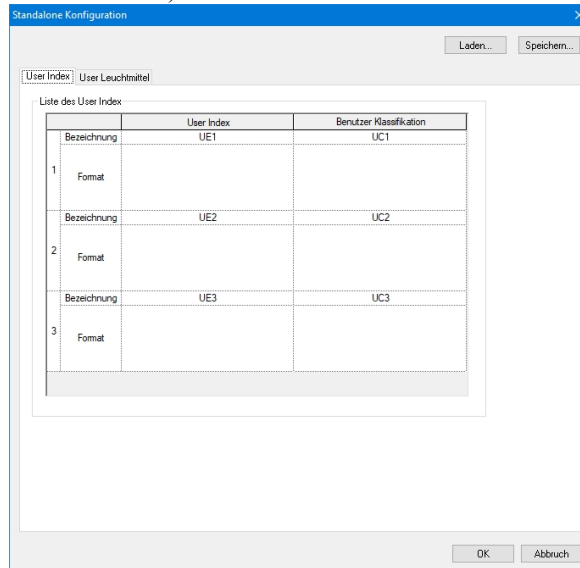

- Weitere Einstellungen für den Standalone-Betrieb können mit dem Konfigurationstool CM-CT1 vorgenommen werden, das unter <https://www.konicaminolta.com/instruments/download/software/color/cmct/index.html> heruntergeladen werden kann.



■ **Dialogbox „Stand Alone Konfiguration“ (wenn der CM-700d/600d angeschlossen ist)**

2. Legen Sie einen geeigneten Wert für jede Option fest, um die Messbedingungen und die Anzeige am Messgeräte-Bildschirm festzulegen. Wählen Sie die Farbräume, welche in der Anzeige des Messgeräts angezeigt werden sollen. In der Registerkarte „Optionen“ können Sie zusätzliche Optionen zum jeweiligen Messgerät einstellen.

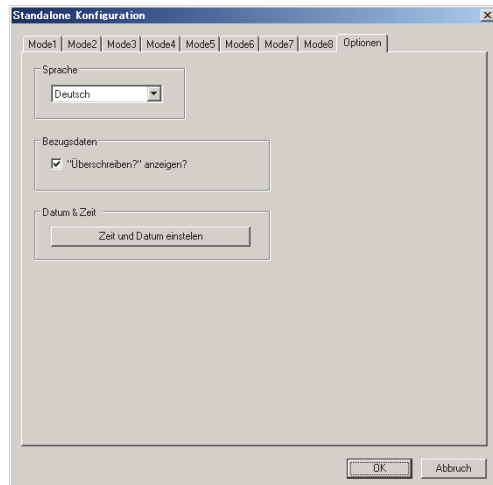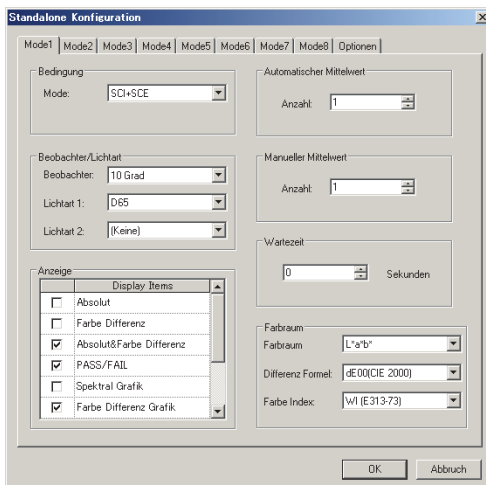

■ Dialogbox „Stand Alone Konfiguration“ (wenn das CM-512m3A angeschlossen ist)

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Messbedingung oder System und geben Sie einen passenden Wert für jede Position ein.

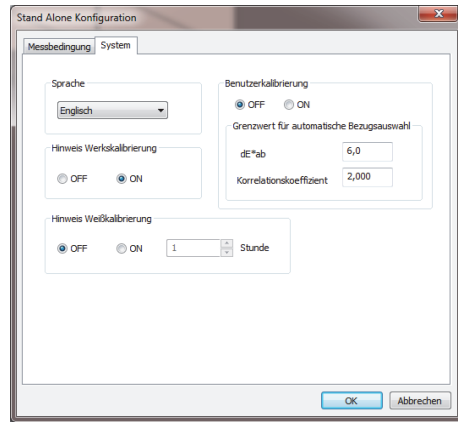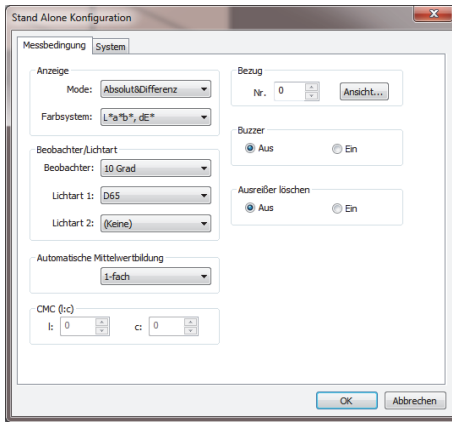

■ Dialogbox Standalone-Konfiguration (für CM-5/CR-5)

Hinweis:

Auch wenn ein Gerät nicht angeschlossen ist, können die Standalone-Konfigurationsdaten für CM-5/CR-5 in einer Umgebungseinstellungsdatei eingegeben und gespeichert werden, wie auf Seite 173 beschrieben, um sie später über ein USB-Speichergerät an das Gerät zu übertragen. Die verfügbaren Einstellungen beim Erstellen einer Umgebungseinstellungsdatei ohne angeschlossenem Gerät entsprechen der letzten Firmware Version des Geräts, für das die Umgebungseinstellungsdatei angewendet wird. Sollte ein Punkt unter den Einstellungen in der Umgebungseinstellungsdatei nicht verfügbar sein, so bleibt die aktuelle Einstellung des Geräts für diesen Punkt unverändert, wenn die Umgebungseinstellungsdatei eingelesen wird. Die in der CM-5/CR-5 Firmware Version 1.10 und neueren Versionen verfügbaren Einstellungen sind in älteren Firmware Versionen nicht verfügbar und enthalten wie folgt:

Registerkarte Messbedingungen:

Messbereich: „3mm“ bei Messtyp: „Petri Dish“

Registerkarte Bildschirmeinstellung:

Spektralkurveinstellungen

Kontrollkästchen „Zeige Bezug“


Spektraldatenanzeige: „Absorption“ oder „Absorption + spezifische Wellenlänge“

Wenn ein CM-5 oder CR-5 angeschlossen und die Standalone-Konfiguration direkt auf das Gerät eingestellt ist, dann werden nur die Einstellungen angezeigt, die für die Firmware Version des angeschlossenen Geräts anzuwenden sind.

2. Markieren oder geben Sie den passenden Wert für jede Position ein.


In der Registerkarte Messbedingung können Sie die Messbedingungen für das Messgerät festlegen (zu messendes Objekt, Messbereich, Glanz-Modus, usw).

M Die Glanzkomponente kann nur beim CM-5 eingestellt werden.

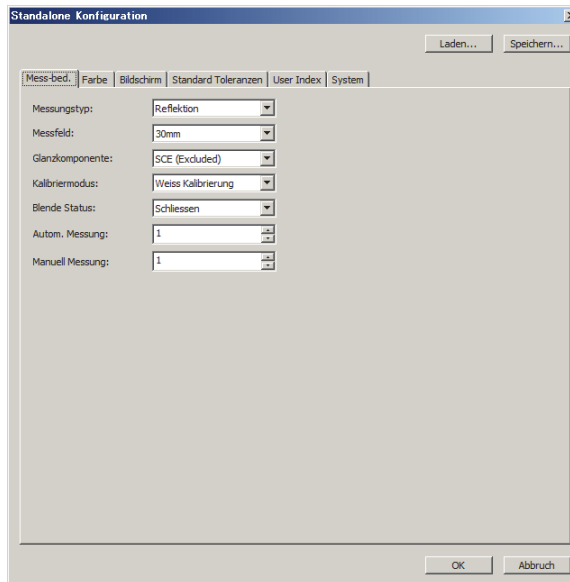


In der Registerkarte Beobachterbedingung können Sie die am Messgerät anzuzeigenden Beobachterbedingungen festlegen (Beobachter, Lichtart, Farbsystem, Farbdifferenzformel, usw.).

M Lichtart 2 und ISO-Helligkeit stehen nur beim CM-5 zur Auswahl.

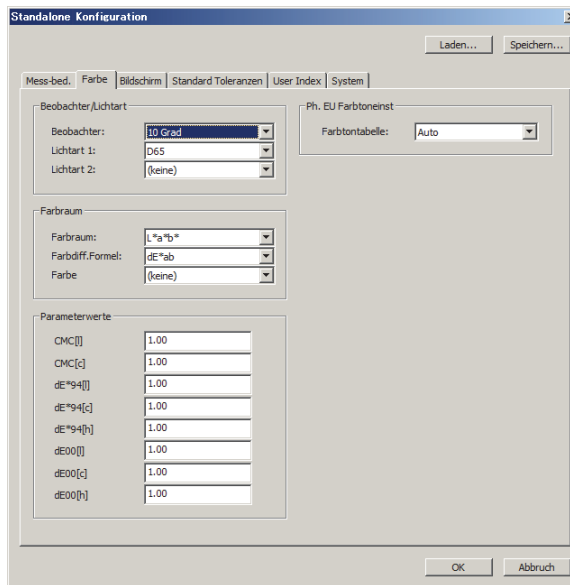


Beim CM-5/CR-5 kann die Anzeige am Messgerät angepasst werden. Diese Anpassung ist in der Registerkarte Bildschirmeinstellung möglich.

M Eine Spektralkurve steht nur beim CM-5 zur Auswahl.

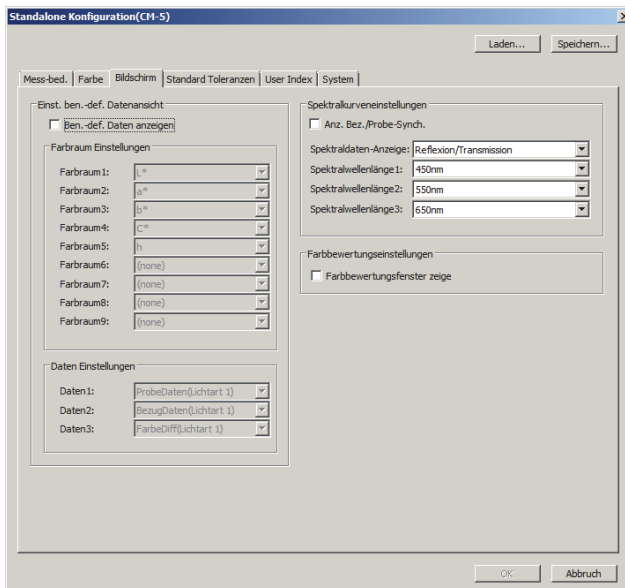


In der Registerkarte Standard-Toleranz können Sie die Standard-Toleranz festlegen, die automatisch verwendet wird, wenn die Bezugsfarbe am Messgerät ausgewählt wird.

M ISO-Helligkeit steht nur beim CM-5 zur Auswahl.

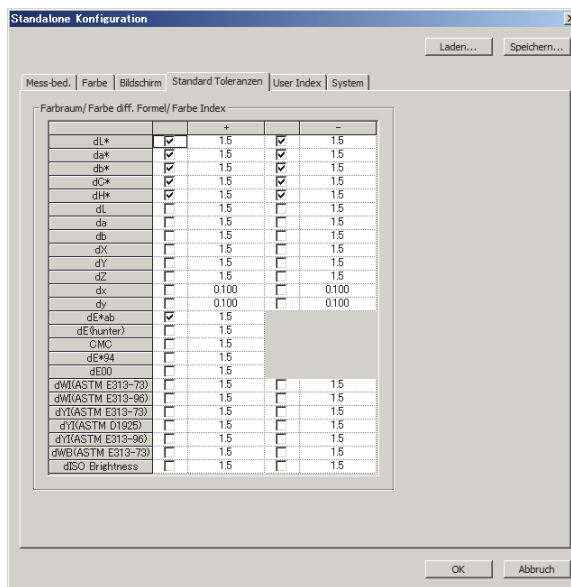


In der Registerkarte Benutzerindex können Sie basierend auf dem Farbsystem bis zu drei benutzerspezifische Berechnungsformeln definieren.

M Der Benutzerindex steht nur beim CM-5 zur Auswahl.

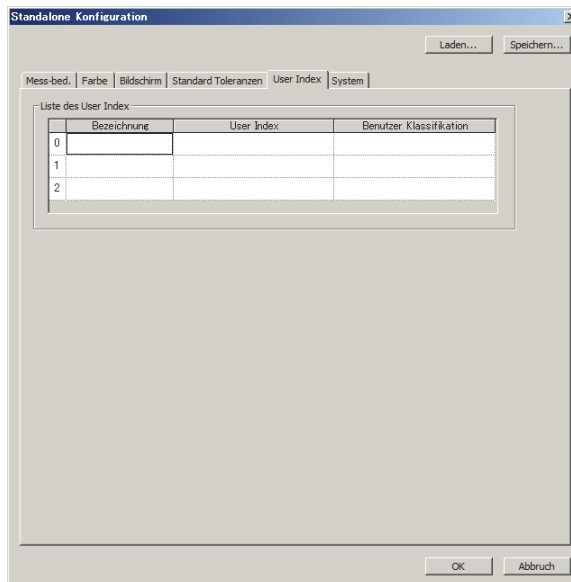

In der Registerkarte Umgebungseinstellungen können Sie zusätzliche Einstellungen für das Messgerät vornehmen.

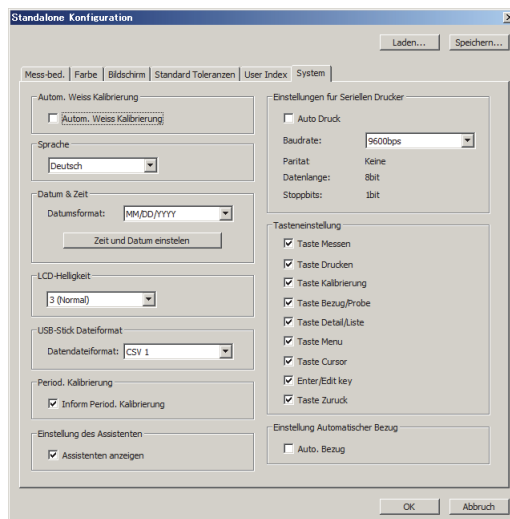

Durch Anklicken der Schaltfläche Laden können Sie eine vorhandene Umgebungseinstellungsdatei laden. Durch Anklicken der Schaltfläche Speichern können Sie die aktuellen Umgebungseinstellungen in einer Umgebungseinstellungsdatei speichern. Der Dateiname darf nur Zeichen enthalten, die am Gerät eingestellt werden können. Nähere Informationen finden Sie unter „Batch-Einstellung der Bedingungen“ in der Bedienungsanleitung des Geräts.

Die Einstellungen in allen Registerkarten des Dialogfensters Standalone-Konfiguration werden in einer Datei gespeichert.

Sie können die erstellte Umgebungseinstellungsdatei (.cnd) auf einem USB-Speichergerät speichern und das Speichergerät an den USB-Port des Messgeräts anschließen, um die Datei zu laden. Speichern Sie zu diesem Zweck die Umgebungseinstellungsdatei im folgenden Ordner.



Laufwerk:\Messgerätename

(Beispiel) Wenn das USB-Speichergerät als Laufwerk F angemeldet ist und es sich beim Messgerät um das CM-5 handelt:

F:\CM-5

■ Dialogbox „Standalone Konfiguration“ (wenn das CR-400/410 angeschlossen ist)

2. Klicken Sie Farbraum oder Optionen und wählen Sie einen Punkt und/oder geben Sie einen passenden Wert hierfür an.

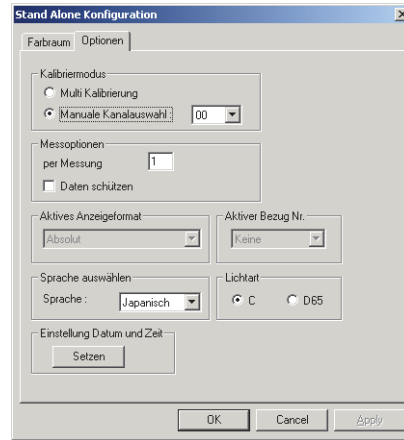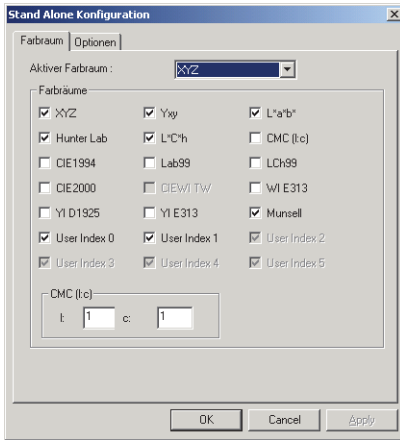

2.10.18 Einstellung eines Anwenderkalibrierwerts für das Messgerät


Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das CM-3600A, CM-3610A, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-2600d/2500d, CM-700d/600d oder CM-5/CR-5 angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Zusätzlich zur Weißkalibrierung, können Sie auch eine Anwenderkalibrierung durchführen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Anwenderkalibrierwert eingestellt und die Anwenderkalibrierung aktiviert werden kann.

Ist die Anwenderkalibrierung aktiviert, erscheint während der auf Seite 35 beschriebenen Kalibrierung nach der Weißkalibrierung ein Dialog für die Anwenderkalibrierung. Ist jedoch das CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d oder CM-5/CR-5 angeschlossen, wird die hier beschriebene Anwenderkalibrierung während des auf Seite 35 beschriebenen Kalibriervorgangs als Weißkalibrierung durchgeführt.

1. Wählen Sie *Messgerät - Setzen Kalibrierdaten* in der Menüleiste.

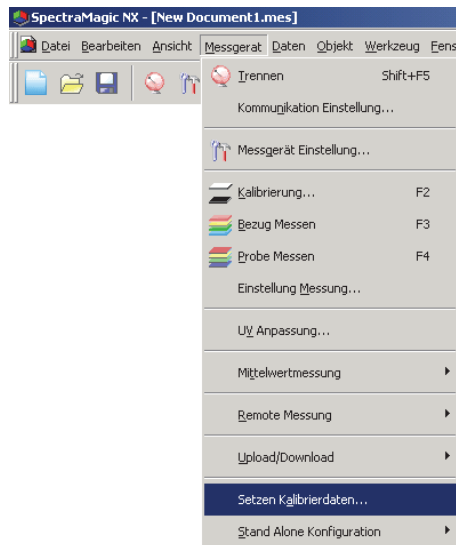

Die Dialogbox Kalibrierdateneinstellung wird angezeigt.

Wählen Sie die Registerkarte „Anwenderkalibrierung“ aus, wenn das CM-25cG, CM-26dG/26d/25d oder CM-700d/600d angeschlossen ist.

2. Legen Sie den Kalibrierwert fest.

Der Einstellvorgang hängt davon ab, welches Messgerät angeschlossen ist. Die Einstellung der einzelnen Modelle ist auf den Seiten 176 bis 179 beschrieben.


3. Klicken Sie auf OK, um mit dem Überspielen ins Messgerät zu beginnen.

■ Dialogbox „Kalibrierdaten“ (wenn das CM-3600A, CM-3610A oder CM-2600d/2500d angeschlossen ist)

2-1. Markieren Sie die Option Anwenderkalibrierung aktivieren.

Wenn das CM-2600d/2500d angeschlossen ist, markieren Sie entweder SCI oder SCE im Rahmen Anwenderkalibriermodus, wofür Sie die Anwenderkalibrierung durchführen möchten, oder markieren Sie beide.

Die Anwenderkalibrierung ist nun aktiviert.

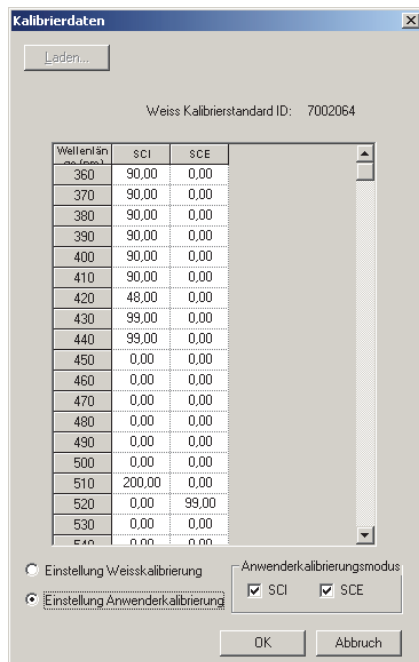

(Anzeige der Proben, wenn das CM-2600d/2500d angeschlossen ist)

2-2. Wählen Sie die Optionsschaltfläche Einstellung Anwenderkalibrierung.

Damit können Sie den Anwenderkalibrierwert in die Liste eingeben.


2-3. Geben Sie die Spektralreflexion ein, um den Kalibrierwert einzustellen.

Derselbe Kalibrierwert wird auf alle Messbereiche angewandt.


■ Dialogbox „Kalibrierdaten“ (wenn das CM-25cG angeschlossen ist) oder Dialogbox „User-Kalibrierungseinstellung“ (wenn das CM-26dG/26d/25d angeschlossen ist)

2-1. Wenn Sie das CM-25cG verwenden, wählen Sie die Registerkarte „Anwenderkalibrierung“.

Bei Verwendung des CM26dG/26d/25d werden nur die Anwenderkalibrierdaten angezeigt.

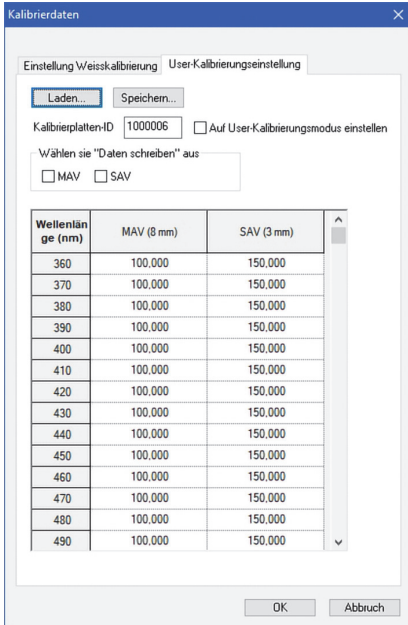

(Anzeige der Probanddaten, wenn das CM-25cG angeschlossen ist.)

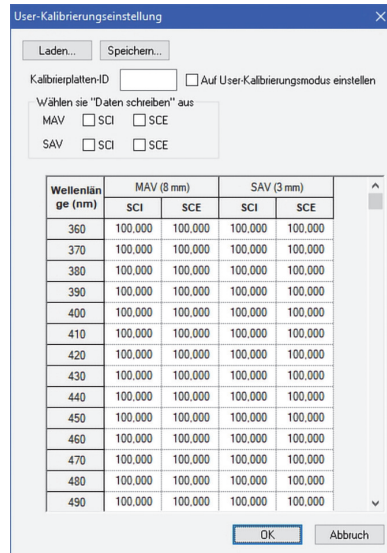

(Anzeige der Probanddaten, wenn das CM-26dG angeschlossen ist.)

2-2. Geben Sie die Kalibrierplatten-ID ein (max. 8 Zeichen).

2-3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Auf User-Kalibrierungsmodus einstellen“. Die Anwenderkalibrierung ist aktiviert.

2-4. Wählen Sie die Einstellungen, für die die Anwenderkalibrierung geschrieben werden soll.

Bei Verwendung des CM-25cG wählen Sie den Messbereich (MAV und/oder SAV) in „Wählen sie [Daten schreiben] aus“.

Bei Verwendung des CM-26dG/26d/25d wählen Sie den Messbereich (MAV und/oder SAV) und SCI und/oder SCE in „Wählen sie [Daten schreiben] aus“.


2-5. Geben Sie die Spektralreflexion ein, um die Kalibrierwerte für alle Wellenlängen für alle ausgewählten Einstellungen festzulegen.

Oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Laden“, um eine vorhandene Kalibrierwertdatei zu laden und die Werte einzustellen.

- Sie können die aktuellen Werte als Kalibrierwertdatei speichern, indem Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken.

■ Dialogbox „Kalibrierdateneinstellung“ (Wenn das CM-700d/600d angeschlossen ist)

2-1. Wählen Sie die Registerkarte Anwenderkal. aus.

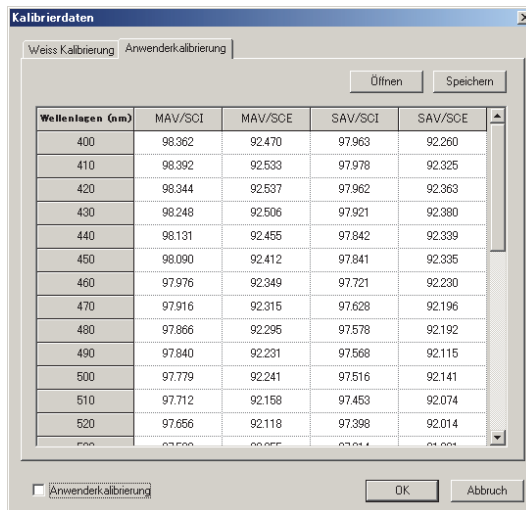

(Anzeige der Proben, wenn das CM-700d/600d angeschlossen ist)
 Das Kästchen Anwenderkalibrierung und die Registerkarte Anwender-Kal. haben nur in der SpectraMagic NX Professional Edition eine Funktion.

2-2. Markieren Sie die Option Anwenderkalibrierung einstellen.

Die Anwenderkalibrierung ist nun aktiviert.

2-3. Geben Sie die Spektralreflexion ein, um den Kalibrierwert einzustellen.


Oder klicken Sie auf Laden, um eine vorhandene Kalibrierwertedatei zu laden und damit den Wert festzulegen.

Durch Anklicken der Schaltfläche Speichern können Sie den aktuellen Wert in einer Kalibrierwertedatei speichern.

■ Dialogbox Kalibrierdateneinstellung (wenn das CM-5/CR-5 angeschlossen ist)

Sie können den Modus Anwenderkalibrierung aus der Registerkarte Messbedingungen in der Dialogbox Standalone-Konfiguration auswählen. Details siehe Seite 165.


2-1. Wählen Sie den Typ des Anwenderkalibrierwertes unter Einstellen der Kalibrierdaten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen.

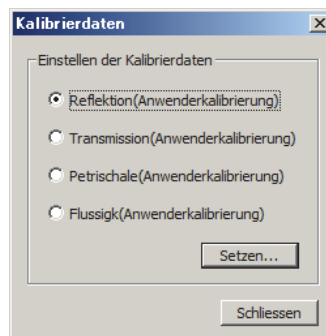

2-2. Wenn Sie die Option Reflexion (Anwenderkalibrierung) ausgewählt haben, müssen Sie anschließend den gewünschten Messbereich und den gewünschten Glanz-Modus festlegen.

Folgende Kombinationen sind möglich: LAV und SCI (M), LAV und SCE, MAV und SCI (M), MAV und SCE, SAV und SCI (M), SAV und SCE.

(M) Die Glanzkomponente kann nur beim CM-5 eingestellt werden.

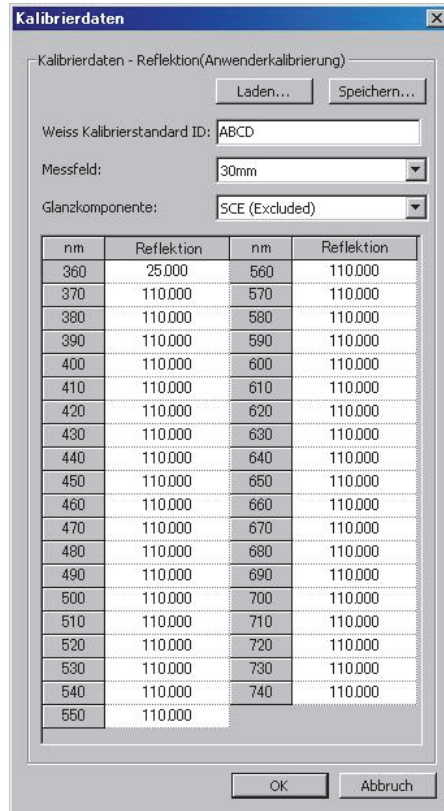

2-3. Geben Sie die Spektralreflexion bzw. die Spektralabsorption ein, um den Kalibrierwert festzulegen. Oder klicken Sie auf Laden, um eine vorhandene Kalibrierwertedatei zu laden und damit den Wert festzulegen.

Wenn Sie die Option Reflexion (Anwenderkalibrierung) ausgewählt haben, werden den einzelnen Messbereichen spezifische Kalibrierwerte zugeordnet.

Durch Anklicken der Schaltfläche Speichern können Sie den aktuellen Wert in einer Kalibrierwertedatei speichern. Wenn Sie die Option Reflexion (Anwenderkalibrierung) ausgewählt haben, werden für die einzelnen Messbereiche spezifische Kalibrierdateien erstellt.

2.10.19 Download des User Index zum Messgerät


Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-5 oder das CM-400/410 angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

Sie können die Software SpectraMagic NX verwenden, um eigene Berechnungsformeln (basierend auf den Farbwerten) zum Messgerät zu laden.

1. Messgerät auswählen - Stand Alone Konfiguration - User Index.


Das Dialogfenster für die User Index erscheint.

Wenn das CM-25cG, CM-26dG/26d/25d oder CM-5 angeschlossen ist, wählen Sie die Option Messgerät - Standalone-Konfiguration in der Menüleiste aus. Wenn die Dialogbox „Stand Alone Konfiguration“ angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte „Benutzerindex“. Details siehe Seite 169.

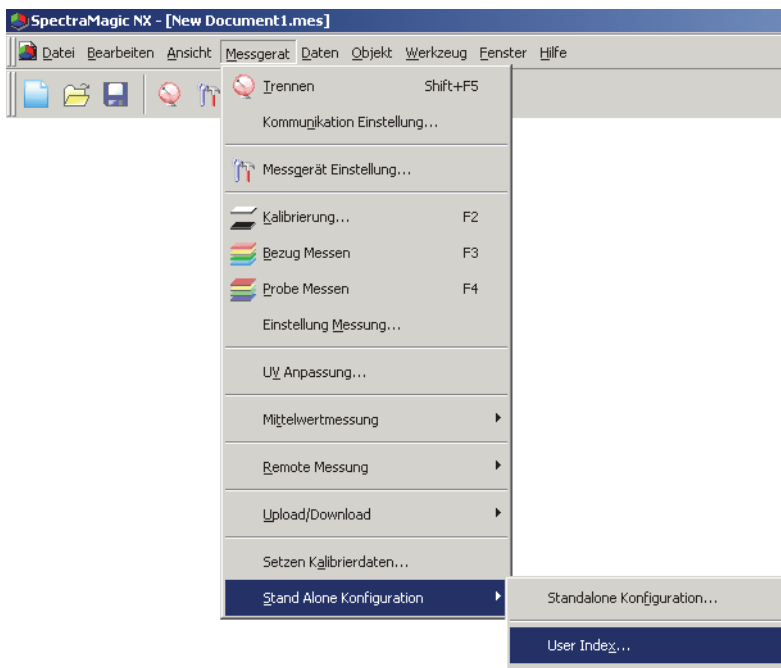

2. Nummer (Nr.) wählen und die Taste Bearbeiten wählen.

Das Dialogfenster für die Einstellung des User Index erscheint:

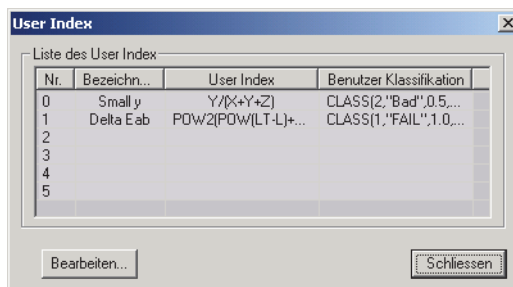

(Anzeige der Proben, wenn das CM-400/410 angeschlossen ist)

3. Den Namen für den User Index, den User Index und die Benutzer Klassifikation eingeben.

Falls für den Namen erweiterte ASCII Zeichen verwendet wurden, werden diese möglicherweise nicht korrekt im Anzeigebereich des Messgerätes angezeigt, je nachdem, welche Sprache am Gerät eingestellt ist.

Wenn Sie eine Einstellung des User Index verändern und sie zum Messgerät übertragen, wird die zuvor geladene Definition der Benutzer-Klassifikation für den entsprechenden Benutzerindex-Kanal im Messgerät gelöscht.

Sie müssen zwar die Definition der Benutzer-Klassifikation nicht ändern, wenn Sie die Einstellung des User Index ändern, aber die Benutzer-Klassifikation muss neu eingegeben werden.

**4.** Wenn die OK-Taste gewählt wurde erscheinen einige Dialoge zur Bestätigung und der User Index wird zum Messgerät übertragen.

2.10.20 Laden von Bezugsdaten in das Messgerät

Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das Spektralphotometer mit Ausnahme der CM-3000-Serie, CM-36dG-Serie oder Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

Dieser Vorgang ist bei Verwendung des CM-5 deaktiviert, wenn in der Dialogbox „Einstellung Messgerät“ unter „Glanzkomponente“ die Option „SCI+SCE“ eingestellt ist.


Bei Verwendung des CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-25cG, CM-26dG/26d/25d, CM-700d/600d oder CM-5/CR-5 müssen Sie diese Schritte nach dem Abschalten der Datenschutzfunktion des Messgeräts durchführen.

1. Öffnen Sie im Listenfenster eine Datengruppe durch Auswahl von Alle Daten - Bezug, markieren Sie einen Wert und wählen Sie *Messgerät - Upload/Download - Download Bezug* in der Menüleiste. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Bezugsdaten und wählen Sie *Download Bezug* im angezeigten Kontextmenü.

Die Dialogbox „Download des Bezugs“ erscheint.

Sie können mehrere Bezüge auswählen und nacheinander laden.

Wenn das CM-2500c, CM-25cG, CM-5/CR-5 oder CR-400/410 angeschlossen ist, können nur Bezugsdaten geladen werden, die aus einer einzigen Datenreihe bestehen.

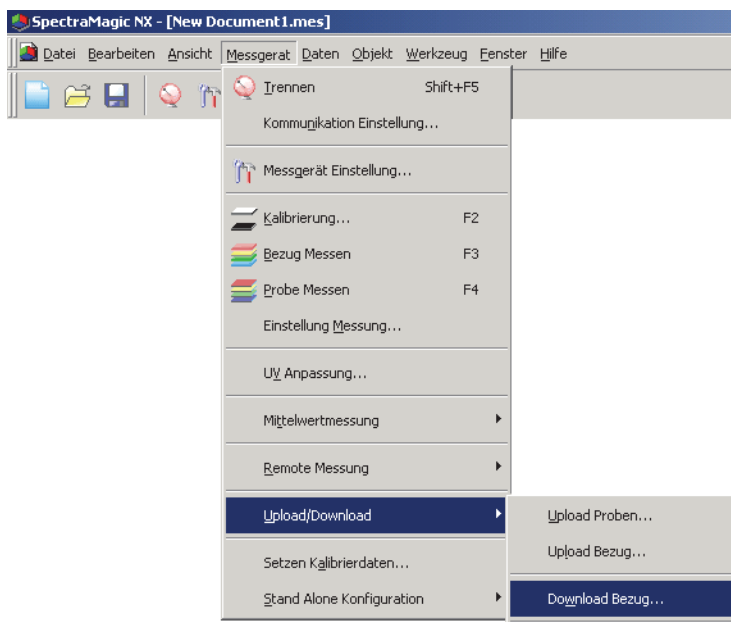

2. Stellen Sie die Details für die in das Messgerät geladenen Bezugsdaten ein.

Die Einstellung der einzelnen Modelle ist auf den Seiten 183 bis 188 beschrieben.


3. Klicken Sie auf OK, um die Daten in das Messgerät zu laden.

Wenn das CR-5 oder das CR-400/410 angeschlossen ist und es sich bei den in Schritt 1 ausgewählten Bezugsdaten um Spektraldaten handelt, werden die Daten in Farbmessdaten umgewandelt und anschließend in das Messgerät geladen.

Wenn die Datenbank-Nummer nicht der Einstellung im Gerät entspricht, können die Bezugsdaten nicht überspielt werden.

■ Dialogbox „Download Bezug“ (wenn der CM-2600d/2500d, CM-2500c, CM-26dG/26d/25d oder CM-25cG angeschlossen ist)

Registerkarte Daten

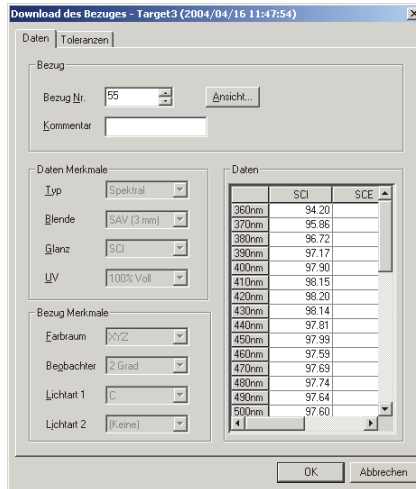

Bezug

Stellen Sie die Nummer des Bezugs im Messgerät ein, in das die Daten geladen werden sollen. Die beim Öffnen der Dialogbox angezeigte Nummer ist die höchste, im Messgerät gespeicherte Nummer +1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ansicht“, um Details des Bezugs mit der im Messgerät gespeicherten eingestellten Nummer anzuzeigen.

Daten Merkmale

Attribute können Typ, Maske, Messmodus, Glanz und UV sein. Welche Attribute angezeigt werden, hängt vom angeschlossenen Messgerät ab. Wenn es sich bei den ausgewählten Daten um manuell eingegebene Spektraldaten oder um manuell eingegebene farbmtrische Daten handelt, geben Sie die erforderlichen Attribute an.


Bezug Merkmale

Diese Parameter können nicht bearbeitet werden.

Registerkarte Toleranzen

Die für die ausgewählten Bezugsdaten eingestellten Toleranzen werden angezeigt.


- Bei Verwendung eines CM-26dG/26d/25d oder CM-25cG mit Firmware-Version 1.2 oder höher beträgt die maximale Anzahl von Toleranzelementen, die eingestellt und auf das Gerät heruntergeladen werden können, 14 Elemente.

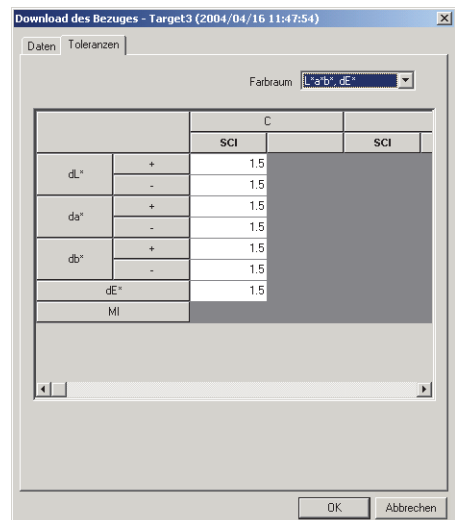

Andere Funktionen

■ Dialogbox „Download Bezug“ (wenn der CM-700d/600d angeschlossen ist)

Daten

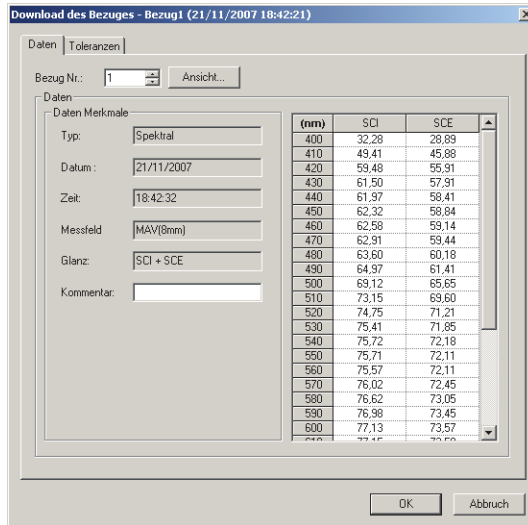

Bezug


Definieren Sie die Bezugsnummer im Messgerät zu dem die Werte downgeload werden sollen. Die beim Öffnen der Dialogbox angezeigte Zahl ist die kleinste, nicht registrierte Bezugsnummer, die im Messgerät abgespeichert ist. Klicken Sie Ansicht, um Detailinformationen zu der gewählten Bezugsnummer im Messgerät zu sehen.

Daten Merkmale

Typ, Datum, Zeit, Messbereich, Glanz-Modus und Kommentar werden angezeigt. Für Messdaten können andere Parameter als der Kommentar nicht bearbeitet werden. Wenn die ausgewählten Daten manuell eingegebene Spektraldaten oder manuell eingegebene farbmtrische Daten sind, geben Sie auch die Einstellungen für Maske und Glanz an.

Toleranzen


Geben Sie die Toleranzwerte für die ausgewählten Messobjekt Daten ein.

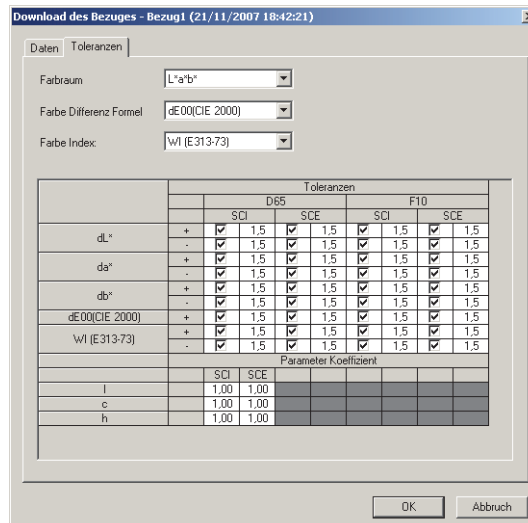


Andere Funktionen

■ Dialogbox Download Bezug (wenn das CM-5/CR-5 angeschlossen ist)

Registerkarte Data

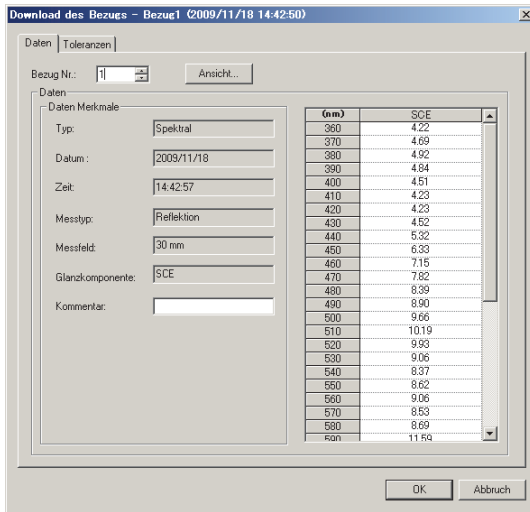

(Anzeige der Proben, wenn es sich bei den Bezugsdaten um Spektraldaten handelt)

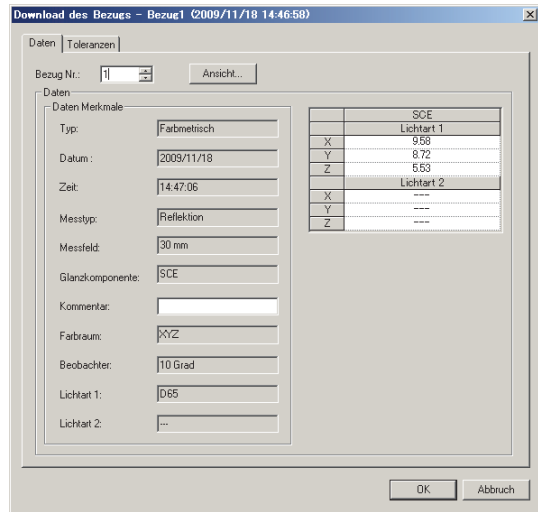

(Anzeige der Proben, wenn es sich bei den Bezugsdaten um farbmimetrische Daten handelt)

Bezug

Stellen Sie die Nummer des Bezugs im Messgerät ein, in das die Daten geladen werden sollen. Die beim Öffnen der Dialogbox angezeigte Nummer ist die niedrigste Bezugsnummer im Messgerät, für die keine Daten gespeichert sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ansicht“, um Details der Bezugsdaten mit der im Messgerät gespeicherten eingestellten Nummer anzuzeigen.

Datenmerkmal

Typ, Datum, Zeit, Messfeld, Glanzkomponenten und Kommentar werden angezeigt. Für Messdaten können andere Parameter als der Kommentar nicht bearbeitet werden. Der Kommentar darf nur Zeichen enthalten, die am Gerät eingestellt werden können. Nähere Informationen finden Sie unter „Bearbeiten der Bezugsfarbdaten: Edit ID“ in der Bedienungsanleitung des Geräts.


Wenn die ausgewählten Daten manuell eingegebene Spektraldaten oder manuell eingegebene farbmimetrische Daten sind, geben Sie auch die Einstellungen für Maske und Glanz an.

M Spektral wird nur beim CM-5 angezeigt.

Registerkarte Toleranz


Geben Sie die Toleranzwerte ein, die Sie für die ausgewählten Bezugsdaten einstellen möchten.

M Die Toleranz für ISO-Helligkeit kann nur mit dem CM-5 eingestellt werden.

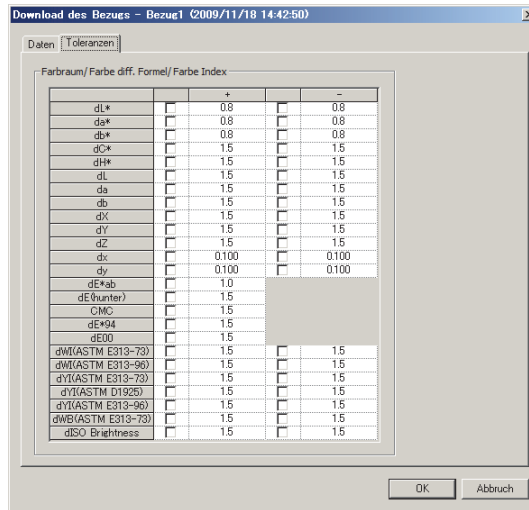

■ Dialogbox „Download Bezug“ (wenn der CM-512m3A angeschlossen ist)

Daten

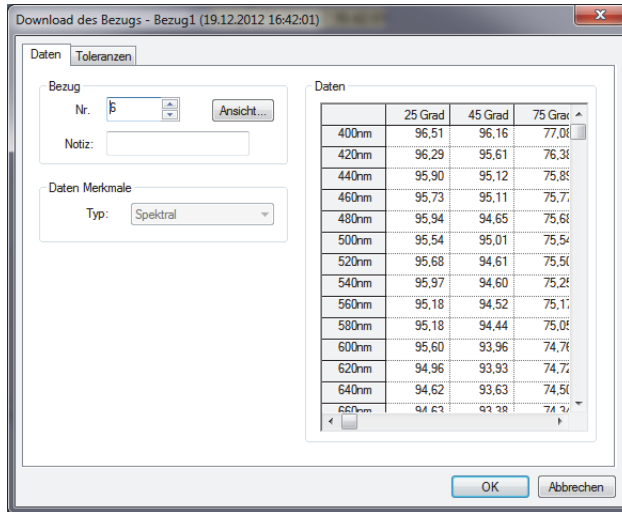

Bezug

Definieren Sie die Bezugsnummer im Messgerät zu dem die Werte downgeload werden sollen. Die beim Öffnen der Dialogbox angezeigte Zahl ist die kleinste, nicht registrierte Bezugsnummer, die im Messgerät abgespeichert ist. Klicken Sie Ansicht, um Detailinformationen zu der gewählten Bezugsnummer im Messgerät zu sehen.


Daten Merkmale

Typ: Spektral (kann nicht geändert werden)

- Es können keine farbmetrischen Bezugsdaten in das Instrument geladen werden.

Toleranzen

Geben Sie die Toleranzwerte für die ausgewählten Messobjektdaten ein.

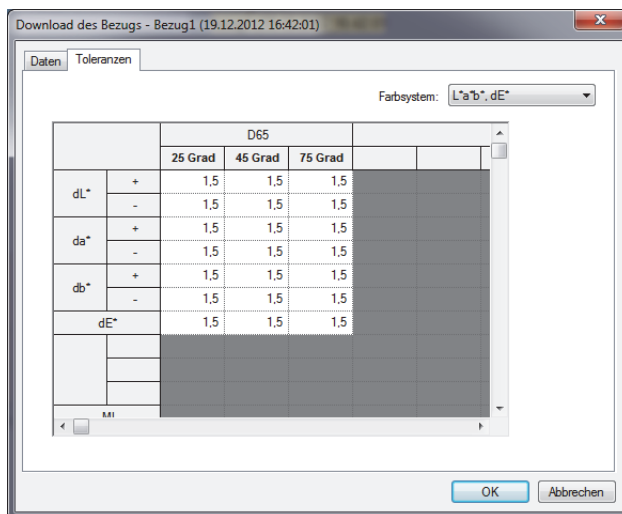

Andere Funktionen

■ Dialogbox „Download Bezug“ (wenn das CR-400/410 angeschlossen ist)

Informationen zum Bezug

Bezug Nr.

Definieren Sie die Bezugsnummer im Messgerät zu dem die Werte downgeloaded werden sollen. Die angezeigte Nummer beim Öffnen des Dialogs ist um 1 höher als die höchste Nummer, die im Messgerät gespeichert ist. Klicken Sie Ansicht, um Detailinformationen zu der gewählten Bezugsnummer im Messgerät zu sehen.

Verwende Toleranzbewertung

Wenn die Checkbox angehakt wurde, können Toleranzwerte zu dem Bezug gespeichert werden.

Akzeptanz Kriterien

Wählen Sie „Elliptische Toleranz“, „Rechteck Toleranz“, „Delta E“, oder „Rechteck Toleranz und Delta E“.

Toleranzen

Die Toleranzen für den gewählten Bezug werden angezeigt.

2.10.21 Hinweis für den jährlichen Kalibrierservice


- * Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das CM-3700A/CM-3700A-U, CM-36dG/CM-36dGV/CM-36d, CM-3600A, CM-512m3A, CM-5/CR-5, CM-25cG, CM-26dG/CM-26d/CM-25d, oder CM-700d/CM-600d angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angesteckt ist.

Das Datum des jährlichen Kalibrierservices wird im Werk bzw. bei der Kalibrierung (oder Wartung) registriert.

Ungefähr ein Jahr nach dem registrierten jährlichen Kalibrierservice-Datum erscheint beim Einschalten eine Meldung „Jährlicher Kalibrierservice erforderlich“ auf dem LCD-Display des CM-512m3A, CM-5/CR-5 bzw. CM-700d/CM-600d, vorausgesetzt, die Anzeige der Meldung zur Erinnerung an den jährlichen Kalibrierservice ist am Messgerät auf EIN eingestellt.

Ungefähr ein Jahr, nachdem zum ersten Mal zwischen Messgerät und SpectraMagic NX die Verbindung hergestellt wurde, wird in SpectraMagic NX eine Dialogbox mit der Erinnerung an den jährlichen Kalibrierservice angezeigt. (Beim CM-512m3A, CM-5/CR-5 und CM-700d/CM-600d wird diese Dialogbox nur angezeigt, wenn die Anzeige der Meldung zur Erinnerung an den jährlichen Kalibrierservice am Messgerät auf EIN eingestellt ist.

Beim CM-3700A/CM-3700A-U, CM-3600A/CM-3610A und CM-512m3A, können Sie das Datumsintervall (1, 3, 7, 30, 180 oder 365 Tage) für die Anzeige dieser Dialogbox einstellen.

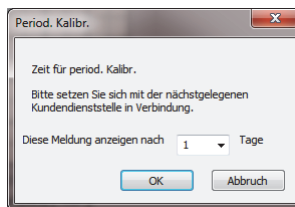

■ Wavelength Analysis & Adjustment (WAA) - Lizenz-Warnhinweis

Wenn das CM-36dG, CM-36dGV oder CM-36d angeschlossen ist und eine WAA-Lizenz (Wellenlängenanalyse und -anpassung) für das Gerät verwendet wurde, werden Warnmeldungen in Bezug auf die WAA-Lizenz wie folgt angezeigt:

- Wenn die Lizenz ungefähr 1 Monat nach dem aktuellen Datum abläuft, erscheint eine Warnmeldung, dass die Lizenz bald abläuft.
- Wenn die Lizenz bereits abgelaufen ist, erscheint eine Meldung, dass die Lizenz abgelaufen ist. Wenn die Lizenz abgelaufen ist, kann die WAA während der Kalibrierung nicht mehr durchgeführt werden, bis eine neue Lizenz erworben und angemeldet wurde.


2.10.22 „Gerätespeicher Explorer“-Funktion

Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn das Spektralphotometer (außer der CM-3000-Serie, CM-36dG-Serie und dem CM-26dG/26d/25d) oder das Chroma-Meter angeschlossen und der Schutzschlüssel am Computer angeschlossen ist.

Dieses Fenster zeigt die Datenstruktur (das Verhältnis zwischen Bezugsdaten und Probanddaten) im Messgerät, das mit der SpectraMagic NX-Software verbunden ist.

Da die Daten in einem Baumdiagramm angezeigt werden, ist es einfach, nur die notwendigen Daten auszuwählen und diese in die Dokumentendatei oder in das Messgerät zu überspielen.

- (1) Anzeige des Gerätespeicher Explorer..... Seite 190
- (2) Überspielen der Bezugsdaten..... Seite 192
- (3) Überspielen der Probanddaten Seite 193
 - Überspielen aller Daten Seite 195
- (4) Download der Bezugsdaten von der Dokumentendatei in das Messgerät..... Seite 196
 - Löschen von Daten, die im Messgerät gespeichert sind..... Seite 197
 - Einstellung der Toleranz Seite 197

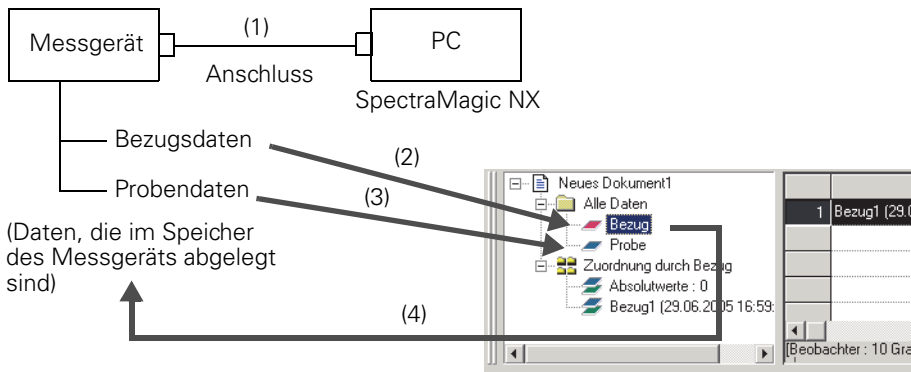


Anzeige des Gerätespeicher Explorer

1. Schließen Sie das Messgerät an.

Ist das Messgerät bereits mit dem PC verbunden, erfasst der PC die Daten, die im Messgerät gespeichert sind, sobald das verborgene Gerätespeicher Explorer Ihrer Auswahl entsprechend wieder angezeigt werden soll. Oder der PC erfasst die Daten, sobald Sie das Messgerät mit dem PC verbinden, wobei das Gerätespeicher Explorer angezeigt wird. Folglich müssen Sie das Messgerät nicht von Anfang an anschließen.


2. Wählen Sie *Ansicht – Gerätespeicher Explorer* in der Menüleiste.

Das Gerätespeicher Explorer wird angezeigt.

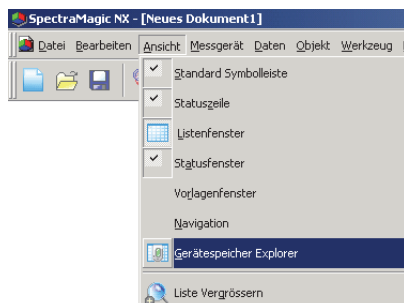

Messgerät-Baumdiagramm
(Datenstruktur im Messgerät)

Merkmale, die in der Ansicht angezeigt
werden

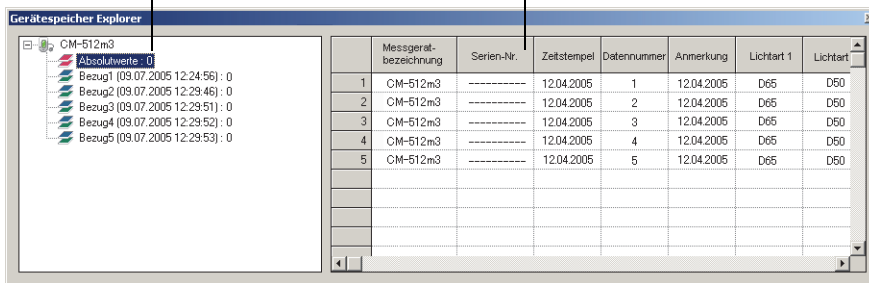

Hinweis:

- Das Gerätespeicher Explorer wird immer vorne angezeigt und kann als eigenständiges Fenster bedient werden. Es kann auch an das Listen- oder Status-Fenster angedockt werden.
- Wird das Messgerät vom PC getrennt, während das Gerätespeicher Explorer angezeigt wird, verschwinden die Daten, die im Gerätespeicher Explorer angezeigt werden.
- Werden Daten an den PC übermittelt, erscheint eine Meldung, die den Fortschritt anzeigt. Unterbrechen Sie während dieser Zeit nicht die Verbindung zum Messgerät.

■ Merkmale, die in der Ansicht angezeigt werden

Messgerät-bezeichnung	Bezeichnung des Messgeräts	
Serien-Nr.	Nummer des Geräts	
Zeitstempel	Datum und Uhrzeit der Messung	Ist das CM-2600d/2500d oder das CM-2500c angeschlossen, werden Datum und Uhrzeit im Format JJJJ/MM/TT oder TT/MM/JJJJ je nach Spracheinstellung der Anzeige und ROM-Version des Messgeräts angezeigt.
Datennummer	Datenname (Datennummer, die im Messgerät zugewiesen wurde)	
Anmerkung	Anmerkung	
Beobachter	Beobachter	Nur angezeigt, wenn es sich um farbmimetrische Daten handelt. Die hier angezeigten Einstellungen sind nicht die aktuellen Messgeräteeinstellungen, sondern die Einstellungen, die zu jenem Zeitpunkt festgelegt waren, als die farbmimetrischen Daten der Bezugsfarben eingegeben wurden oder ein CR-5 oder CR-400/410 zur Messung eines Bezugs oder einer Probe verwendet wurde. Vergewissern Sie sich, dass die SpectraMagic NX-Einstellungen diesen Einstellungen entsprechen.
Lichtart 1	Erste Lichtart	
Lichtart 2	Zweite Lichtart	

■ Informationen, die erfasst, aber in der Ansicht nicht angezeigt werden sollen

- Spektralreflexionsdaten
Wenn das CR-5 oder CR-400/410 angeschlossen ist, werden die Farbmessdaten aufgenommen.

Andere Funktionen

■ **Wenn der CM-25cG angeschlossen ist**

- Wenn der Messmodus für die Bezugsdaten, Probanddaten oder für Bezugsdaten, die mit Probanddaten verknüpft sind, „Nur Glanzmessung“ ist, können die Daten nicht hochgeladen werden.

Überspielen der Bezugsdaten

■ **Mittels Drag & Drop**


1. Wählen Sie die Bezugsdaten aus, die vom Messgerät-Baumdiagramm in das Gerätespeicher Explorer überspielt werden sollen.

Hinweis: Nur ein Datenwert kann ausgewählt werden.

2. Klicken Sie den Bezugsdatenwert an und ziehen Sie ihn in die Bezugsdatengruppe unter „Alle Daten“ im Listenfenster.

Hinweis:

- Der Wert kann nur in die Bezugsdatengruppe verschoben werden.
- Gibt es bereits Bezugsdaten in der Dokumentendatei, die denselben Namen tragen, erscheint zur Bestätigung eine Dialogbox.

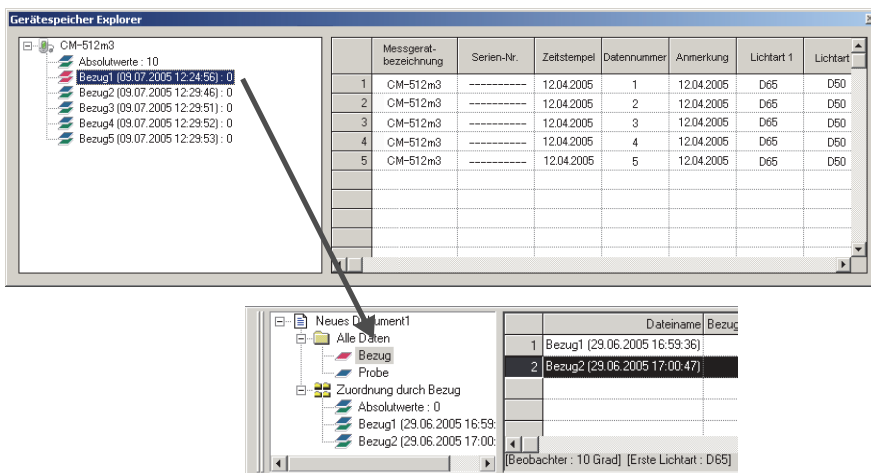


■ **Mittels Kontextmenü**

1. Wählen Sie die Bezugsdaten aus, die vom Messgerät-Baumdiagramm in das Gerätespeicher Explorer überspielt werden sollen.

Hinweis: Nur ein Datenwert kann ausgewählt werden.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wert und öffnen Sie das Kontextmenü.
3. Wählen Sie „Upload Target“.

 Hinweis: Gibt es bereits Bezugsdaten in der Dokumentendatei, die denselben Namen tragen, erscheint zur Bestätigung eine Dialogbox.



■ Die Dialogbox erscheint, wenn es bereits Bezugsdaten gibt, die denselben Namen tragen wie Bezugsdaten in der Dokumentendatei

Wird Ja ausgewählt:

Eine neue Bezugsdatengruppe wird unter „Zuordnung nach Bezug“ im Listenfenster erstellt. Alle mit diesem Bezugsdatenwert verknüpften Probandaten werden überspielt.

Hinweis: Der Name des überspielten Datenwerts wird automatisch zugeordnet.

Wird Nein ausgewählt:

Die mit dem ausgewählten Bezugsdatenwert verknüpften Probandaten werden in der bestehenden Bezugsdatengruppe mit demselben Namen wie unter „Zuordnung nach Bezug“ im Listenfenster hinzugefügt.

Hinweis:

- Gibt es denselben Datenwert bereits, werden die Daten nicht überspielt.
- Ob die Datenwerte identisch sind oder nicht, wird durch deren Eigenschaften, also Datum und Uhrzeit der Messung, durch den Namen des verknüpften Bezugsdatenwerts sowie durch die Spektralreflexionsdaten oder Farbmessdaten bestimmt.

Überspielen der Proben-Daten

■ Mittels Drag & Drop


1. Wählen Sie die Probandaten aus, die von der Ansicht in das Gerätespeicher Explorer überspielt werden sollen.

Hinweis: Ein oder mehrere Datenwerte können ausgewählt werden.

2. Klicken Sie auf den Datenwert und ziehen Sie ihn in eine der Datengruppen unter „Zuordnung nach Bezug“ im Listenfenster.

Hinweis:

- Die Daten können an keine andere Stelle gezogen werden.
- Die Daten werden als Probandaten hinzugefügt, welche mit den Bezugsdaten in der Datengruppe verknüpft sind, in die sie gezogen wurden.
- Werden mehrere Daten ausgewählt, werden alle mit denselben Bezugsdaten verknüpft.
- Gibt es bereits Probandaten mit demselben Namen, erscheint zur Bestätigung eine Dialogbox.
- Der Name des Datenwerts wird automatisch zugeordnet.

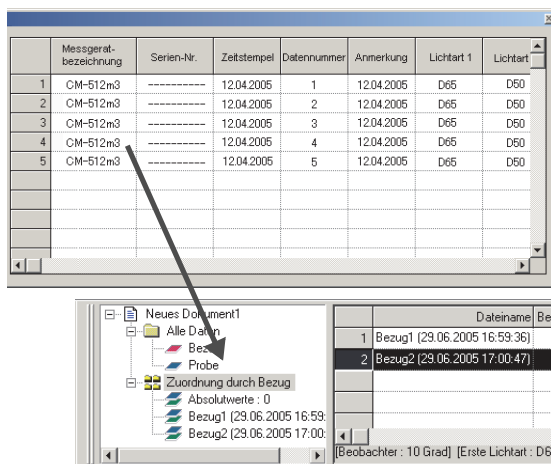

■ Mittels Kontextmenü

1. Wählen Sie die Probanddaten aus, die von der Ansicht in das Gerätespeicher Explorer überspielt werden sollen.

Hinweis: Ein oder mehrere Datenwerte können ausgewählt werden.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wert und öffnen Sie das Kontextmenü.
3. Wählen Sie „Upload Probe“.

Die Dialogbox „Verknüpfung-Bezug“ erscheint.

■ Die Dialogbox erscheint, wenn es bereits Probanddaten gibt, die denselben Namen tragen wie Probanddaten in der Dokumentendatei

Wird Ja ausgewählt:

Die Daten werden als neue Probanddaten, die mit den Bezugsdaten verknüpft sind, hinzugefügt.

Hinweis: Der Name des überspielten Probanddatenwerts wird automatisch zugeordnet.

Wird Nein ausgewählt:

Die Daten werden als Probanddaten, die mit den Bezugsdaten verknüpft sind, hinzugefügt.

Hinweis:

- Gibt es denselben Datenwert bereits, werden die Daten nicht überspielt.
- Ob die Datenwerte identisch sind oder nicht, wird durch deren Eigenschaften, also Datum und Uhrzeit der Messung, durch den Namen des verknüpften Bezugsdatenwerts sowie durch die Spektralreflexionsdaten oder Farbmessdaten bestimmt.


Überspielen aller Daten

■ Mittels Drag & Drop

1. Wählen Sie das Symbol des Messgerätenamens, um Daten vom Baumdiagramm des Messgeräts in das Gerätespeicher Explorer zu überspielen.
2. Klicken Sie das Symbol des Messgerätenamens an und ziehen Sie es in die Bezugsdatengruppe unter „Alle Daten“ im Listenfenster.

Hinweis:

- Der Wert kann nur in die Bezugsdatengruppe verschoben werden.
- Gibt es bereits Bezugsdaten in der Dokumentendatei, die denselben Namen tragen, erscheint zur Bestätigung eine Dialogbox.

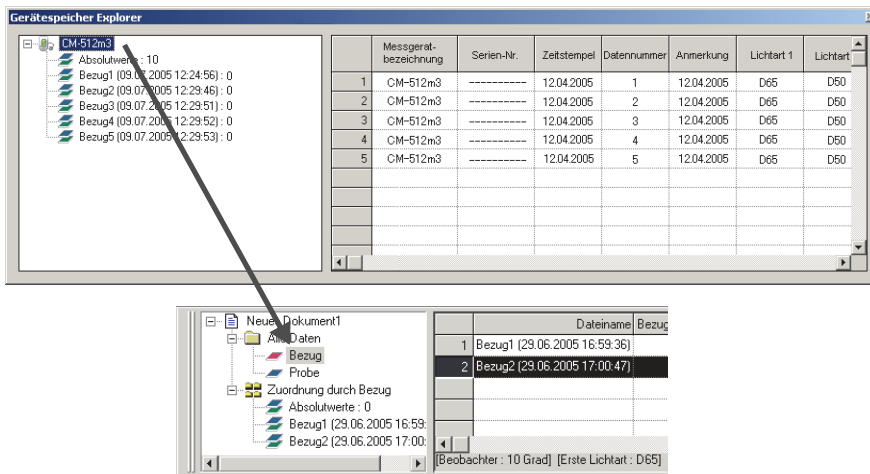

Download der Bezugsdaten von der Dokumentendatei in das Messgerät

- Daten können in den folgenden Fällen nicht in das Messgerät überspielt werden:
 - Wenn die Nummer der Datenbanken nicht übereinstimmt
 - Wenn Beobachter und Lichtart nicht übereinstimmen (bei manuell eingegebenen Farbmessdaten, CR-5-Daten oder CR-400-Daten)
- Wenn das CM-512m3A angeschlossen ist, wird der für die Bezugsdaten einstellte Toleranzwert auf die überspielten Daten angewandt.
- Alle Daten werden als Bezugsdaten in das Messgerät überspielt.

■ Mittels Drag & Drop


1. Wählen Sie die in das Messgerät zu überspielenden Bezugsdaten aus dem Listenfenster aus.

Hinweis: Ein oder mehrere Datenwerte können ausgewählt werden, solange die Daten aus „Alle Daten – Bezugsdatengruppe“ ausgewählt werden.

2. Klicken Sie auf den Wert und ziehen Sie ihn in das Messgerät-Baumdiagramm im Gerätespeicher Explorer.

Eine Dialogbox erscheint und der Bezugswert wird im Messgerät hinzugefügt.

Hinweis: Wenn das CM-5/CR-5 angeschlossen ist, wird das Messgerät-Baumdiagramm in der Anzeige des Gerätespeicher Explorer in eingeklappten Zustand angezeigt. Klicken Sie auf das Messgerät-Baumdiagramm, um es auszuklappen.

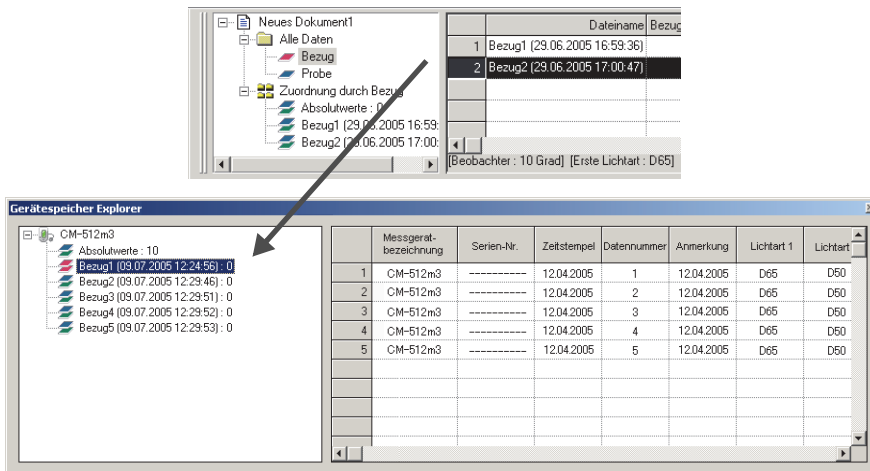

■ Mittels Kontextmenü

1. Wählen Sie die in das Messgerät zu schreibenden Bezugsdaten aus dem Listenfenster aus.

Hinweis: Ein oder mehrere Datenwerte können ausgewählt werden, solange die Daten aus „Alle Daten – Bezugsdatengruppe“ ausgewählt werden.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bezugsdatenwert und öffnen Sie das Kontextmenü.
3. Wählen Sie „Download Bezug“.

Wählen Sie als Alternative einen Wert aus „Alle Daten – Bezugsdatengruppe“, öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie „Download Bezug“.

Eine Dialogbox erscheint und der Bezugswert wird im Messgerät hinzugefügt.

Die heruntergeladenen Daten werden als letzte Daten im Messgerät hinzugefügt. Wenn jedoch das CR-400 angeschlossen ist, können Sie den Speicherort für das Herunterladen der Daten festlegen.

Hinweis: Wenn das CM-5/CR-5 angeschlossen ist, wird das Messgerät-Baumdiagramm in der Anzeige des Gerätespeicher Explorer in eingeklappten Zustand angezeigt. Klicken Sie auf das Messgerät-Baumdiagramm, um es auszuklappen.

Löschen von Daten, die im Messgerät gespeichert sind

Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn eines der folgenden Messgeräte angeschlossen ist:

- CM-512m3A

1. Um Bezugsdaten zu löschen, wählen Sie diese im Messgerät-Baumdiagramm im Gerätespeicher Explorer aus. (Nur ein Datenwert kann ausgewählt werden.)

Um Probandaten zu löschen, wählen Sie diese in der Ansicht im Gerätespeicher Explorer aus. (Ein oder mehrere Datenwerte können ausgewählt werden.)

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wert und wählen Sie „Löschen“ im Kontextmenü. Anstatt des Menüpunkts „Löschen“ kann auch die Taste „Entfernen“ verwendet werden.
3. Zur Bestätigung erscheint eine Dialogbox mit der Meldung „Sind Sie sicher die ausgewählten Werte zu löschen?“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja, um die Daten zu löschen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Nein, um den Löschvorgang abzubrechen.

Toleranz Einstellung

Die Toleranzeinstellungsfunktion ist verfügbar, wenn eines der folgenden Messgeräte angeschlossen ist:

- CM-512m3A
- CM-5/CR-5
- CR-400/410

Wählen Sie die Bezugsdaten im Messgerät-Baumdiagramm im Gerätespeicher Explorer aus, öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie „Toleranz Einstellung“. Die Dialogbox „Toleranz Einstellung“ erscheint.

2.10.23 Makro-Funktion


Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Sie können verschiedene Funktionen der SpectraMagic NX automatisieren. Definieren Sie jede Operation als Makro und führen Sie das definierte Makro aus.


Wenn das CM-700d/600d angeschlossen ist, können Sie mit einem Makro eine selbst festgelegte Mitteilung am LCD-Bildschirm des Messgeräts anzeigen lassen.

Makro-Definition

1. Wählen Sie *Werkzeug – Makro – Bearbeiten* in der Menüleiste.

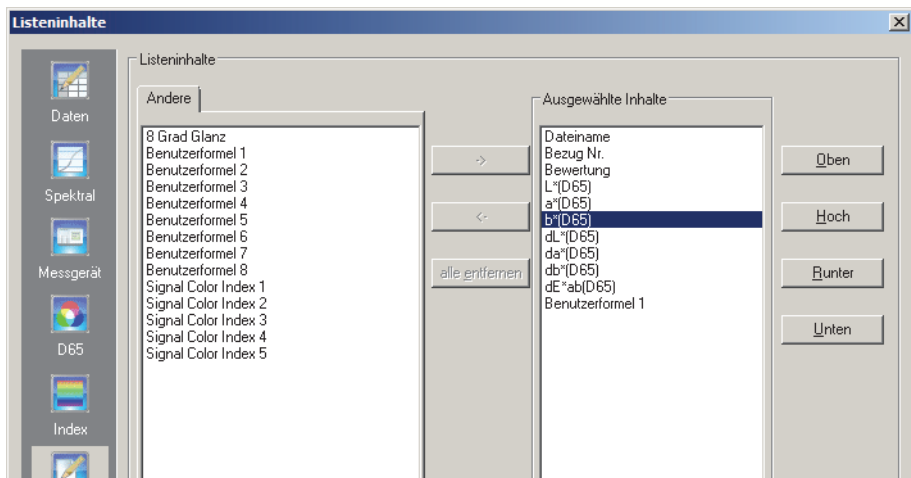

Die Dialogbox „Makro Einstellungen“ erscheint.

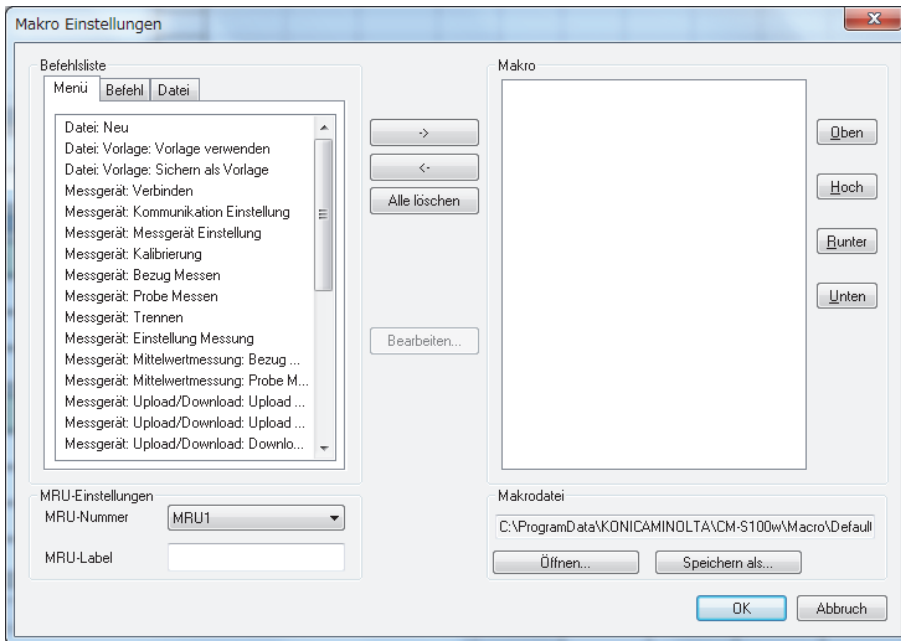

2. Definieren Sie ein Makro.


■ Dialogbox „Makro Einstellungen“

Befehlsliste – Register Menü

Das Menü der SpectraMagic NX wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Menü aus und klicken Sie auf → . Das ausgewählte Menü wird rechts unter Makro hinzugefügt.

Um das Menü aus Makro zu löschen, wählen Sie das Menü aus der Liste und klicken Sie auf ← .

Befehlsliste – Register Befehl

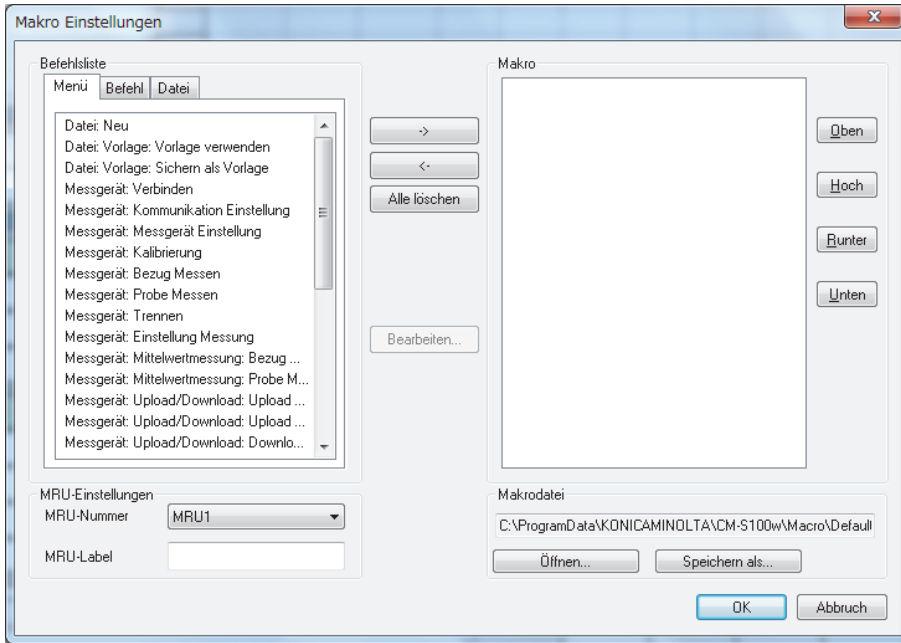

Die folgenden Befehlsmenüs werden angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Menü aus und klicken Sie auf → . Die entsprechende Einstellungs-Dialogbox erscheint. Sind die Einstellungen abgeschlossen, wird der Inhalt rechts unter Makro hinzugefügt. Um einen Inhalt aus Makro zu löschen, wählen Sie ihn aus der Liste aus und klicken Sie auf ← .

Nachricht


Geben Sie eine Nachricht ein, die angezeigt werden soll, während das Makro ausgeführt wird. Bis zu 256 alphanumerische Zeichen können eingegeben werden.

Wird eine Nachricht eingegeben, wird diese in einem Meldungsfenster angezeigt, während das Makro ausgeführt wird. Im Meldungsfenster befindet sich die Schaltfläche OK. Wird auf OK geklickt, wird das Makro fortgesetzt.




Tag

Geben Sie ein Tag für einen bestimmten Schritt im Makro ein.
Bis zu 20 alphanumerische Zeichen können verwendet werden.

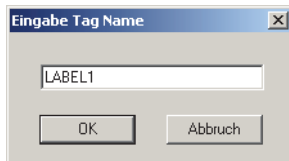


Sprung

Sie können zu dem zuvor eingegebenen Tag springen.
Um die Sprünge zum Tag zu wiederholen, müssen Sie vorher die Anzahl dieser Sprünge eingeben.
Die Anzahl der Wiederholungen kann zwischen 1 und 9999 eingestellt werden.

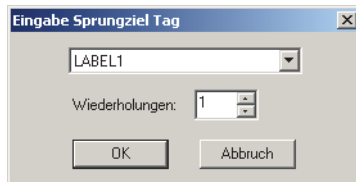


Warten

Sie können die Ausführung des Makros für eine bestimmte Zeit oder bis zur Betätigung einer beliebigen Taste unterbrechen.

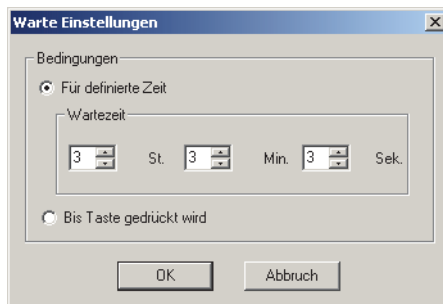

Bezug wählen


Geben Sie die im Makro verwendeten Bezugsdaten ein.
Werden während der Ausführung eines Makros keine Bezugsdaten gefunden, wird ein Fehler ausgegeben.

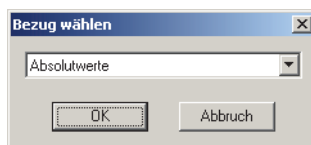

Displayanzeige (für CM-700d/CM-600d)

Ist das CM-700d/CM-600d angeschlossen, stellen Sie gegebenenfalls Anzeige und Farbe für den verwendeten LCD-Bildschirm für jedes angeschlossene Messgerät einzeln ein. (Bis zu vier Messgeräte können gleichzeitig angeschlossen werden.)

Das Textfeld Nachricht zeigt einen Probe-LCD-Bildschirm des Messgeräts. Sie können ASCII-Codezeichen in einem Bereich von 20 Spalten (20 alphanumerische Zeichen) x 9 Zeilen eingeben. Wenn Sie zum Beispiel eine Zeile mit Zeichen in der Mitte des LCD-Bildschirms anzeigen wollen, geben Sie die Zeichen in der fünften Zeile ein.

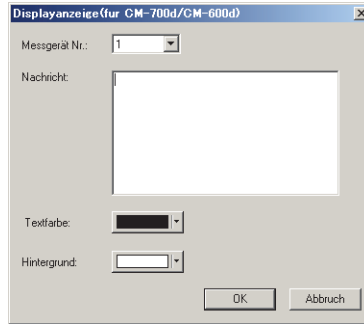

Befehlsliste – Register Datei

Menüs, die in Verbindung mit der Datei-Operation stehen, erscheinen. Wählen Sie das gewünschte Menü aus und drücken Sie auf →. Das Menü wird dann rechts unter Makro hinzugefügt. Um das Menü aus Makro zu löschen, wählen Sie das Menü aus der Liste und klicken Sie auf ←.

MRU-Einstellungen

MRU-Nummer Wählen Sie die MRU-Nummer („1“, „2“, „3“ oder „Keine“) aus, die der angegebenen Makrodatei zur Angabe der Reihenfolge im Menü „Makro“ zugewiesen werden soll. Wird „Keine“ ausgewählt, wird die Makrodatei gespeichert, aber nicht im Menü angezeigt.

MRU-Label Legen Sie das Label fest, das im Menü „Makro“ für die angegebene Makrodatei angezeigt werden soll. Das Label kann bis zu 20 Zeichen enthalten.


Makrodatei

Öffnen Wählen Sie eine gespeicherte Makrodatei aus und öffnen Sie diese.

Speichern als Speichern Sie das eingegebene Makro als Makrodatei (Dateierweiterung: mmc).

Makro ausführen

1. Wählen Sie *Werkzeug – Makro* in der Menüleiste und wählen Sie *Start* oder eines der 3 MRUs.

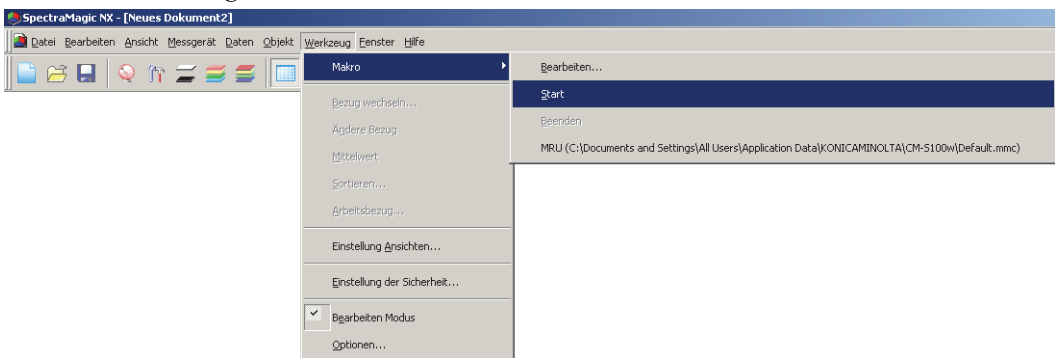

Bei Auswählen von *Start* wird die zuletzt geöffnete Makrodatei gestartet.

Wird eine der drei MRUs ausgewählt, wird die in der Dialogbox „Makro-Einstellungen“ festgelegte entsprechende Makrodatei gestartet.

Die in der Dialogbox „Makro-Einstellungen“ unter „Makro“ definierten Maßnahmen werden nacheinander von oben nach unten ausgeführt.




2.10.24 Anzeige des Messgeräte-Bildschirms für Remote-Messungen einstellen

* Dieser Vorgang ist nur dann verfügbar, wenn das CM-700d/600d angeschlossen ist.

Wenn das CM-700d/600d angeschlossen ist, können die Messergebnisse oder die Pass/Fail-Toleranzbeurteilung für die „Bezug Remote Messung“ und die „Probe Remote Messung“ am LCD-Bildschirm des Messgeräts angezeigt werden. Sie können auch dann den Mess-Status am LCD-Bildschirm überprüfen, wenn das Messgerät vom PC aus ferngesteuert wird.


1. Wählen Sie die Option „Messgerät - Remote Messung“ aus der Menüleiste und dann die „Remote Messung Option“ aus.

Die Dialogbox „Einstellung Remote Messung“ erscheint.

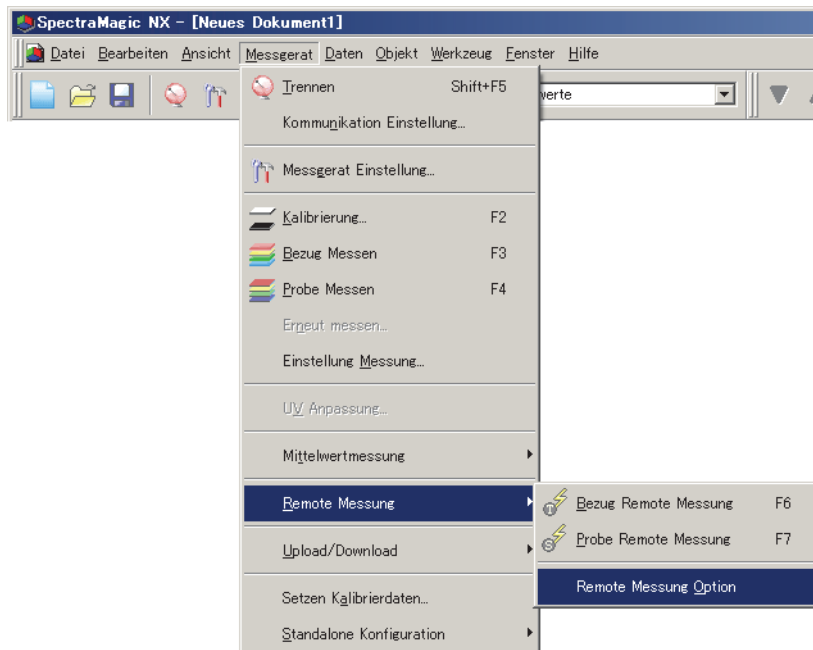

2. Legen Sie die folgenden Optionen für die Darstellung von Merkmalen und Farben fest.

■ Dialogbox Einstellung Remote Messung

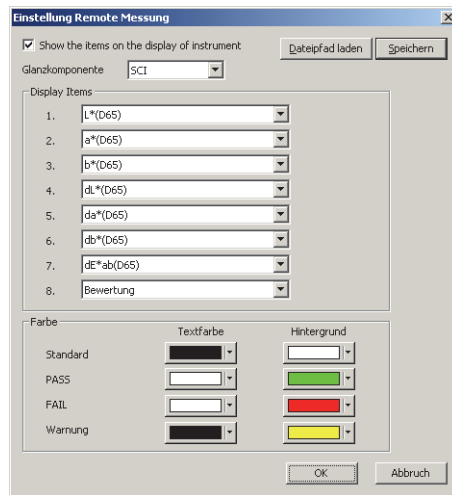

Show the items on the display of instrument

Wenn dieses Feld angehakt ist, werden die unten angegebenen Meldungen am Messgeräte-Bildschirm angezeigt.

Glanzkomponente

Da das CM-700d/600d sowohl SCI als auch SCE messen kann, müssen Sie angeben, mit welchem Messmodus das Ergebnis angezeigt werden soll. Es können nicht gleichzeitig die Ergebnisse beider Messungen angezeigt werden.

Display Items

Legen Sie fest, welche Elemente der Messdaten angezeigt werden sollen. Sie können bis zu acht verschiedene Elemente aus jenen Listenelementen auswählen, die in der Anleitung auf Seite 47 angeführt sind.

Beachten Sie jedoch, dass die folgenden Punkte nicht eingestellt werden können: Helligkeit, Sättigung, Farbton, a* Bewertung, b* Bewertung, Pseudo Color, Pseudo Color (Target), Opazität (ISO 2471), Opazitäts-Differenz (ISO 2471), Opazität (TAPPI T425 89%), Opazitäts-Differenz (TAPPI T425 89%), Haze (ASTM D1003-97) und Haze-Differenz (ASTM D1003-97).

Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt, wie die eingestellten Listeninhalte am LCD-Bildschirm CM-700d/600d angezeigt werden.

Farbe

Legen Sie die Farben für die angezeigten Zeichen und den Hintergrund fest.

Die mit der Pass/Fail-Beurteilung im Zusammenhang stehenden Elemente werden mit jenen Farben angezeigt, die für Pass, Fail und Warnung festgelegt wurden. Die nicht mit der Pass/Fail-Beurteilung im Zusammenhang stehenden Elemente werden mit der Standardfarbe angezeigt.

Speichern

Speichert die Einstellung für die Anzeigeelemente in einer Datei.

Dateipfad laden

Lädt die in der Datei gespeicherte Einstellung für die Anzeigeelemente.

[Absolut]	Messgerät-Anzeige	[Differenz]	Messgerät-Anzeige
X@	X	$\Delta X@$	dX
Y@	Y	$\Delta Y@$	dY
Z@	Z	$\Delta Z@$	dZ
L*	L*	ΔL^*	dL*
a*	a*	Δa^*	da*
b*	b*	Δb^*	db*
C*	C*	ΔC^*	dC*
h	h	ΔH^*	dH*
L99	L99	$\Delta L99$	dL99
a99	a99	$\Delta a99$	da99
b99	b99	$\Delta b99$	db99
C99	C99	$\Delta C99$	dC99
h99	h99	$\Delta H99$	dH99
x@	x	$\Delta x@$	dx
y@	y	$\Delta y@$	dy
u*@	u*	$\Delta u^*@$	du*
v*@	v*	$\Delta v^*@$	dv*
u'@	u'	$\Delta u'@$	du'
v'@	v'	$\Delta v'@$	dv'
L (Hunter)	L	ΔL (Hunter)	dL
a (Hunter)	a	Δa (Hunter)	da
b (Hunter)	b	Δb (Hunter)	db

[Farbdifferenzformel]	Messgerät-Anzeige
ΔE^*ab	dE*ab
CMC(l:c)@	CMC(l:c)
ΔL -CMC@	dL-CMC
ΔC -CMC@	dC-CMC
ΔH -CMC@	dH-CMC
ΔE^*94 (CIE 1994)@< ΔE^*94 >	dE*94
ΔL - ΔE^*94 (CIE 1994)@< ΔL - ΔE^*94 >	dL-dE*94
ΔC - ΔE^*94 (CIE 1994)@< ΔC - ΔE^*94 >	dC-dE*94
ΔH - ΔE^*94 (CIE 1994)@< ΔH - ΔE^*94 >	dH-dE*94
$\Delta E00$ (CIE 2000)< $\Delta E00$ >	dE00
$\Delta L'$ - $\Delta E00$ (CIE 2000)< $\Delta L'$ - $\Delta E00$ >	dL'-dE00
$\Delta C'$ - $\Delta E00$ (CIE 2000)< $\Delta C'$ - $\Delta E00$ >	dC'-dE00
$\Delta H'$ - $\Delta E00$ (CIE 2000)< $\Delta H'$ - $\Delta E00$ >	dH'-dE00
ΔEab (Hunter)	dEab
$\Delta E99$	dE99
FMC2@	FMC2
ΔL (FMC2)@	dL(FMC2)
ΔCr -g(FMC2)@	dCr-g
ΔCy -b(FMC2)@	dCy-b
NBS100@	NBS100
NBS200@	NBS200
ΔEc (degree)(DIN 6175-2)@	dEc(deg.)
ΔEp (degree)(DIN 6175-2)@	dEp(deg.)

[Andere]	Messgerät-Anzeige
MI	MI
Farbstärke @	Strength
Farbstärke X@	Strength X
Farbstärke Y@	Strength Y
Farbstärke Z@	Strength Z
Pseudo-Stärke @	Pseudo St.
Pseudo-Stärke X@	Pseudo StX
Pseudo-Stärke Y@	Pseudo StY
Pseudo-Stärke Z@	Pseudo StZ
Dominierende Wellenlänge @	Domi.Wave
Sättigung @	Ex.Purity
555@	555

[Index]	Messgerät-Anzeige
Munsell Hue (JIS Z8721 1964) <Munsell Hue>	H
Munsell Value (JIS Z8721 1964) <Munsell Value>	V
Munsell Chroma (JIS Z8721 1964) <Munsell Chroma>	C
WI(CIE 1982)@<WI(CIE)>	WI(CIE)
WI(ASTM E313-73)@<WI(E313-73)>	WI(-73)
WI(Hunter)@	WI(Hunt.)
WI(TAUBE)@	WI(TAUBE)
WI(STENSBY)@	WI(ST.)
WI(BERGER)@	WI(BERG.)
WI(ASTM E313-98)(C)@<WI(E313-98)(C)>	
WI(ASTM E313-98)(D50)@<WI(E313-98)(D50)>	WI(-96)
WI(ASTM E313-98)(D65)@<WI(E313-98)(D65)>	
WI(Ganz)@	WI(Ganz)
Tint(CIE)@	Tint(CIE)
Tint(ASTM E313-98)(C)@<Tint(E313-98)(C)>	
Tint(ASTM E313-98)(D50)@<Tint(E313-98)(D50)>	Tint_ASTM
Tint(ASTM E313-98)(D65)@<Tint(E313-98)(D65)>	
Tint(Ganz)@	Tint(Ganz)
YI(ASTM D1925)@<YI(D1925)>	YI(D1925)
YI(ASTM E313-73)@<YI(E313-73)>	YI(-73)
YI(ASTM E313-98)(C)@<YI(E313-98)(C)>	
YI(ASTM E313-98)(D65)@<YI(E313-98)(D65)>	YI(-96)
YI(DIN 6167)(C)@	YI(DIN)
YI(DIN 6167)(D65)@	
WB(ASTM E313-73)@<WB(E313-73)>	B(E313-73)
Brightness (TAPPI T452)@<Brightness (TAPPI)>	Bright(T)
Brightness (ISO 2470)@<Brightness (ISO)>	Bright(I)
Dichte B(ISO Status A)@<Dichte B(A)>	Status_A_B
Dichte G(ISO Status A)@<Dichte G(A)>	Status_A_G
Dichte R(ISO Status A)@<Dichte R(A)>	Status_A_R
Dichte B(ISO Status T)@<Dichte B(T)>	Status_T_B
Dichte G(ISO Status T)@<Dichte G(T)>	Status_T_G
Dichte R(ISO Status T)@<Dichte R(T)>	Status_T_R
Rx(C)@	
Rx(D65)@	Rx
Rx(A)@	
Ry(C)@	
Ry(D65)@	Ry
Ry(A)@	
Rz(C)@	
Rz(D65)@	Rz
Rz(A)@	
Standard Farbtiefe (ISO 105.A06)@<Standard Farbtiefe>	Std.Depth

< > Bezeichnung für abgekürzte Version in dieser Software.

Mit einem @ gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

[Index-Differenz]	Messgerät-Anzeige
ΔWi(CIE 1982)Ⓣ<ΔWi(CIE)>	dWi(CIE)
ΔWi(ASTM E313-73)Ⓣ<ΔWi(E313-73)>	dWi(-73)
ΔWi(Hunter)Ⓣ	dWi(Hunt.)
ΔWi(TAUBE)Ⓣ	dWi(TAUBE)
ΔWi(STENSBY)Ⓣ	dWi(ST.)
ΔWi(BERGER)Ⓣ	dWi(BERG.)
ΔWi(ASTM E313-98)(C)Ⓣ<ΔWi(E313-98)(C)>	
ΔWi(ASTM E313-98)(D50)Ⓣ<ΔWi(E313-98)(D50)>	dWi(-96)
ΔWi(ASTM E313-98)(D65)Ⓣ<ΔWi(E313-98)(D65)>	
ΔWi(Ganz)Ⓣ	dWi(Ganz)
Tint diff. (CIE)Ⓣ	dTint(CIE)
Tint diff. (ASTM E313-98)(C)Ⓣ<Tint diff. (E313-98)(C)>	
Tint diff. (ASTM E313-98)(D50)Ⓣ<Tint diff. (E313-98)(D50)>	dTint_ASTM
Tint diff. (ASTM E313-98)(D65)Ⓣ<Tint diff. (E313-98)(D65)>	
Tint diff. (Ganz)Ⓣ	dTint(Ganz)
ΔYI(ASTM D1925)Ⓣ<ΔYI(D1925)>	dYI(D1925)
ΔYI(ASTM E313-73)Ⓣ<ΔYI(E313-73)>	dYI(-73)
ΔYI(ASTM E313-98)(C)Ⓣ<ΔYI(E313-98)(C)>	
ΔYI(ASTM E313-98)(D65)Ⓣ<ΔYI(E313-98)(D65)>	dYI(-96)
ΔYI(DIN 6167)(C)Ⓣ	dYI(DIN)
ΔYI(DIN 6167)(D65)Ⓣ	
ΔWB(ASTM E313-73)Ⓣ<ΔWB(E313-73)>	dB(E313-73)
Brightness diff. (TAPPI T452)Ⓣ<Brightness diff. (TAPPI)>	dBright(T)
Brightness diff. (ISO 2470)Ⓣ<Brightness diff. (ISO)>	dBright(I)
Dichteunterschied B(ISO Status A)Ⓣ<Dichteunterschied B(A)>	dStatusA_B
Dichteunterschied G(ISO Status A)Ⓣ<Dichteunterschied G(A)>	dStatusA_G
Dichteunterschied R(ISO Status A)Ⓣ<Dichteunterschied R(A)>	dStatusA_R
Dichteunterschied B(ISO Status T)Ⓣ<Dichteunterschied B(T)>	dStatusT_B
Dichteunterschied G(ISO Status T)Ⓣ<Dichteunterschied G(T)>	dStatusT_G
Dichteunterschied R(ISO Status T)Ⓣ<Dichteunterschied R(T)>	dStatusT_R
ΔRx(C)Ⓣ	
ΔRx(D65)Ⓣ	dRx
ΔRx(A)Ⓣ	
ΔRy(C)Ⓣ	
ΔRy(D65)Ⓣ	dRy
ΔRy(A)Ⓣ	
ΔRz(C)Ⓣ	
ΔRz(D65)Ⓣ	dRz
ΔRz(A)Ⓣ	
Std. Farbtiefe (ISO 105.A06)Ⓣ<Std. Farbtiefe>	dStd.Depth
Stain Test (ISO 105.A04E)(C)Ⓣ<Stain Test (C)>	
Stain Test (ISO 105.A04E)(D65)Ⓣ<Stain Test (D65)>	Stain Test
Stain Test Rating (ISO 105.A04E)(C)Ⓣ<Stain Test Rating (C)>	
Stain Test Rating (ISO 105.A04E)(D65)Ⓣ<Stain Test Rating (D65)>	Stain TestR
Grauwertskala (ISO 105.A05)(C)Ⓣ<Grauwertskala (C)>	
Grauwertskala (ISO 105.A05)(D65)Ⓣ<Grauwertskala (D65)>	GreyScale
Grey Scale Wertung (ISO 105.A05)(C)Ⓣ<Grey Scale Wertung (C)>	
Grey Scale Wertung (ISO 105.A05)(D65)Ⓣ<Grey Scale Wertung (D65)>	GreyScaleR
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (dE*)(C)Ⓣ<K/S Farbstärke (dE*)(C)>	
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (ΔE*)(D65)Ⓣ<K/S Farbstärke (ΔE*)(D65)>	K/S St_dE*
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (ΔL*)(C)Ⓣ<K/S Farbstärke (ΔL*)(C)>	
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (ΔL*)(D65)Ⓣ<K/S Farbstärke (ΔL*)(D65)>	K/S St_dL*
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (ΔC*)(C)Ⓣ<K/S Farbstärke (ΔC*)(C)>	
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (ΔC*)(D65)Ⓣ<K/S Farbstärke (ΔC*)(D65)>	K/S St_dC*
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (ΔH*)(C)Ⓣ<K/S Farbstärke (ΔH*)(C)>	
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (ΔH*)(D65)Ⓣ<K/S Farbstärke (ΔH*)(D65)>	K/S St_dH*
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (Δa*)(C)Ⓣ<K/S Farbstärke (Δa*)(C)>	
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (Δa*)(D65)Ⓣ<K/S Farbstärke (Δa*)(D65)>	K/S St_da*
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (Δb*)(C)Ⓣ<K/S Farbstärke (Δb*)(C)>	
K/S Farbstärke (Differenzvergleich) (Δb*)(D65)Ⓣ<K/S Farbstärke (Δb*)(D65)>	K/S St_db*
K/S Farbstärke (Alle Wellenlängen)Ⓣ<K/S Farbstärke (Apparent)>	K/S_Ap.
K/S Farbstärke (Benutzerdefinierte Wellenlängen)Ⓣ<K/S Farbstärke (User)>	K/S_U400
K/S Farbstärke (Wavelength of maximum absorption)Ⓣ<K/S Farbstärke (Max)>	K/S_MAX
Wellenlänge der K/S Farbstärke (Wellenlänge max. Abs.)Ⓣ(P)	K/S_MAX nm
NC#(C)Ⓣ	
NC#(D65)Ⓣ	NC#
NC# Grade (C)Ⓣ	
NC# Grade (D65)Ⓣ	NC# Grade
Ns(C)Ⓣ	
Ns(D65)Ⓣ	Ns
Ns Grade (C)Ⓣ	
Ns Grade (D65)Ⓣ	Ns Grade

[Spezial]	Messgerät-Anzeige
8 Grad GlanzⓉ	8gloss
Benutzerformel 1Ⓣ	User Eq.1
Benutzerformel 2Ⓣ	User Eq.2
Benutzerformel 3Ⓣ	User Eq.3
Benutzerformel 4Ⓣ	User Eq.4
Benutzerformel 5Ⓣ	User Eq.5
Benutzerformel 6Ⓣ	User Eq.6
Benutzerformel 7Ⓣ	User Eq.7
Benutzerformel 8Ⓣ	User Eq.8

<> Bezeichnung für abgekürzte Version in dieser Software.

Mit einem Ⓣ gekennzeichnete Funktionen werden nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Andere Funktionen

2.10.25 Auftragseinstellungen

- Diese Funktion ist nur für das CM-26dG/26d/25d oder CM-25cG (Firmware-Version 1.2 oder höher) verfügbar.

Die Auftragsfunktion ermöglicht es, Arbeitsabläufe mit Texten und Bildern vorzugeben und auf dem Messgerät zu speichern. Diese Arbeitsabläufe können dann am Messgerät ausgewählt und für eigenständige Messungen verwendet werden. Bis zu 5 Aufträge können auf dem Messgerät gespeichert werden.

2.10.25-a Auftrag erstellen/bearbeiten

Aufträge können mit oder ohne angeschlossenes Messgerät definiert werden.


Wenn Sie einen Auftrag mit angeschlossenen Messgerät bearbeiten, wird der bearbeitete Auftrag wieder im Messgerät gespeichert, wenn Sie die OK-Taste drücken. Wenn ein Auftrag ohne angeschlossenes Messgerät bearbeitet wird, kann der bearbeitete Auftrag in einer Datei gespeichert werden, um später in das Messgerät geladen zu werden.

■ Aufträge mit angeschlossenen Messgerät erstellen/bearbeiten


- Bei der Durchführung von Auftragseinstellungen wird die Kommunikation über USB empfohlen. Auch wenn die Auftragseinstellungen über die Bluetooth-Kommunikation durchgeführt werden können, dauert es in diesem Fall länger, bis die Einstellungen und Bilder zwischen Computer und Messgerät übertragen wurden.

1. Wählen Sie *Messgerät - Stand Alone Konfiguration - Auftragseinstellung*. Die Liste der aktuell auf dem Messgerät gespeicherten Aufträge wird ausgelesen und die Dialogbox „Auftragsliste“ erscheint.

- Die Namen in der Dialogbox „Auftragsliste“ sind die Namen, die im Auftragsbildschirm des Messgerätes angezeigt werden.

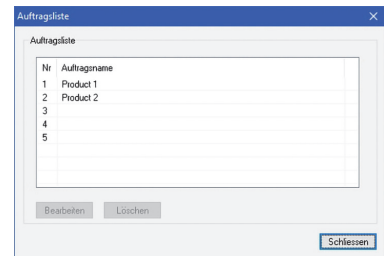


2. Markieren Sie die Zeile für den zu bearbeitenden Auftrag und klicken Sie auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche. Die Dialogbox „Auftragseinstellungen“ wird geöffnet. Wenn für den ausgewählten Auftrag Auftragseinstellungen vorhanden sind, werden diese aus dem Messgerät ausgelesen und angezeigt.

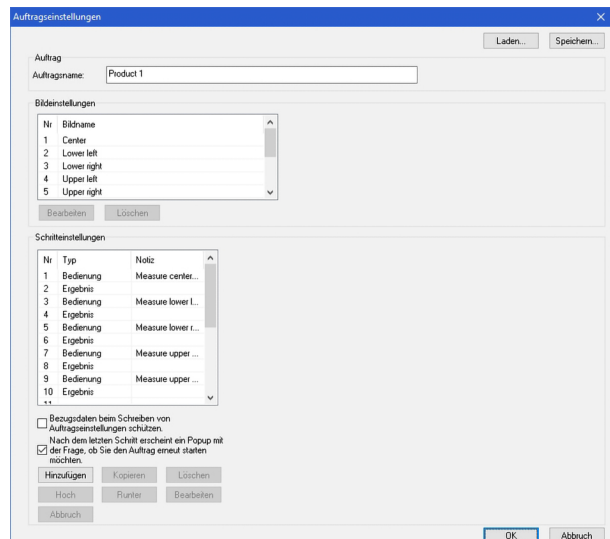


3. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen in der Dialogbox „Auftragseinstellungen“ vor. Siehe Dialogbox „Auftragseinstellungen“ auf Seite 209.
 - Einstellungen können auch aus einer Datei geladen werden, indem Sie auf die Schaltfläche „Laden“ klicken und die Datei angeben. Siehe Seite 210.
4. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“. Eine Bestätigungsmeldung erscheint und fragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.
 - Wenn Sie einen Auftrag auf einem CM-26dG/26d/25d mit einer Firmware-Version vor 1.2 speichern, wird, falls für die im Auftrag eingestellten Nummern des Bezugs im Messgerät bereits Bezugsdaten vorhanden sind, wird eine Meldung angezeigt, ob die vorhandenen Bezugsdaten des Geräts überschrieben werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ja“, um die vorhandenen Bezugsdaten des Messgeräts zu überschreiben, oder auf die Schaltfläche „Abbruch“, um das Schreiben des Auftrags auf das Instrument abzubrechen. Für Messgeräte mit Firmware-Version 1.2 oder höher ist ein separater Speicherbereich für Bezugsdaten für den jeweiligen Auftrag vorgesehen, damit es nicht zum Überschreiben von Bezugsdaten kommt, die nicht zum Auftrag gehören.
 - Die Einstellungen können auf Wunsch in einer Datei gespeichert werden, indem Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken und den Dateinamen sowie den Speicherort angeben.
 - Um die Dialogbox „Auftragseinstellungen“ zu schließen, ohne den Auftrag im Messgerät zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbruch“ statt auf die „OK“-Schaltfläche.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ja“, um die Änderungen in das Messgerät zu schreiben und die Dialogbox „Auftragseinstellungen“ zu schließen.
6. Klicken Sie in der Dialogbox „Auftragsliste“ auf die Schaltfläche „Schließen“, um die Dialogbox zu schließen.

■ Aufträge ohne angeschlossenes Messgerät erstellen/bearbeiten

- Diese Funktion ist im Demo-Modus nicht verfügbar.
1. Wählen Sie *Messgerät - Stand Alone Konfiguration - Auftragseinstellung*. Die Dialogbox „Auftragseinstellungen (Messgerät auswählen)“ wird angezeigt.
 2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Messgerät aus, für das der Auftrag erstellt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“. Die Dialogbox „Auftragseinstellungen“ wird geöffnet.

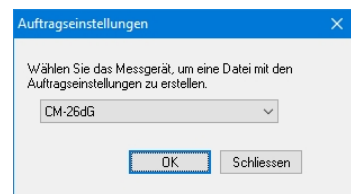

- Nur die für das ausgewählte Messgerät verfügbaren Einstellungen sind in der Dialogbox „Auftragseinstellungen“ verfügbar.

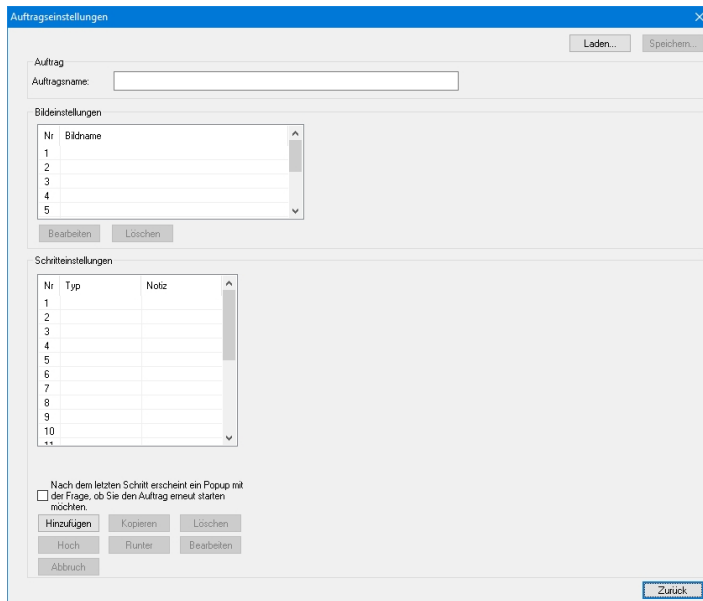

3. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen in der Dialogbox „Auftragseinstellungen“ vor. Siehe Dialogbox „Auftragseinstellungen“ auf Seite 209.
 - Einstellungen können auch aus einer Datei geladen werden, indem Sie auf die Schaltfläche „Laden“ klicken und die Datei angeben.
4. Nachdem alle Einstellungen abgeschlossen sind, speichern Sie die Einstellungen in einer Datei, indem Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken und den Dateinamen sowie den Speicherort angeben.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück“, um die Dialogbox „Auftragseinstellungen“ zu schließen.

■ Auftrag aus dem Messgerät löschen

1. Wählen Sie bei angeschlossenem Messgerät *Messgerät - Stand Alone Konfiguration - Auftragseinstellung*. Die Liste der aktuell auf dem Messgerät gespeicherten Aufträge wird ausgelesen und die Dialogbox „Auftragsliste“ erscheint.
 - Die Namen in der Dialogbox „Auftragsliste“ sind die Namen, die im Auftragsbildschirm des Messgerätes angezeigt werden.
2. Markieren Sie die Zeile für den zu löschenden Auftrag und klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“. Nun erscheint eine Bestätigungsmeldung.
 - Es ist nicht möglich, mehrere Aufträge gleichzeitig auszuwählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ja“, um das Löschen des Auftrags aus dem Messgerät abzuschließen.
 - Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Nein“.

2.10.25-b Funktionen in der Dialogbox „Auftragseinstellungen“

Auftragseinstellungen

Laden... Speichern...

Auftrag
Auftragsname:

Bildeinstellungen

Nr	Bildname
1	Center
2	Lower left
3	Lower right
4	Upper left
5	Upper right

Bearbeiten Löschen

Schritteinstellungen

Nr	Typ	Notiz
1	Bedienung	Measure center...
2	Ergebnis	
3	Bedienung	Measure lower l...
4	Ergebnis	
5	Bedienung	Measure lower r...
6	Ergebnis	
7	Bedienung	Measure upper ...
8	Ergebnis	
9	Bedienung	Measure upper ...
10	Ergebnis	
11		

Bezugsdaten beim Schreiben von Auftragseinstellungen schützen.
Nach dem letzten Schritt erscheint ein Popup mit der Frage, ob Sie den Auftrag erneut starten möchten.

der Frage, ob Sie den Auftrag erneut starten möchten.

Hinzufügen Kopieren Löschen

Hoch Runter Bearbeiten

Abbruch

OK Abbruch

■ Eine Arbeitsdatei laden

Eine zuvor gespeicherte Auftragsdatei mit den Auftragseinstellungen kann wie nachfolgend beschrieben geladen werden.

1. Klicken Sie auf die „Laden“-Schaltfläche. Die Dialogbox „Öffnen“ zum Öffnen einer Auftragsdatei (Erweiterung: *.m25cGJob für CM-25cG, *.m26job für CM-26dG/26d/25d) wird angezeigt.
2. Navigieren Sie zu der zu öffnenden Auftragsdatei, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“. Die ausgewählte Auftragsdatei wird geöffnet und die aus der Datei geladenen Auftragseinstellungen werden in der Dialogbox „Auftragseinstellungen“ angezeigt.
 - Wenn die Datei mit einem anderen Modell oder einem Messgerät mit aktuellerer Firmware als das angeschlossene Messgerät erstellt wurde, kann eine Fehlermeldung erscheinen und die Datei kann in einigen Fällen nicht geladen werden.

■ Arbeitsdatei speichern

Die Einstellungen und der Bezugsdatensatz für den aktuell in der Dialogbox „Auftragseinstellungen“ geöffneten Auftrag können zur späteren Verwendung in einer Datei gespeichert werden.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Die Dialogbox „Speichern unter“ zum Speichern einer Auftragsdatei (Erweiterung: *.m25cGJob für CM-25cG, *.m26job für CM-26dG/26d/25d) wird angezeigt.
2. Navigieren Sie zu dem Ort, an dem die Auftragsdatei gespeichert werden soll, geben Sie den gewünschten Namen der Auftragsdatei ein und klicken Sie auf die „Speichern“-Schaltfläche. Die Einstellungen und der Bezugsdatensatz für den aktuell in der Dialogbox „Auftragseinstellungen“ geöffneten Auftrag werden in der angegebenen Datei gespeichert.

■ Auftragsnamen einstellen

Klicken Sie in das Textfeld „Auftragsname“ und geben Sie den gewünschten Namen für den Auftrag ein. Dieser Name wird im Auftragsbildschirm des Messgerätes angezeigt.

- Bis zu 20 alphanumerische Zeichen können für die Bezeichnung verwendet werden.

■ Bildeinstellungen

Im Bereich „Bildeinstellungen“ werden die Bilder verwaltet, die bei der Festlegung der Einstellungen für einen Arbeitsschritt ausgewählt werden können.




- Bis zu 10 Bilder können angegeben und ein Bild kann für mehrere Schritte verwendet werden.

■ Bilder festlegen, die für die Verwendung in Bedienungsschritten verfügbar sein sollen

1. Wählen Sie im Bereich „Bildeinstellungen“ die gewünschte Tabellenzeile aus.
 - Wenn für diese Zeile bereits ein Bild eingestellt wurde, wird eine Bildvorschau angezeigt.

2. Klicken Sie im Bereich „Bildeinstellungen“ auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Die Dialogbox „Auftragseinstellungen (Bildeinstellungen)“ wird angezeigt.
 - Wenn für die in Schritt 1 ausgewählte Zeile bereits ein Bild eingestellt wurde, werden die Informationen und die Vorschau für dieses Bild in der Dialogbox „Auftragseinstellungen (Bildeinstellungen)“ angezeigt

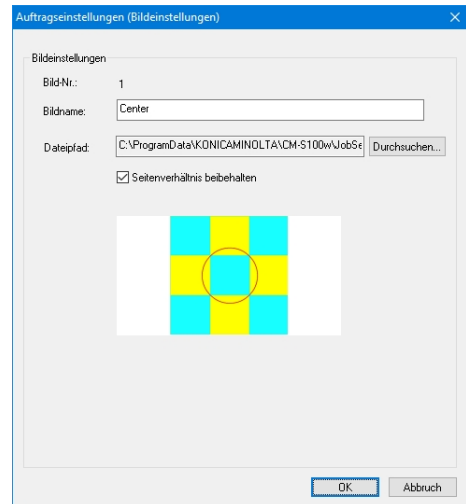

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“. Die Dialogbox „Browse“ zur Auswahl der Bilder wird angezeigt.
4. Navigieren Sie zum gewünschten bmp-, jpg- oder png-Bilddatei und klicken Sie auf Öffnen, um das Bild auszuwählen und den Dialog zu schließen.
 - Das Bild wird automatisch in der Größe angepasst.
Wenn Seitenverhältnis beibehalten aktiviert ist, wird das Bild in der Größe angepasst und zentriert, wobei das Verhältnis von Höhe zu Breite des Originalbildes beibehalten wird.
Wenn Seitenverhältnis beibehalten nicht aktiviert ist, wird das Bild auf 240 (B) x 128 (H) gestreckt.
5. Geben Sie den gewünschten Bildnamen ein.
6. Klicken Sie auf „OK“. Die eingestellten oder geänderten Bildeinstellungen werden in der Tabelle „Bildeinstellungen“ angezeigt.

■ Bild aus der „Bildeinstellungen“-Tabelle löschen

1. Wählen Sie im Bereich „Bildeinstellungen“ die Tabellenzeile des zu löschenden Bildes aus.
 - Eine Vorschau des Bildes wird rechts neben der Tabelle angezeigt.
 - Es ist nicht möglich, mehrere Bilder gleichzeitig auszuwählen.
2. Klicken Sie im Bereich „Bildeinstellungen“ auf die Schaltfläche „Löschen“. Nun erscheint eine Bestätigungsmeldung.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ja“, um das Löschen des ausgewählten Bildes aus der Tabelle „Bildeinstellungen“ abzuschließen.
 - Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Nein“.

■ Schritteinstellungen

Der Bereich Schritteinstellungen dient zur Verwaltung der Schritte eines Auftrags.

Nr.	Typ	Notiz
1	Bedienung	Measure center...
2	Ergebnis	
3	Bedienung	Measure lower l...
4	Ergebnis	
5	Bedienung	Measure lower r...
6	Ergebnis	
7	Bedienung	Measure upper ...
8	Ergebnis	
9	Bedienung	Measure upper ...
10	Ergebnis	

- Es gibt zwei Arten von Schritten:

Bedienung:	Zur Durchführung einer Messung.
Ergebnis:	Zur Anzeige der Ergebnisse der letzten in einem Bediensschritt durchgeführten Messung.

- Es können maximal 20 Schritte für einen Auftrag eingestellt werden.
- Der erste Schritt eines Auftrags muss ein Bediensschritt sein.
- Wenn ein Schritt in der Tabelle „Schritteinstellungen“ ausgewählt wird, zeigen die „Anzeigeeinstellungen“ und „Dateninfo“ die Einstellungen für den ausgewählten Schritt an.

■ Schritt hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Nun erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie gefragt werden, ob der Schritt ein Bediensschritt oder ein Ergebnisschritt sein soll.
2. Wählen Sie den gewünschten Schritttyp aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“. Der Schritt wird nach dem aktuellen letzten Schritt in der Tabelle „Schritteinstellungen“ hinzugefügt, und in den Bereichen „Anzeigeeinstellungen“ und „Dateninfo“ werden die verfügbaren Einstellungen für den ausgewählten Schritttyp angezeigt. Die Schaltfläche „Bearbeiten“ wird zur Schaltfläche „Fertig“.
 - Die verfügbaren Einstellungen für jeden Bereich finden Sie auf den folgenden Seiten.
3. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig“.
 - Um das Hinzufügen eines Schrittes abzubrechen, klicken Sie im Abschnitt „Schritteinstellungen“ anstatt der Schaltfläche „Fertig“ auf die Schaltfläche „Abbruch“. Der Schritt wird nicht hinzugefügt.

■ Vorhandenen Schritt bearbeiten

1. Wählen Sie in der Tabelle „Schritteinstellungen“ den zu bearbeitenden Schritt aus. Die aktuellen Einstellungen für den ausgewählten Schritt werden in den Bereichen „Anzeigeeinstellungen“ und „Dateninfo“ als schreibgeschützt angezeigt, und die Schaltfläche „Bearbeiten“ wird aktiviert.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Die Einstellungen in den Bereichen „Anzeigeeinstellungen“ und „Dateninfo“ werden editierbar, und die Schaltfläche „Bearbeiten“ wird zur Schaltfläche „Fertig“.
 - Es ist nicht möglich, den Schritttyp zwischen Bedienung und Ergebnis bei der Bearbeitung eines Schrittes zu ändern.
 - Die verfügbaren Einstellungen für jeden Bereich finden Sie auf den folgenden Seiten.
3. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig“.
 - Um die Bearbeitung eines Schrittes abzubrechen, klicken Sie im Abschnitt „Schritteinstellungen“ anstatt der Schaltfläche „Fertig“ auf die Schaltfläche „Abbruch“. Es werden keine Änderungen gespeichert.

■ Schritt kopieren

1. Wählen Sie in der Tabelle „Schritteinstellungen“ den zu kopierenden Schritt aus. Die aktuellen Einstellungen für den ausgewählten Schritt werden in den Bereichen „Anzeigeeinstellungen“ und „Dateninfo“ als schreibgeschützt angezeigt.
 - Es ist nicht möglich, mehrere Schritte auf einmal auszuwählen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kopieren“. Der ausgewählte Schritt wird nach dem aktuellen letzten Schritt in der Tabelle „Schritteinstellungen“ kopiert und hinzugefügt, und die Einstellungen in den Bereichen „Anzeigeeinstellungen“ und „Dateninfo“ können bearbeitet werden.
 - Die verfügbaren Einstellungen für jeden Bereich finden Sie auf den folgenden Seiten.
3. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig“.
 - Um sämtliche nach dem Kopieren des Schrittes durchgeführte Änderungen abzubrechen, klicken Sie im Abschnitt „Schritteinstellungen“ anstatt der Schaltfläche „Fertig“ auf die Schaltfläche „Abbruch“. Es werden keine Änderungen gespeichert.

■ Reihenfolge der Schritte ändern

1. Wählen Sie in der Tabelle „Schritteinstellungen“ den Schritt, der nach oben oder unten verschoben werden soll.
 - Es ist nicht möglich, mehrere Schritte auf einmal auszuwählen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hoch“ oder „Runter“, um den Schritt wie gewünscht zu verschieben. Der Schritt wird bei jedem Anklicken einer Schaltfläche um eine Zeile verschoben.
 - Die Schaltfläche „Hoch“ wird deaktiviert, wenn der ausgewählte Schritt der erste Schritt ist, und die Schaltfläche „Runter“ wird deaktiviert, wenn der ausgewählte Schritt der letzte Schritt ist.

■ Schritt löschen

1. Wählen Sie in der Tabelle „Schritteinstellungen“ den zu löschenden Schritt aus.
 - Es ist nicht möglich, mehrere Schritte auf einmal auszuwählen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ im Bereich „Schritteinstellungen“. Nun erscheint eine Bestätigungsmeldung.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ja“, um die Löschung des ausgewählten Schritts aus der Tabelle „Schritteinstellungen“ abzuschließen.
 - Wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Nein“.

■ Schützen von festgelegten Bezügen für den Auftrag

- Wird nur angezeigt, wenn das angeschlossene Messgerät ein CM-26dG/26d/25d mit einer Firmware-Version vor 1.2 ist.

Die für den Auftrag festgelegten Bezüge werden für die Berechnung der Farbdifferenz verwendet. Wenn ein gesetzter Bezug gelöscht wird, werden die auf diesem Bezug basierenden Farbdifferenzwerte in den Messergebnissen als „---“ angezeigt.

1. Um die im Auftrag verwendeten Bezüge vor versehentlichem Löschen zu schützen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Bezugsdaten beim Schreiben von Auftragseinstellungen schützen.“, indem Sie es anklicken, falls es deaktiviert ist. Die Bezüge werden geschützt, wenn der Auftrag in das Messgerät geschrieben wird.
 - Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, hängt es von den Einstellungen der Datenschutzfunktion am Messgerät ab, ob ein Bezug geschützt ist oder nicht.

■ Benutzer ermöglichen, auszuwählen, ob der Auftrag am Ende des Auftrags wiederholt werden soll oder nicht

1. Damit der Benutzer einen Auftrag wiederholen kann, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Nach dem letzten Schritt erscheint ein Popup mit der Frage, ob Sie den Auftrag erneut starten möchten.“ unter der Tabelle „Schritteinstellungen“, indem Sie darauf klicken, wenn das Kontrollkästchen leer ist.
 - Wenn Sie auf das Kontrollkästchen klicken, wird das Häkchen entfernt und das Popup erscheint nicht nach dem letzten Schritt beim Ausführen des Auftrages.

■ Bedienschritteinstellungen: Einstellung der Anzeige

Anzeige der Schaltflächen:

Die Schaltflächen Vorschau (<<) und Nächste (>>) auf dem Display des Messgerätes werden verwendet, um beim Ausführen eines Auftrags zum nächsten Bedienschritt zu springen. Um die Schaltflächen Vorschau (<<) und/oder Nächste (>>) auf dem Display des Messgerätes anzuzeigen, wenn dieser Schritt während der Ausführung eines Auftrages angezeigt wird, setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Kontrollkästchen, indem Sie auf das Kontrollkästchen klicken, wenn es leer ist.

- Wenn Sie auf ein markiertes Kontrollkästchen klicken, wird das Häkchen entfernt.

Kommentar:

Geben Sie den Kommentar ein, der auf dem Display des Messgerätes für diesen Schritt angezeigt werden soll.

- Sie können bis zu 100 alphanumerische Zeichen eingeben.

Bild:

Klicken Sie auf das aktuell ausgewählte Element in der Pulldown-Liste, um die Liste zu öffnen und das Bild auszuwählen, das auf dem Display des Messgerätes für diesen Schritt angezeigt werden soll.

- Nur Bilder, die zuvor im Bereich „Bildeinstellungen“ eingestellt wurden, werden in der Dropdown-Liste angezeigt.

■ **Bedienschritteinstellungen: Daten-Info**

Bereich „Bezug“:

Zeigt Informationen für den in diesem Schritt eingestellten Bezug an.

Bezug Nr. (wenn das angeschlossene Messgerät ein CM-26dG/26d/25d mit einer Firmware-Version vor 1.2 ist): Die Bezugsnummer für den im Messgerät gespeicherten Bezug.

Bezug Nr. (für Schritt) (für Messgeräte mit Firmware-Version 1.2 oder höher bzw. beim Erstellen/ Bearbeiten eines Auftrags ohne angeschlossenes Messgerät): Die Schritt-Nummer, in der der Bezug verwendet wird.

Schaltfläche **„Liste auswählen...“**: Öffnet das Dialogfeld „Auftragseinstellungen (Bezugsliste)“ zur Auswahl des Bezugs, der für diesen Schritt bei der Berechnung der farbmtrischen Differenzwerte verwendet werden soll. Siehe Seite D217.

Absolut: Aktiviert Absolutwertmessungen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Schaltfläche „Liste auswählen...“ deaktiviert und es werden keine Bezugsmessbedingungen angezeigt. Für die Messungen werden die im Bereich „Probe“ eingestellten Messbedingungen verwendet.

- Die angezeigten Messbedingungen (Messmodus, Messfeld, Glanzkomponente und UV-Einstellung) sind die, die für den ausgewählten Bezug eingestellt wurden.

Bereich „Probe“:

Zeigt die Informationen zur Probenmessung für diesen Schritt an.

Probenname:

Geben Sie den Namen ein, der an die in diesem Schritt durchgeführte Messung angehängt werden soll.

- Sie können bis zu 30 alphanumerische Zeichen eingeben.

Messmodus:

Klicken Sie auf das aktuell ausgewählte Element in der Pulldown-Liste, um die Liste zu öffnen und den für diesen Schritt zu verwendenden Messmodus auszuwählen.

Verfügbare Elemente	Farbe & Glanz (nur CM-26dG, CM-25cG)
	Nur Farbe
	Nur Glanz (nur CM-26dG, CM-25cG)

Messfeld:

Klicken Sie auf das aktuell ausgewählte Element in der Pulldown-Liste, um die Liste zu öffnen und den für diesen Schritt zu verwendenden Messbereich auszuwählen.

Verfügbare Elemente

MAV(8mm)
SAV(3mm) (nur CM-26dG, CM-26d, CM-25cG)

Glanzkomponente: (nicht angezeigt bei CM-25cG)

Klicken Sie auf das aktuell ausgewählte Element in der Pulldown-Liste, um die Liste zu öffnen und die für diesen Schritt zu verwendende Glanzkomponente auszuwählen.

Verfügbare Elemente

SCI
SCE
SCI+SCE

- Wenn „100% Voll + 400nm Cutoff“ für die UV-Einstellungen ausgewählt ist, kann „SCI+SCE“ nicht ausgewählt werden.

UV-Einstellung: (nicht angezeigt bei CM-25d oder CM-25cG)

Klicken Sie auf das aktuell ausgewählte Element in der Pulldown-Liste, um die Liste zu öffnen und die für diesen Schritt zu verwendende UV-Einstellung auszuwählen.

Verfügbare Elemente

100% Voll
400nm Cutoff
UV angepasst
100% Voll + 400nm Cutoff

- Wenn „SCI+SCE“ für die Glanzkomponente ausgewählt ist, kann „100% Voll + 400nm Cutoff“ nicht ausgewählt werden.

Anzahl autom. Mittelwert:

Stellen Sie die Anzahl der Messungen ein, die beim Drücken der Messtaste automatisch durchgeführt und gemittelt werden sollen.

Einstellbarer Bereich:

1 bis 10

- Anzahl autom. Mittelwert und Anzahl man. Mittelwert können kombiniert werden.

Anzahl man. Mittelwert:

Stellen Sie die Anzahl der Messungen ein, die für diesen Schritt durchgeführt und gemittelt werden sollen.


Einstellbarer Bereich:

1 bis 30

- Anzahl autom. Mittelwert und Anzahl man. Mittelwert können kombiniert werden.

■ Dialogfeld „Auftragseinstellungen (Bezugsliste)“

Das Dialogfeld „Auftragseinstellungen (Bezugsliste)“ wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Liste auswählen...“ geöffnet.

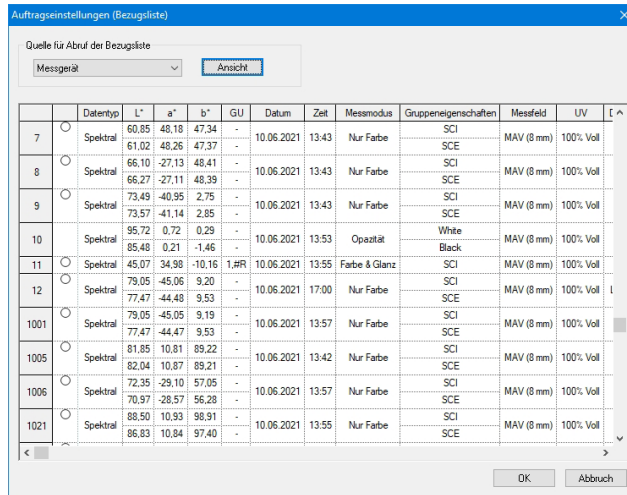

- Wenn es sich bei dem angeschlossenen Messgerät um ein CM-26dG/26d/25d mit einer Firmware-Version vor 1.2 handelt, werden die aktuell auf dem Gerät gespeicherten Bezüge gelesen und in der Liste angezeigt.
- Wenn das angeschlossene Gerät über Firmware-Version 1.2 oder höher verfügt, ist das Dropdown-Feld „Quelle für Abruf der Bezugsliste“ aktiv. Wählen Sie die gewünschte Quelle aus und klicken Sie auf „Anzeigen“, um die Bezüge zu lesen und in der Liste anzuzeigen.
NX Aktives Dokument: Die Bezüge werden aus dem gerade aktiven NX-Dokument gelesen.
Messgerät: Die Bezüge werden aus dem Messgerät gelesen.

Klicken Sie auf den Kreis neben dem gewünschten Bezug, so dass er sich in einen gefüllten Kreis umwandelt, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „OK“.

- Opazitätsbezüge können nicht festgelegt werden.
- Die für den ausgewählten Bezug eingestellten Messbedingungen (Messmodus, Messfeld, Glanzkomponente und UV-Einstellung) werden für den Bedienungsschritt automatisch eingestellt.

Wenn das angeschlossene Messgerät ein CM-26dG/26d/25d mit einer Firmware-Version vor 1.2 ist:

- Sind für die gewählte Bezugsnummer keine Daten im Messgerät vorhanden, werden die Messergebnisse als „---“ auf dem Display des Messgerätes angezeigt.
- „NX Aktives Dokument“ kann nicht als Quelle ausgewählt werden.

Wenn das angeschlossene Messgerät über Firmware-Version 1.2 oder höher verfügt:

- Wenn „Messgerät“ ausgewählt ist, enthält die Liste der aus dem Messgerät gelesenen Bezüge jene, die sich im Speicher für den normalen Standalone-Betrieb befinden, sowie die Auftragsbezüge.
- Bei Geräten mit Firmware-Version 1.2 oder höher ist der Bezugsspeicher wie folgt angeordnet:
 Bezüge für normalen Standalone-Betrieb: 1 bis 1000
 Auftragsbezüge: 20 Bezugsfelder (ein Feld für jeden Auftragsschritt) pro Auftrag.
 CM-26dG/26d/25d :
 Auftrag 1: 1001 (Bezug Schritt 1) bis 1020 (Bezug Schritt 20),
 Auftrag 2: 1021 (Bezug Schritt 1) bis 1040 (Bezug Schritt 20),
 usw.
 CM-25cG :
 Auftrag 1: 2501 (Bezug Schritt 1) bis 2520 (Bezug Schritt 20),
 Auftrag 2: 2521 (Bezug Schritt 1) bis 2540 (Bezug Schritt 20),
 usw.
- In den folgenden Fällen wird für einen Schritt kein Bezug gespeichert und der Speicherplatz für diesen Schritt wird nicht in der Bezugsliste angezeigt:
 - Wenn der Schritt ein Ergebnisschritt ist.
 - Wenn „Absolut“ für Absolutwertmessungen aktiviert ist.

Der Speicherverbrauch für Auftrag 2 mit den folgenden 6 Schritten auf einem CM-26dG wäre zum Beispiel wie folgt:

Schritt	Schritt-Typ	Bezugsspeicher
Schritt 1	Bedienschritt	1021: Bezugsdaten für Schritt 1
Schritt 2	Ergebnisschritt	Nicht verwendet, nicht angezeigt
Schritt 3	Bedienschritt mit „Absolut“ aktiviert	Nicht verwendet, nicht angezeigt
Schritt 4	Ergebnisschritt	Nicht verwendet, nicht angezeigt
Schritt 5	Bedienschritt	1025: Bezugsdaten für Schritt 5
Schritt 6	Ergebnisschritt	Nicht verwendet, nicht angezeigt

■ **Ergebnisschritteinstellungen: Einstellung der Anzeige**

Einstellung der Anzeige

Anzeige der Schaltflächen: Vorherige Nächste

Beobachter/Lichtart1:

Beobachter/Lichtart2:

Glanzkomponente:

Anzeige der Schaltflächen:

Die Schaltflächen Vorschau (<<) und Nächste (>>) auf dem Display des Messgerätes werden verwendet, um beim Ausführen eines Auftrags zum nächsten Bedienschritt zu springen. Um die Schaltflächen Vorschau (<<) und/oder Nächste (>>) auf dem Display des Messgerätes anzuzeigen, wenn dieser Schritt während der Ausführung eines Auftrages angezeigt wird, setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Kontrollkästchen, indem Sie auf das Kontrollkästchen klicken, wenn es leer ist.

- Wenn Sie auf ein markiertes Kontrollkästchen klicken, wird das Häkchen entfernt.

Beobachter/Lichtart1, Beobachter/Lichtart2:

Klicken Sie auf das aktuell ausgewählte Element in der Pulldown-Liste, um die Liste zu öffnen und die für diesen Schritt zu verwendende Beobachter/Lichtart-Kombination auszuwählen.

Verfügbare Elemente:

2 Grad/A	2 Grad/F10	10 Grad/F2
2 Grad/C	2 Grad/F11	10 Grad/F6
2 Grad/D50	2 Grad/F12	10 Grad/F7
2 Grad/D65	2 Grad/Benutzer	10 Grad/F8
2 Grad/ID50	10 Grad/A	10 Grad/F10
2 Grad/ID65	10 Grad/C	10 Grad/F11
2 Grad/F2	10 Grad/D50	10 Grad/F12
2 Grad/F6	10 Grad/D65	10 Grad/Benutzer
2 Grad/F7	10 Grad/ID50	(Kein)
2 Grad/F8	10 Grad/ID65	

- „(Kein)“ wird angezeigt und kann nur für Beobachter/Lichtart2 ausgewählt werden.

Glanzkomponente (nicht angezeigt bei CM-25cG):

Klicken Sie auf das aktuell ausgewählte Element in der Pulldown-Liste, um die Liste zu öffnen und die für diesen Schritt zu verwendende Glanzkomponente auszuwählen.


Verfügbare Elemente:

SCI
SCE
SCI+SCE

- Die Messergebnisse können nur für die Einstellungen der Glanzkomponente berechnet und im Messgerätedisplay angezeigt werden, die im Bedienschritt, für den die Ergebnisse angezeigt werden, enthalten sind. Wurde beispielsweise der Bedienschritt Glanzkomponente auf „SCI“ gesetzt, obwohl der Ergebnisschritt Glanzkomponente auf „SCE“ oder „SCI+SCE“ gesetzt wurde, werden die SCE-Ergebnisse auf dem Messgerätedisplay als „---“ angezeigt.

Andere Funktionen

■ **Ergebnisschritteinstellungen: Benutzerdefiniertes Element**

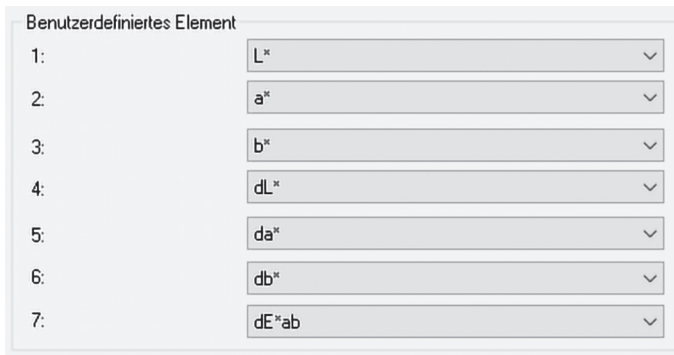

1: bis 7:

Klicken Sie auf das aktuell ausgewählte Element in der Pulldown-Liste, um die Liste zu öffnen und das Element auszuwählen, das auf dem Messgerätedisplay für diesen Schritt angezeigt werden soll. Das Messgerätedisplay für diesen Schritt zeigt die für 1: bis 7: ausgewählten Elemente in einem einzigen Bildschirm an.

Verfügbare Elemente:

(Kein)	dY	YI(ASTM D1925)
L*	dZ	dYI(ASTM D1925)
a*	x	Brightness (ISO 2470)
b*	y	Brightness diff. (ISO 2470)
dL*	dx	dE99o
da*	dy	Grey Scale* ¹
db*	H	8 Grad Glanz* ³
C*	V	WI (Ganz)* ⁴
h	C	dWI (Ganz)* ⁴
dC*	dE*ab	Tint (Ganz)* ⁴
dH*	CMC(l:c)	Tint diff. (Ganz)* ⁴
L(Hunter)	dE*94(CIE 1994)	UE1
a(Hunter)	dE00 (CIE 2000)	UC1
b(Hunter)	dEab(Hunter)	UE2
dL(Hunter)	MI(DIN)	UC2
da(Hunter)	GU* ²	UE3
db(Hunter)	dGU* ²	UC3
X	WI(ASTM E313-73)	K/S Strength(dE*)* ⁵
Y	dWI(ASTM E313-73)	Farbstarke K/S (Max Abs)* ⁵
Z	WI(CIE 1982)	Farbstarke K/S(Apparent)* ⁵
Farbstarke* ¹	dWI(CIE 1982)	Staining ISO105-A04* ⁵
Farbstarke X* ¹	Tint (CIE)	FMC2* ⁵
Farbstarke Y* ¹	Tint diff. (CIE)	dL(FMC2)* ⁵
Farbstarke Z* ¹	YI(ASTM E313-73)	dCr-g(FMC2)* ⁵
dX	dYI(ASTM E313-73)	dCr-b(FMC2)* ⁵

- Wenn „(Kein)“ ausgewählt ist, wird die Elementbezeichnung als „---“ auf dem Messgerätedisplay angezeigt und die Werte sind leer.

*1 Nur CM-26dG/26d/CM-25d

*2 Nur CM-26dG, CM-25cG (Firmware Version 1.2 oder höher)




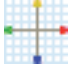
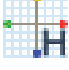

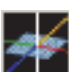




*3 Nur CM-26d/25d

*4 Nur CM-26dG/26d mit Firmware Version 1.10 oder höher. Wenn die UV-Kalibrierung von Ganz&Griesser 4 oder Ganz&Griesser 5 für das Messgerät nicht durchgeführt wurde, werden die Werte für WI(Ganz), dWI(Ganz), Tint(Ganz) und Tint diff.(Ganz) als „---“ angezeigt..

*5 Nur CM-26dG/26d/CM-25d mit Firmware Version 1.2 oder höher

KAPITEL 3

EIGENSCHAFTEN GRAFISCHE OBJEKTE

	3.1 Spektralgrafik	D221
	3.1.1 Überblick	D221
	3.1.2 Merkmale	D221
	3.1.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D222
	3.1.4 Einstellung der Eigenschaften	D222
	3.2 Absolutgrafik (L*a*b, Hunter Lab)	D230
	3.2.1 Überblick	D230
	3.2.2 Merkmale	D230
	3.2.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D231
	3.2.4 Einstellung der Eigenschaften	D231
	3.3 Farbdifferenzgrafik ($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$, $\Delta L \Delta a \Delta b$)	D238
	3.3.1 Überblick	D238
	3.3.2 Merkmale	D238
	3.3.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D239
	3.3.4 Einstellung der Eigenschaften	D239
	3.4 xy Farbtafel $\text{\textcircled{P}}$	D246
	3.4.1 Überblick	D246
	3.4.2 Merkmale	D246
	3.4.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D247
	3.4.4 Einstellung der Eigenschaften	D247
	3.5 3D Grafik ($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)	D254
	3.5.1 Überblick	D254
	3.5.2 Merkmale	D254
	3.5.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D255
	3.5.4 Einstellung der Eigenschaften	D255
	3.6 Zwei-Achsen-Grafik	D263
	3.6.1 Überblick	D263
	3.6.2 Merkmale	D263
	3.6.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D264
	3.6.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“	D265
	3.6.5 Einstellung der Eigenschaften	D265
	3.7 Datenlistenobjekt	D270
	3.7.1 Überblick	D270
	3.7.2 Einstellung der Eigenschaften	D270
	3.8 Trend-Grafik/Histogramm	D271
	3.8.1 Überblick	D271
	3.8.2 Merkmale	D271
	3.8.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D272
	3.8.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“	D273
	3.8.5 Einstellung der Eigenschaften	D273
	3.9 Bild	D281
	3.9.1 Überblick	D281
	3.9.2 Merkmale	D281
	3.9.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D281
	3.9.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“	D282
	3.9.5 Einstellung der Eigenschaften	D283


Spektral-
grafik
(L*a*b, Hunter
Lab)
Absolutgrafik
(L*a*b, Hunter
Lab)
Farbdifferenz-
grafik
($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$,
 $\Delta L \Delta a \Delta b$)
Farbtafel
 $\text{\textcircled{P}}$
xy
3D Grafik
($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)
Zwei-
Achsen-
Grafik
Datenlis-
tenobjekt
Trend-Grafik/
Histogramm
Bild
Daten-
Label
String-
Label
Pseudo-
color
Liniengrafik-
Objekt
Status-
titelobjekt
Linie
Rechteck
Arbeiten im
Entwurf-Fenster
in Modus „Bear-
beiten“

	3.10 Daten-Label	D284
	3.10.1 Überblick	D284
	3.10.2 Merkmale	D284
	3.10.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D284
	3.10.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“	D285
	3.10.5 Einstellung der Eigenschaften	D286
	3.11 String-Label.....	D288
	3.11.1 Einstellung der Eigenschaften	D288
	3.12 Pseudocolor	D289
	3.12.1 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D289
	3.12.2 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“	D290
	3.12.3 Einstellung der Eigenschaften	D291
	3.13 Liniengrafik-Objekt.....	D292
	3.13.1 Überblick	D292
	3.13.2 Merkmale	D292
	3.13.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D292
	3.13.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“	D293
	3.13.5 Einstellung der Eigenschaften	D293
	3.14 Statistikobjekt	D300
	3.14.1 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D300
	3.14.2 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“	D301
	3.14.3 Einstellung der Eigenschaften	D302
	3.15 Linie	D303
	3.15.1 Einstellung der Eigenschaften	D303
	3.16 Rechteck	D304
	3.16.1 Einstellung der Eigenschaften	D304
	3.17 Arbeiten im Entwurf-Fenster in Modus „Bearbeiten“	D305
	3.17.1 Menü mit rechter Maustaste aufrufen	D305
	3.17.2 Einstellung der Lichtart	D306
	3.17.3 Gruppeneinstellung.....	D307

3.1 Spektralgrafik

3.1.1 Überblick

Die Spektralgrafik wird verwendet, um Spektralreflexionsdaten darzustellen. Die horizontale Achse der Grafik stellt die Wellenlänge (nm), die vertikale Achse die Spektralreflexion (%) dar.

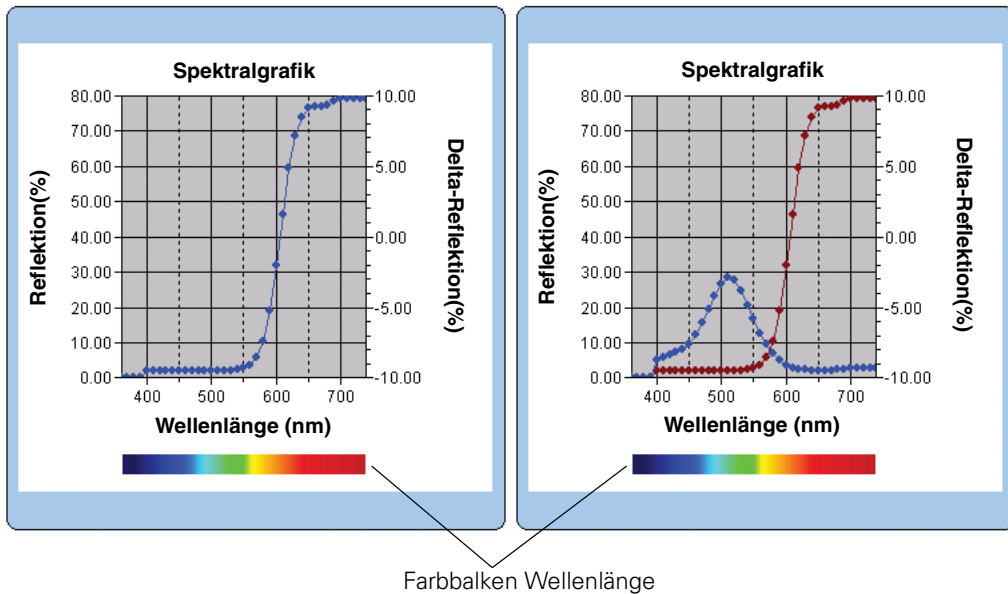


3.1.2 Merkmale

- Stellt ein Liniendiagramm der Spektralreflexion grafisch dar.
- Zeigt Reflexionsunterschiede (Delta-Reflexion) jeder Wellenlänge.
- Zeigt einen Farbbalken für Wellenlänge.
- Grafiken können kopiert werden.
- Hintergrund-, Achsen- und Label-Farben können ausgewählt werden.

3.1.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für die Spektralgrafik verfügbar sind.

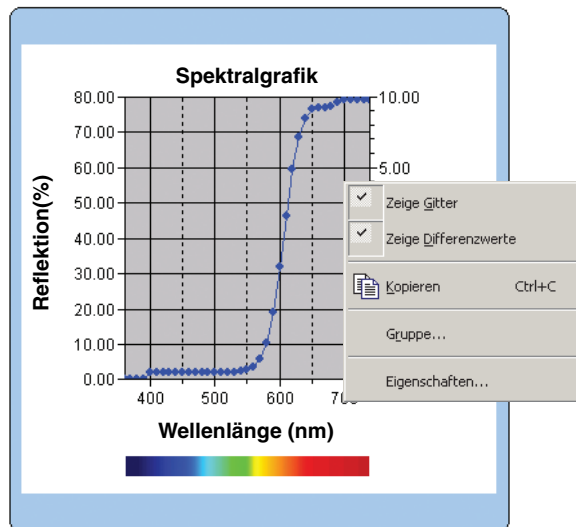

Menü der Spektralgrafik mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Zeige Gitter	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Zeige Differenzwerte	Zeigt die Unterschiede zwischen Bezugsdaten und Probandaten für jede Wellenlänge.
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaft“ für die Grafik.

Für die Einstellung der Gruppenmerkmale, siehe Seite 307.


3.1.4 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften. Die folgenden sechs Registerkarten sind für die Einstellung der Spektralgrafik-Eigenschaften verfügbar.

- 1) Anzeige
- 2) Wellenlänge
- 3) Daten
- 4) Delta
- 5) Titel
- 6) Diverses

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Anzeige

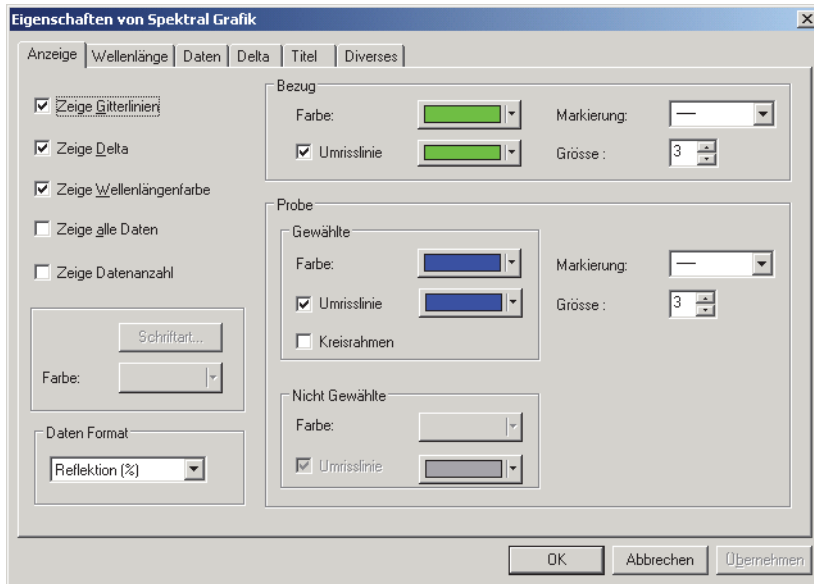

Zeige Gitterlinien

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Delta

Wählen Sie aus, ob die Reflexionsdifferenz zwischen Bezugs- und Probandaten angezeigt oder verborgen werden soll.

Hinweis: Wenn zwei oder mehr Probenwerte ausgewählt werden, werden die Ergebnisse in der Grafik überlappend dargestellt.

Zeige Wellenlängenfarbe

Wählen Sie aus, ob der Farbbalken für Wellenlänge unter der Wellenlängenachse angezeigt werden soll.

Zeige alle Daten

Wählen Sie aus, ob neben den ausgewählten Daten alle Daten angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Datenanzahl

Wählen Sie aus, ob die auf der Liste angeführte Datenanzahl angezeigt oder verborgen werden soll.

Schriftart Legen Sie die Schriftgröße der Nummer fest.

Farbe Legen Sie die Farbe für die Nummer fest.

Daten Format

Wählen Sie das gewünschte Datenformat aus.

Wählbare Punkte: Reflektion (%), K/S, Absorption, Transparent (%)

Bezug - Farbe

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Bezug - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Bezug - Markierung

Stellen Sie -●-, -■-, X oder — als Linienart für die Anzeige der Bezugsdaten ein.

Bezug - Größe

Geben Sie die Größe der Diagrammpunkte der Bezugsdaten ein (oder die Linienbreite, wenn — als Linienart ausgewählt ist).

Probe - Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probedaten aus, die im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Gewählte - Kreisrahmen

Zeichnen Sie einen Kreis um die Diagrammpunkte des ausgewählten Werts.

Probe - Nicht Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probedaten aus, die nicht im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Markierung


Stellen Sie -●-, -■-, X oder — als Linienart für die Anzeige der Probedaten ein.

Probe - Größe

Geben Sie die Größe der Diagrammpunkte der Probedaten ein (oder die Linienbreite, wenn — als Linienart ausgewählt ist).

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

2) Registerkarte Wellenlänge

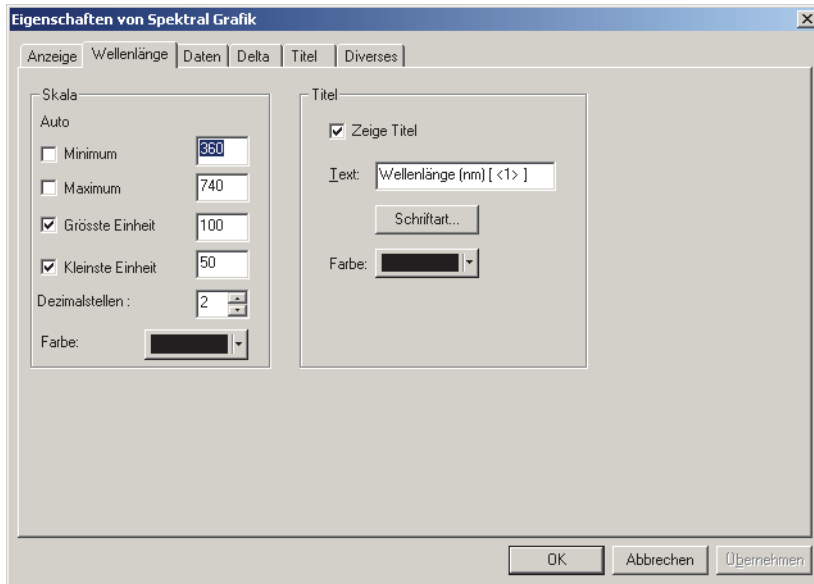

Skala - Auto [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Wellenlängenachse (horizontale Achse) verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Wert [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Wellenlängenachse fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Farbe

Legen Sie die Skalenfarbe der Wellenlängenachse fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titeltext der Wellenlängenachse angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie den Text des Labels ein, der an der Wellenlängenachse erscheint.

Titel - Schriftart

Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Wellenlängenachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.


Titel - Farbe

Stellen Sie die Farbe des Labels für die Wellenlängenachse ein.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3) Registerkarte Daten

Spektral-
grafik

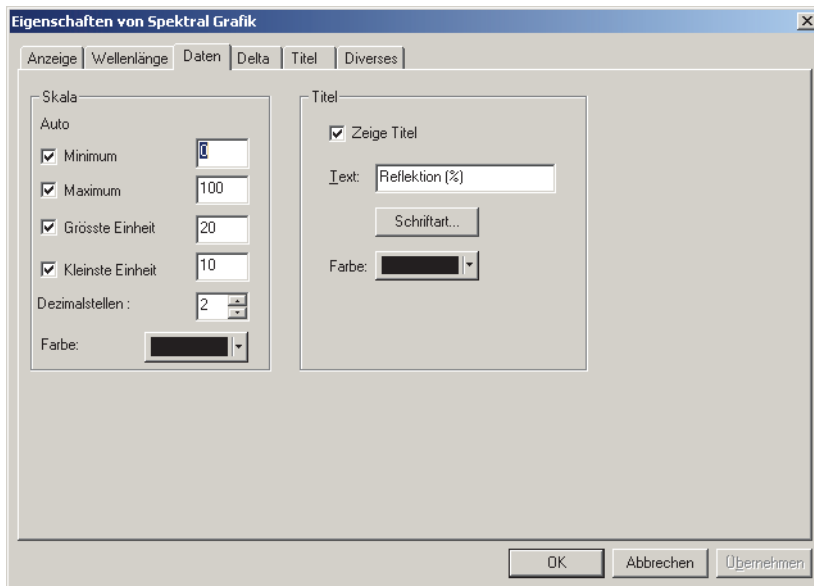

Skala - Auto [Minimum, Maximum, Größte Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Wellenlängenachse (horizontale Achse) verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Wert [Minimum, Maximum, Größte Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Datenachse fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Farbe

Legen Sie die Skalenfarbe der Datenachse fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titeltext der Datenachse angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie den Text des Labels ein, der an der Datenachse erscheint.

Titel - Schriftart


Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Datenachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels für die Datenachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

4) Registerkarte Delta

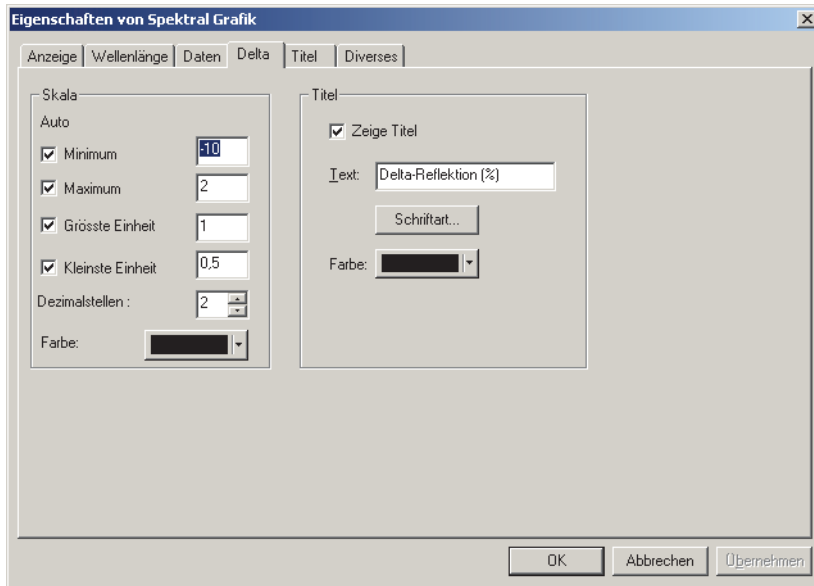

Skala - Auto [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob die automatische Einstellung der Skala für die Delta-Achse (vertikale Achse rechts) verwendet werden soll. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Wert [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Delta-Reflexionsachse fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Farbe

Legen Sie die Skalenfarbe der Delta-Reflexionsachse fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titeltext der Delta-Reflexionsachse angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie den Text des Labels ein, der an der Delta-Datenachse erscheint.

Titel - Schriftart

Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Delta-Reflexionsachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.


Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels für die Delta-Reflexionsachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

5) Registerkarte Titel

Spektral-
grafik

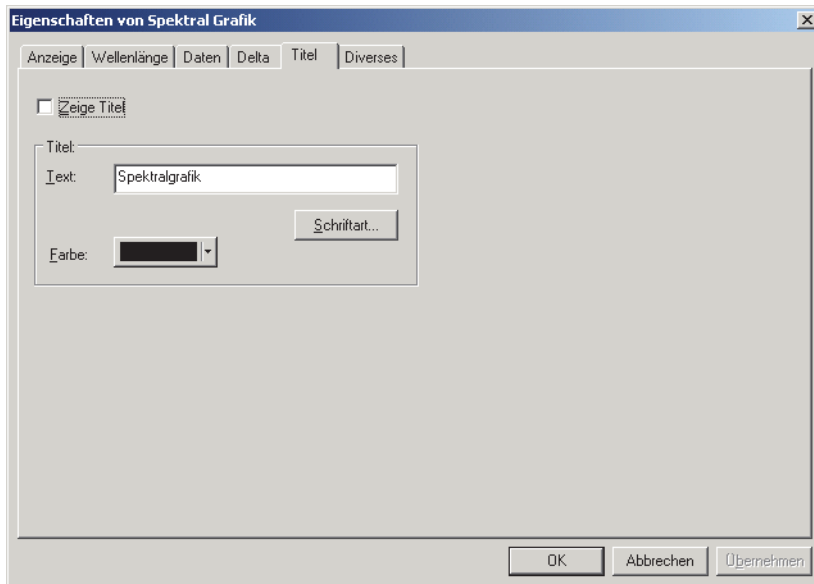

Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Grafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Legen Sie den Text für den Grafiktitel fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Grafiktitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Grafiktitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

6) Registerkarte Diverses

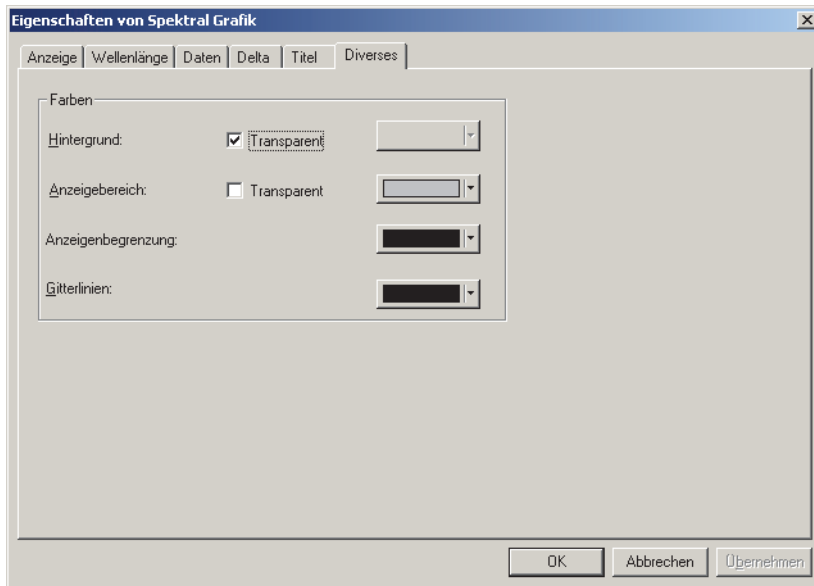

Farben - Hintergrund

Legen Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts fest.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist der Hintergrund transparent.

Farben - Anzeigebereich

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist die Innenfläche der Grafik transparent.

Farben - Anzeigenbegrenzung

 
Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Farben - Gitterlinien

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.2 Absolutgrafik (L*a*b, Hunter Lab)




3.2.1 Überblick

Die Absolutgrafik wird für die Anzeige von Absolutwerten im L*a*b* oder Hunter Lab-Farbsystem verwendet. Die Werte L* oder L werden links vom Objekt, die Werte a*-b* oder a-b rechts dargestellt.

Je nach ausgewählter Darstellungsart wird der Wert von a*-b* oder a-b, der Wert von a*-L* oder a-L oder der Wert von b*-L* oder b-L dargestellt.

Wenn die Toleranzen mit der SpectraMagic NX Software eingestellt werden, werden Messdaten-Diagrammpunkte in der Hintergrundfarbe der Toleranz-Gesamtbeurteilung angezeigt.

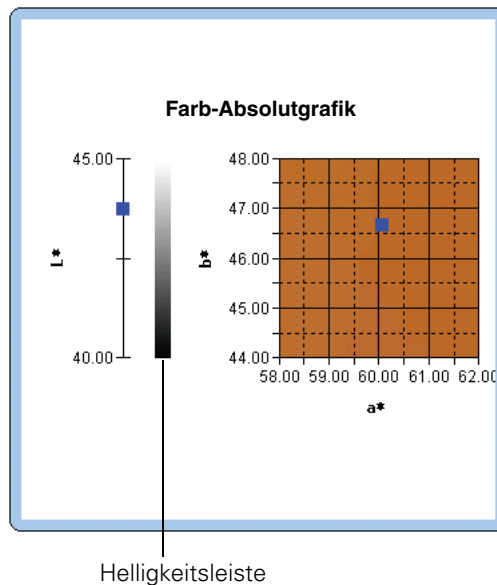


3.2.2 Merkmale

- Stellt eine Absolutgrafik für das L*a*b* oder Hunter Lab-Farbsystem dar.
- Zeigt die Helligkeitsleiste.
- Zeigt die Pseudo-Farbe des a*-b*-Farbsystems (nur für das L*a*b*-Farbsystem).
- Grafiken können kopiert werden.
- Hintergrund-, Achsen- und Label-Farben können ausgewählt werden.

3.2.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für die Absolutgrafik verfügbar sind.

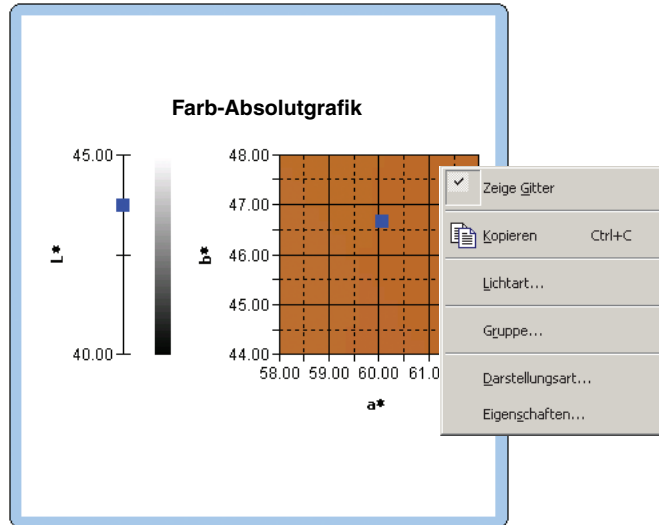

Menü der Absolutgrafik mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Zeige Gitter	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Lichtart	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Lichtart.
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Darstellungsart	Zeigt eine Dialogbox zur Auswahl des zu zeichnenden Bereichs. Wählen Sie aus „L*, a*-b*“ (oder „L, a-b“), „a*-b*“ (oder „a-b“), „a*-L“ (oder „a-L“) oder „b*-L“ (oder „b-L“) einen aus.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaft“ für die Grafik.

Für Einstellung der Lichtart, siehe Seite 306.

Für die Einstellung der Gruppenmerkmale, siehe Seite 307.


3.2.4 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften. Die folgenden fünf Registerkarten sind für die Einstellung der Absolutgrafik-Eigenschaften verfügbar.

- 1) Anzeige
- 2) L* oder L (nur für Darstellungsart „L*, a*-b*“ (oder „L, a-b“))
- 3) a*-b*, a-b, a*-L*, a-L, b*-L* oder b-L
- 4) Titel
- 5) Diverses

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Anzeige

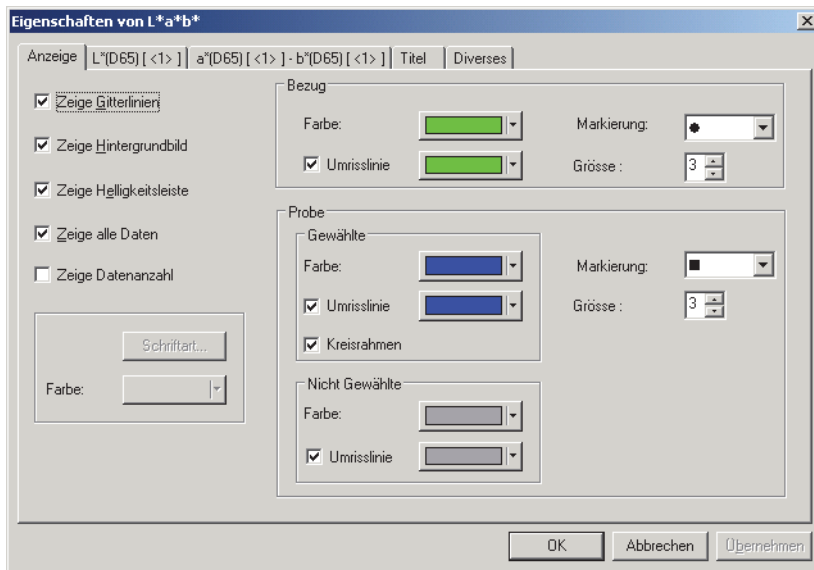

Zeige Gitterlinien

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Hintergrundbild (nur L*a*b*-Farbsystem)

Wählen Sie aus, ob die Pseudo-Farbe des a*-b*-Farbsystems angezeigt oder verborgen werden soll.

Zeige Helligkeitsleiste (nur für Darstellungsart „L*, a*-b*“ (oder „L, a-b“))

Wählen Sie aus, ob die Helligkeitsleiste für die L* oder L-Achse angezeigt werden soll.

Zeige alle Daten

Hier kann man auswählen, ob alle Daten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Wird der Punkt „Zeige alle Daten“ nicht aktiviert, werden die ausgewählten Daten angezeigt.

Zeige Datenanzahl

Wählen Sie aus, ob die auf der Liste angeführte Datenanzahl angezeigt oder verborgen werden soll.

Schriftart Legen Sie die Schriftgröße der Nummer fest.

Farbe Legen Sie die Farbe für die Nummer fest.

Bezug - Farbe

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Bezug - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Bezug - Markierung

Stellen Sie ●, ■, X oder + als Markierungsart für die Darstellung der Bezugsdaten ein.

Bezug - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Probe - Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probandaten aus, die im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Gewählte - Kreisrahmen

Zeichnen Sie einen Kreis um die Diagrammpunkte des ausgewählten Werts.

Probe - Nicht Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probandaten aus, die nicht im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Markierung


Stellen Sie ●, ■, X oder + als Markierungsart für die Darstellung der Probandaten ein.

Probe - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

2) Registerkarte Helligkeitsachse (L* oder L)

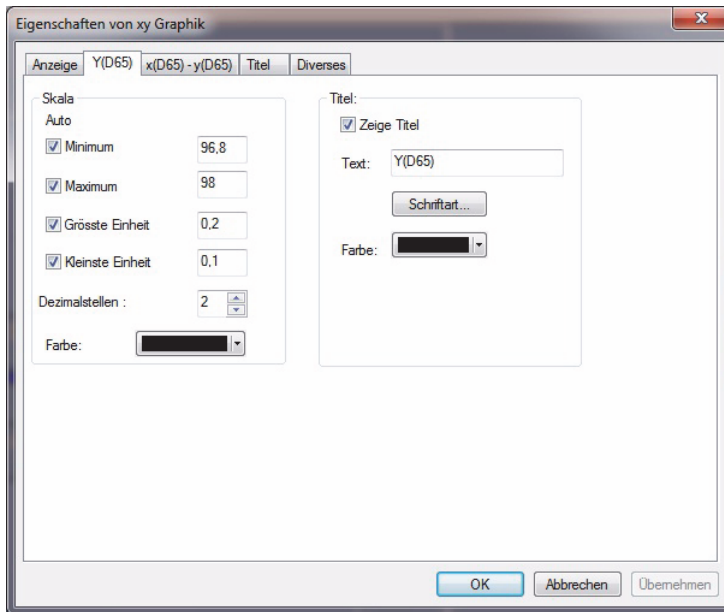

Skala - Auto [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Helligkeitsachse verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Wert [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Helligkeitsachse fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Farbe

Legen Sie die Skalenfarbe der Helligkeitsachse fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titeltext der Helligkeitsachse angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie den Text des Labels ein, der an der Helligkeitsachse erscheint.

Titel - Schriftart


Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Helligkeitsachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels für die Helligkeitsachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3) Registerkarte Sättigungsachse (a^*b^* , $a-b$, a^*L^* , $a-L$, b^*L^* oder $b-L$)

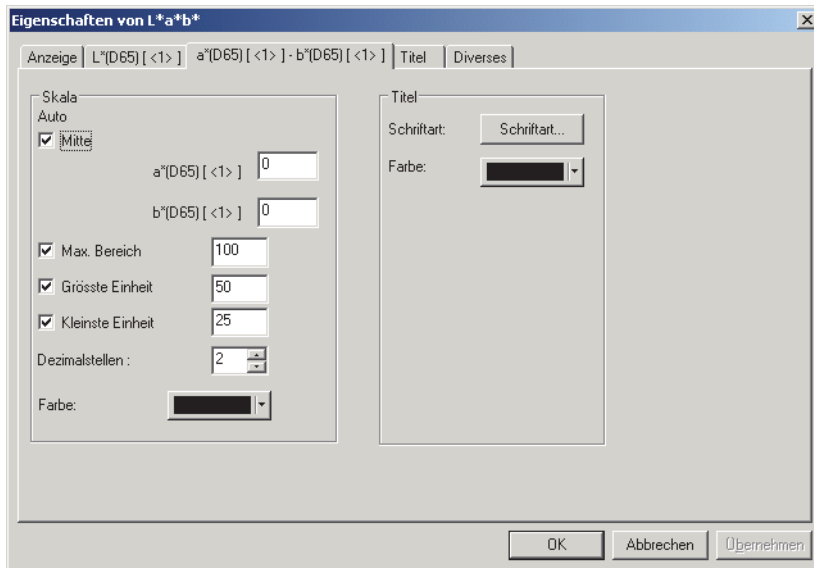

Skala - Auto [Mitte, Max. Bereich, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob die automatische Einstellung der Skala verwendet werden soll. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Mitte

Wählen Sie die Koordinaten der Mitte des Anzeigebereichs im Farbbereich.

Skala - Max. Bereich

Legen Sie den Abstand (maximalen Bereich) von der Mitte fest, um den Anzeigebereich einzugrenzen.

Skala - Wert [Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie die größte und die kleinste Einheit der Skala fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Farbe

Legen Sie die Farbe der Skala fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Text des Labels fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

4) Registerkarte Titel

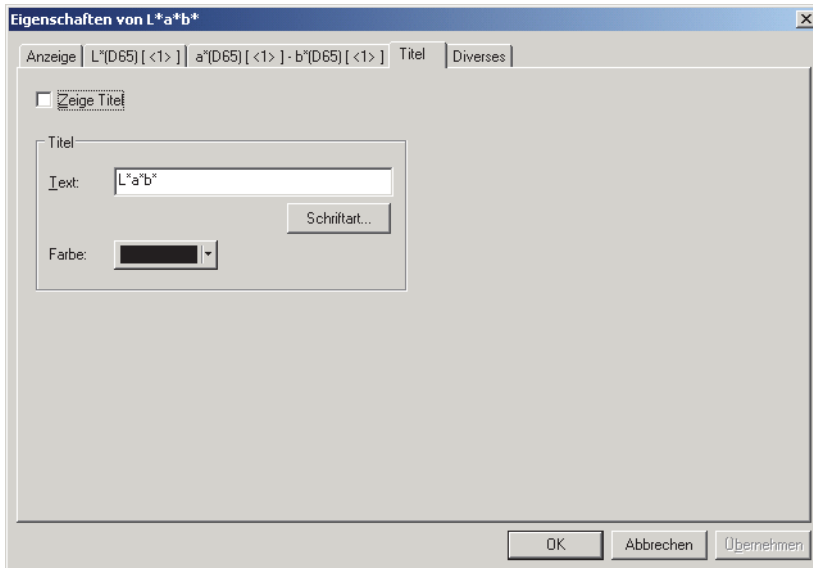

Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Grafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Legen Sie den Text für den Grafiktitel fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Grafiktitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Grafiktitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

5) Registerkarte Diverses

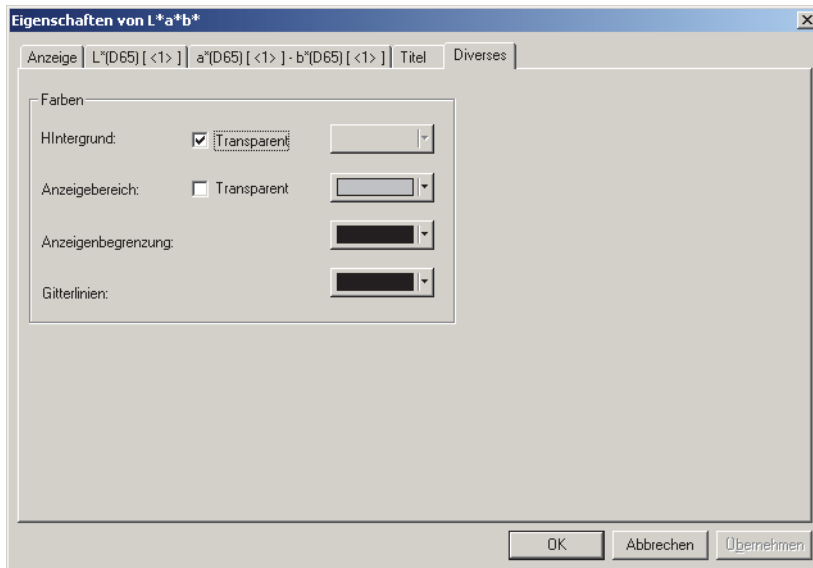

Farben - Hintergrund

Legen Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts fest.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist der Hintergrund transparent.

Farben -Anzeigebereich

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll. Die Farbe kann nur dann geändert werden, wenn das Kästchen „Zeige Hintergrundbild“ im Register „Anzeige“ auf Seite 232 nicht aktiviert ist.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist die Innenfläche der Grafik transparent.

Farben - Anzeigenbegrenzung

Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Farben - Gitterlinien

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.3 Farbdifferenzgrafik


$(\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*, \Delta L \Delta a \Delta b)$ 

3.3.1 Überblick

Die Farbdifferenzgrafik wird für die Anzeige von Farbdifferenzwerten im L*a*b* oder Hunter Lab-Farbsystem verwendet. Die Werte ΔL^* oder ΔL werden links vom Objekt, die Werte $\Delta a^* - \Delta b^*$ oder $\Delta a - \Delta b$ rechts davon dargestellt. Je nach ausgewählter Darstellungsart wird der Wert von $\Delta a^* - \Delta b^*$ oder $\Delta a - \Delta b$, der Wert von $\Delta a^* - \Delta L^*$ oder $\Delta a - \Delta L$ oder der Wert von $\Delta b^* - \Delta L^*$ oder $\Delta b - \Delta L$ dargestellt. Der konstante Helligkeitsort und der konstante Farbort der Bezugsdaten können ebenfalls gezeichnet werden. Die Toleranz der Farbdifferenz kann angezeigt werden.

Wenn die Toleranzen mit der SpectraMagic NX Software eingestellt werden, werden Messdaten-Diagrammpunkte in der Hintergrundfarbe der Toleranz-Gesamtbeurteilung angezeigt.

Die für den Toleranzbereich angezeigte Ellipse wird zu Referenzzwecken angezeigt. Hat der Bezug eine geringe Sättigung, unterscheidet sich vor allem die Form der Toleranz-Ellipse für CMC, ΔE^*_{94} oder ΔE^*_{00} etwas vom tatsächlich berechneten Wert. Die Probedaten können folglich innerhalb der Ellipse dargestellt werden, selbst wenn eine Beurteilung nicht erfolgreich ist. Oder sie werden außerhalb der Ellipse dargestellt, selbst wenn eine Beurteilung erfolgreich ist.

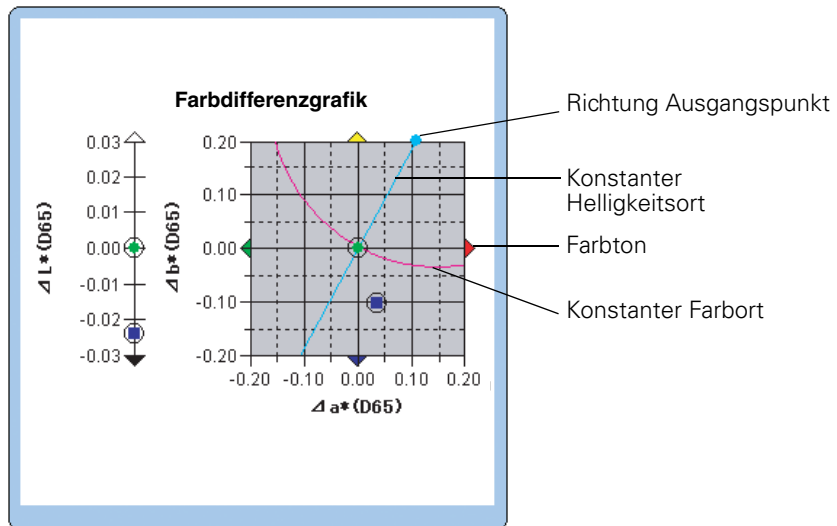


3.3.2 Merkmale

- Stellt eine Farbdifferenzgrafik für das L*a*b* oder Hunter Lab-Farbsystem dar.
- Zeigt die Toleranzen der Farbdifferenzen [Feld Toleranz, Farbdifferenzformel (ΔE^*_{ab} , CMC, ΔE^*_{94} , ΔE^*_{00})].
- Zeichnet den konstanten Helligkeitsort und konstanten Farbort (nur für $\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$).
- Zeigt Helligkeits- und Farbanzeige.
- Grafiken können kopiert werden.
- Hintergrund-, Achsen- und Label-Farben können ausgewählt werden.

3.3.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für die Farbdifferenzgrafik verfügbar sind.

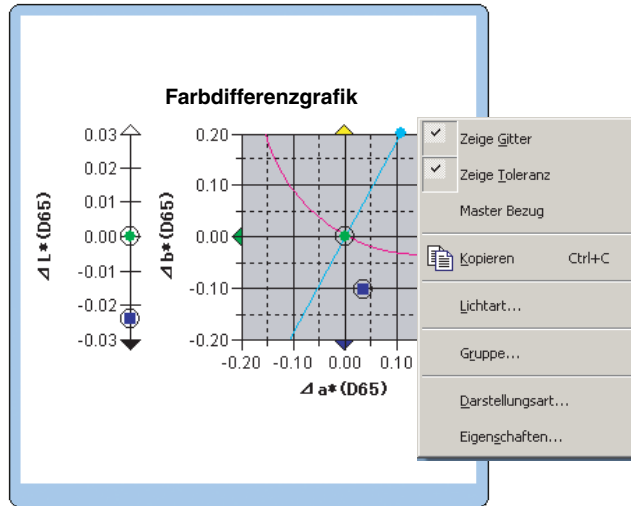

Menü der Farbdifferenzgrafik mit rechter Maustaste aufrufen ($\Delta L^*a^*b^*$)

Menüpunkt	Funktion
Zeige Gitter	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Zeige Toleranz	Die Toleranzwerte werden angezeigt oder verborgen.
Master Bezug	Zum Umschalten zwischen „Master-Bezug immer am Ausgangspunkt“ und „Master-Bezug nie am Ausgangspunkt“.
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Lichtart	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Lichtart.
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Darstellungsart	Zeigt eine Dialogbox zur Auswahl des zu zeichnenden Bereichs. Wählen Sie aus „ ΔL^* , $\Delta a^*-\Delta b^{**}$ “ (oder „ ΔL , $\Delta a-\Delta b^{**}$ “), „ $\Delta a^*-\Delta b^{**}$ “ (oder „ $\Delta a-\Delta b^{**}$ “), „ $\Delta a^*-\Delta L^{**}$ “ (oder „ $\Delta a-\Delta L^{**}$ “) oder „ $\Delta b^*-\Delta L^{**}$ “ (oder „ $\Delta b-\Delta L^{**}$ “) einen aus.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

Für Einstellung der Lichtart, siehe Seite 306.

Für die Einstellung der Gruppenmerkmale, siehe Seite 307.


3.3.4 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften. Die folgenden fünf Registerkarten sind für die Einstellung der Farbdifferenzgrafik-Eigenschaften verfügbar.

- 1) Anzeige
- 2) ΔL^* oder ΔL (nur für Darstellungsart „ ΔL^* , $\Delta a^*-\Delta b^{**}$ “ (oder „ ΔL , $\Delta a-\Delta b^{**}$ “))
- 3) $\Delta a^*-\Delta b^*$, $\Delta a-\Delta b$, $\Delta a^*-\Delta L^*$, $\Delta a-\Delta L$, $\Delta b^*-\Delta L^*$ oder $\Delta b-\Delta L$
- 4) Titel
- 5) Diverses

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Anzeige

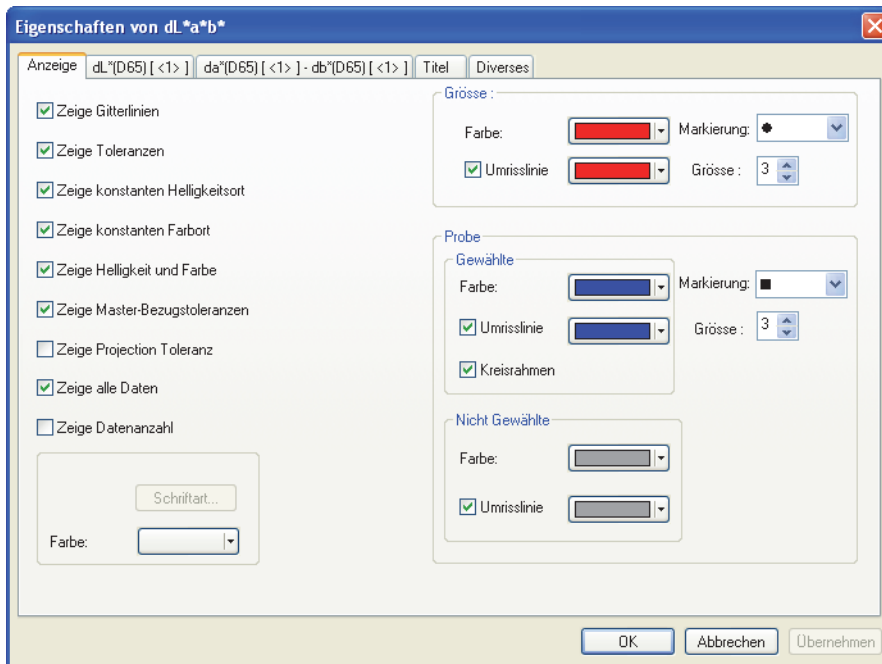

Zeige Gitterlinien

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Toleranzen

Hier kann man auswählen, ob die Toleranzen angezeigt oder verborgen werden sollen. Wenn zwei oder mehr Probenwerte ausgewählt sind, werden keine Toleranzen angezeigt, auch wenn diese Option aktiviert wurde.

Zeige konstanten Helligkeitsort (nur für $\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)

Hier kann man auswählen, ob der konstante Helligkeitsort angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige konstanten Farbort (nur für $\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)

Hier kann man auswählen, ob der konstante Farbort angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Helligkeit und Farbe (nur für $\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)

Hier kann man auswählen, ob die Helligkeits- und Farbanzeige angezeigt oder verborgen werden sollen. Die Helligkeits- und Farbanzeige erfolgt durch Pfeilspitzen in vier Farben, welche die Farbtonrichtung auf den vier Seiten der Farbdifferenzgrafik anzeigen. Der grüne Pfeil zeigt die Richtung $-a^*$, der rote $+a^*$, der blaue $-b^*$ und der gelbe $+b^*$.

Zeige Master-Bezugstoleranzen

Wählen Sie aus, ob die für den Master-Bezug eingestellte Toleranz ein- oder ausgeblendet werden soll.

Zeige Projection Toleranz

Wählen Sie aus, ob eine zusätzliche Ellipse zur Darstellung der Projektion der Toleranzellipse auf die Grafikebene ein- oder ausgeblendet werden soll.

Zeige alle Daten

Hier kann man auswählen, ob alle Daten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Wird der Punkt „Zeige alle Daten“ nicht aktiviert, werden die ausgewählten Daten angezeigt.

Zeige Datenanzahl

Wählen Sie aus, ob die auf der Liste angeführte Datenanzahl angezeigt oder verborgen werden soll.
 Schriftart Legen Sie die Schriftgröße der Nummer fest.
 Farbe Legen Sie die Farbe für die Nummer fest.

Bezug - Farbe

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Bezug - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Bezug - Markierung

Stellen Sie ●, ■, X oder + als Markierungsart für die Darstellung der Bezugsdaten ein.

Bezug - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Probe - Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probedaten aus, die im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Gewählte - Kreisrahmen

Zeichnen Sie einen Kreis um die Diagrammpunkte des ausgewählten Werts.

Probe - Nicht Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probedaten aus, die nicht im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Markierung


Stellen Sie ●, ■, X oder + als Markierungsart für die Darstellung der Probedaten ein.

Probe - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

2) Registerkarte Helligkeitsachse (ΔL^* oder ΔL)

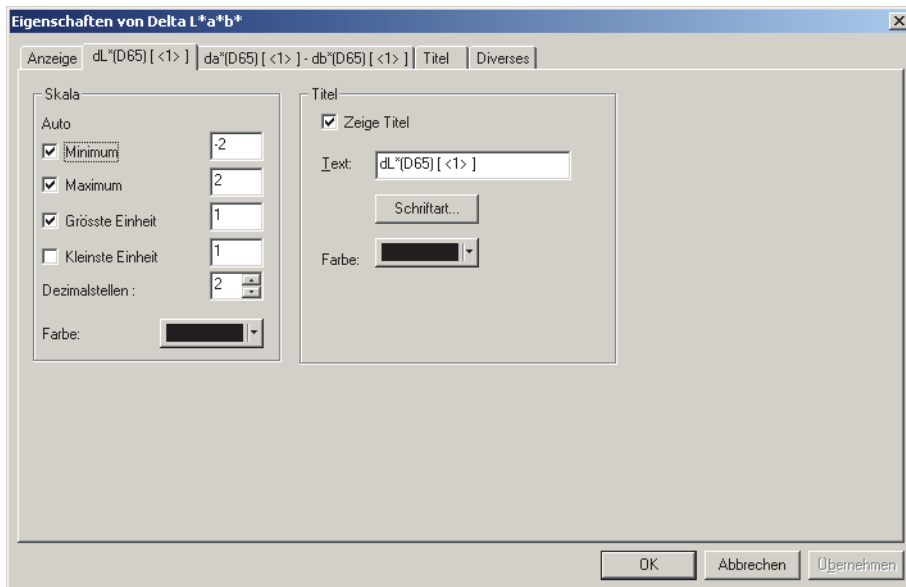

Skala - Auto [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Helligkeitsachse verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Wert [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Helligkeitsachse fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Farbe

Legen Sie die Skalenfarbe der Helligkeitsachse fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titeltext der Helligkeitsachse angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie den Text des Labels ein, der an der Helligkeitsachse erscheint.

Titel - Schriftart


Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Helligkeitsachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels für die Helligkeitsachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3) Registerkarte Sättigungsachse ($\Delta a^* - \Delta b^*$, $\Delta a - \Delta b$, $\Delta a^* - \Delta L^*$, $\Delta a - \Delta L$, $\Delta b^* - \Delta L^*$ oder $\Delta b - \Delta L$)

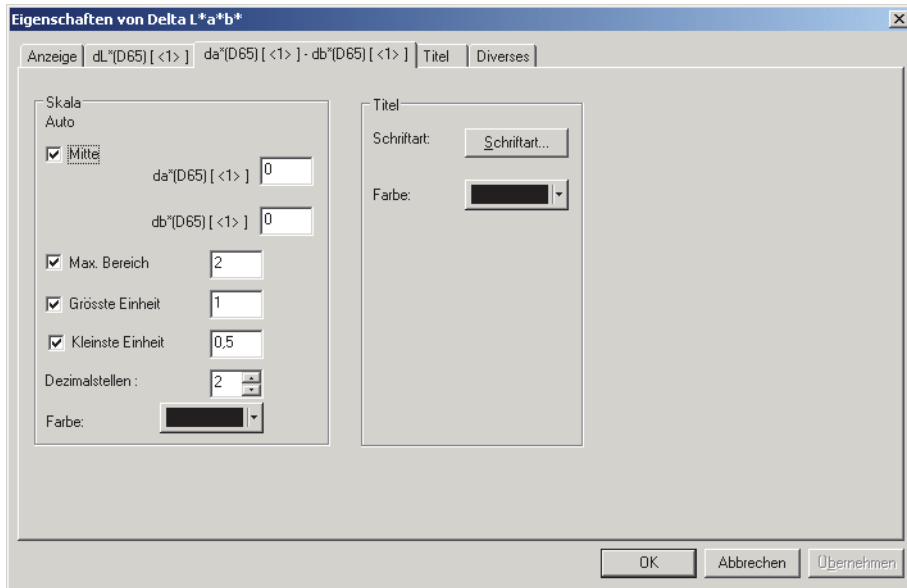

Skala - Auto [Mitte, Max. Bereich, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob die automatische Einstellung der Skala verwendet werden soll. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Mitte

Wählen Sie die Koordinaten der Mitte des Anzeigebereichs im Farbbereich.

Skala - Max. Bereich

Legen Sie den Abstand (maximalen Bereich) von der Mitte fest, um den Anzeigebereich einzugrenzen.

Skala - Wert [Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie die größte und die kleinste Einheit der Skala fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Farbe

Legen Sie die Farbe der Skala fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Text des Labels fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

4) Registerkarte Titel

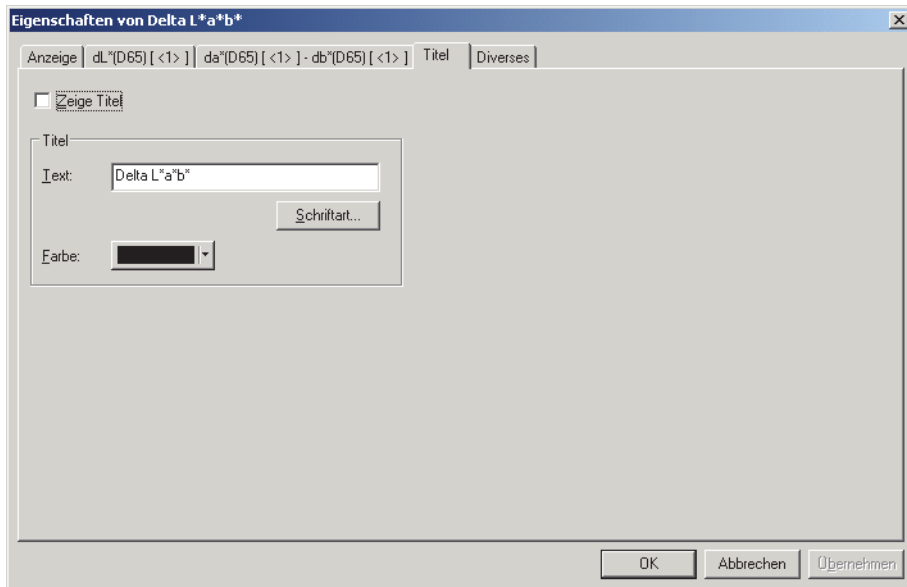

Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Grafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Legen Sie den Text für den Grafiktitel fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Grafiktitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Grafiktitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

5) Registerkarte Diverses

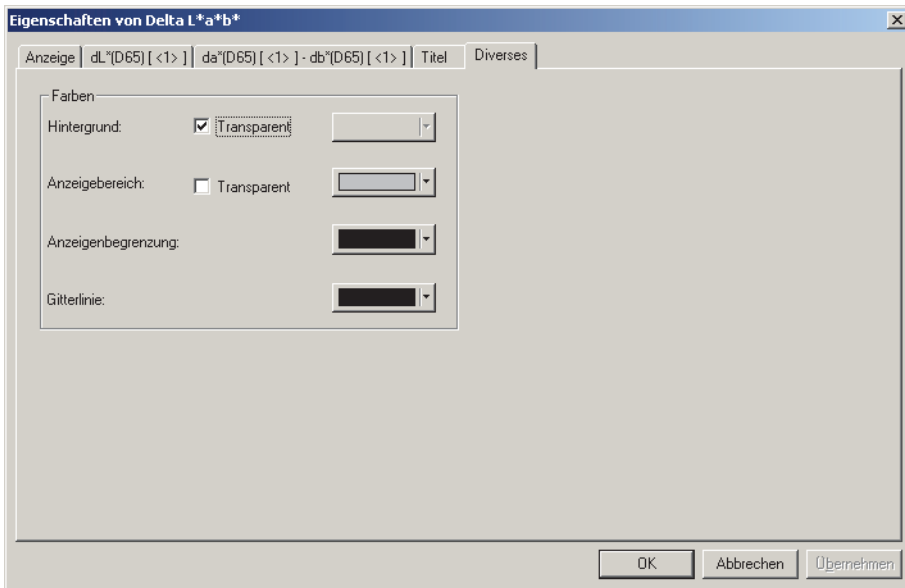

Farben - Hintergrund

Legen Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts fest.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist der Hintergrund transparent.

Farben - Anzeigebereich

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist die Innenfläche der Grafik transparent.

Farben - Anzeigenbegrenzung

Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Farben - Gitterlinie

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.4 xy Farbtafel

3.4.1 Überblick

Das Farbtafel-Objekt ist eine Grafik, welche entweder xy-Absolutwerte anzeigt.


Der Y-Wert wird links vom Objekt, die x-, y-Werte rechts vom Objekt dargestellt.

Wenn die Listeninhalte auf Signalfarbindex eingestellt sind, werden sie auch in der xy Farbtafel auf der rechten Seite des Objektes dargestellt.

Je nach gewählter Darstellungsart können Sie den Y-Wert durch Auswählen einer geeigneten Darstellungsart verbergen.

Diese Funktion wird nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt.

Die Grafik wird in der Lite Edition angezeigt, aber die Daten werden nicht grafisch dargestellt.

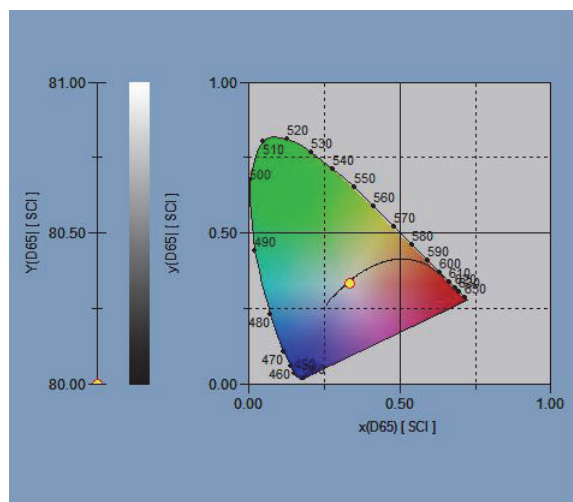


3.4.2 Merkmale

- Zeigt die Absolutwerte von Yxy
- Zeigt eine hufeisenförmige Farbanzeige des x-y-Farbsystems
- Die Grafik kann kopiert werden.
- Die Farbe der Grafik kann eingestellt werden (Hintergrund-, Achsen und Label-Farbe).

3.4.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt.

Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für das Farbtafelobjekt verfügbar sind.

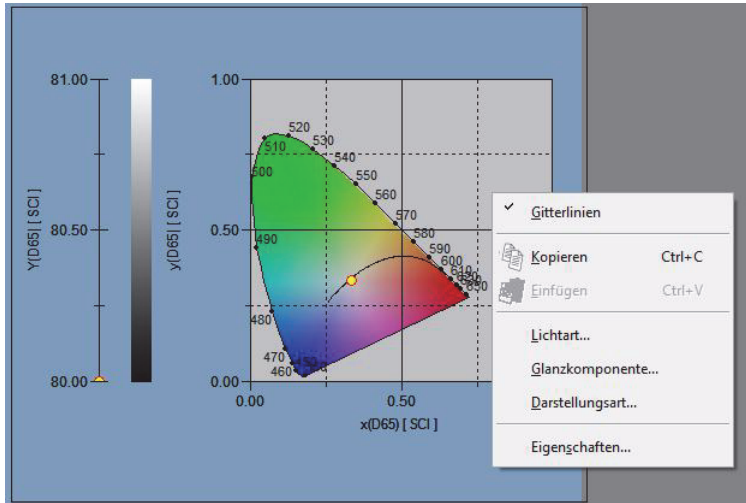

Farbtafel
© XY

Menü des Farbtafelobjekts mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Zeige Gitter	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Lichtart	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Lichtart.
Glanzkomponente	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Darstellungsart	Zeigt eine Dialogbox zur Auswahl des zu zeichnenden Bereichs. Wählen Sie aus, ob der Y-Wert gezeigt oder verborgen werden soll.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaft“ für die Grafik.

Für die Einstellung der Gruppenmerkmale, siehe Seite 307.

3.4.4 Einstellung der Eigenschaften


Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Property“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften.

Die folgenden Registerkarten sind für die Einstellung der Eigenschaften verfügbar.

- 1) Display
- 2) Y
- 3) x-y
- 4) Title
- 5) Miscellaneous

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Anzeige

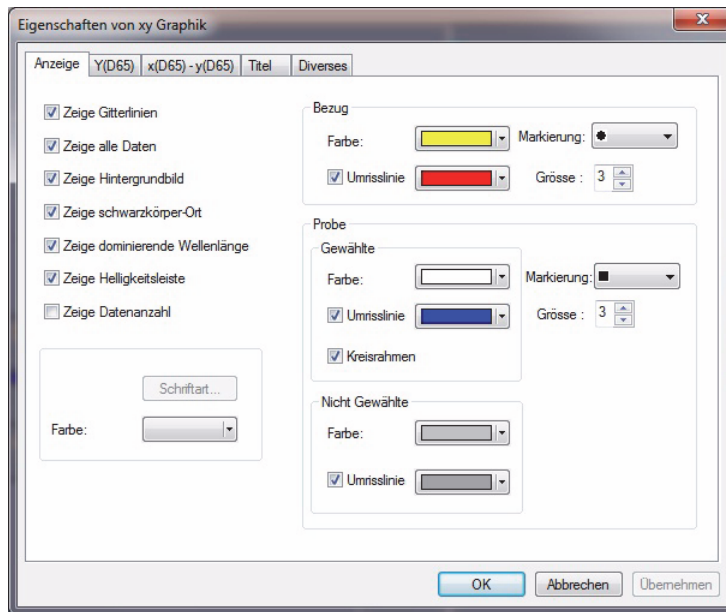

Zeige Gitterlinien

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Zeige alle Daten

Wählen Sie aus, ob alle Daten der Liste auf der Farbtafel gezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Hintergrundbild

Wählen Sie aus, ob die Pseudo-Farbe des x-y-Farbsystems angezeigt oder verborgen werden soll.

Zeige schwarzkörper-Ort

Wählen Sie aus, ob der Schwarzkörper-Ort auf der Farbtafel angezeigt oder verborgen werden soll.

Zeige dominierende Wellenlänge

Wählen Sie aus, ob Linie und Label der farbtongleichen Wellenlänge auf der Farbtafel angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Datenanzahl

Wählen Sie aus, ob die auf der Liste angeführte Datenanzahl angezeigt oder verborgen werden soll.

Schriftart Legen Sie die Schriftgröße der Nummer fest.

Farbe Legen Sie die Farbe für die Nummer fest.

Bezug - Farbe

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Bezug - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Bezug - Markierung

Stellen Sie -●-, -■-, X oder --- als Linienart für die Anzeige der Bezugsdaten ein.

Bezug - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Probe - Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probandaten aus, die im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Gewählte - Kreisrahmen

Zeichnen Sie einen Kreis um die Diagrammpunkte des ausgewählten Werts.

Probe - Nicht Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probandaten aus, die nicht im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Markierung


Stellen Sie -●-, -■-, X oder --- als Linienart für die Anzeige der Probandaten ein.

Probe - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

2) Registerkarte Y-Achse

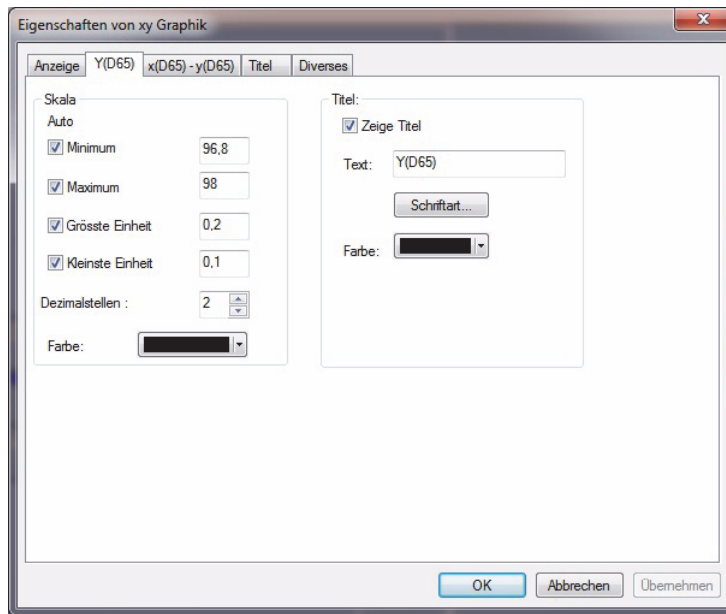

Skala - Auto [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob die automatische Einstellung der Skala für die Y-Achse verwendet werden soll. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Wert [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die Y-Achse fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Farbe

Legen Sie die Farbe der Skala für die Y-Achse fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titeltext der Y-Achse gezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie den Text des Labels ein, der an der Y-Achse erscheint.

Titel - Schriftart


Stellen Sie die Schriftart ein, die für das an der Y-Achse erscheinende Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels für die Y-Achse an.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3) Registerkarte Sättigungsachse (x-y)

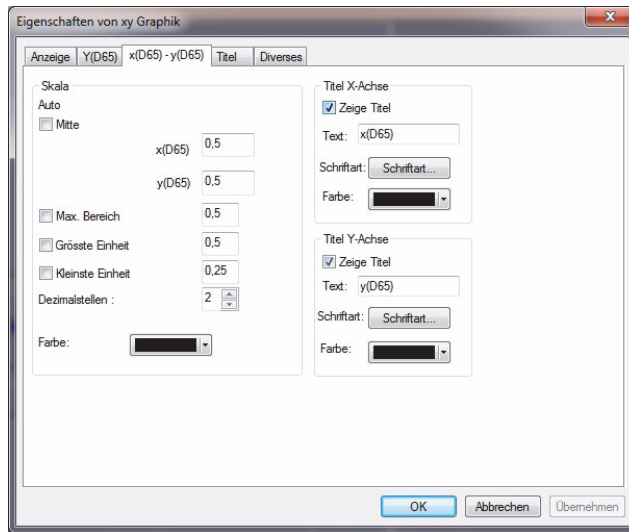

XY
Farbfeld
®

Skala - Auto [Mitte, Max. Bereich, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die Sättigungsachse verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Mitte

Legen Sie die Koordinaten für die Mitte des Anzeigebereichs im Farbsystem x-y fest.

Skala - Max. Bereich

Stellen Sie den Abstand (maximalen Bereich) von der Mitte ein, um den Anzeigebereich zu bestimmen.

Skala - Wert [Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie die grösste und die kleinste Einheit der Skalen fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Farbe

Legen Sie die Skalenfarbe der Sättigungsachse fest.

Titel x-Achse - Zeige Titel/ Titel y-Achse - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titeltext der x-Achse (y-Achse) angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel x-Achse - Text/ Titel y-Achse - Text

Geben Sie den Titelnamen der x-Achse (y-Achse) ein.

Titel x-Achse - Schriftart/ Titel y-Achse - Schriftart


Stellen Sie die Schriftart ein, die für den an der Sättigungsachse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel x-Achse - Farbe/ Titel y-Achse - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels für die Sättigungsachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

4) Registerkarte Titel

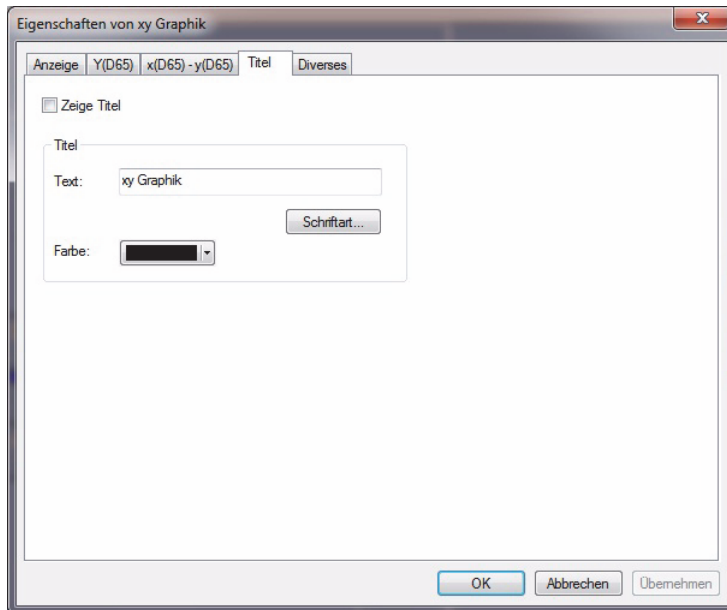

Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Tabelle angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Legen Sie den Text für den Tabellentitel fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Tabellentitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Type einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Tabellentitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

5) Registerkarte Diverses

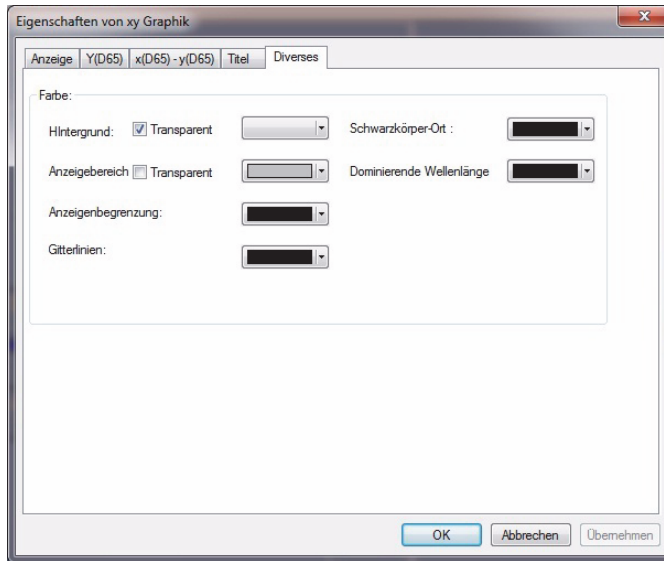

Farbe - Hintergrund

Hier können Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts festlegen.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist der Hintergrund transparent.

Farbe - Anzeigebereich

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll. Die Farbe kann nur dann geändert werden, wenn das Kästchen „Zeige Hintergrundbild“ im Register „Anzeige“ auf Seite 248 nicht aktiviert ist.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist die Innenfläche der Grafik transparent.

Farbe - Anzeigenbegrenzung

Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Farbe - Gitterlinien

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.

Schwarzkörper-Ort

Legen Sie die Farbe des Schwarzkörpers fest.

Dominierende Wellenlänge

Legen Sie die Farbe von Linie und Label der farbtongleichen Wellenlänge fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.5 3D Grafik ($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$)


3.5.1 Überblick

Das 3D-Grafikobjekt ist eine Grafik, mit der ein $L^*a^*b^*$ Farbsystem durch ein 3D-System gezeigt wird. Es zeigt die Werte ΔL^* , Δa^* und Δb^* sowie die Toleranz der Farbdifferenz und ermöglicht eine Sichtprüfung, ob sich jeder Diagrammpunkt innerhalb der Toleranzen befindet.

Zur leichteren Erkennung des Systems wird die Grafik so dargestellt, als ob sie aus einem bestimmten Winkel beleuchtet würde.

Sie können die 3D-Grafik drehen, indem Sie die Leertaste gedrückt halten und die Maus bewegen (halten Sie dabei die linke Maustaste gedrückt). Sie können die 3D-Grafik auch vergrößern bzw. verkleinern, indem Sie die Leertaste gedrückt halten und das Mausrad nach vor oder zurück drehen.

*Die für den Toleranzbereich angezeigte Ellipse wird zu Referenzzwecken angezeigt. Hat der Bezug eine geringe Sättigung, unterscheidet sich vor allem die Form der Toleranz-Ellipse für CMC, ΔE^*_{94} oder ΔE_{00} etwas vom tatsächlich berechneten Wert. Die Probedaten können folglich innerhalb der Ellipse dargestellt werden, selbst wenn eine Beurteilung nicht erfolgreich ist. Oder sie werden außerhalb der Ellipse dargestellt, selbst wenn eine Beurteilung erfolgreich ist.

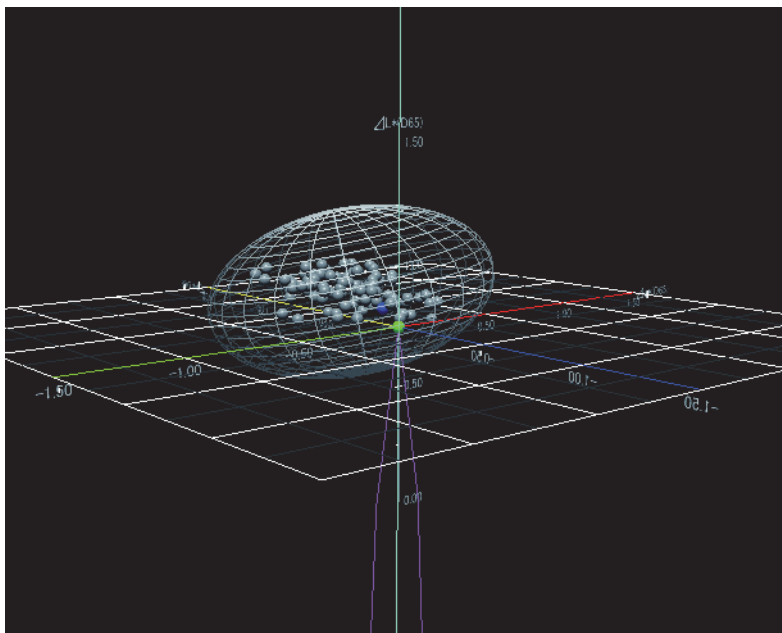


3.5.2 Merkmale

- Stellt eine Farbdifferenzgrafik für das $L^*a^*b^*$ Farbsystem dar.
- Zeigt einen Drahtrahmen, der die Toleranzen für Farbdifferenzen darstellt (Würfel, Ellipsoid).
- Zeichnet den konstanten Helligkeitsort und konstanten Farbort.
- Zeigt Helligkeits- und Farbanzeige.
- 3D-Darstellung (Achsendrehung, Vergrößern/Verkleinern, Einstellung der Beleuchtungsrichtung)
- Grafiken können kopiert werden.
- Hintergrund-, Achsen- und Label-Farben können ausgewählt werden.

3.5.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt.

Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für die 3D-Grafik verfügbar sind.

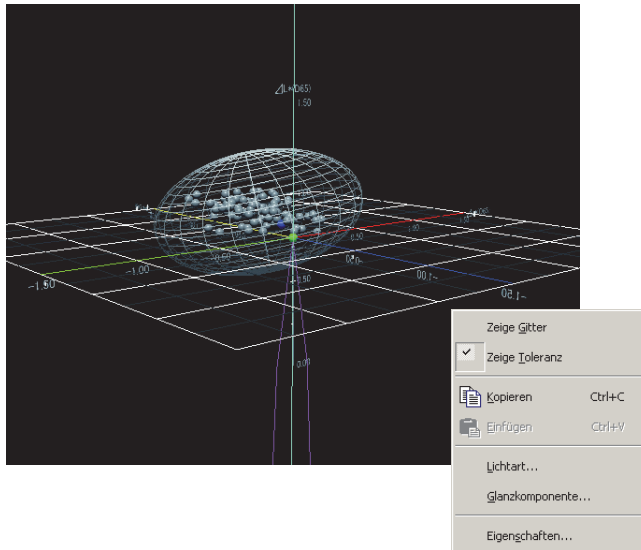

3D Grafik
(AL * Δa * Δb *)

Menü der 3D-Grafik (ΔL * Δa * Δb*) mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Zeige Gitter	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Zeige Toleranz	Die Toleranzwerte werden angezeigt oder verborgen.
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Lichtart	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Lichtart.
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

Für Einstellung der Lichtart, siehe Seite 306.

Für die Einstellung der Gruppenmerkmale, siehe Seite 307.


3.5.4 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften. Die folgenden sechs Registerkarten sind für die Einstellung der 3D-Grafik-Eigenschaften verfügbar.

- 1) Anzeige
- 2) 3D
- 3) Ausrichtung
- 4) Achsen
- 5) Titel
- 6) Diverses

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Anzeige

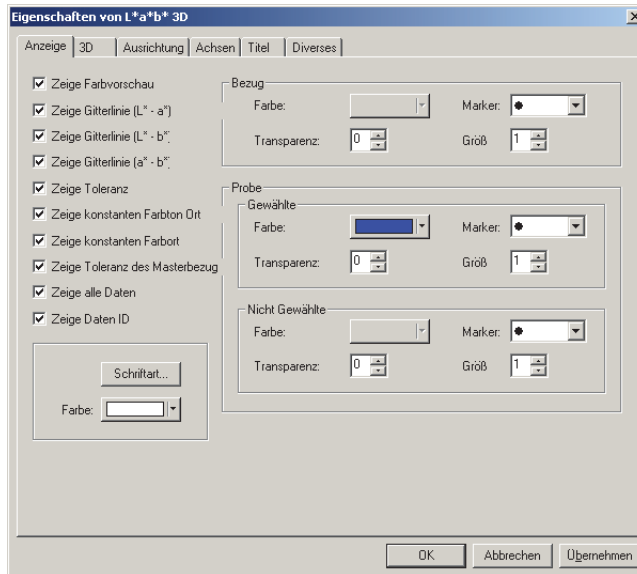

Zeige Farbvorschau

Wird diese Option ausgewählt, werden die Ergebnisse der Auswahl Bezug – Farbe und Probe – Nicht Gewählte – Farbe in der Farbvorschau angezeigt.

Zeige Gitterlinie (L* - a*)

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Gitterlinie (L* - b*)

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Gitterlinie (a* - b*)

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Toleranz

Hier kann man auswählen, ob die Toleranzen angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige konstanten Farbton Ort

Hier kann man auswählen, ob der konstante Helligkeitsort angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige konstanten Farbort

Hier kann man auswählen, ob der konstante Farbort angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Toleranz des Masterbezug

Wählen Sie aus, ob die für den Master-Bezug eingestellte Toleranz ein- oder ausgeblendet werden soll.

Zeige alle Daten

Hier kann man auswählen, ob alle Daten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Zeige Daten ID

Wählen Sie aus, ob die auf der Liste angeführte Datenanzahl angezeigt oder verborgen werden soll.

Schriftart Legen Sie die Schriftgröße der Nummer fest.

Farbe Legen Sie die Farbe für die Nummer fest.

Bezug - Farbe

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Bezug - Transparenz

Geben Sie die Transparenz der Bezugsdaten ein.

Bezug - Marker

Stellen Sie ●, ■, X oder + als Markierungsart für die Darstellung der Bezugsdaten ein.

Bezug - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Probe - Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probedaten aus, die im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Gewählte - Transparenz

Geben Sie die Transparenz der Probedaten ein, die im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Gewählte - Marker

Stellen Sie ●, ■, X oder + als Markierungsart für die Darstellung der Probedaten ein.

Probe - Gewählte - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Probe - Nicht Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probedaten aus, die nicht im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Transparenz

Geben Sie die Transparenz der Probedaten ein, die im Listenfenster nicht ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Marker


Geben Sie ●, ■, X oder + als Marker für die grafische Darstellung der Probedaten ein, die im Listenfenster nicht ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Größe

Geben Sie die Größe der Diagrammpunkte der Probedaten ein, die im Listenfenster nicht ausgewählt werden.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

2) Registerkarte 3D

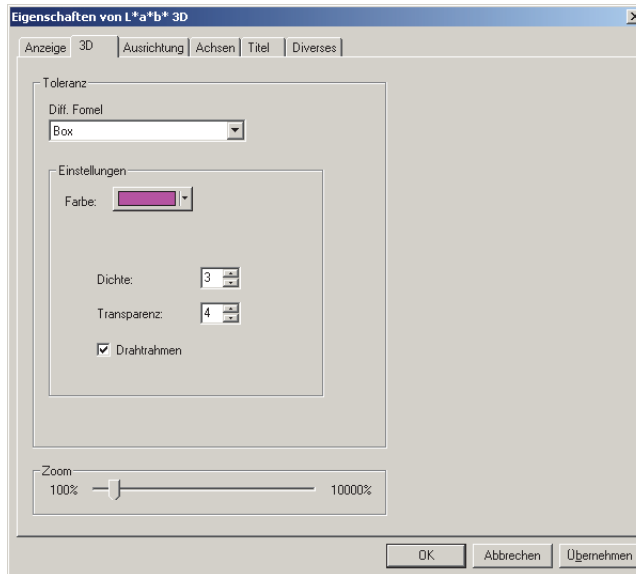

Toleranz – Diff. Fomel

Wählen Sie die Art der Toleranz aus.

Auswählbare Punkte: Box, Farbdifferenzformel (ΔE^*_{ab} , CMC, ΔE^*_{94} , ΔE_{00} , L^*C^*h , Free Ellipse)

Zur Auswahl stehen insgesamt 14 Typen: 7 für Arbeitsbezugsdaten und 7 für Masterbezugsdaten.

Beachten Sie jedoch, dass die Arbeitsbezugsdaten nur von der SpectraMagic NX Professional Edition unterstützt werden.

Toleranz – Einstellungen – Farbe

Geben Sie die Farbe ein, die für den Toleranz-Würfel bzw. das Ellipsoid verwendet werden soll.

Toleranz – Einstellungen – Dichte

Geben Sie die Gitterdichte des Toleranz-Würfels bzw. des Ellipsoids ein.

Toleranz – Einstellungen – Transparenz


Geben Sie die Transparenz des Toleranz-Würfels bzw. des Ellipsoids ein.

Toleranz – Einstellungen – Drahtrahmen

Wählen Sie aus, ob ein Drahtrahmen, der den Toleranz-Würfel bzw. das Ellipsoid darstellt, angezeigt oder verborgen werden soll.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3) Registerkarte Ausrichtung

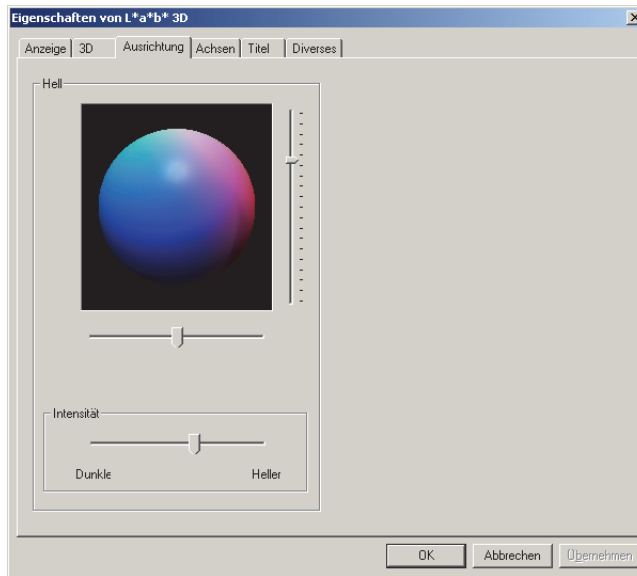


Hell

Geben Sie die Richtung des Lichts an, indem Sie den Schieberegler bewegen.

Hell - Intensität

Geben Sie die Helligkeit des Lichts an, indem Sie den Schieberegler bewegen.

4) Registerkarte Achsen

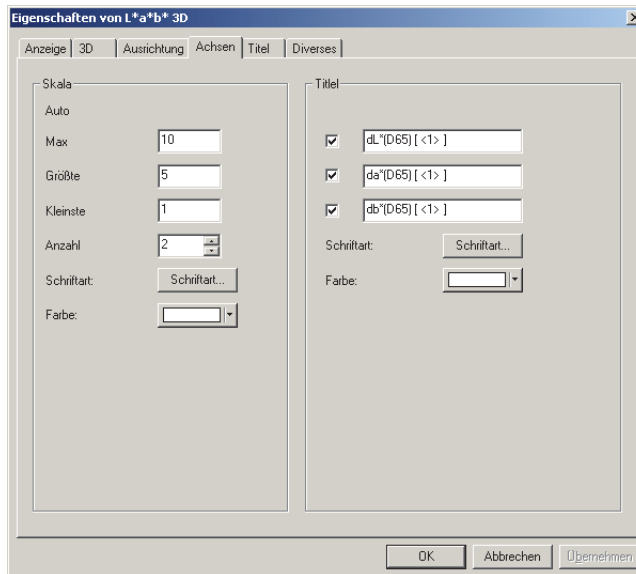

Skala - Wert (Max Bereich, Größte Einheit, Kleinste Einheit)

Geben Sie den maximalen Bereich sowie die größte und kleinste Einheit der Achsenskala ein.

Skala - Anzahl der Nachkommastelle

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Schriftart

Geben Sie die Schriftart für die Achsenskala ein.

Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Skala - Farbe

Geben Sie die Farbe der Achsenskala ein.

Titel

Wählen Sie aus, ob ein Achsentitel angezeigt oder verborgen werden soll und geben Sie den Titel ein.

Titel - Schriftart


Geben Sie die Schriftart ein, die für den an der Achse erscheinenden Label verwendet wird. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels für die Helligkeitsachse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

5) Registerkarte Titel

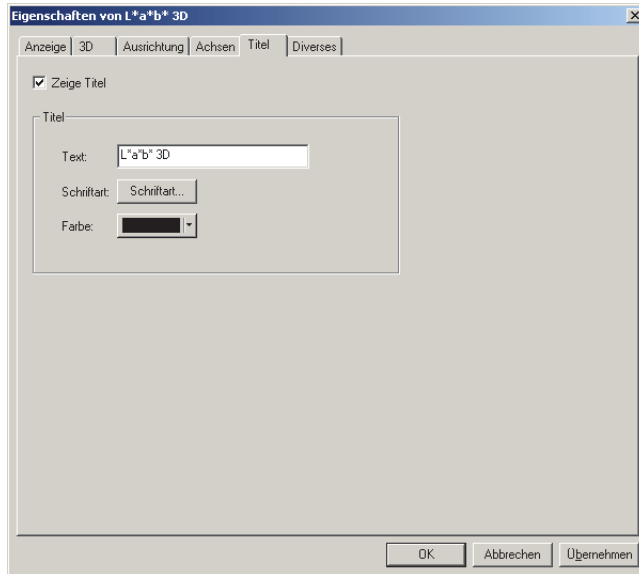

Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Grafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Legen Sie den Text für den Grafiktitel fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Grafiktitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Grafiktitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

6) Registerkarte Diverses

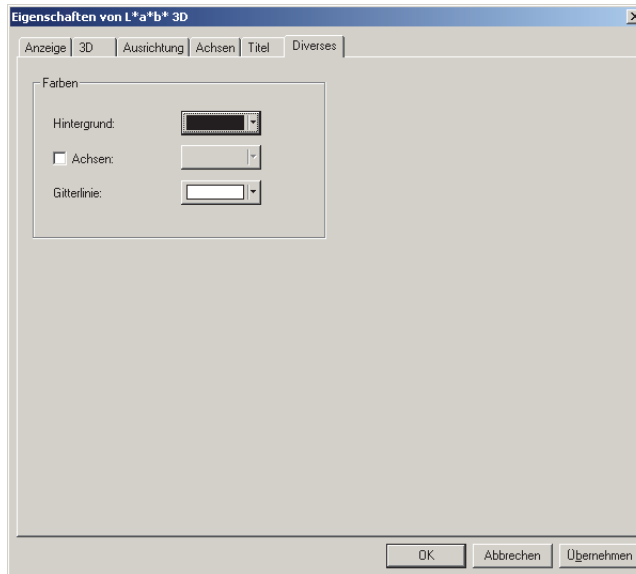

Farben - Hintergrund

Legen Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts fest.

Farben - Achsen

Wird diese Option ausgewählt, wird die Achse in Pseudo-Farbe angezeigt.

Wird diese Option nicht ausgewählt, müssen Sie die Farbe der Achse eingeben.

Farben - Gitterlinie


Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.6 Zwei-Achsen-Grafik

3.6.1 Überblick

Die Zwei-Achsen-Grafik zeigt den Bezug zwischen zwei Inhalten an, wie etwa Farbmessdaten, die als Listeninhalte ausgewählt wurden. Der Bezug wird dadurch angegeben, dass diese auf zwei Achsen dargestellt werden.

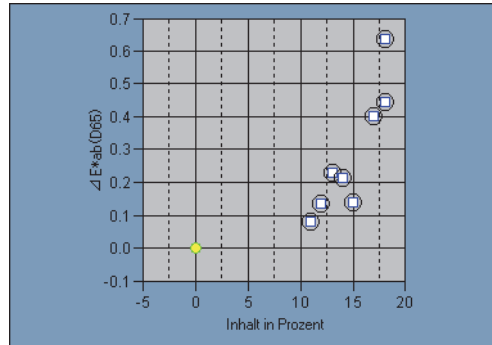


3.6.2 Merkmale

- Grafiken können kopiert werden.
- Hintergrund-, Achsen- und Label-Farben können ausgewählt werden.

3.6.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt.

Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für die Zwei-Achsen-Grafik verfügbar sind.

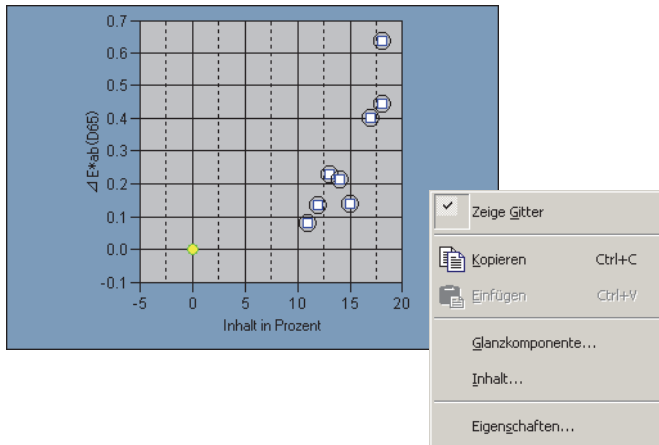

Menü der Zwei-Achsen-Grafik mit rechter Maustaste aufrufen


Menüpunkt	Funktion
Zeige Gitter	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Merkmal	Zeigt eine Dialogbox für die Festlegung der Bezugsdaten, die für die Beurteilung und die Anzeigeform verwendet werden.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

Für die Einstellung der Gruppenmerkmale, siehe Seite 307.

3.6.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Inhalt“ im Kontextmenü, um eine Dialogbox für die Einstellung der in der Zwei-Achsen-Grafik darzustellenden Farbmessdaten anzuzeigen.

1) Registerkarte Achsen

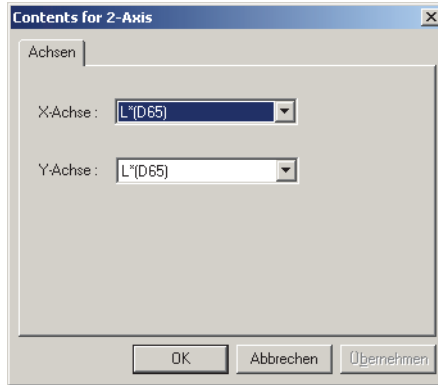

X-Achse, Y-Achse

Wählen Sie das darzustellende Merkmal, z.B. Farbmessdaten, aus.


3.6.5 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften. Die folgenden fünf Registerkarten sind für die Einstellung der Eigenschaften der Zwei-Achsen-Grafik verfügbar.

- 1) Anzeige
- 2) X-Achse in der Dialogbox „Contents for 2-Axis“ eingegeben
- 3) Y-Achse in der Dialogbox „Contents for 2-Axis“ eingegeben
- 4) Titel
- 5) Diverses

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Anzeige

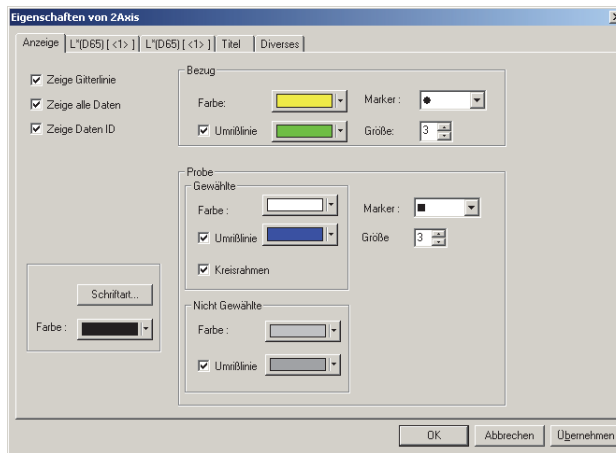

Zeige Gitterlinien

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige alle Daten

Hier kann man auswählen, ob alle Daten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Zeige Daten ID

Wählen Sie aus, ob die auf der Liste angeführte Datenanzahl angezeigt oder verborgen werden soll.

Schriftart Legen Sie die Schriftgröße der Nummer fest.

Farbe Legen Sie die Farbe für die Nummer fest.

Bezug - Farbe

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Bezug - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Bezug - Marker

Stellen Sie ●, ■, X oder + als Markierungsart für die Darstellung der Bezugsdaten ein.

Bezug - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Probe - Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probandaten aus, die im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probandaten aus, die nicht im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Marker

Stellen Sie ●, ■, X oder + als Markierungsart für die Darstellung der Probandaten ein.

Probe - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.


Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

2) X-Achse in der Dialogbox „Contents for 2-Axis“ eingegeben

3) Y-Achse in der Dialogbox „Contents for 2-Axis“ eingegeben

Geben Sie die Eigenschaften der Achse für jedes Merkmal ein, wie etwa Farbmessdaten, die in der Dialogbox „Contents for 2-Axis“ ausgewählt wurden.

Die ausgewählten Farbmessdaten werden als Name des Registers angezeigt.

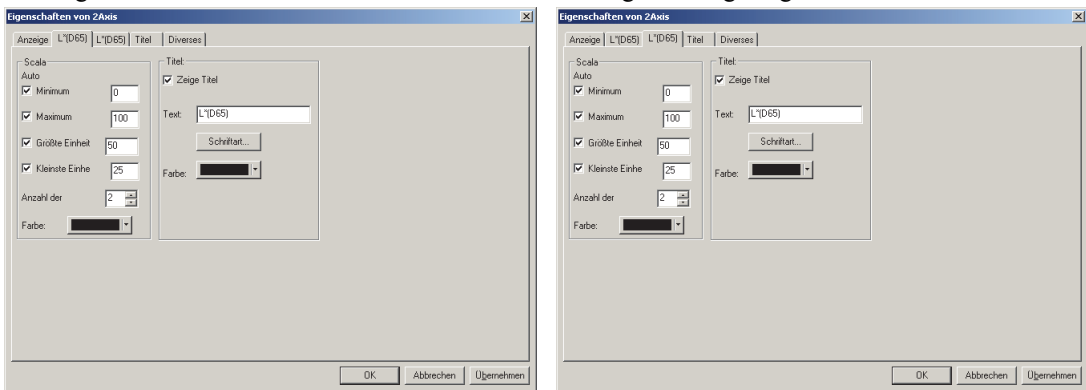

Scala - Auto (Maximum, Größte Einheit, Kleinste Einheit)

Geben Sie ein, ob die automatische Einstellung der Achsenkala verwendet werden soll.

Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Scala - Wert (Minimum, Maximum, Größte Einheit, Kleinste Einheit)

Geben Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Achsenkala ein.

Scala - Anzahl der Nachkommastellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Scala - Farbe

Legen Sie die Skalenfarbe der Helligkeitsachse fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob ein Achsentitel angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie den Achsentitel ein.

Titel - Schriftart

Geben Sie die Schriftart für den Titel ein.


Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Geben Sie die Farbe für den Titel ein.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

4) Registerkarte Titel

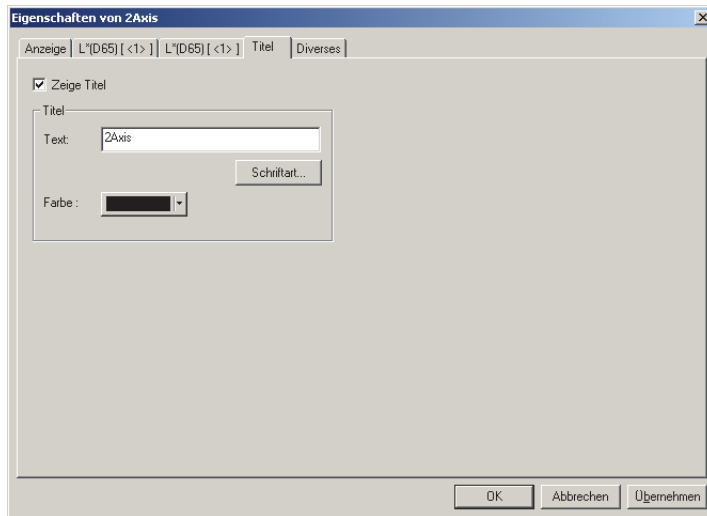

Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Grafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Legen Sie den Text für den Grafiktitel fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Grafiktitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Grafiktitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

5) Registerkarte Diverses

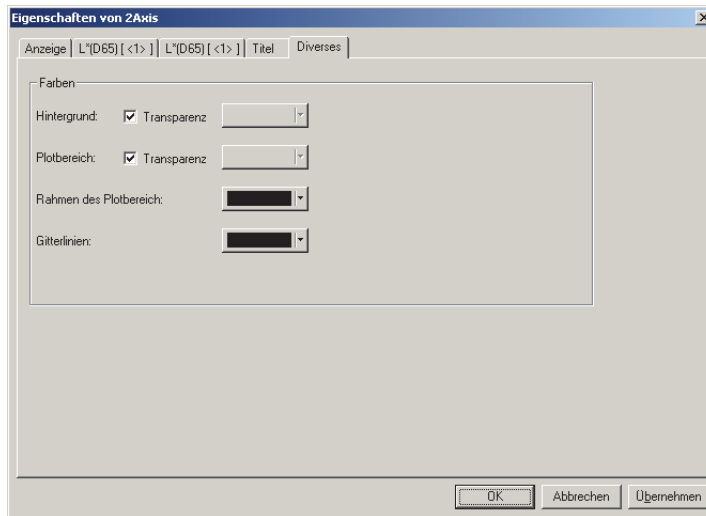

Farben - Hintergrund

Legen Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts fest.

Transparenz Ist diese Option ausgewählt, ist der Hintergrund transparent.

Farben - Plotbereich

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll. Die Farbe kann nur dann geändert werden, wenn das Kästchen „Zeige Hintergrundbild“ im Register „Anzeige“ auf Seite 266 nicht aktiviert ist.

Transparenz Ist diese Option ausgewählt, ist die Innenfläche der Grafik transparent.

Farben - Rahmen des Plotbereich

Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Farben - Gitterlinien

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.7 Datenlistenobjekt

3.7.1 Überblick


Das Datenlistenobjekt wird für die Ansicht der im Listenfenster gerade aktiven Listendaten verwendet.

3.7.2 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften.

Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Datenlistenobjekts verfügbar.

1) Registerkarte Eigenschaften

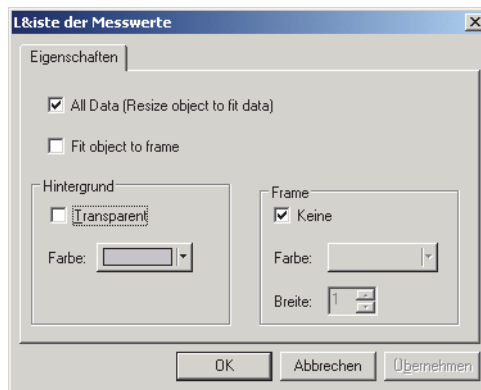

All Data

Ist diese Option aktiviert, werden die mit den Listendaten identischen Inhalte angezeigt. Wird „Fit object to frame“ nicht aktiviert, werden nur Daten angezeigt, die in den Bereich des Datenlistenobjekts passen.

Wird der Punkt „Alle Daten“ nicht aktiviert, werden nur die ausgewählten Dateien angezeigt.

Fit object to frame

Wird diese Option aktiviert, werden alle Listendaten angezeigt, die sich im Bereich des Datenlistenobjekts befinden.

Hintergrund - Transparent

Wählen Sie aus, ob der Hintergrund farblich hinterlegt werden soll.

Hintergrund - Farbe

Hier können Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts festlegen.

Frame - Keine

Wählen Sie aus, ob der Rahmen des grafischen Objekts gezeichnet werden soll.

Frame - Farbe

Legen Sie die Farbe des Rahmens für das grafische Objekt fest.

Frame - Breite


Legen Sie die Breite des Rahmens für das grafische Objekt fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.8 Trend-Grafik/Histogramm

3.8.1 Überblick

Mit diesem grafischen Objekt wird der Trend des spezifischen Farbwerts und des Farbdifferenzwerts dargestellt. Die Daten der Trendgrafik können auch als Histogramm oder Normalverteilung angezeigt werden.

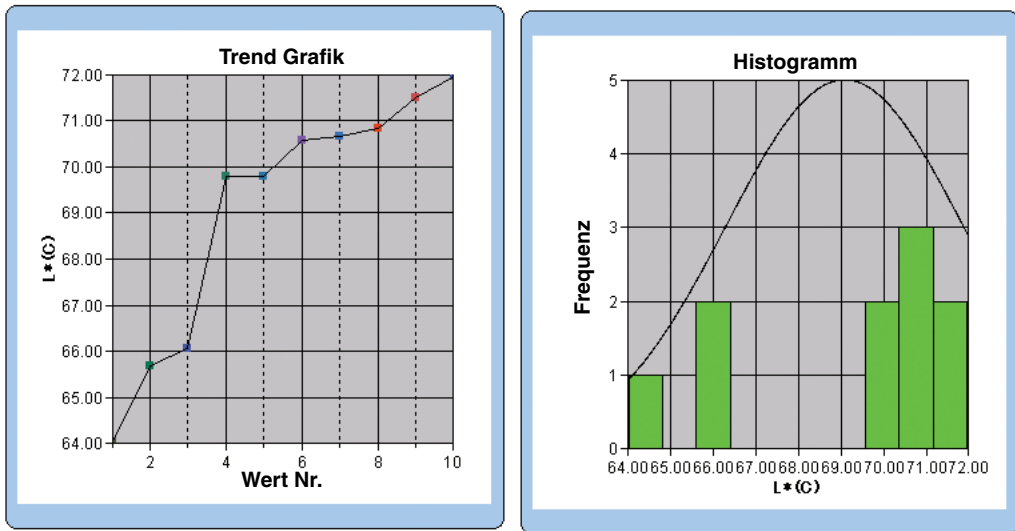


3.8.2 Merkmale

- Stellt eine Trendgrafik dar.
- Zeichnet ein Histogramm.
- Zeichnet die Normalverteilung.
Zeigt die Statistik (Mittelwert, Standardabweichung, größter Wert, kleinster Wert und Bereich).

3.8.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für Trendgrafik/Histogramm verfügbar sind.

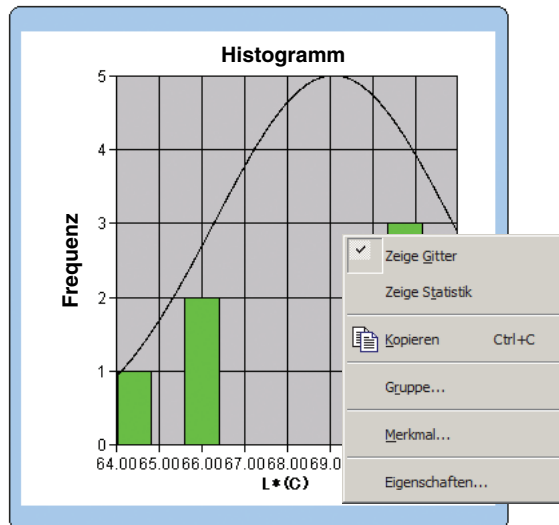

Menü für Trendgrafik/Histogramm mit rechter Maustaste aufrufen


Menüpunkt	Funktion
Zeige Gitter	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Zeige Statistik	Die Statistik wird angezeigt oder verborgen.
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Merkmal	Zeigt eine Dialogbox für die Festlegung der Bezugsdaten, die für die Beurteilung und die Anzeigeform verwendet werden.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

Für die Einstellung der Gruppenmerkmale, siehe Seite 307.

3.8.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Merkmal* im Kontextmenü, um für das Objekt „Trendgrafik/Histogramm“ sowie für die Anzeigeform die Dialogbox zur Einstellung des für die Bewertung verwendeten Bezugswerts anzuzeigen.


1) Registerkarte Inhalt der Anzeige

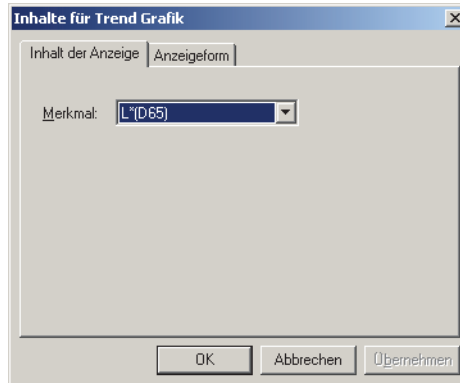

Merkmal:

Wählen Sie die für die Bewertung verwendeten Farbmessdaten.

2) Registerkarte Anzeigeform

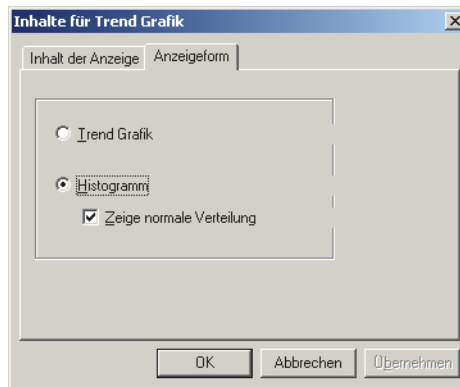

Anzeigeform

Wählen Sie entweder Trendgrafik oder Histogramm.

Ist Histogramm ausgewählt, können Sie einstellen, ob die Normalverteilung angezeigt werden soll.

3.8.5 Einstellung der Eigenschaften


Die folgenden fünf Registerkarten sind für die Einstellung der Eigenschaften für Trendgrafik/Histogramm verfügbar.

- 1) Anzeige
- 2) Bewertungsdaten-Achse (Beispiel: ΔE)
- 3) Kategorie-Achse
- 4) Titel
- 5) Diverses

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

Trend-Grafik/
Histogramm

1) Registerkarte Anzeige

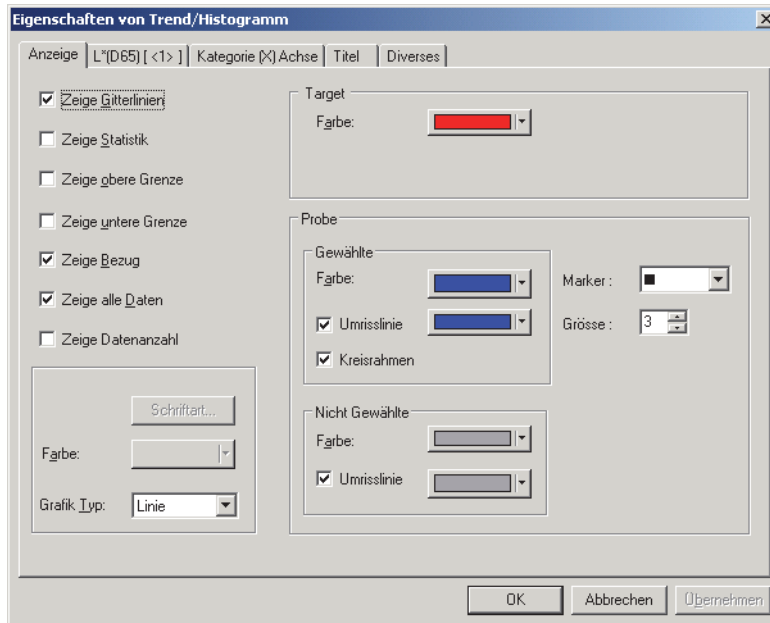

Zeige Gitterlinien

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige Statistik

Wählen Sie aus, ob eine Statistik angezeigt oder verborgen werden soll (Mittelwert, Standardabweichung, höchster Wert, kleinster Wert).

Zeige obere Grenze

Wählen Sie aus, ob die obere Toleranzgrenze in der Trendgrafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Zeige untere Grenze

Wählen Sie aus, ob die untere Toleranzgrenze in der Trendgrafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Zeige Bezug

Wählen Sie aus, ob die Bezugsdaten in der Trendgrafik angezeigt oder verborgen werden sollen.

Zeige alle Daten

Wählen Sie aus, ob alle Daten angezeigt werden sollen, wenn ein Liniendiagramm in der Trendgrafik verwendet wird.

Ist diese Option nicht ausgewählt, werden einige Daten mit den momentan ausgewählten Messdaten angezeigt.

Zeige Datenanzahl

Wählen Sie aus, ob die auf der Liste angeführte Datenanzahl angezeigt oder verborgen werden soll.

Schriftart Legen Sie die Schriftgröße der Nummer fest.

Farbe Legen Sie die Farbe für die Nummer fest.

Grafik Typ

Wählen Sie hier den Grafik-Typ aus, der in der Trendgrafik verwendet werden soll, wie z.B. Leiste oder Linie.

Bezug - Farbe

Legen Sie eine Farbe für die Anzeige der Bezugsdaten fest.

Probe - Gewählte - Farbe

Legen Sie die Farbe für die dargestellten Probandaten fest, die gerade in der Trendgrafik ausgewählt sind.

Probe - Gewählte - Kreisrahmen

Zeichnen Sie einen Kreis um die Diagrammpunkte des ausgewählten Werts.

Probe - Nicht Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probandaten aus, die nicht im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Markierung

Stellen Sie -●-, -■-, X oder — als Linienart für die Anzeige der Probandaten ein.

Probe - Größe


Legen Sie die Größe (0 bis 5) der Markierung für die Darstellung der Probandaten in der Trendgrafik fest. (Wird 0 ausgewählt, wird die Markierung nicht dargestellt.)

- Handelt es sich bei den ausgewählten Listeninhalten um Absolutwerte (z.B. L^* , a^* , b^* , X, h, L), werden die oberen und unteren Grenzen in der Trendgrafik nicht dargestellt. Sogar wenn diese Option aktiviert ist, wird dieser Punkt ignoriert.
- Handelt es sich bei den ausgewählten Listeninhalten um Farbdifferenzwerte (z.B. ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔX , ΔH^* , ΔL), ist der Bezugswert immer 0. Folglich werden die Bezugsdaten nicht in der Trendgrafik dargestellt, auch wenn diese Option aktiviert ist.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

2) Registerkarte Bewertungsdaten-Achse

Legen Sie die Eigenschaften der im Register *Merkmal* ausgewählten Farbmessdaten-Achse fest. Die ausgewählten Farbmessdaten werden als Name des Registers angezeigt.

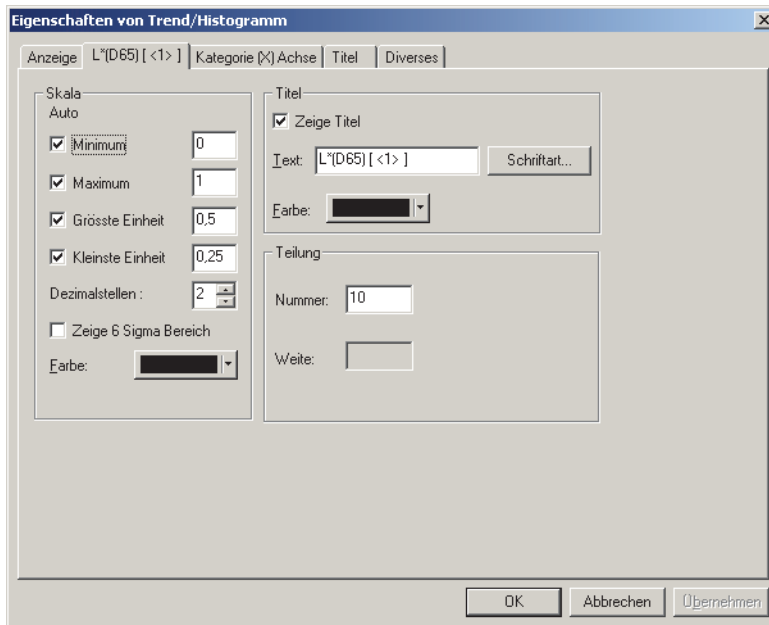

Skala - Auto [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die im Register „Merkmal“ ausgewählte Farbmessdaten-Achse (vertikale Achse) verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Wert [Minimum, Maximum, Grösste Einheit, Kleinste Einheit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die im Register „Merkmal“ ausgewählte Farbmessdaten-Achse fest.

Skala - Dezimalstellen

Stellen Sie die Dezimalstellen ein, die angezeigt werden sollen.

Skala - Zeige 6 Sigma Bereich

Schalten Sie die Anzeige des Bereichs zwischen -3σ und $+3\sigma$ ein.
* „ σ “ steht für Standardabweichung.

Skala - Farbe

Legen Sie die Skalenfarbe der Bewertungsdaten-Achse fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Achse der Farbmessdaten, die im Register „Inhalt der Anzeige“ unter „Merkmal“ ausgewählt wurden, angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie die Farbmessdaten ein, die im Register „Inhalt der Anzeige“ unter „Merkmal“ ausgewählt wurden.

Titel - Schriftart

Wählen Sie die Schriftart für den Label aus, der an der im Register „Merkmal“ ausgewählten Farbmessdaten-Achse erscheint. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Label-Farben der im Register „Merkmal“ ausgewählten Farbmessdaten-Achse fest.

Teilung - Nummer

Legen Sie die Nummer der Teilungen zwischen den kleinsten und den größten Werten fest, die für Daten-Sampling im Histogramm verwendet werden.


Teilung - Weite [Kann nicht bearbeitet werden.]

Angezeigt wird die Weite einer Teilung, die für Daten-Sampling im Histogramm verwendet wird.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3) Registerkarte Kategorie

Stellen Sie die Eigenschaften der Datennummern und -achsen ein, um eine Trendgrafik anzuzeigen, und legen Sie die Eigenschaften der Frequenzachse fest, um ein Histogramm anzuzeigen.

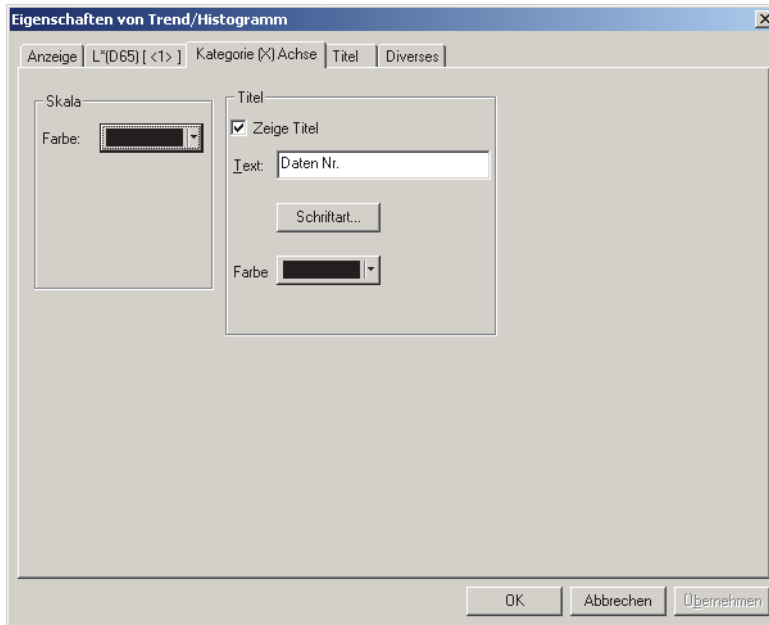

Skala - Farbe

Legen Sie die Farbe der Skala fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Label-Titel angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie den Label-Text ein.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Text des Labels fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

4) Registerkarte Titel

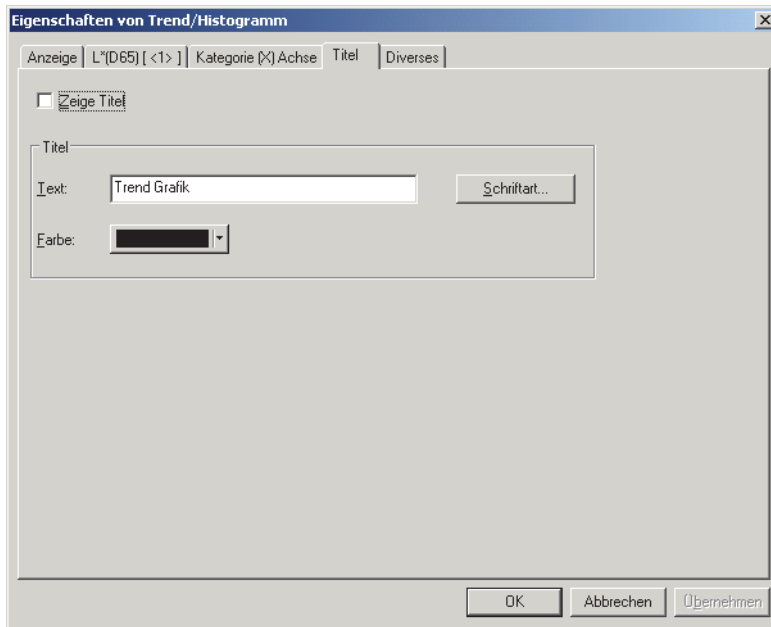

Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Grafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Legen Sie den Text für den Grafiktitel fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Grafiktitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Grafiktitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

5) Registerkarte Diverses

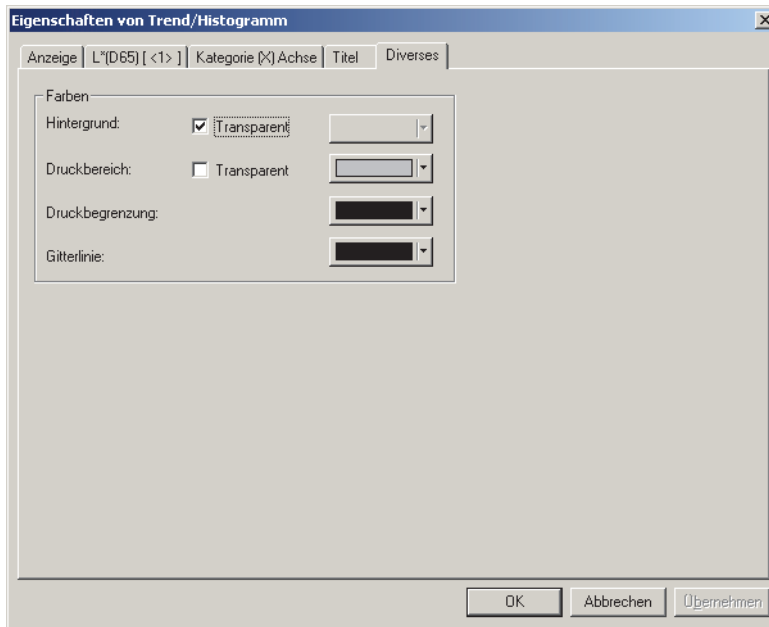

Farben - Hintergrund

Legen Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts fest.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist der Hintergrund transparent.

Farben - Druckbereich

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist die Innenfläche der Grafik transparent.

Farben - Druckbegrenzung

Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Farben - Gitterlinie

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.9 Bild

3.9.1 Überblick

„Bild“ wird verwendet, um eine Bilddatei im JPEG- oder BMP-Format darzustellen. Der Messpunkt kann am Bild markiert werden. (Siehe Abb. 6).

3.9.2 Merkmale

- Zeigt ein eingestelltes Bild an (JPEG- oder BMP-Format).
- Zeigt eine Markierung an einem Messpunkt.
- Grafiken können kopiert werden.

3.9.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für das Bild verfügbar sind.




Bildmenü mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Merkmale	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Daten, die angezeigt werden sollen.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

3.9.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Merkmale* im Kontextmenü, um eine Dialogbox für die Einstellung des darzustellenden Datentyps anzuzeigen.

1) Registerkarte Einstellung des Inhalts

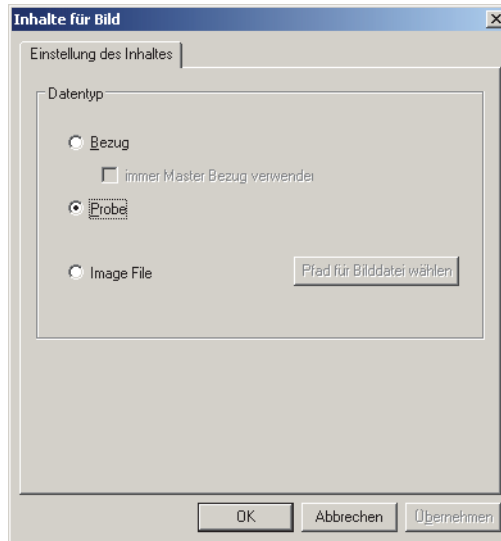

Datentyp

Wählen Sie aus, ob Bezugs- oder Probandaten angezeigt werden sollen.

Bezug

Anzeige eines mit den Bezugsdaten verknüpften Bildes

immer Master Bezug verwende

Wählen Sie aus, ob der Master-Bezug immer ein- oder ausgeblendet werden soll, wenn der Bezug dargestellt wird.

Probe

Anzeige eines mit den Probandaten verknüpften Bildes

Image File

Anzeige eines durch Auswahl der Schaltfläche Pfad für Bilddatei wählen eingestellten Bildes.

3.9.5 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Bildes verfügbar.

1) Registerkarte Eigenschaften



Messpunkt - Markierung

Stellen Sie \times , \circ oder \oplus als Markierungstyp ein.

Messpunkt - Größe

Legen Sie die Größe der Markierung fest.

3.10 Daten-Label

3.10.1 Überblick


Das Objekt „Daten-Label“ wird verwendet, um Farbmessdaten oder Bewertungsmerkmale, wie etwa „Pass/Fail“ anzuzeigen. Ist beispielsweise L* als anzuzeigender Wert markiert, wird das Objekt wie in Abb. 7 dargestellt.

3.10.2 Merkmale

- Zeigt Farbmessdaten
- Zeigt Bewertungsmerkmale (wie etwa „Pass/Fail“).
- Zeigt Toleranzen

3.10.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein Daten-Label-Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für das Daten-Label-Objekt verfügbar sind.

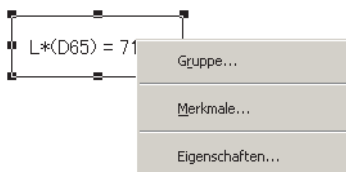

Menü des Daten-Labels mit rechter Maustaste aufrufen


Menüpunkt	Funktion
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Merkmale	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Daten, die angezeigt werden sollen.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

Für die Einstellung der Gruppenmerkmale, siehe Seite 307.

3.10.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Merkmale* im Kontextmenü, um eine Dialogbox für die Einstellung des darzustellenden Datentyps und -formats anzuzeigen.

1) Registerkarte Einstellung des Inhalts

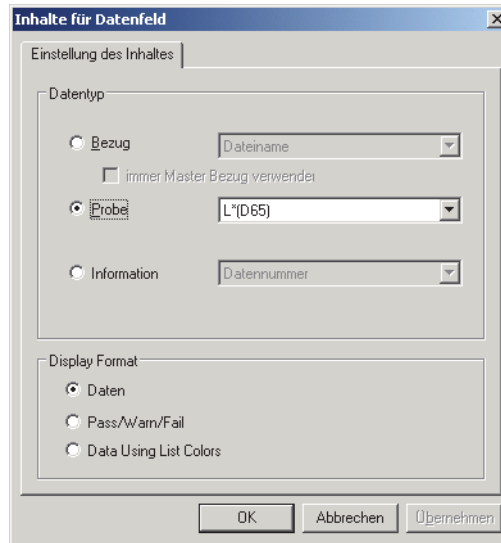

Datentyp

Wählen Sie aus, ob Bezugsdaten oder Probandaten angezeigt werden sollen und wählen Sie die Inhalte der ausgewählten Daten aus.

immer Master Bezug verwende

Wählen Sie aus, ob der Master-Bezug immer ein- oder ausgeblendet werden soll, wenn der Bezug dargestellt wird.

Information

Verwenden Sie die Combo Box, um den Wert einzustellen, der angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen: Datennummer, Beobachter, Erste Lichtart, Zweite Lichtart, Dritte Lichtart und Software-Version.

Display Format (Diese Option wird angezeigt, wenn für Datentyp „Probe“ ausgewählt wird.)

Wählen Sie das Format der angezeigten Punkte, wenn „Probe“ als Dateityp markiert ist.


Auswählbare Punkte: Numerisch, Beurteilung (Ergebnis der Pass-/Fail-Bewertung).

Wird „Data Using List Colors“ ausgewählt, werden Daten mit der im Register „Bewertung“ eingegebenen Zeichenfarbe angezeigt. Dieses Register wird angezeigt, wenn Daten – Format der Bewertung in der Menüleiste ausgewählt wird.

3.10.5 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Daten-Labels verfügbar.

1) Registerkarte Eigenschaften

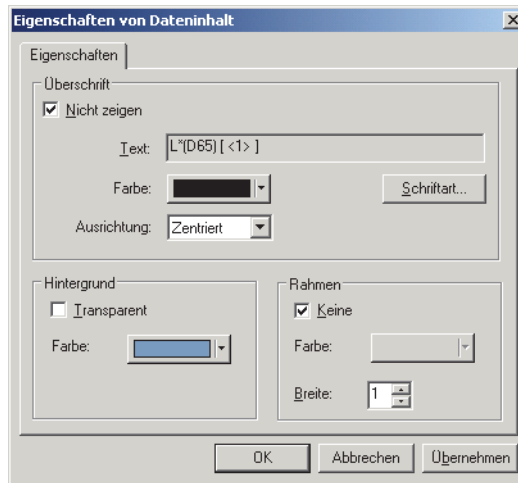

Überschrift - Nicht zeigen

Hier kann man auswählen, ob der Überschriftentext angezeigt oder verborgen werden soll.

Überschrift - Text [Kann nicht bearbeitet werden.]

Angezeigt wird ein Text, der die Daten beschreibt.

Überschrift - Farbe

Legen Sie die Textfarbe fest.

Wird „Data Using List Colors“ als Display Format ausgewählt, wird diese Farbeinstellung ungültig, wenn andere Messdaten ausgewählt werden.

Überschrift - Schriftart

Legen Sie die Schriftart für den Text fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Überschrift - Ausrichtung

Stellen Sie ein, ob der Text im Label linksbündig, zentriert oder rechtsbündig ausgerichtet sein soll.

Hintergrund - Transparent

Legen Sie fest, ob der Hintergrund farblich hinterlegt werden soll. Wenn Pseudo-Farbe als anzuzeigender Wert ausgewählt ist, wird mit Auswahl der Funktion „Hintergrund farblich hinterlegen“ der Hintergrund des Labels mit Pseudo-Farbe hinterlegt.

Hintergrund - Farbe

Legen Sie die Hintergrundfarbe des Labels fest.

Wird „Data Using List Colors“ als Display Format ausgewählt, wird diese Farbeinstellung ungültig, wenn andere Messdaten ausgewählt werden.

Wenn Pseudo-Farbe als anzuzeigender Wert ausgewählt ist, wird der Hintergrund mit der Pseudo-Farbe hinterlegt. Selbst wenn die Hintergrundfarbe hier geändert wird, wird wieder Pseudo-Farbe eingestellt.

Rahmen - Keine

Wählen Sie aus, ob ein Rahmen um den Label gezeichnet werden soll.

Rahmen - Farbe

Legen Sie die Farbe für den Rahmen um den Label fest.

Rahmen - Breite

Legen Sie die Breite für den Rahmen um den Label fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.


3.11 String-Label

Das Objekt „String- (Text-) Label“ wird verwendet, um den Namen der Daten anzuzeigen, die dargestellt werden sollen.

3.11.1 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des String-Labels verfügbar.

1) Registerkarte Eigenschaften

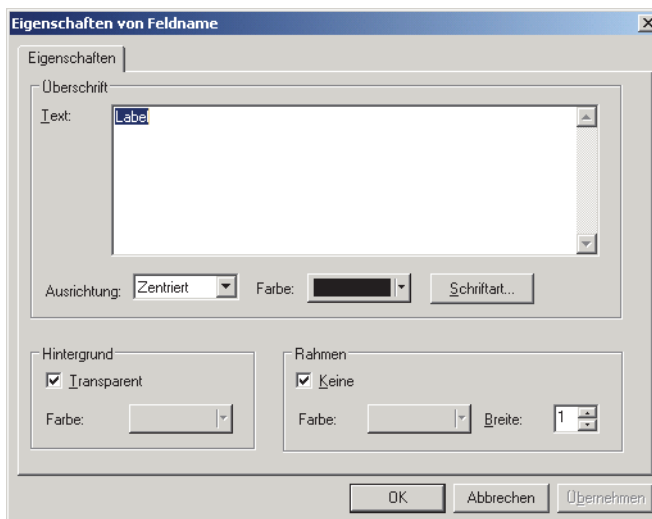

Überschrift - Text

Geben Sie den Namen der Daten ein, die angezeigt werden sollen.

Überschrift - Farbe

Legen Sie die Textfarbe fest.

Überschrift - Schriftart

Legen Sie die Schriftart für den Text fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Überschrift - Ausrichtung

Stellen Sie ein, ob der Text im Label linksbündig, zentriert oder rechtsbündig ausgerichtet sein soll.

Hintergrund - Transparent

Legen Sie fest, ob der Hintergrund farblich hinterlegt werden soll.

Hintergrund - Farbe

Legen Sie die Hintergrundfarbe des Labels fest.

Rahmen - Keine

Wählen Sie aus, ob ein Rahmen um den Label gezeichnet werden soll.

Rahmen - Farbe

Legen Sie die Farbe für den Rahmen um den Label fest.

Rahmen - Breite

Legen Sie die Breite für den Rahmen um den Label fest.


Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.12 Pseudocolor

Das Pseudocolor-Objekt wird verwendet, um eine Pseudo-Farbe zu zeigen. Eine Pseudo-Farbe ist ein sichtbar gemachter Farbmesswert eines Proben- oder Bezugswerts.

3.12.1 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein Pseudo Color-Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt. Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für das Pseudo Color-Objekt verfügbar sind.

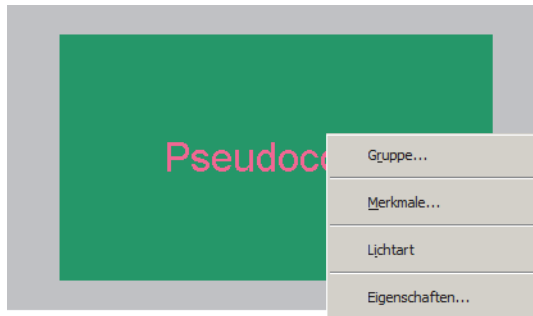

Menü des Pseudocolor-Objekts mit rechter Maustaste aufrufen


Menüpunkt	Funktion
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenmerkmale, die grafisch dargestellt werden sollen.
Merkmale	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Daten, die angezeigt werden sollen.
Lichtart	Zeigt die Dialogbox „Einstellungen Lichtart“.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

Für die Einstellung der Gruppenmerkmale, siehe Seite 307.

3.12.2 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Merkmale* im Kontextmenü, um eine Dialogbox für die Einstellung des darzustellenden Datentyps anzuzeigen.

1) Registerkarte Einstellung des Inhalts

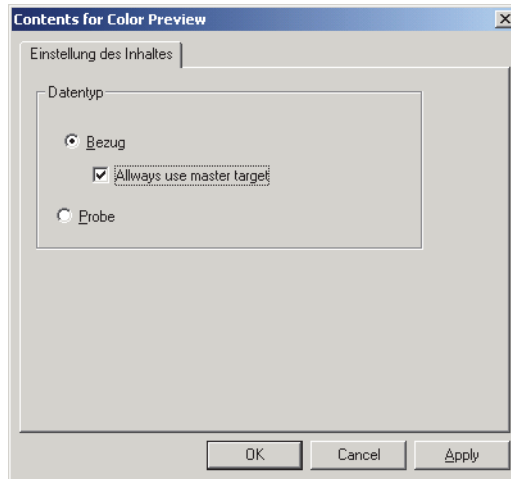

Datentyp


Wählen Sie aus, ob Bezugs- oder Probandaten angezeigt werden sollen.

Always use master target

Wählen Sie aus, ob der Master-Bezug immer ein- oder ausgeblendet werden soll, wenn der Bezug dargestellt wird.

3.12.3 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Diese Dialogbox hat, wie unten dargestellt, eine einzige Registerkarte.

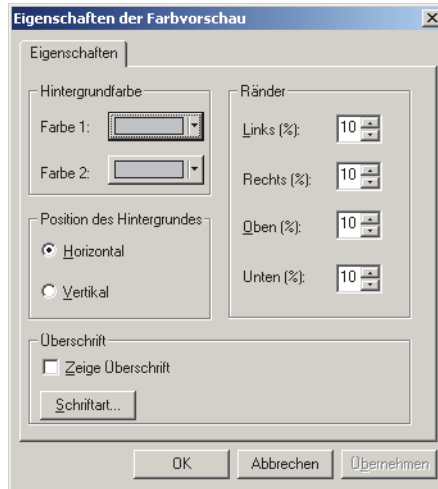

Hintergrundfarbe - Farbe 1

Wählen Sie die Hintergrundfarbe aus, die links vom Objekt oder darüber angezeigt werden soll.

Hintergrundfarbe - Farbe 2

Wählen Sie die Hintergrundfarbe aus, die rechts vom Objekt oder darunter angezeigt werden soll.

Position des Hintergrundes

Wählen Sie hier entweder Horizontal oder Vertikal aus.

Wenn Sie Horizontal auswählen, werden die bei Farbe 1 und Farbe 2 ausgewählten Farben rechts und links vom Objekt angezeigt. Wenn Sie Vertikal auswählen, werden die bei Farbe 1 und Farbe 2 ausgewählten Farben oberhalb und unterhalb des Objekts angezeigt.

Überschrift - Zeige Überschrift

Wählen Sie hier aus, ob eine Überschrift angezeigt werden soll.

Überschrift - Schriftart

Wählen Sie hier die für den Text zu verwendende Schriftart aus.

Wenn Sie eine Schriftartbezeichnung in der Dialogbox Schriftart auswählen, müssen Sie gleichzeitig auch eine Schriftart angeben.

Japanische Zeichen werden unter Umständen nicht richtig angezeigt, wenn es sich bei der ausgewählten Schriftart nicht um eine japanische Schriftart handelt.

Ränder

Legen Sie hier die Breite für den oberen, unteren, linken und rechten Rand des Pseudo Color-Displays fest.

3.13 Liniengrafik-Objekt

3.13.1 Überblick

Das Liniengrafik-Objekt wird zur Bewertung von Daten zwischen unterschiedlichen Attributen verwendet. Die Gruppenattribute werden auf der horizontalen Achse gezeichnet, die Farbmessdaten auf der vertikalen Achse.

Wenn das CM-512m3A als Messgerät angeschlossen ist, werden die Daten für 25°, 45° und 75° in einer Linie dargestellt.


3.13.2 Merkmale

- Zeigt Daten zweier oder mehrerer Attribute.
- Zeigt den Toleranzwert der einzelnen Attribute.

3.13.3 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt.

Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für das Liniengrafik-Objekt verfügbar sind.

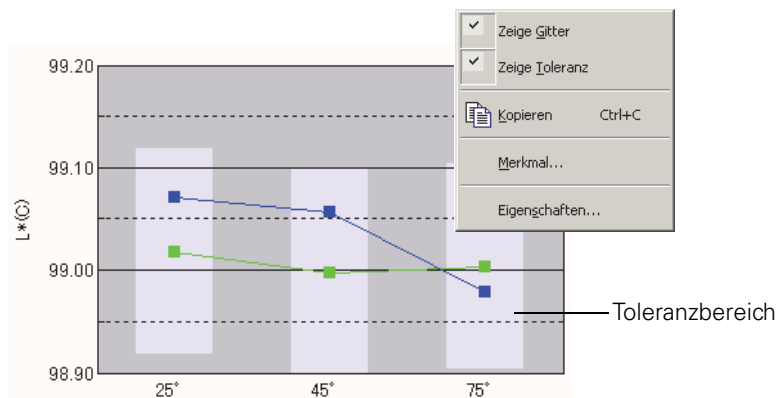


Menü des Liniengrafik-Objekts, mit rechter Maustaste aufgerufen

Menüpunkt	Funktion
Zeige Gitter	Die Gitterlinien werden angezeigt oder verborgen.
Zeige Toleranz	Die Toleranzwerte werden angezeigt oder verborgen.
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Merkmal	Zeigt eine Dialogbox für die Auswahl eines zu bewertenden Datenmerkmals.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

3.13.4 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“

Wenn die Option Merkmal aus dem mit der rechten Maustaste geöffneten Kontextmenü ausgewählt wird, erscheint eine Dialogbox, in welcher die Art der anzuzeigenden Daten festgelegt werden kann.

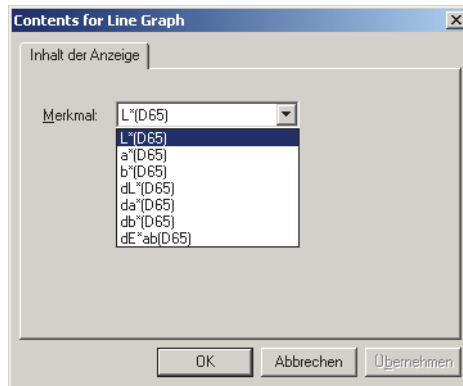

Merkmal

Wählen Sie die zu bewertenden Farbmessdaten aus.

Verfügbares Merkmal: Die in den Listenmerkmalen ausgewählten Farbmessdaten.

3.13.5 Einstellung der Eigenschaften


Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Grafik-Eigenschaften.

Die folgenden fünf Registerkarten sind für die Einstellung der Eigenschaften des Liniengrafik-Objekts verfügbar.

- 1) Anzeige
- 2) Bewertung der Datenachse (Beispiel: ΔL^*)
- 3) Spalten Achsen
- 4) Titel
- 5) Diverses

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Details dieser Registerkarten.

1) Registerkarte Anzeige

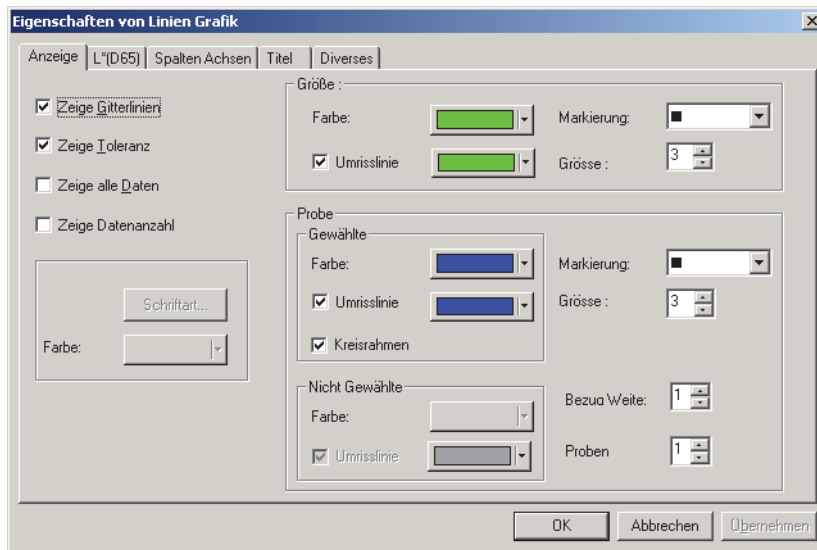

Zeige Gitterlinien

Hier kann man auswählen, ob Gitterlinien angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Zeige Toleranz

Hier kann man auswählen, ob Toleranzwerte angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Zeige alle Daten

Hier kann man auswählen, ob alle Daten angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Zeige Datenanzahl

Wählen Sie aus, ob die auf der Liste angeführte Datenanzahl angezeigt oder verborgen werden soll.

Schriftart Legen Sie die Schriftgröße der Nummer fest.

Farbe Legen Sie die Farbe für die Nummer fest.

Bezug - Farbe

Stellen Sie die Farbe der Bezugsdatenansicht ein.

Bezug - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Bezug - Markierung

Stellen Sie -●-, -■-, X oder — als Linienart für die Anzeige der Bezugsdaten ein.

Bezug - Größe

Legen Sie die Größe der Diagrammpunkte fest.

Probe - Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probandaten aus, die im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Gewählte - Kreisrahmen

Zeichnen Sie einen Kreis um die Diagrammpunkte des ausgewählten Werts.

Probe - Nicht Gewählte - Farbe

Stellen Sie die Farbe für die Anzeige der Probedaten aus, die nicht im Listenfenster ausgewählt werden.

Probe - Nicht Gewählte - Umrisslinie

Stellen Sie die Farbe der Umrisslinie der Diagrammpunkte ein. Wird diese Option nicht aktiviert, kann die Farbe der Umrisslinie nicht eingestellt werden.

Probe - Markierung

Stellen Sie -●-, -■-, X oder — als Linienart für die Anzeige der Probedaten ein.

Probe - Größe

Legen Sie die Größe (0 bis 5) der Diagrammpunkte fest.

Probe - Bezug Weite

Geben Sie die Linienbreite (1 bis 5) der Bezugsdaten ein.


Probe - Proben Weite

Geben Sie die Linienbreite (1 bis 5) der Probedaten ein.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

2) Registerkarte Bewertung der Datenachse (Beispiel: ΔL^*)

Hier können Sie die Eigenschaften der mit „Merkmal“ ausgewählten Farbmessdaten-Achse festlegen. Die ausgewählten Farbmessdaten werden als Name der Registerkarte angezeigt.

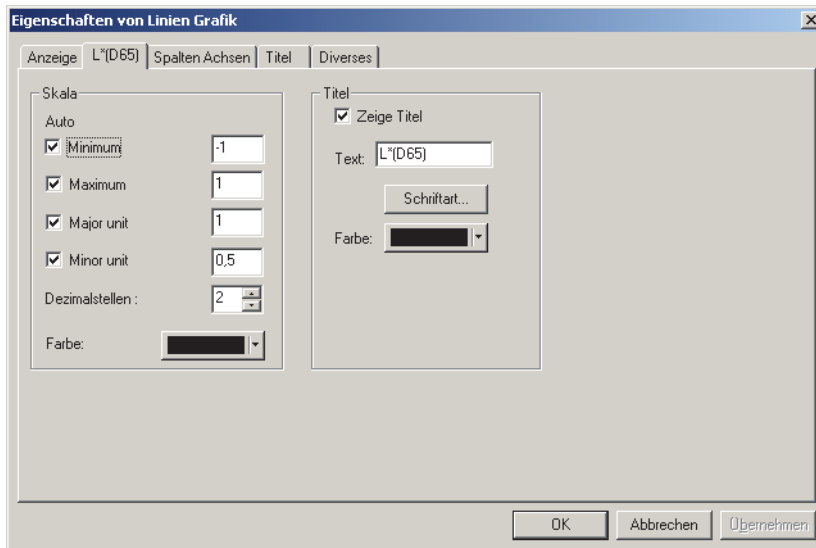

Skala - Auto [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie fest, ob Sie die automatische Einstellung der Skala für die im Register „Merkmal“ ausgewählte Farbmessdaten-Achse (vertikale Achse) verwenden wollen. Ist Auto eingestellt, werden diese Punkte je nach Mindest- oder Höchstwert der Daten automatisch bestimmt.

Skala - Wert [Minimum, Maximum, Major unit, Minor unit]

Legen Sie den kleinsten und größten Wert sowie die größte und kleinste Einheit der Skala für die im Register „Merkmal“ ausgewählte Farbmessdaten-Achse fest.

Skala - Farbe

Legen Sie die Skalenfarbe der Bewertungsdaten-Achse fest.

Titel - Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Achse der Farbmessdaten, die im Register „Inhalt der Anzeige“ unter „Merkmal“ ausgewählt wurden, angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Geben Sie den Label-Namen der Achse der Farbmessdaten ein, die im Register „Inhalt der Anzeige“ unter „Merkmal“ ausgewählt wurden.

Titel - Schriftart


Wählen Sie die Schriftart für den Label aus, der an der im Register „Merkmal“ ausgewählten Farbmessdaten-Achse erscheint. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Label-Farben der im Register „Merkmal“ ausgewählten Farbmessdaten-Achse fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3) Registerkarte Spalten Achsen

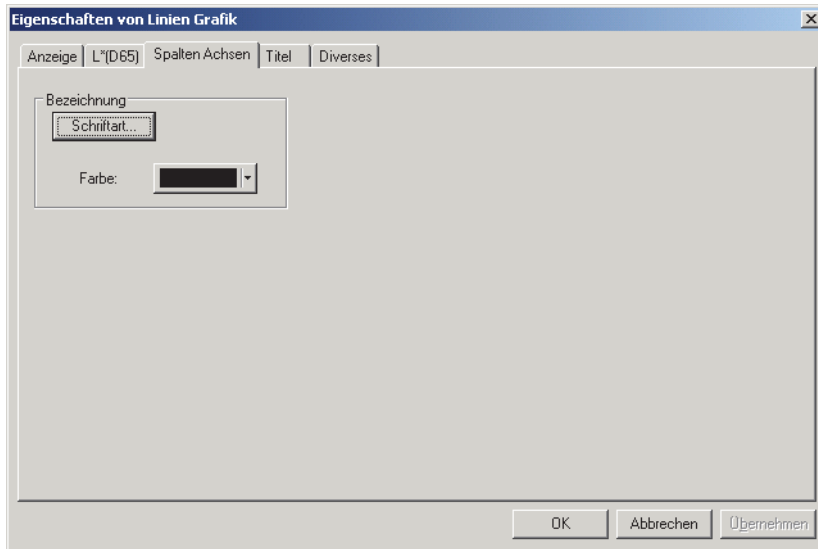

Bezeichnung - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Text des Labels fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Bezeichnung - Farbe

Legen Sie die Farbe des Labels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

4) Registerkarte Titel

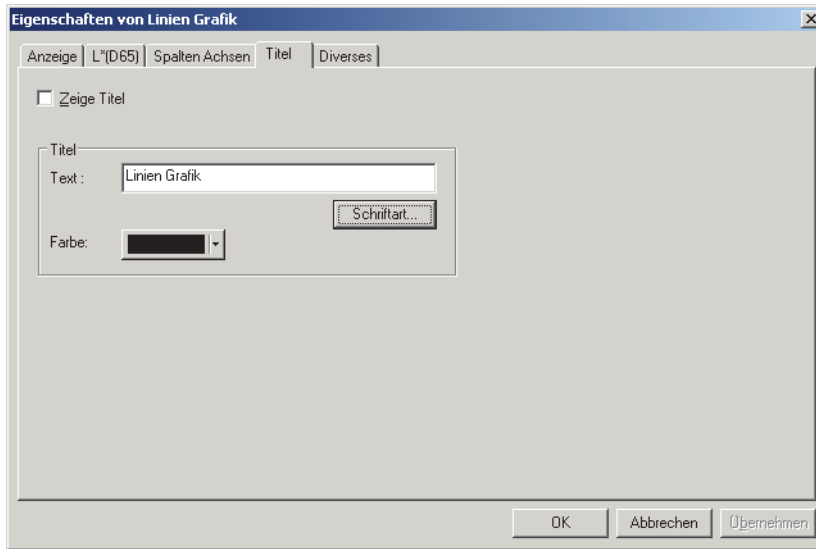

Zeige Titel

Wählen Sie aus, ob der Titel der Grafik angezeigt oder verborgen werden soll.

Titel - Text

Legen Sie den Text für den Grafiktitel fest.

Titel - Schriftart


Legen Sie die Schriftart für den Grafiktitel fest. Vergessen Sie nicht, auch die Sprache einzustellen, wenn Sie die Schriftart in der Dialogbox „Schriftart“ festlegen.

Titel - Farbe

Legen Sie die Farbe des Grafiktitels fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

5) Registerkarte Diverses

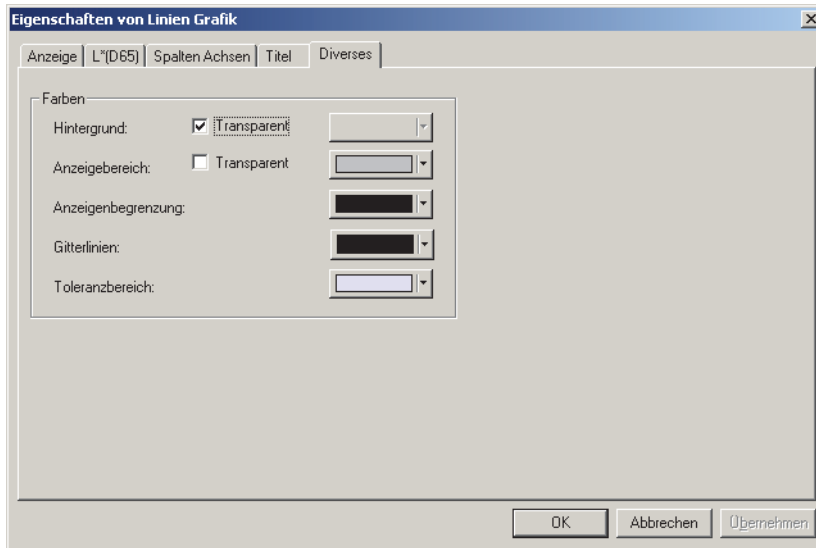

Farben - Hintergrund

Legen Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts fest.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist der Hintergrund transparent.

Farben - Anzeigebereich

Legen Sie die Farbe fest, die für die Innenseite der Grafik verwendet werden soll.

Transparent Ist diese Option ausgewählt, ist die Innenfläche der Grafik transparent.

Farben - Anzeigenbegrenzung

Legen Sie die Farbe des Grafikrands fest.

Farben - Gitterlinien

Legen Sie die Gitterlinienfarbe der Grafik fest.

Farbe - Toleranzbereich

Hier können Sie die Farbe für den Toleranzbereich festlegen.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.14 Statistikobjekt


Das Statistikobjekt wird zum Betrachten des Mittelwerts, der Standardabweichung, der Maximum- und Minimumwerte, sowie der Bereichswerte bestimmter Farbmessdaten verwendet.

Die Dezimalstellen werden auf der Basis tendenzfreier Varianz berechnet.

3.14.1 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein grafisches Objekt, wird ein Kontextmenü geöffnet, das die verfügbaren Menüpunkte anzeigt.

Die Tabelle unten zeigt die Menüpunkte, die für das Statistikobjekt verfügbar sind.

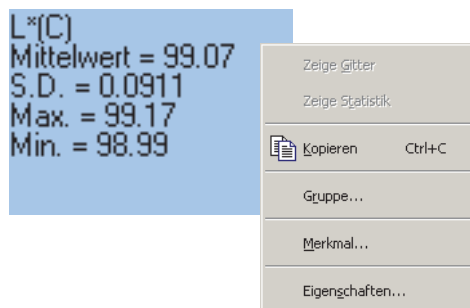


Statistikobjekt-Menü, mit rechter Maustaste aufgerufen

Menüpunkt	Funktion
Kopieren	Kopiert das grafische Objekt in die Zwischenablage.
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox zur Einstellung der Datenattribute.
Merkmal	Zeigt eine Dialogbox für die Auswahl zu bewertender Datenmerkmale.
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

3.14.2 Einstellung des Menüpunkts „Merkmal“

Wenn die Option Merkmal aus dem mit der rechten Maustaste geöffneten Kontextmenü ausgewählt wird, erscheint eine Dialogbox, in welcher die Farbmessdaten festgelegt werden können, welche mit dem Statistikobjekt zu bewerten sind.

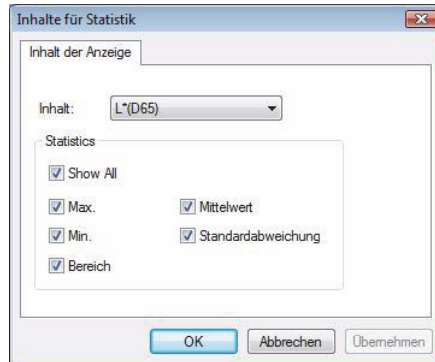

Merkmal

Wählen Sie die zu bewertenden Farbmessdaten aus.


Verfügbares Merkmal: Die in den Listenmerkmalen ausgewählten Farbmessdaten.

3.14.3 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften.

Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Statistikobjekts verfügbar.

1) Registerkarte Statistik

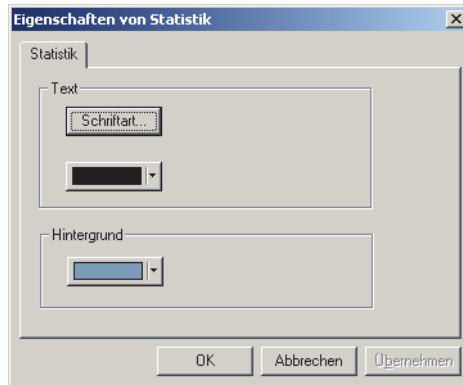

Text - Schriftart

Hier können Sie festlegen, mit welcher Schriftart die Zeichenkette dargestellt werden soll.

Text - Farbe

Hier können Sie die Farbe der Zeichenkette festlegen.

Hintergrund - Farbe

Hier können Sie die Hintergrundfarbe des grafischen Objekts festlegen.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.


3.15 Linie

Das Objekt „Linie“ wird verwendet, um Linien zu zeichnen.

3.15.1 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Objekts „Linie“ verfügbar.

1) Registerkarte Eigenschaften

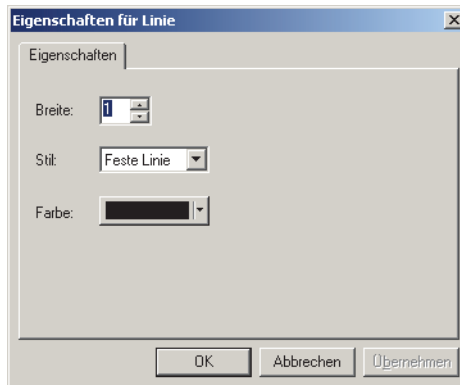

Breite

Legen Sie die Breite der Linie fest.

Stil

Wählen Sie Durchgehende Linie, Gestrichelte Linie oder Punktierte Linie als Linienart.

Farbe

Legen Sie die Linienfarbe fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.


3.16 Rechteck

Das Objekt „Rechteck“ wird verwendet, um Rechtecke zu zeichnen.

3.16.1 Einstellung der Eigenschaften

Klickt man mit der rechten Maustaste auf „Eigenschaften“, erscheint eine Dialogbox für die Einstellung der Eigenschaften. Die folgende Registerkarte ist für die Einstellung der Eigenschaften des Objekts „Rechteck“ verfügbar.

1) Registerkarte Eigenschaften

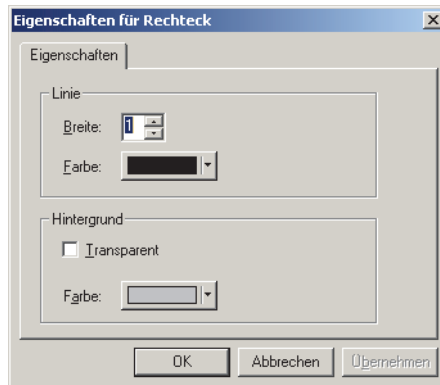

Linie - Breite

Legen Sie die Breite des Rahmens fest.

Linie - Farbe

Legen Sie die Rahmenfarbe fest.

Hintergrund - Transparent

Legen Sie fest, ob der Hintergrund farblich hinterlegt werden soll.

Hintergrund - Farbe


Legen Sie die Hintergrundfarbe fest.

Für Farbeinstellung, siehe Seite 158.

3.17 Arbeiten im Entwurf-Fenster in Modus „Bearbeiten“

3.17.1 Menü mit rechter Maustaste aufrufen

Die Tabelle unten listet das Kontextmenü auf, das für jedes grafische Objekt angezeigt wird, um Bildschirme im Entwurf-Fenster zu bearbeiten (Platzieren von grafischen Objekten).

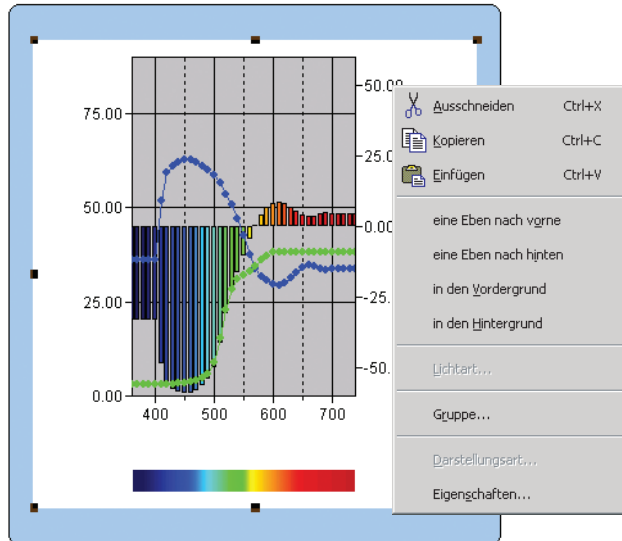


Menü zum Bearbeiten grafischer Objekte mit rechter Maustaste aufrufen

Menüpunkt	Funktion
Ausschneiden*	Schneidet das grafische Objekt aus.
Kopieren*	Kopiert das grafische Objekt.
Einfügen*	Fügt das grafische Objekt ein.
eine Eben nach vorne*	Holt das grafische Objekt nach vorne.
eine Eben nach hinten*	Schiebt das grafische Objekt nach hinten.
in den Vordergrund*	Holt das grafische Objekt in den Vordergrund.
in den Hintergrund*	Schiebt das grafische Objekt in den Hintergrund.
Lichtart	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Lichtart.
Gruppe	Zeigt eine Dialogbox für die Einstellung der Gruppe.
Darstellungsart	Zeigt die Dialogbox „Darstellungsart“. (Nur für Absolut-Grafik oder Farbdifferenz-Grafik)
Eigenschaften	Zeigt die Dialogbox „Eigenschaften“.

Die mit einem Sternchen versehenen Menüpunkte können unter *Bearbeiten* in der Menüleiste ausgewählt werden.

3.17.2 Einstellung der Lichtart

Sie können die Lichtart für die Absolut-Grafik ($L^*a^*b^*$, HunterLab), Farbdifferenzgrafik ($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$, $\Delta L \Delta a \Delta b$), 3D-Grafik ($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$) und das Pseudo Color-Objekt ändern. Sie können Daten auch anzeigen, indem Sie verschiedene Lichtarten für die Absolut-Grafik ($L^*a^*b^*$, HunterLab), Farbdifferenzgrafik ($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$, $\Delta L \Delta a \Delta b$) und 3D-Grafik ($\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$) verwenden.

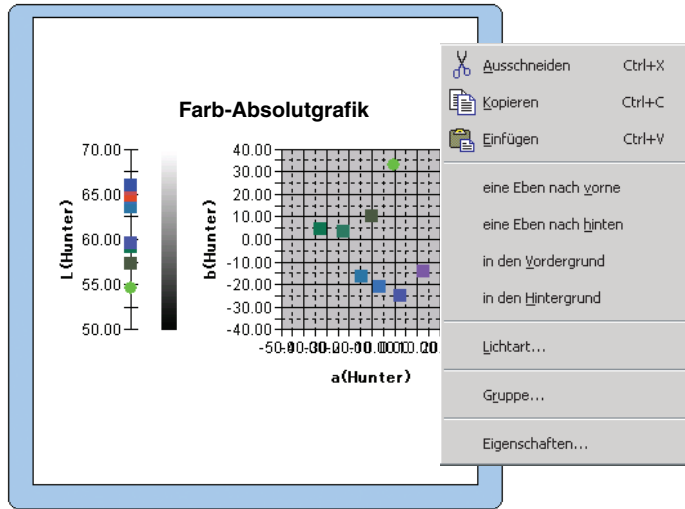


Lichtarten - Eine Lichtart

Wählen Sie die Einstellung Erste, Zweite oder Dritte als Lichtart.

Lichtarten - Mehrere Lichtarten


Legen Sie die Lichtart fest, die außer der ersten Lichtart verwendet werden soll.

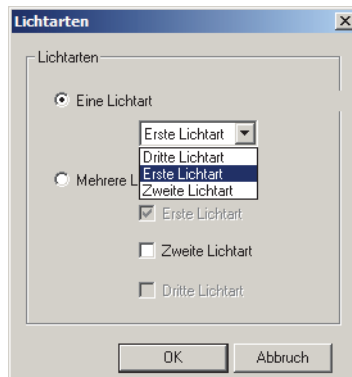


3.17.3 Gruppeneinstellung

Wenn die Anzahl der Reihen auf 2 oder mehr eingestellt ist, müssen die Gruppenmerkmale der angezeigten Daten festgelegt werden.

Wählen Sie für die Spektralkurve, Absolut-Grafik, Farbdifferenzgrafik, 3D-Grafik, Zwei-Achsen-Grafik, Trendgrafik oder Daten-Label entweder SCI oder SCE aus. Wählen Sie als Vorgabe-Glanzkomponente entweder 25 Grad, 45 Grad oder 75 Grad.

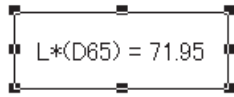
$$L*(D65) = 71.95$$

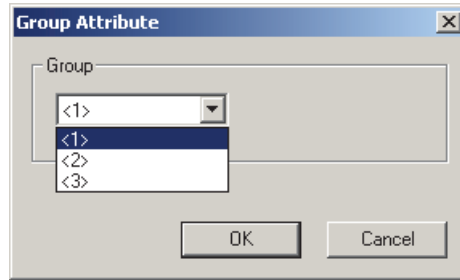

INDEX

Numerics

3D-Grafikobjekt D18, D254

A

Absolutgrafik D18, D230

Akustische Signale D159

Alle Daten - Bezug D111

Alle Daten - Probe D112

Änderung der Größe eines Grafischen
Objekts D125

Anfangstoleranz D88

Angepasst D90

Angezeigten Werten D7

Anpassen der Standard-Symbolleiste D13

Anwendungsbeschränkung D143

Anzeige D9

Arbeiten im Entwurf-Fenster in Modus
„Bearbeiten“ D305

Arbeiten im Fenster, wenn das Listenfenster
verborgen ist D129

Arbeitsbezug D86, D258

Arbeitsfenster D10

Audit Rückverfolgung D142, D144, D145

Ausschneiden eines Grafischen Objekts ... D126

Ausschneiden von Listendaten D115

Auswahl der Listendaten D115

Auswahl eines Grafischen Objekts D124

Auswahlwerkzeug D18

Auto Anpassung D90

Automatische Bezeichnung D63

Automatische Mittelwertbildung D62

Automatische Proben-
Mittelwertmessung D94, D99

Automatischer Bezug D83

Automatisches Sichern einschalten D161

B

Baumdiagramm D110

Bearbeiten Modus D156

Bearbeitung der Listendaten D115

Beenden Sie das SpectraMagic
NX-Programm D9

Bei Programmstart mit dem Messgerät
verbinden D139

Benutzerdatenbank D142

Benutzerformel hinzugefügt D53

Benutzerverwaltung D141

Beobachter D8, D37

Bewertung der Farbe D52

Bezug D67, D72

Bezug aus bestehenden Daten kopieren D82

Bezug Automatische
Mittelwertmessung D67, D73

Bezug Manuelle Mittelwertmessung D67

Bezug Messung D68

Bezug Mittelwertmessung D74

Bezug Remote Messung D67, D70

Bezug Verknüpfungseinstellung D118

Bezugsdaten D8, D67

Bezugsdaten von bestehenden Daten
kopieren D67

Bild D18, D281

Bildschirm Modus D156

C

ChromaMagic erstellte Datei D149

D

Darstellung von Bildern D8

Datei im SpectraMagic Ver. 3.3 Format
(.mdb) D149

Datei im SpectraMagic Ver. 3.6 Format
(.wsv) D148

Datei öffnen D148

Datei Sichern D135

Dateien Schützen D140

Dateiname D69

Dateipfad D160

Datenaustausch mit dem Messgerät D9

Dateneigenschaften D106

Dateninformation D69

Daten-Label D18, D284

Datenliste D8

Datenlistenobjekt D270

Datenverwaltung D9

Demo Modus D22, D139

Detail D136

Detailliert D28

Dezimalstellen D61

Dialogbox „Anpassen“ D14

Display Ansicht D17, D156

Download des User Index zum
Messgerät D180

Dritte.....	D306
Druck Ansicht.....	D17, D156
Drucken	D9, D130, D132
Drucken über die serielle Schnittstelle.....	D133
Druckvorschau.....	D132

E

Einfach.....	D28, D136
Einfügen der Listendaten.....	D116
Einfügen eines Grafischen Objekts	D126
Eingabe Farbmischer Werte	D79
Eingabe Spektralwerte.....	D77
Eingangsbildschirm	D27
Einschränkungen	D142
Einstellung Ansichten.....	D155
Einstellung der Lichtart	D306
Einstellung der Schnittstelle.....	D29, D31
Einstellung eines Anwenderkalibrierwerts für das Messgerät	D175
Einstellung Kalibrierintervall	D63
Einstellung Messung	D62
Einstellung Remote Messung	D202
Einstellung von Reihen.....	D57
Einstellungen für erweiterte Listen	D161
Eintragen des Bezugs durch Manuelle Dateneingabe.....	D77
Eintragung von Bezugsdaten mittels Durchführung einer Messung.....	D67
Ellipse	D238, D254
Ellipsoid.....	D258
E-Mail.....	D163
Entwurf-Fenster.....	D10, D17, D123, D126
Erste.....	D306
Erste, Zweite, Dritte Lichtart.....	D38
Erstellung einer neuen Datei	D147
Externe E/A	D8

F

Farbbewertung.....	D58
Farbdifferenzformel.....	D7
Farbdifferenzgrafik.....	D18, D238
Farbeinstellung	D158
Farbsystem.....	D7
Festlegung der Bezugsdaten	D83
Format der Farbmessdaten	D151
Format der Spektralreflexionsdaten	D150
Früheren Version	D58, D137
Fügen/Ziehen Stück.....	D66
Fusszeile	D131, D134

G

Ganz&Griesser4.....	D44, D45
Ganz&Griesser5.....	D44, D45
Geben Sie die Daten manuell ein.....	D9
Gerätespeicher Explorer.....	D19, D190
Gleichzeitiges Kopieren und Einfügen der Listendaten.....	D116
Grafische Darstellung	D8
Grafisches Objekt.....	D124
Gruppenattribute	D292
Gruppeneinstellung.....	D307
Gruppenmerkmale.....	D307

H

Hilfe	D8
Hinzufügen einer neuen Ansicht.....	D126
Histogramm.....	D271

I

Index	D7
Information zur Version.....	D27
Intervallmessung	D94, D98
ISO Brightness	D43

K

Kalibrierung	D9, D35
Kalibrierzeitanzeige	D36
Kommunikationseinstellung	D31
Konstante Farbort.....	D238, D240, D254, D256
Konstante Helligkeitsort	D238, D240, D254
Konstanten Farbton Ort.....	D256
Kopfzeile.....	D131
Kopieren der Listendaten	D115
Kopieren eines Grafischen Objekts	D126

L

Laden Sie die Bezugsdaten.....	D9
Laden von Bezugsdaten	D182
Laden von Bezugsdaten in das Messgerät.....	D182
Laden von Kalibrierungsdaten	D164
Laden von Kalibrierungsdaten in das Messgerät.....	D164
Laden von Konfigurationsdaten in das Messgerät.....	D167
Lichtart	D8, D37
Linie	D18, D303
Liniengrafik-Objekt	D18, D292
Liste.....	D111
Liste - Farbeinstellung	D156
Liste - Kategorienliste.....	D156

Liste der Messwerte.....	D18
Liste vergrößern.....	D122
Liste verkleinern.....	D122
Listen Format.....	D59, D92
Listen Merkmal	
D65.....	D49
Daten.....	D48
Einstellung von Listen Merkmal.....	D47
Index.....	D50
Messgerät.....	D48, D49
Spektral.....	D48
Spezial.....	D51
Listendaten	
Ausschneiden.....	D115
Auswählen.....	D115
Bearbeiten.....	D115
Einfügen.....	D116
Gleichzeitiges Kopieren und	
Einfügen.....	D116
Kopieren.....	D115
Löschen.....	D116
Sortieren.....	D116
Speicherung der Listendaten im	
Textformat.....	D117
Listenfenster.....	D10, D17, D110
Listengröße wiederherstellen.....	D122
Löschen der Listendaten.....	D116
Löschen einer Ansicht.....	D127
Löschen eines Grafischen Objekts.....	D126
Löschen von Ausreißern.....	D76, D102

M

Makro.....	D198
Makro ausführen.....	D201
Makro-Definition.....	D198
Manuelle Dateneingabe.....	D67
Manuelle Proben-	
Mittelwertmessung.....	D94, D100
Markierung.....	D283
Master Bezug	
.....	D87, D240, D256, D258, D282, D285
Master target.....	D290
Menüleiste.....	D10, D11
mes.....	D8, D135
Messen Sie die Bezugsdaten.....	D9
Messgerät Einstellung.....	D34
Messgerät-Kontrollfunktionen.....	D8
Messung.....	D9, D94
met.....	D136
Mittelwertdaten.....	D118
MRU.....	D201
mtp.....	D136

N

Nächstes.....	D154
Name/Typ der Ansicht ändern.....	D128
Navigation Starten.....	D154
Navigations-Fenster.....	D23
Nebeneinander.....	D153
Nullkalibrierung.....	D9, D35

O

Öffne Vorlage beim Start.....	D138
-------------------------------	------

P

PASS/FAIL-Beurteilung.....	D9
Passwort.....	D146
Positionsmarkierung.....	D109
Private Datenbank.....	D141
Probe Messen.....	D95
Probe Remote Messung.....	D94, D96
Probewert zum Upload.....	D106
Programmstart Optionen.....	D138
Pseudo Color-Objekt.....	D18, D289

R

Rechteck.....	D18, D304
---------------	-----------

S

Schwarzkörper-Ort.....	D248
Seiteneinstellung.....	D130, D131
Sicherheitsfunktionen.....	D141
Sichern.....	D9, D135
Sichern als Vorlage.....	D136
Sortieren der Listendaten.....	D116
Speichern der Listendaten im	
XML-Format.....	D117
Speicherung der Listendaten im	
Textformat.....	D117
Spektraldaten.....	D77
Spektralgrafik.....	D18, D221
Spezifizieren Sie die Bezugsdaten.....	D9
Stand Alone Konfiguration.....	D167
Standard.....	D28, D136
Standard Vorlage.....	D138
Standard-Symboleiste.....	D10, D13
Starten Sie die SpectraMagic	
NX-Software.....	D9
Statistikobjekt.....	D18, D300
Statistischer Wert.....	D112, D113
Status-Fenster.....	D10, D21, D22
Statusleiste.....	D10, D22
Stecken Sie das Spektralphotometer ab.....	D9

Stellen Sie die Toleranz ein..... D9
String-Label..... D18, D288

T

Tastaturkürzel D16
Textdaten-Datei D150
Tint D42, D43, D44, D45
Toleranz für jeden Bezug D89
Toleranzeinstellung D88
Toleranzen für Farbdifferenzen darstellt
(Würfel, Ellipsoid) D254
Trend-Grafik/Histogramm..... D18, D271
Trennen..... D33

U

Überlappend D153
Überspielen der Daten vom
Messgerät D67, D81
Überspielen der Probandaten vom
Messgerät D103
Überspielen Sie die Daten vom Messgerät... D9
Überspielen Sie die Proben-Daten..... D9
Unberechtigter Zugriff..... D145
UV Anpassung..... D39

V

Verbinden D29
Verbinden Sie das Spektralphotometer mit
einem PC D9
Verknüpfte Bezugsdaten D113
Verknüpfung eines Bilds mit den Daten ... D109
Verschieben eines Grafischen Objekts..... D125
Verzeichnisstruktur..... D137
Verzweigung - Farbeinstellung D155
Visuelle Beurteilung..... D93
Visuelle Bewertung D108
Vorgabe-Glanzkomponente..... D48
Vorheriges D154
Vorlage verwenden..... D137
Vorlagendatei D136, D137
Vorlagenfenster D20

W

Wählen Sie die Bezugsdaten aus den
Listeninhalten..... D9
Weisskalibrierung D9, D36
Werkzeugleiste D10
WI D41, D43, D44, D45
Willkommen bei SpectraMagic NX D28
Würfel..... D258

X

xy Farbtafel D246
xy Farbwertobjekt D18

Z

Zuordnung durch Bezug - Absolutwerte.... D112
Zuordnung durch Bezug - Bezug ** D113
Zusätzliche Dateninformation D69
Zusätzliche Dateninformationen D64
Zwei-Achsen-Grafik D18, D263
Zweite D306



KONICA MINOLTA