

SPECTROPHOTOMETER CM-M6

Manual de instrucciones



Lea antes de utilizar el instrumento.



KONICA MINOLTA



Nombres oficiales para aplicaciones y similares utilizados en el presente manual

(Leyenda utilizada en el texto)	(Nombre oficial)
Bluetooth	Bluetooth®

Marcas

- La marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas de The Bluetooth SIG, Inc. y se usan bajo licencia.
- Las marcas, símbolos y logotipos KONICA MINOLTA y SpectraMagic son marcas registradas de Konica Minolta, Inc.

■ Símbolos de seguridad

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual y en el producto para prevenir accidentes que pueden producirse por el uso incorrecto del instrumento.



Indica una instrucción respecto de una nota o advertencia de seguridad.
Lea la instrucción atentamente para asegurarse de usar el instrumento de manera correcta y segura.



Indica una instrucción respecto del riesgo de una descarga eléctrica.
Lea la instrucción atentamente para asegurarse de usar el instrumento de manera correcta y segura.



Indica una instrucción respecto del riesgo de incendio.
Lea la instrucción atentamente para asegurarse de usar el instrumento de manera correcta y segura.



Indica una acción prohibida.
Esta acción no debe realizarse nunca.



Indica una instrucción.
Esta instrucción debe seguirse estrictamente.



Indica una instrucción.
Asegúrese de desconectar el enchufe del tomacorriente.



Indica una acción prohibida.
Nunca desarme el instrumento.



Este símbolo indica corriente alterna (CA).



Este símbolo indica corriente continua (CC).



Este símbolo indica una protección de clase II contra descargas eléctricas.

■ Notas sobre este manual

- Queda terminantemente prohibido copiar o reproducir el contenido de este manual, ya sea total o parcialmente, sin el permiso de KONICA MINOLTA.
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- La última versión del manual de instrucciones puede descargarse de la siguiente URL:
http://www.konicaminolta.com/instruments/download/instruction_manual/index.html
- En la preparación de este manual, hemos hecho todo lo posible por garantizar la precisión de su contenido. No obstante, en caso de tener alguna duda o encontrar algún error, comuníquese con el **centro de servicio minorista autorizado de KONICA MINOLTA**.
- KONICA MINOLTA no aceptará responsabilidad alguna por las consecuencias que surjan del uso del instrumento.

Precauciones de seguridad

A fin de garantizar el uso adecuado de este instrumento, lea atentamente las siguientes indicaciones y sígala rigurosamente. Luego de haber leído este manual, consérvelo en un lugar seguro donde pueda consultarse en cualquier momento que surja una duda.

La última versión del manual de instrucciones puede descargarse de la siguiente URL:











http://www.konicaminolta.com/instruments/download/instruction_manual/



ADVERTENCIA

(El incumplimiento de las siguientes indicaciones puede ocasionar lesiones graves, o incluso, la muerte.)








	No use el instrumento en lugares donde haya gases inflamables o combustibles (gasolina, etc.). Si lo hace, puede causar un incendio.
	Asegúrese de apagar el instrumento en los lugares donde su uso esté prohibido, como aviones y hospitales. El uso del instrumento en dichos lugares puede afectar los equipos médicos y electrónicos y causar accidentes.
	Utilice siempre el adaptador de CA provisto como accesorio estándar o el adaptador de CA opcional (AC-A311) y conéctelo a un tomacorriente de CA 100-240 VCA (50/60 Hz) de voltaje y de frecuencia nominal. Si se utilizan adaptadores de CA que no sean los especificados por KONICA MINOLTA, o si el adaptador se conecta a un voltaje incorrecto, podrían producirse daños en el adaptador, incendios o descargas eléctricas. Para usar el instrumento fuera del área de compra, comuníquese con un centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA .
	Si el instrumento no se utilizará por un período prolongado, desconecte el enchufe del adaptador de CA del tomacorriente de CA. La suciedad o el agua acumuladas en las patas del enchufe del adaptador de CA deben limpiarse ya que podrían producir un incendio. Limpie la suciedad o el agua acumuladas en las patas del enchufe del adaptador de CA antes de usarlo.
	Introduzca el enchufe del adaptador de CA en el tomacorriente de forma completa y firme. Si no está bien enchufado puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
	No tuerza, enrolle o tire de los cables con fuerza. Tampoco rasgue ni coloque objetos pesados sobre los cables. Si lo hace, puede dañar el cable y producir un incendio o una descarga eléctrica.
	No desarme ni modifique el instrumento ni el adaptador de CA. Si lo hace, puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
	Tenga especial cuidado para que no se introduzcan líquidos ni objetos metálicos en el instrumento ni en el adaptador de CA. Si lo hace, puede producir una descarga eléctrica o un incendio. Si llegasen a ingresar líquidos u objetos metálicos en el instrumento, apáguelo de inmediato, desconecte el enchufe del adaptador de CA del tomacorriente de CA, (o quite la batería de iones de litio, en caso de estar usando alimentación a batería) y comuníquese con el centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA más cercano.
	No deseche la batería de iones de litio en el fuego, no provoque un cortocircuito, no caliente ni desarme la batería. Si lo hace, puede hacer que la batería de iones de litio sufra daños o pérdida de líquido, lo que podría dar como resultado lesiones o un incendio.
	En el caso de que una batería de iones de litio tenga pérdidas y el líquido entre en contacto con los ojos, no los frote. Lave sus ojos con agua y consulte a un médico de inmediato. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, enjuague con agua de inmediato. Deje de utilizar el instrumento si la batería de iones de litio pierde líquido.
	Cuando deseche la batería de iones de litio usada en este instrumento, use cinta o algún otro material para aislar eléctricamente los contactos. El contacto con otros metales puede hacer que la batería de iones de litio se sobrecaliente, se rompa o se incendie. Deseche la batería de iones de litio de forma adecuada conforme a las normas locales o recíclela.
	No opere el instrumento si está dañado o el adaptador de CA está dañado, o si produce humo u olores extraños. Si lo hace, puede causar un incendio. En ese caso, apague el instrumento de inmediato, desconecte el enchufe del adaptador de CA del tomacorriente de CA, (o quite la batería de iones de litio, en caso de estar usando alimentación a batería) y comuníquese con el centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA más cercano.

	No introduzca ni desconecte el enchufe del adaptador de CA con las manos mojadas. Si lo hace, puede producir una descarga eléctrica.
	No toque la batería de iones de litio con las manos mojadas. Si lo hace, puede producir una descarga eléctrica o el malfuncionamiento de la batería.
	Use el cargador provisto para cargar la batería de iones de litio. Si se utiliza otro cargador o las condiciones de carga son diferentes de las especificadas, la batería puede tener pérdidas de líquido, puede sobrecalentarse o incendiarse.
	Sostenga siempre el enchufe cuando desconecte el cable del tomacorriente. Si tira del cable de alimentación puede dañarlo y producir un incendio o una descarga eléctrica.
	No use, cargue ni almacene la batería de iones de litio en un lugar de alta temperatura. Si lo hace, las baterías pueden sobrecalentarse, incendiarse o romperse.
	No arroje ni someta la batería de iones de litio a impactos fuertes, como una caída desde un lugar de altura. Si la batería de iones de litio se deforma o si se rompe el sistema de protección incorporado, la batería podría recibir una corriente o voltaje anormal durante la carga, lo que haría que la batería se sobrecaliente, se rompa o se incendie.
	No pise la batería de iones de litio, no la perforo ni la golpee con un martillo. Si la batería de iones de litio se deforma o si se rompe el sistema de protección, la batería podría sobrecalentarse, romperse o incendiarse.
	En caso de percibirse un olor inusual, decoloración, deformación u otra anomalía no percibida anteriormente durante el uso, la carga o el almacenamiento, retire la batería de iones de litio del instrumento o del cargador y discontinúe su uso. Si continúa usando una batería de iones de litio en estas condiciones, puede hacer que la batería se sobrecaliente, se rompa o se incendie.
	Si la batería de iones de litio pierde líquido o emite un olor inusual, mantenga la batería alejada del fuego. La solución electrolítica de la batería puede incendiarse y causar roturas o un incendio.
	No mire la lámpara en forma directa. La lámpara es extremadamente brillante y emite rayos ultravioleta. Mirar directamente a la luz puede dañar sus ojos.



PRECAUCIÓN

(El incumplimiento de las siguientes indicaciones puede ocasionar lesiones o daños al instrumento u otra propiedad.)

	Cuando utilice el adaptador de CA, asegúrese de que el tomacorriente de CA esté ubicado cerca del instrumento y de que el enchufe del adaptador de CA pueda conectarse y desconectarse fácilmente del tomacorriente de CA.
	Al limpiar el instrumento, desenchufe el adaptador de CA del tomacorriente. Si no lo hace, puede producir una descarga eléctrica.
	No use otras baterías de iones de litio que no sean las especificadas para usar con el instrumento. Cuando introduzca una batería de iones de litio en el instrumento, asegúrese de hacerlo de forma correcta. Si la batería de iones de litio se daña o pierde líquido, pueden producirse incendios, lesiones o manchas a su alrededor.
	No use una batería de iones de litio mojada. Si lo hace, la batería puede romperse o sobrecalentarse, lo que podría dar como resultado lesiones o un incendio.
	No coloque el instrumento en una posición inestable o en una superficie inclinada. Si lo hace, el instrumento puede caerse o voltearse y producir lesiones. Cuando transporte el instrumento, tenga cuidado de no dejarlo caer.
	No use el instrumento si el puerto de medición (área de medición) de la muestra se encuentra en la línea de visualización. Si lo hace, pueden producirse lesiones en los ojos.
	Tenga cuidado de no pellizcarse con las áreas del instrumento que se abren y se cierran. Si lo hace, puede sufrir lesiones.

Introducción

El CM-M6 es un espectrofotómetro multiángulo, capaz de medir desde seis ángulos diferentes en una sola medición. Lea detenidamente este manual antes de comenzar a usar el instrumento.

Materiales de embalaje del producto

Asegúrese de conservar todos los materiales de embalaje utilizados para el envío del instrumento (caja de cartón, material para protección contra golpes, bolsas plásticas, etc.). Este instrumento es un instrumento de medición de precisión. Cuando transporte el instrumento a un local de servicio para mantenimiento o por otros motivos, asegúrese de usar los materiales de embalaje para reducir al mínimo los golpes o vibraciones. Si los materiales de embalaje se pierden o se dañan, comuníquese con un **centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA**.

■ Notas sobre el uso

Asegúrese de usar este instrumento correctamente. Si se usa este instrumento de formas distintas a las especificadas en este manual, puede existir riesgo de lesiones, descargas eléctricas, daños al instrumento u otros problemas.

Entorno de funcionamiento

- Este instrumento está clasificado como un producto de nivel 2 de contaminación (equipo para ser usado principalmente en fábricas, laboratorios, depósitos u otras instalaciones similares). Este instrumento debe usarse en entornos donde la exposición al polvo metálico o a la condensación no sean un problema.
- Este instrumento está clasificado como un producto de categoría I de sobrevoltaje (equipos para conectar a circuitos en los que se toman medidas para limitar el sobrevoltaje transitorio a un nivel adecuadamente bajo).
- Tome las precauciones necesarias para prevenir el ingreso de cuerpos extraños en el instrumento. Es muy peligroso usar el instrumento si se ha introducido agua o metales.
- Si se utiliza el instrumento bajo la luz directa del sol o cerca de un equipo de calefacción, la temperatura interna del instrumento puede elevarse por encima de la temperatura ambiente, lo que produciría una falla. No use el instrumento en esas áreas.
- Evite exponer el instrumento a la condensación y a los cambios bruscos de temperatura.
- No use el instrumento en lugares donde haya presencia de polvo, humo o gases químicos, ni en ambientes extremadamente húmedos.
- Este instrumento debe usarse en un entorno con una temperatura ambiente que varíe entre 0°C y 40°C, y una humedad relativa máxima del 85% para temperaturas de hasta 35°C, disminuyendo linealmente hasta una humedad relativa del 66% a 40°C sin condensación. Si utiliza el instrumento fuera de este intervalo, es probable que su rendimiento no sea satisfactorio.
- No use el instrumento a alturas superiores a 2000 m.
- No utilice el instrumento cerca de equipos que produzcan un fuerte campo magnético (como parlantes).
- Para asegurar el instrumento para su uso, verifique que el instrumento esté firmemente instalado y que no haya posibilidad de que se caiga. Si no lo hace, el instrumento, las personas o los objetos que se encuentren alrededor pueden sufrir daños o lesiones.
- Este instrumento consta de componentes electrónicos de precisión. Nunca desarme el instrumento.
- El adaptador de CA provisto como accesorio estándar (AC-A311) ha sido diseñado exclusivamente para uso en interiores. Se prohíbe su uso en exteriores.
- Utilice siempre el adaptador de CA provisto como accesorio estándar (AC-A311) y conéctelo a un tomacorriente de CA de 100-240 VCA (50/60 Hz). Utilice un suministro eléctrico de CA del voltaje de suministro nominal (dentro de $\pm 10\%$).

Equipo

- No someta el instrumento a impactos o vibraciones fuertes.
- No tire, doble o aplique fuerza excesiva en los cables conectados. Si lo hace, el cable puede romperse.
- No permita que el interior del puerto de medición de la muestra del instrumento se ensucie ni exponga el puerto a impactos. Asegúrese de colocar la tapa de calibración del blanco cuando el instrumento no esté en uso.
- Este instrumento y el adaptador de CA son productos Clase B de EMC. El uso del instrumento y del adaptador de CA en entornos hogareños puede causar radiointerferencia. En tal caso, los usuarios deberán tomar las medidas correspondientes.

- Cuando el instrumento se encuentra expuesto a una fuerte electricidad estática externa, es posible que la pantalla LCD quede en blanco o que el resultado de la medición no se muestre correctamente. También puede interrumpirse la comunicación con un dispositivo externo que se encuentre conectado al instrumento. En estos casos, apague el instrumento y vuelva a encenderlo. Si aparecen manchas negras en la pantalla LCD, espere hasta que desaparezcan solas.
- Cuando haya apagado el instrumento, espere varios segundos antes de volver a encenderlo.
- El instrumento debe estar conectado a una fuente de alimentación que tenga la menor cantidad de ruido posible.
- Cuando se produzca una falla o alguna anomalía, apague el instrumento de inmediato, desconecte el enchufe del adaptador de CA del tomacorriente y consulte “Solución de problemas” en la página 119.
- En caso de que el instrumento se rompa, no intente desarmarlo ni repararlo. Comuníquese con un **centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA**.

Batería de emergencia

- El instrumento utiliza una batería de respaldo incorporada para almacenar diferentes configuraciones en la memoria. La batería de respaldo completará su carga en aproximadamente siete días, sin importar si el interruptor de encendido del instrumento está en la posición ON u OFF, siempre que el instrumento reciba alimentación del adaptador de CA o de la batería de iones de litio. No deberá preocuparse por la sobrecarga de la batería de respaldo ya que no representa un peligro. Una vez que la batería tiene la carga completa, puede almacenar datos hasta durante un año. Sin embargo, es posible que al momento de la compra, la batería de emergencia no esté completamente cargada. La batería de emergencia se cargará a medida que se usa el instrumento.
- No intente reemplazar la batería de respaldo incorporada. La batería solo puede ser reemplazada por KONICA MINOLTA. Para reemplazar la batería de respaldo, comuníquese con un **centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA**.
- Se recomienda administrar los datos importantes usando el software SpectraMagic DX.

Placa de calibración del blanco

- Los datos de calibración para la placa de calibración del blanco se midieron a 23°C. Para lograr la máxima precisión al medir valores absolutos, la calibración y la medición deben realizarse a 23°C.
- Evite que la placa de calibración del blanco se raye o se ensucie.
- Cuando la placa de calibración del blanco no esté en uso, asegúrese de cerrar la tapa para que la placa no quede expuesta a la luz.
- Mantenga la tapa de calibración del blanco colocada en el instrumento y no permita que el instrumento se mueva. En caso de que se mueva, el instrumento podría separarse de la tapa de calibración del blanco y caerse, lo que podría dañar el instrumento.

Fuente de alimentación

- Asegúrese de que el instrumento esté apagado cuando no esté en uso.
- Este instrumento puede alimentarse con una batería de iones de litio (CM-A223, disponible como accesorio estándar u opcional) o puede alimentarse con el adaptador de CA que viene como accesorio estándar (AC-A311). Por ningún motivo use otro tipo de batería o adaptador de CA.
- Asegúrese de que el enchufe de salida del adaptador de CA no esté cortocircuitado. Si lo hace, puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- No conecte el adaptador de CA a un circuito eléctrico sobrecargado. Tampoco envuelva ni cubra el adaptador de CA con telas ni ningún otro tipo de material mientras esté en uso. Si lo hace, puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Cuando retire el adaptador de CA del instrumento, retire primero el cable del tomacorriente y luego quite el enchufe de salida.

Batería

- Use únicamente la batería de iones de litio estándar o la batería de iones de litio que viene como accesorio opcional (CM-A223). Por ningún motivo use otro tipo de baterías.
- La batería solo tiene un poco de carga al momento de la compra, por lo que deberá cargarla.
- La batería de iones de litio tarda aproximadamente 5 horas para cargarse por completo. No hay peligro de sobrecarga, por lo que no deberá preocuparse.

Introducción (cont.)

- La batería de iones de litio se descargará sola. Si se la deja sin carga durante un periodo largo, la batería quedará inutilizable por exceso de descarga. Cargue la batería al menos durante una hora, cada seis meses, usando el instrumento o un cargador de batería opcional.
- Después de haber usado la batería de iones de litio, no la deje sin carga.
- La carga debe realizarse a una temperatura entre 0°C y 40°C. Si la temperatura no está dentro de este intervalo, la carga no debe realizarse.
- Si la batería de iones de litio no se usará durante un periodo prolongado, retire la batería del instrumento y guárdela en un lugar donde no esté expuesta a altas temperaturas ni mucha humedad.

■ Notas sobre el almacenamiento

- Cuando el instrumento no esté en uso, debe almacenarse en el embalaje utilizado para su envío o en la caja rígida (opcional).
- Si se almacena el instrumento bajo la luz directa del sol o cerca de un equipo de calefacción, la temperatura interna del instrumento puede elevarse por encima de la temperatura ambiente, lo que produciría una falla. No almacene el instrumento en esas áreas.
- Este instrumento debe almacenarse a una temperatura entre -20°C y 45°C y a una humedad relativa del 85% o menor (a 35°C) y sin condensación. Si se almacena el instrumento en un ambiente con altas temperaturas y mucha humedad, su rendimiento no será satisfactorio. Se recomienda almacenar el instrumento y el agente secante a temperatura ambiente o similar.
- Asegúrese de que el instrumento no esté expuesto a la condensación cuando esté almacenado. Además, tenga la precaución de evitar los cambios bruscos de temperatura para prevenir la condensación cuando transporte el instrumento al lugar de almacenamiento.
- No almacene el instrumento en áreas donde haya presencia de polvo, humo o gases químicos. Si lo hace, puede producirse un deterioro en el funcionamiento o una falla.
- No deje el instrumento dentro de la cabina o el baúl de un vehículo. De lo contrario, la temperatura y/o la humedad pueden exceder el margen máximo de almacenamiento permitido en pleno verano o pleno invierno o causar fallas.
- La presencia de polvo dentro del puerto de medición de la muestra puede impedir que se realicen mediciones precisas. Cuando el instrumento no esté en uso, utilice la cubierta para prevenir el ingreso de polvo o elementos similares en el instrumento.
- La placa de calibración del blanco puede decolorarse si queda expuesta a la luz. Por consiguiente, cuando la placa de calibración no esté en uso, asegúrese de cerrar la tapa para que la placa no quede expuesta a la luz.
- Tenga cuidado de no pellizcarse con las áreas de la caja rígida (opcional) que se abren y se cierran. Si lo hace, puede sufrir lesiones.

■ Notas sobre la limpieza

- Cuando el instrumento esté sucio, límpielo con un paño suave y seco. Nunca use solventes orgánicos (benceno o disolvente) u otros químicos para limpiarlo.
- Si hay polvo o suciedad en el lente de la ventana receptora, utilice un secador de cabello para soplarlo. Nunca use solventes orgánicos (benceno o disolvente) u otros químicos para limpiarlo.
- Si la placa de calibración del blanco se ensucia, límpiela con un paño limpio, suave y seco. Si la suciedad es difícil de quitar, utilice un paño humedecido con una solución para limpieza de lentes disponible comercialmente. Enjuague la solución con un paño humedecido con agua y deje que la placa se seque antes de usarla.
- Si no puede eliminar la suciedad del instrumento usando el procedimiento que se indica arriba o si el instrumento se raya, póngase en contacto con un **centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA**.
- Si no puede eliminar la suciedad del instrumento o si el instrumento se raya, póngase en contacto con un **centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA**.

■ Notas sobre el transporte

- Cuando transporte el instrumento, asegúrese de usar los materiales de embalaje para reducir al mínimo los golpes o vibraciones.

- Cuando envíe el instrumento para reparación o mantenimiento, embale el instrumento y envíelo con todos los accesorios.

■ Mantenimiento e inspección

- Para mantener la precisión de las mediciones, el instrumento debe inspeccionarse una vez al año. Para obtener información acerca de la inspección, póngase en contacto con el **local de servicio autorizado de KONICA MINOLTA más cercano**.

■ Método de desecho

- Asegúrese de que el instrumento, todos los accesorios (incluidas las baterías usadas) y el material de embalaje se desechen o reciclen correctamente conforme a las normas y leyes locales.
- En los Estados Unidos y Canadá, puede reciclar sus baterías de iones de litio usando el programa Call2Recycle. Para obtener más información en los Estados Unidos, visite www.call2recycle.org y para Canadá, visite www.call2recycle.ca.



Índice

■ Símbolos de seguridad.....	ii
■ Notas sobre este manual	ii
Introducción.....	3
■ Notas sobre el uso	3
■ Notas sobre el almacenamiento	5
■ Notas sobre la limpieza	5
■ Notas sobre el transporte.....	5
■ Mantenimiento e inspección	6
■ Método de desecho	6
■ Convenciones.....	9
□ Versión de firmware del instrumento	9

Capítulo 1 Antes de utilizar el instrumento 10

Accesorios.....	11
■ Accesorios estándar.....	11
■ Accesorios opcionales.....	12
Diagrama del sistema	14
Nombres y funciones de las piezas.....	15
Manejo del instrumento	17
□ Colocación de la correa de muñeca.....	17
□ Colocación/Extracción de la batería	18
□ Conexión del Adaptador de CA.....	19
■ Tapa de calibración del blanco.....	20
□ Colocación/Extracción del instrumento	20
■ Tubo de calibración del cero	21
□ Colocación/Extracción del instrumento	21
□ Colocación/Extracción de la tapa de calibración del blanco del tubo de calibración del cero	22
■ Limpieza de las piezas	24
□ Tapa de calibración del blanco (accesorios estándar).....	24
□ Tubo de calibración del cero (accesorios estándar).....	24
□ ENCENDIDO/APAGADO	25
□ Idioma de visualización	26
■ Operación/Pantalla del instrumento	26
□ Pantalla de visualización (Pantalla LCD)	26
□ Íconos de la barra de estado	27
□ Teclas de control	28
■ Almacenamiento de datos.....	29

Capítulo 2 Medición 30

Flujo de la medición.....	31
Calibración	32
■ Calibración del cero	32
■ Calibración del blanco.....	34
Medición	36
■ Medición promedio.....	37
Medición (Diferencia de color)	38
■ Configuración del patrón	38
■ Verificación de diferencias de color	38
Evaluación pasa/falla de la diferencia de color ...	39
■ Evaluación pasa/falla basada en tolerancias... ..	39
□ Cambio de pantallas.....	41
■ Pantalla de Medición/Visualización de datos ...	42

Capítulo 3 Configuración del Entorno/ Otra configuración 44

■ Menús	45
Diferencia de color Operación de color patrón ...	47
■ Impresión	48
■ Editar nombre.....	49
■ Gestión de Datos del patrón	50
□ Eliminar Datos.....	50
□ Cambiar la posición de la lista.....	51
□ Proteger Datos	52
□ Eliminar todos los datos	53
■ Pasa/Falla.....	54
□ Configuración de la tolerancia	55
□ Configuración del nivel de advertencia	56
□ Configuración del Coeficiente paramétrico ...	57
Manejo de la muestra	58
■ Impresión	59
■ Editar nombre.....	60
■ Gestión de Datos de las muestras	61
□ Eliminar	61
□ Configuración de los datos de medición como patrón	62
□ Cambiar la referencia del patrón.....	63
□ Cambiar la posición de la lista.....	64
□ Eliminar todos los datos	65
Configuración de la Condición de medición	66
■ Configuración de la Condición de medición....	66

■ Configuración de las Opciones de medición ...	67
<input type="checkbox"/> Ángulo de medición	68
<input type="checkbox"/> Promedio automático (1 a 10)	69
<input type="checkbox"/> Promedio manual (1 a 10)	70
<input type="checkbox"/> Opción de promedio manual	71
<input type="checkbox"/> Detección de inclinación	71
■ Configuración de la Condición de pantalla.....	72
<input type="checkbox"/> Observador/Iluminante 1.....	73
<input type="checkbox"/> Observador/Iluminante 2.....	74
■ Configuración de la Pantalla de visualización ...	75
<input type="checkbox"/> Tipo de pantalla	76
<input type="checkbox"/> Espacio de color	77
<input type="checkbox"/> Ecuación	78
<input type="checkbox"/> Dirección	79
Configuración del sistema	80
■ Configuración predeterminada de los datos ...	80
<input type="checkbox"/> Configuración predeterminada de la tolerancia.....	81
<input type="checkbox"/> Configuración del nivel de advertencia.....	82
<input type="checkbox"/> Configuración del Coeficiente paramétrico ...	82
■ Configuración de calibración.....	84
<input type="checkbox"/> Mensajes de Intervalo de calibración	85
<input type="checkbox"/> Mensajes de Calibración anual	86
■ Configuración de las Opciones de medición del instrumento.....	87
<input type="checkbox"/> Tipo de usuario	88
<input type="checkbox"/> Configuración del idioma de visualización ...	89
<input type="checkbox"/> Configuración del formato de fecha.....	90
<input type="checkbox"/> Configuración del reloj	91
<input type="checkbox"/> Brillo de la pantalla.....	92
<input type="checkbox"/> Orientación de la pantalla.....	93
<input type="checkbox"/> Aviso sonoro	94
<input type="checkbox"/> Botón de medición	95
<input type="checkbox"/> Ahorro de energía	96
■ Visualización de la Información de diagnóstico.....	97
■ Visualización de la Información del instrumento.....	98

Capítulo 4 Otras funciones..... 100

Conexión a un Dispositivo externo	101
■ Conexión a una computadora personal	101
<input type="checkbox"/> Conexión vía Cable USB.....	102
<input type="checkbox"/> Conexión vía Bluetooth	103
○ Preparación del instrumento	104
• Conexión del Módulo Bluetooth	104
■ Configuración de la comunicación.....	105
<input type="checkbox"/> Host USB.....	105
○ Conexión del instrumento a una PC	107
■ Conexión a una impresora	108
<input type="checkbox"/> Conexión vía Cable USB.....	108
<input type="checkbox"/> Conexión vía Bluetooth	109
○ Preparación de la impresora	110
○ Preparación del instrumento	111
<input type="checkbox"/> Registro de una Dirección de Bluetooth... 111	
<input type="checkbox"/> Configuración del código PIN	112
<input type="checkbox"/> Impresión de datos	113
<input type="checkbox"/> Impresión automática	114

Capítulo 5 Solución de problemas ... 116

Lista de mensajes	117
Solución de problemas	119

Capítulo 6 Apéndice 120

Características principales.....	121
Dimensiones	122

■ Convenciones

Este manual describe cómo operar el CM-M6 de forma segura usando un procedimiento específico para realizar la medición.

• Visualización de las páginas

A continuación se explican los símbolos utilizados en este manual.

* Las páginas explicativas están organizadas de la siguiente manera. (El contenido de la ilustración explicativa diferirá de la página real.)

* Las capturas de pantalla de las pantallas que se usan en las explicaciones pueden incluir diferentes tipos de contenido y valores, y pueden tener una distribución diferente de la pantalla actual.

Procedimiento

Indica un procedimiento de funcionamiento.

Configuración

Describe intervalos y brinda explicaciones respecto de la configuración de la pantalla en cuestión.

Memo

Brinda información útil, explicaciones complementarias y detalles similares.

Notas

Proporciona información fundamental para la correcta operación del instrumento. Lea siempre esta información antes de operar el instrumento.

■ Mensajes de Calibración anual

A medida que se acerca el momento de la calibración periódica, el instrumento muestra un mensaje que dice "Se requiere una calibración del dispositivo programada regularmente. Comuníquese con el Centro de Servicio más cercano." al iniciar el equipo para recomendar una recalibración de mantenimiento anual. El mensaje de calibración anual puede desactivarse (APAGADO) desde el MENU.

Notas Aunque es posible ocultar el mensaje de calibración anual, se recomienda aceptar nuestro servicio de recalibración.

Memo Con la configuración inicial, la visualización del mensaje de calibración anual está configurado en "ENCENDIDO (ON) (Visualización)".

Procedimiento operativo Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. de calibración>.

- 1 Presione [MENU].**
Aparece la pantalla <Calibración anual>.

Configuración



- APAGADO : No se muestra el mensaje de calibración anual, incluso cuando la fecha de la siguiente calibración esté próxima.
- ENCENDIDO : Se muestra el mensaje de calibración anual cuando se acerca la siguiente fecha de calibración.

- 2 Use [◀] o [▶] para mover el cursor para seleccionar "ENCENDIDO" o "APAGADO".**

Memo Si el mensaje de notificación de calibración anual está activado, el mensaje de calibración anual se mostrará cuando se acerque la fecha especificada. La fecha de la siguiente calibración se especifica en la configuración inicial o durante el servicio de calibración (o mantenimiento) realizado por KONICA MINOLTA y no puede modificarse.

- 3 Presione la tecla [Confirmación].**
Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Configuración>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Configuración>.



3 Configuración del Entorno / Otra configuración

86

Pantalla de inicio

Indica la pantalla inicial desde donde se comienza a operar el instrumento.

Captura de pantalla

Indica el estado de la pantalla cuando se está ejecutando la operación descrita en el procedimiento de la izquierda.

□ Versión de firmware del instrumento

La versión del firmware del instrumento puede confirmarse en la pantalla <Inf. del instrumento>. Para conocer los detalles, consulte la página 98 "Visualización de la Información del instrumento" de este manual.

Capítulo 1

Antes de utilizar el instrumento

Accesorios.....	11
Accesorios estándar	11
Accesorios opcionales	12
Diagrama del sistema	14
Nombres y funciones de las piezas	15
Manejo del instrumento.....	17
Tapa de calibración del blanco	20
Tubo de calibración del cero.....	21
Limpieza de las piezas.....	24
Operación/Pantalla del instrumento.....	26
Almacenamiento de datos	29

Accesorios

El instrumento cuenta con accesorios estándar y accesorios opcionales.

Memo La apariencia de algunos productos puede diferir de la que se muestra.
* No disponible en todas las áreas.

■ Accesorios estándar

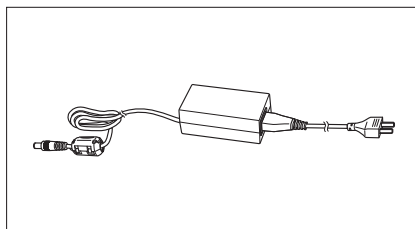
Adaptador de CA AC-A311*

Se utiliza para suministrar electricidad desde el tomacorriente de CA hasta el instrumento.

Entrada: 100 a 240 V \sim 50/60 Hz 31 a 43 VA 0,31 a 0,18 A


Salida: 11 V \square 1,5 A

Diseño del enchufe: \oplus \ominus \ominus Negativo al centro



Batería de iones de litio CM-A223*

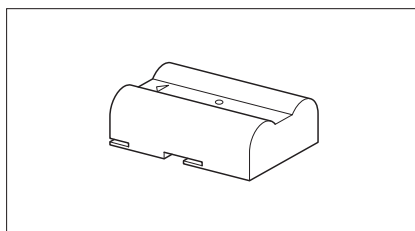
- Esta batería de iones de litio está específicamente diseñada para utilizarse con el instrumento.
- Inserte la batería en el instrumento y conecte el instrumento al adaptador de CA para cargarla.
- La batería también puede cargarse por separado usando un cargador que se vende aparte.



Tapa de calibración del blanco CM-A226


Se utiliza para realizar la calibración. El equipo incluye la placa de calibración del blanco, el orificio de calibración del cero y una placa de calibración del brillo.

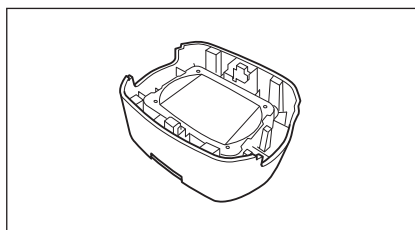También se incluye un CD de datos con datos de calibración de la placa de calibración y el software para escribir los valores de calibración.



Correa de muñeca CM-A220

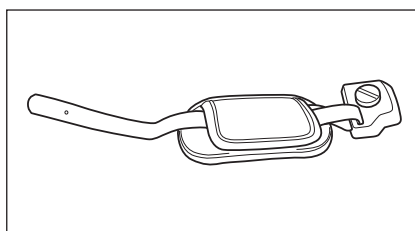
Se utiliza para mantener firme el instrumento durante las mediciones.



Cable USB (2 m) IF-A36


Se utiliza para conectar el instrumento a una computadora personal (PC).

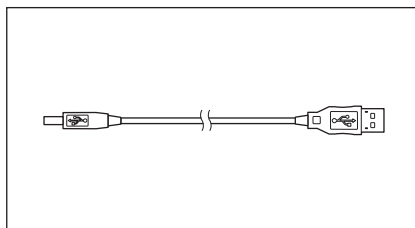Mientras el instrumento esté conectado a la PC, no se suministrará alimentación a través del cable.




Tubo de calibración del cero CM-A222

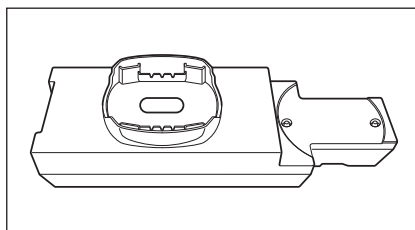
Se utiliza para realizar la calibración del cero.

**■ Accesorios opcionales****Caja rígida CM-A221**

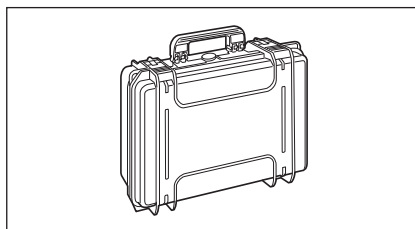
Se utiliza para transportar manualmente el instrumento y sus accesorios.

**Batería de iones de litio (de repuesto) CM-A223***

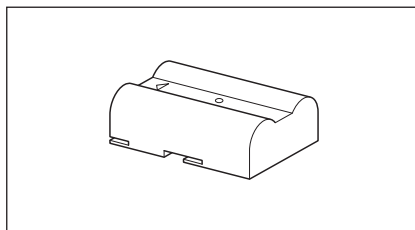
Esta batería es el reemplazo para la batería estándar de iones de litio.

**Módulo Bluetooth CM-A219***

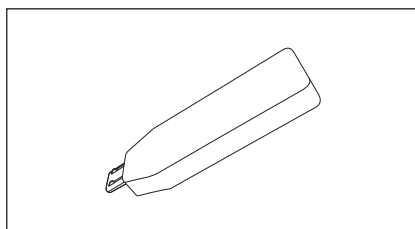Se utiliza para establecer la comunicación inalámbrica y transferir datos entre el instrumento y una PC o una impresora.


**Conjunto de cables para módulo Bluetooth CM-A225**

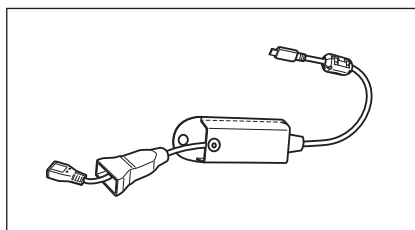Se utiliza para conectar el instrumento al módulo Bluetooth. El conjunto de cables se coloca en la correa de muñeca para su uso.

**Software de datos de color SpectraMagic DX**

Se utiliza para controlar el instrumento y administrar los datos desde una PC.

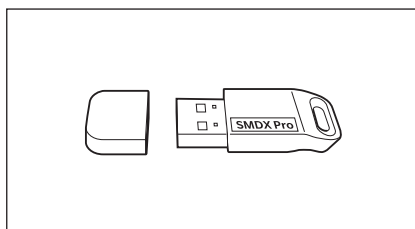
Memo Este software puede suministrarse en una memoria USB o puede descargarse de la Web.



Cargador de baterías CM-A227*

Se utiliza como cargador dedicado para cargar la batería de iones de litio.

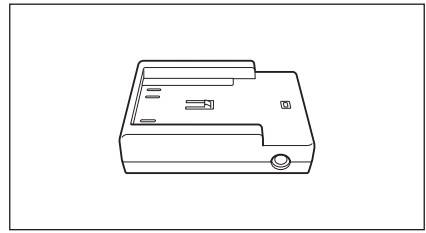El cargador de la batería debe estar conectado al adaptador de CA (AC-A311) suministrado con el instrumento para ser utilizado.



Placas de color (blanco, negro y otros 12 colores)

Se usan para realizar un diagnóstico simple del desempeño de medición del instrumento (errores instrumentales y repetibilidad).



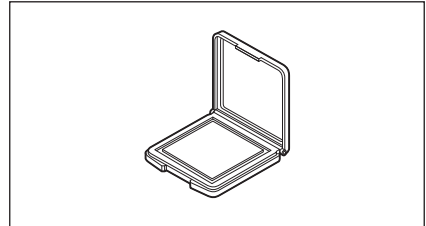
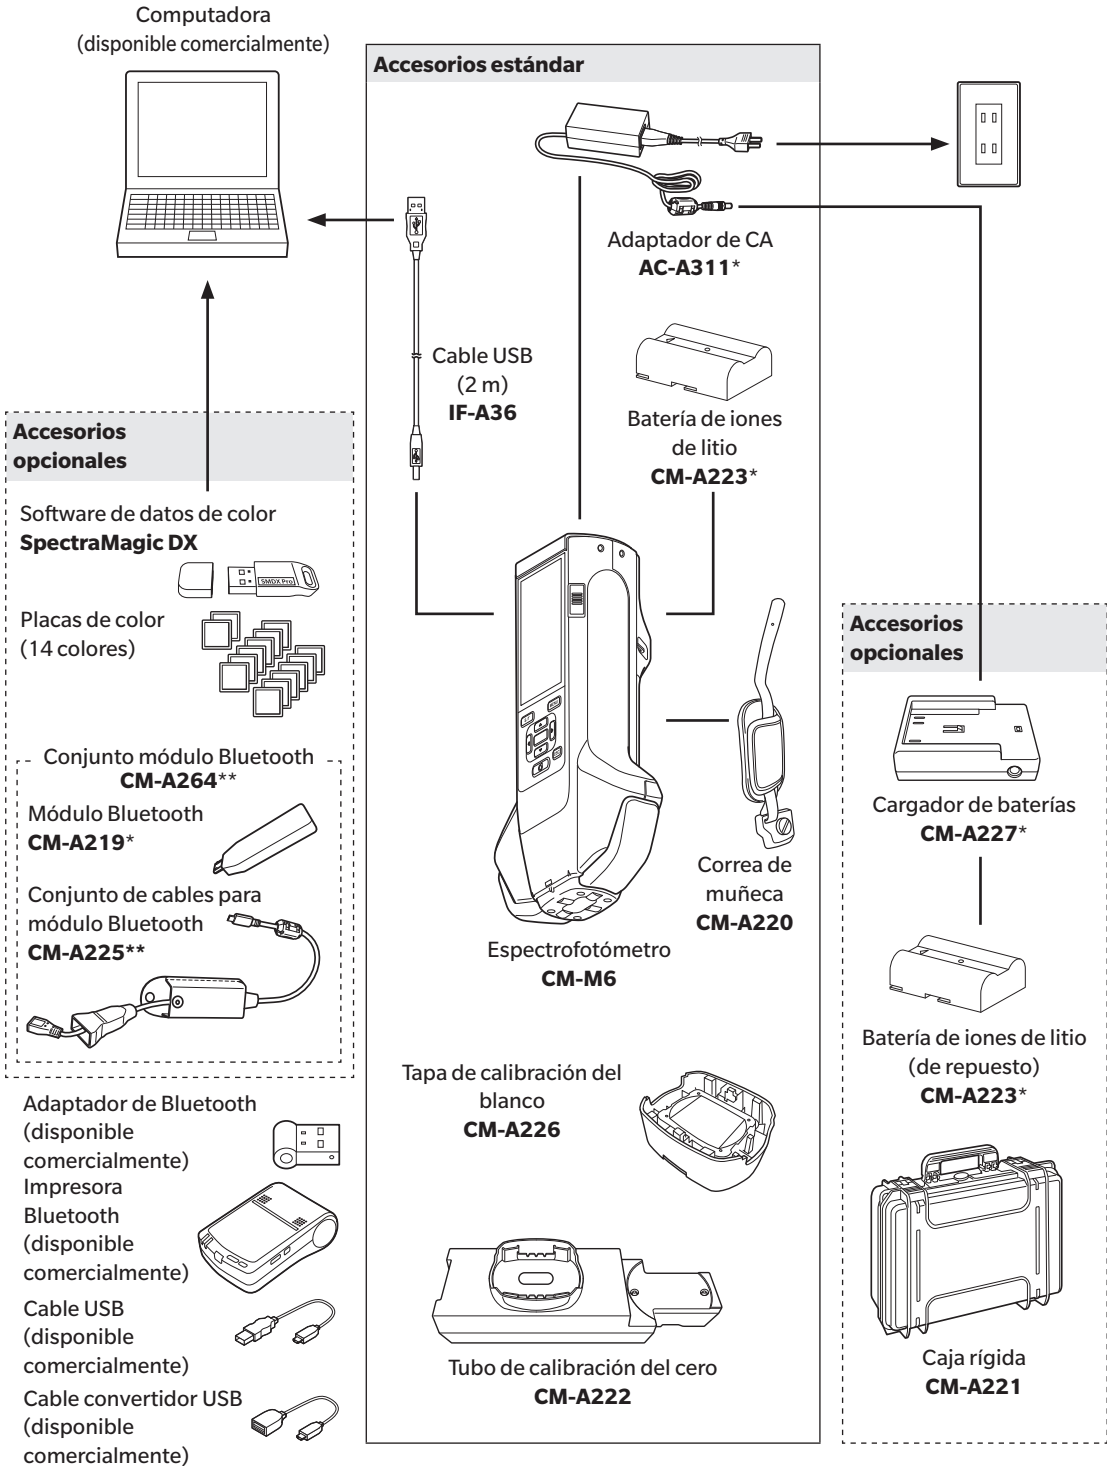


Diagrama del sistema

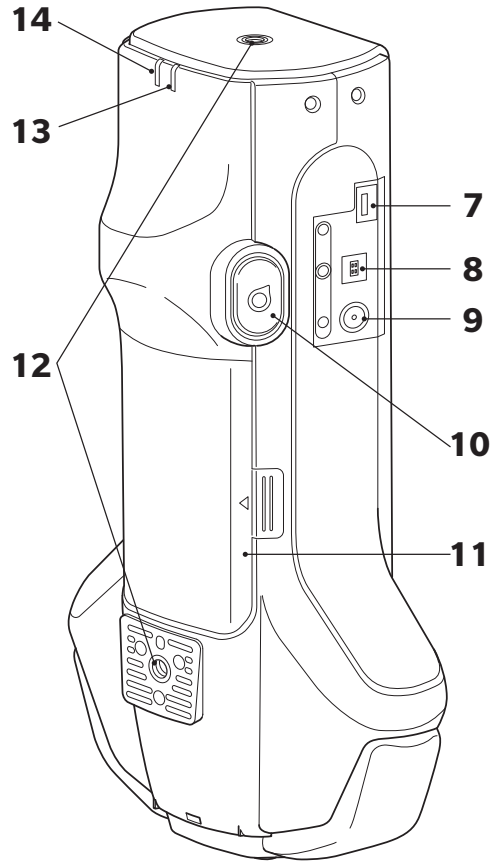

* No disponible en todas las áreas.
 ** El número de modelo varía según la zona.

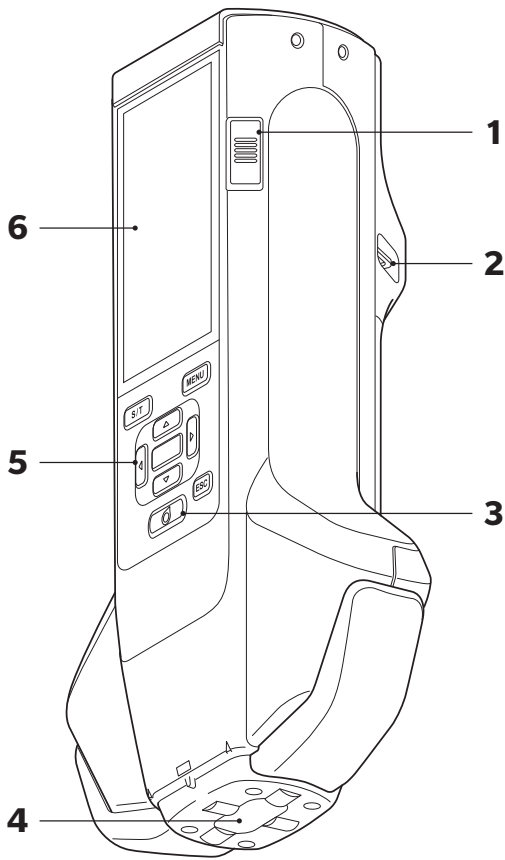Nombres y funciones de las piezas




- 1 Interruptor** Se utiliza para encender y apagar el instrumento. Al deslizar el interruptor, el instrumento se ENCIENDE o se APAGA.
- 2 Orificio para colocar la correa de muñeca** Se utiliza para colocar la correa de muñeca.
- 3 Tecla de medición** Se presiona para calibrar o medir. La medición también puede realizarse presionando el botón de medición (10).
- 4 Puerto de medición de la muestra** Esta es la abertura para medir muestras.
- 5 Panel de control** Las teclas se utilizan para cambiar de pantalla y seleccionar, configurar o guardar configuraciones. Para conocer más detalles, consulte la página 28 "Teclas de control".
- 6 Pantalla LCD** Muestra configuraciones, resultados de mediciones, mensajes, etc.
- 7 Terminal de conexión USB (Micro-AB)** Se utiliza para conectar el instrumento a una impresora vía USB o para conectar el instrumento al módulo Bluetooth (CM-A219) usando el conjunto de cables para el módulo Bluetooth (CM-A225).
Notas Solo el módulo Bluetooth (opcional) o la impresora (opcional) pueden conectarse al conector MicroUSB del instrumento. No puede conectarse ningún otro dispositivo. Si lo hace, pueden producirse fallas en el funcionamiento. Use los cables dedicados (opcional) para conectar cada dispositivo.
- 8 Terminal de conexión USB (Tipo B)** Se utiliza para conectar el instrumento a una PC cuando se utiliza el cable USB (IF-A36) suministrado.
Memo Mientras el instrumento esté conectado a la PC, no se suministrará alimentación a través del cable.
- 9 Enchufe para el adaptador de CA** Se utiliza para conectar el enchufe del adaptador de CA cuando se utiliza el adaptador de CA (AC-A311) suministrado.
- 10 Botón de medición** Se presiona para calibrar o medir. La medición puede realizarse presionando la tecla de medición o el botón de medición, según la orientación del instrumento con respecto a la muestra al momento de realizar la medición.
Memo El usuario puede deshabilitar el botón de medición. Para obtener indicaciones sobre cómo configurarlo, consulte la página 95 "Botón de medición".
- 11 Cubierta del compartimiento de la batería** Abra la cubierta para reemplazar la batería.
- 12 Orificios para tornillos de seguridad (M6)** Se utilizan para montar y asegurar el instrumento sobre un plano inclinado u otros componentes.
Memo Cuando asegure el instrumento sobre un plano inclinado u otro componente, le recomendamos hacerlo al menos en dos lugares. Si lo asegura solo en un lugar, el instrumento puede caerse y dañarse.
- 13 Lámpara listo para medir (azul)** Muestra el estado listo para medición una vez completada la carga del circuito de emisión.
- 14 Lámpara del cargador (anaranjado)** Luces durante la carga.

Manejo del instrumento


□ Colocación de la correa de muñeca

Notas No cargue la correa de muñeca, como por ejemplo balanceando el instrumento o moviéndolo por la correa. Si lo hace, la correa puede soltarse, el instrumento puede caer y dañarse.

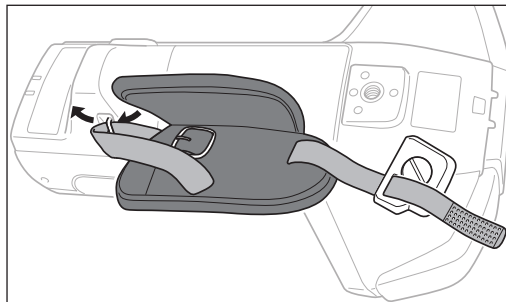
- 1 Pase un extremo de la correa de muñeca a través del orificio para colocar la correa de muñeca.



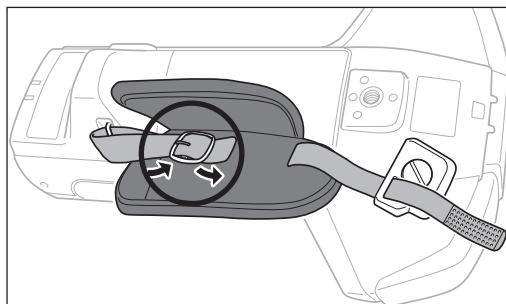- 2 Pase la correa por la hebilla y asegúrela.




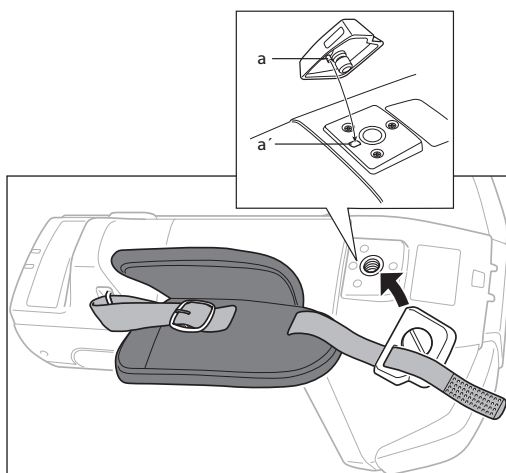- 3 Para prevenir la rotación, inserte la parte que sobresale (a) en el orificio (a') y coloque la traba de la correa de muñeca en el orificio para los tornillos de montaje.



- 4 Ajuste la longitud de la correa de muñeca.

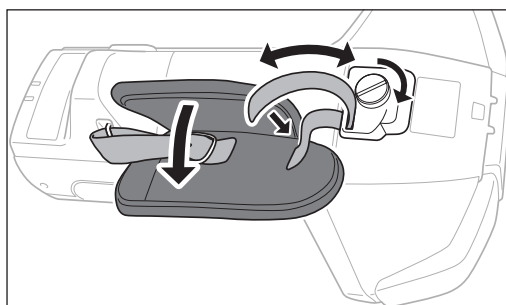- 5 Cubra la correa.



□ Colocación/Extracción de la batería

Este instrumento utiliza una batería de iones de litio dedicada (CM-A234) como batería. Use la batería según la necesite para la aplicación.

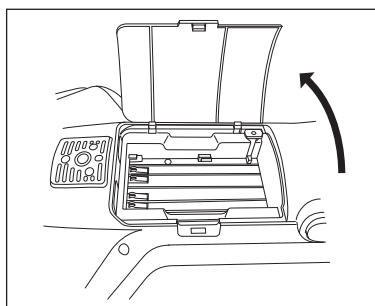
⚠ PRECAUCIÓN

- Si el instrumento no se usará durante más de dos semana, quítele la batería. Si deja la batería dentro del instrumento durante periodos prolongados, la batería puede perder líquido y dañar el instrumento.
- No use ninguna otra batería que no sea la batería de iones de litio dedicada. Si lo hace, las baterías pueden romperse o puede acortarse su vida útil.
- No toque ni provoque un cortocircuito con los terminales del compartimiento de la batería. Si lo hace, puede dañar el instrumento.



Colocación de la batería

1 Apague el instrumento.


2 Abra la cubierta del compartimiento de la batería que se encuentra en la parte posterior del instrumento.



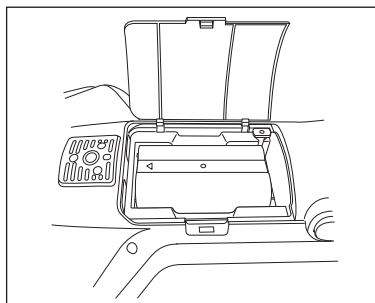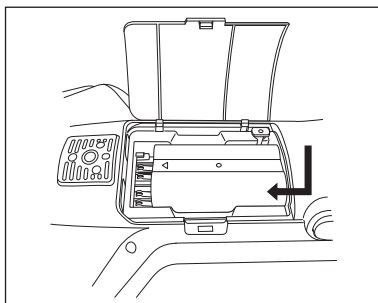3 Mantenga presionada la batería de iones de litio y deslícela hasta que escuche un "clic".




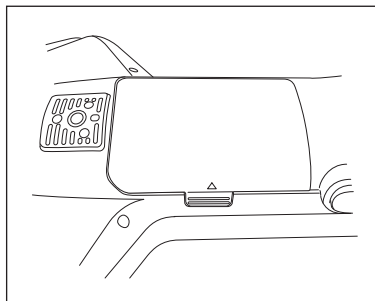4 Deslice la cubierta del compartimiento de la batería para cerrarlo.



Extracción de la batería

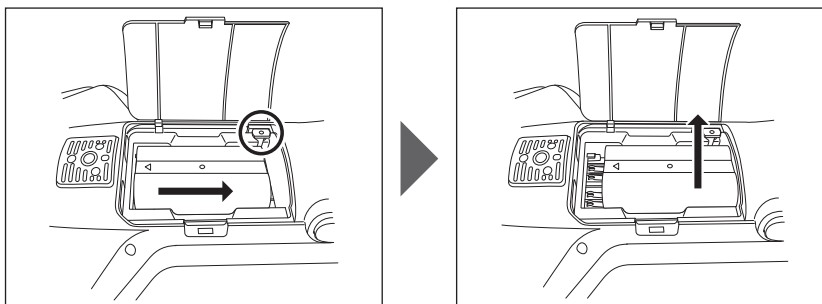- 1 Apague el instrumento.
- 2 Abra la cubierta del compartimiento de la batería que se encuentra en la parte posterior del instrumento.
- 3 Mientras presiona la parte sobresaliente marcada en el diagrama, deslice la batería en la dirección que indica la flecha.



- 4 Levante la batería y retírela.

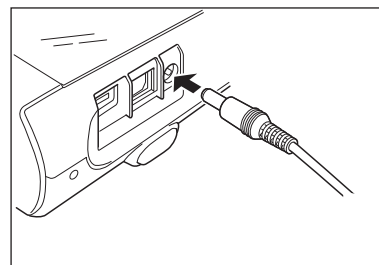
☐ Conexión del Adaptador de CA

⚠ PRECAUCIÓN

- Para suministrar CA al instrumento, utilice siempre el adaptador de CA (AC-A311) provisto con el instrumento.
- Antes de conectar o desconectar el enchufe hembra o macho del adaptador de CA, asegúrese de que el instrumento esté apagado.
- Introduzca el enchufe de salida del adaptador de CA o el cable USB en el tomacorriente de forma completa y firme.

Procedimiento operativo

- 1 Apague el instrumento.
- 2 Conecte el enchufe de salida del conector del adaptador de CA al enchufe de entrada del adaptador de CA.
- 3 Conecte el enchufe de alimentación del adaptador de CA a un tomacorriente de 100 VCA (50/60 Hz).




■ Tapa de calibración del blanco


La tapa de calibración del blanco se coloca en el instrumento cuando se realiza la calibración del blanco.

- Notas**
- Asegúrese de que la tapa de calibración del blanco que se esté usando incluya el mismo número de serie que el del instrumento que se está usando.
 - Cuando la tapa de calibración del blanco no esté en uso, mantenga la placa de calibración del blanco alejada de la luz externa y del polvo colocando la tapa hacia abajo.
 - Cuando el instrumento no esté en uso, asegúrese de colocar la tapa de calibración del blanco antes de almacenarlo para prevenir el ingreso de polvo o similar en el puerto de medición de la muestra.

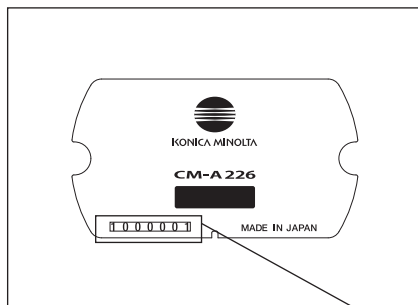Placa del nombre de la tapa de calibración del blanco



Placa del nombre del instrumento

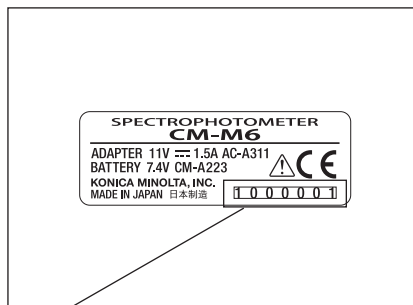


N. de serie

□ Colocación/Extracción del instrumento

Colocación de la tapa de calibración del blanco


- 1 Sostenga el instrumento con firmeza.
- 2 Alinee las ranuras sobre la circunferencia externa de la tapa de calibración del blanco, tal como se muestra en el diagrama, y presione la tapa de calibración del blanco hasta que escuche "clic" y se cubra el puerto de medición de la muestra del instrumento.

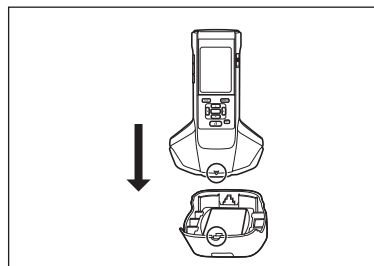- Notas** Mantenga la tapa de calibración del blanco colocada en el instrumento y no permita que el instrumento se mueva. En caso de que se mueva, el instrumento podría separarse de la tapa de calibración del blanco y caerse, lo que podría dañar el instrumento.




Extracción de la tapa de calibración del blanco

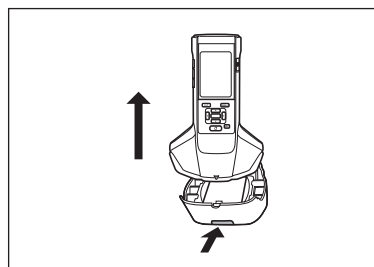- 1 Mientras mantiene presionado el botón de liberación de la tapa de calibración del blanco, levante el instrumento para retirarlo de la tapa de calibración del blanco.



■ Tubo de calibración del cero

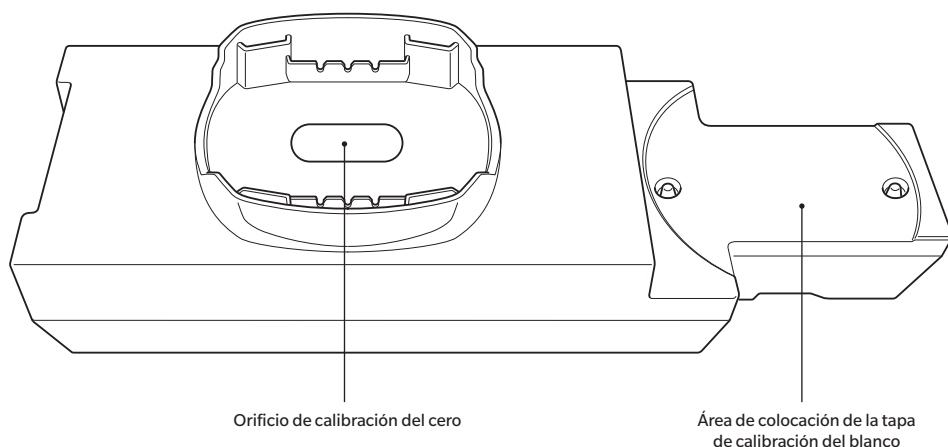El tubo de calibración del cero se utiliza para realizar la calibración del cero.




□ Colocación/Extracción del instrumento

Colocación del tubo de calibración del cero


- 1 **Sostenga el instrumento con firmeza.**
- 2 **Alinee el puerto de medición de la muestra del instrumento con el orificio del tubo de calibración del cero y coloque el instrumento en el tubo de calibración del cero, para evitar el movimiento en cualquier dirección.**

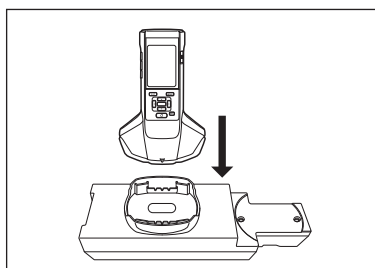Notas No asegure el tubo de calibración del cero en el instrumento.



Extracción del tubo de calibración del cero

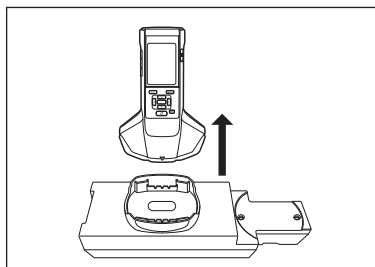- 1 **Levante el instrumento para retirarlo del tubo de calibración del cero.**





□ Colocación/Extracción de la tapa de calibración del blanco del tubo de calibración del cero


La tapa de calibración del blanco puede colocarse en el tubo de calibración del cero y usarse como un conjunto.

Colocación de la tapa de calibración del blanco

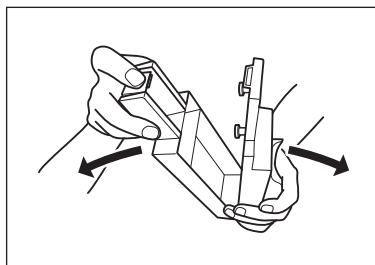
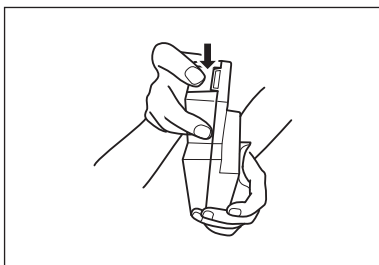
- 1 Abra el tubo de calibración del cero tal como se muestra en el diagrama.



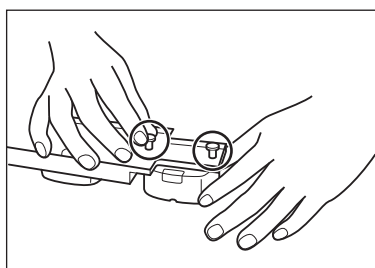- 2 Coloque la tapa de calibración del blanco de forma que la placa de calibración del blanco quede mirando hacia abajo, alinee los orificios para los tornillos para montar la tapa de calibración del blanco (dos lugares) con los orificios de los tornillos para montar el tubo de calibración del cero (dos lugares) y ajuste los tornillos.



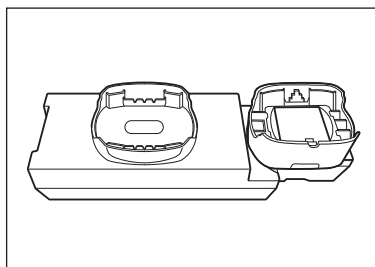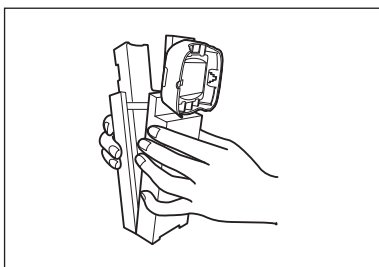
- 3 Vuelva a montar el tubo de calibración del cero.




Notas Cuando la caja de calibración del cero y la placa de calibración del blanco no estén en uso, manténgalas alejada de la luz externa y del polvo.

Extracción de la tapa de calibración del blanco

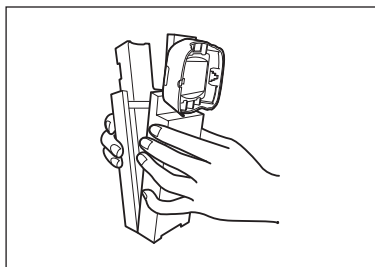
1 Abra el tubo de calibración del cero.



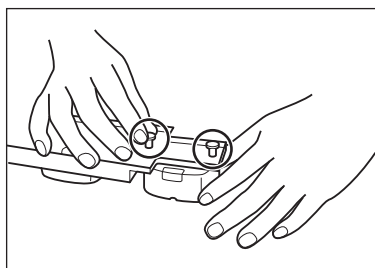2 Quite los tornillos mientras mantiene la tapa de calibración del blanco en su lugar en el tubo de calibración del cero.



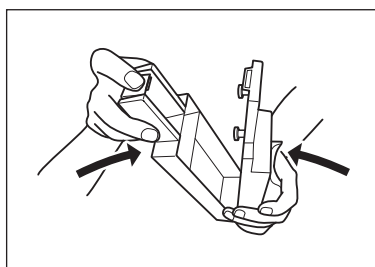3 Vuelva a montar el tubo de calibración del cero.




■ Limpieza de las piezas

Esta sección explica cómo limpiar la placa de calibración del blanco y el tubo de calibración cero.

□ Tapa de calibración del blanco (accesorios estándar)

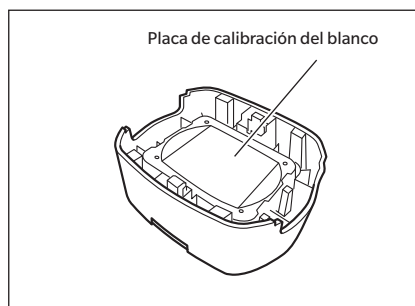- Cuando la placa de calibración del blanco se ensucie, límpiela cuidadosamente con un paño suave y seco. Si la suciedad es difícil de quitar, utilice un trapo humedecido en una solución para limpieza de lentes disponible comercialmente. Luego, quite la solución con un trapo humedecido en agua y deje secar la placa.
- Cuando se ensucien otras piezas que no sean la placa de calibración del blanco, límpielas suavemente con un paño humedecido con agua o agua jabonosa. Nunca utilice disolventes tales como diluyentes o benceno.



Notas Tenga cuidado de no rayar la placa de calibración del blanco y evite que se ensucie. Cuando no esté en uso, asegúrese de que la placa de calibración del blanco quede mirando hacia abajo para evitar que quede expuesta a la luz, y almacénela en la caja rígida (opcional) o tome otras precauciones.

□ Tubo de calibración del cero (accesorios estándar)

- Para eliminar el polvo que se acumula dentro del tubo de calibración del cero, abra el tubo de calibración del cero y elimine el polvo soprándolo con un secador de cabello o similar. Si accidentalmente toca con las manos o los dedos la superficie interna, limpie las huellas digitales u otras marcas con cuidado utilizando un paño suave y seco.
- Si la suciedad es difícil de quitar, utilice un paño humedecido con una solución para limpieza de lentes disponible comercialmente. Enjuague la solución con un paño humedecido con agua y deje que el tubo de calibración del cero se seque antes de usarlo.
- Si la raya o la mancha no pueden quitarse, reemplace el tubo de calibración cero.

Notas Tenga cuidado de no rayar el interior del tubo de calibración del cero.

☐ ENCENDIDO/APAGADO


Procedimiento operativo

Encendido

1 Deslice el interruptor hacia el lado del “|”.

El instrumento se encenderá.

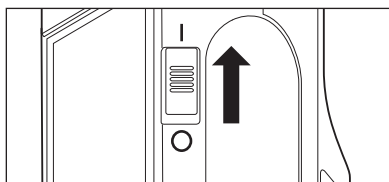- Notas**
- Cuando encienda el instrumento por primera vez luego de la compra, se mostrará la pantalla de configuración del idioma, seguida por la pantalla de configuración de fecha y hora. Establezca la configuración según las páginas 89 y 91.




Procedimiento operativo

Apagado

1 Deslice el interruptor hacia el lado del “○”.

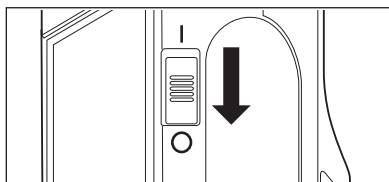- Memo** Cuando el instrumento reciba alimentación de la batería, entrará en modo de suspensión después de 5 minutos de inactividad, si el instrumento no se está comunicando con la PC. Para reactivar el instrumento, presione cualquier tecla.



□ Idioma de visualización

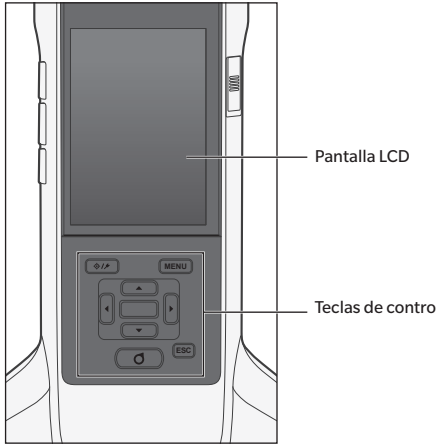
Cuando encienda el instrumento por primera vez luego de la compra, se mostrará la pantalla de configuración del idioma. Seleccione el idioma.

Se puede seleccionar el idioma de la pantalla entre once (11) idiomas, incluido el español. Para conocer más detalles, consulte la página 89 "Configuración del idioma de visualización".

Memo La pantalla de selección del idioma también puede mostrarse encendiendo el instrumento y manteniendo presionado [MENU].

■ Operación/Pantalla del instrumento

La parte anterior del instrumento contiene la pantalla LCD, donde el instrumento muestra los resultados de las mediciones y los mensajes, y las teclas de control, que se utilizan para establecer las opciones de medición y cambiar de pantalla.



□ Pantalla de visualización (Pantalla LCD)

La pantalla LCD muestra la configuración de las mediciones, los resultados de las mediciones y los mensajes. También indica el estado del instrumento mediante iconos.


A continuación se muestra el diseño de pantalla básico.









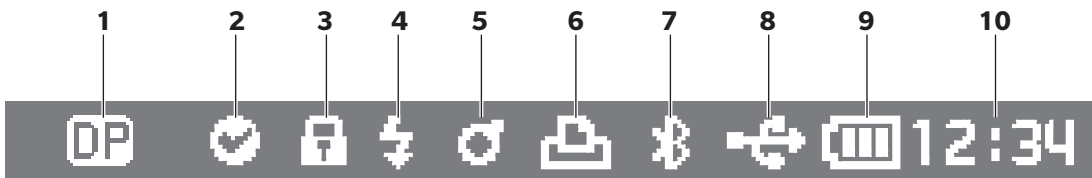













Diagrama de la pantalla LCD con anotaciones explicativas de los elementos de la interfaz:

- Barra de estado
- Patrón/Muestra: Muestra 0002 TARGET-2
- Número y nombre de los datos: 0007 S-1
- Resultado de pasa/falla: X
- Observador/Illuminante 1: 10/D65
- Observador/Illuminante 2: Ninguno
- Área de visualización del valor/gráfico: 0.68
- Indica los valores que han excedido la tolerancia (Muestra): Se indican con fondo gris los valores de 25° y 45°.
- Fecha/hora de la medición: 2016/08/23 16:28:14
- Referencia del patrón (Muestra): 0002 TARGET-2
- Tipo de visualización de la pantalla que se muestra actualmente: Se muestra un gráfico de barras.

	CMC	ΔL^*	ΔC^*	ΔH^*
-15°	5.43	-5.19	2.22	-1.56
15°	10.65	-12.91	3.63	-1.49
25°	14.75	-19.52	3.79	-1.91
45°	16.54	-21.90	4.65	-0.30
75°	15.99	-21.45	4.20	-0.27
110°	15.01	-19.86	3.98	-0.19


□ Íconos de la barra de estado



	Pantalla	Descripción (Estado)	Significado
1	 / 	Dirección	Double Path (direcciones dobles) / Single Path (izquierda)
2	 /  / Ninguno	Resultado del diagnóstico del equipo	Pasa/Advertencia/Sin diagnóstico
3	 / Ninguno	Proteger datos del patrón	Se permite/prohíbe realizar cambios o eliminar los datos del patrón
4	 / 	Estado del flash	Flash listo/Luz insuficiente
5	 /  / 	Calibrando	Puede realizarse la medición/ Puede realizarse la medición (calibración recomendada)/ No puede realizarse la medición (calibración obligatoria)
6	 / Ninguno	Impresión automática	Impresión automática ENCENDIDO/ APAGADO
7	 / Ninguno	Estado del Bluetooth	Bluetooth conectado/no conectado
8	 /  / Ninguno	Estado del USB	USB conectado (comunicando)/ USB conectado (comunicación posible)/ USB no conectado
9	 /  /  /  /  /  / 	Estado carga/alimentación	Estado de alimentación Capacidad de la batería (Completa/OK/Baja/Vacia)/ Cargando/Alimentación externa
10		Hora actual	Hora : Minuto

□ Teclas de control

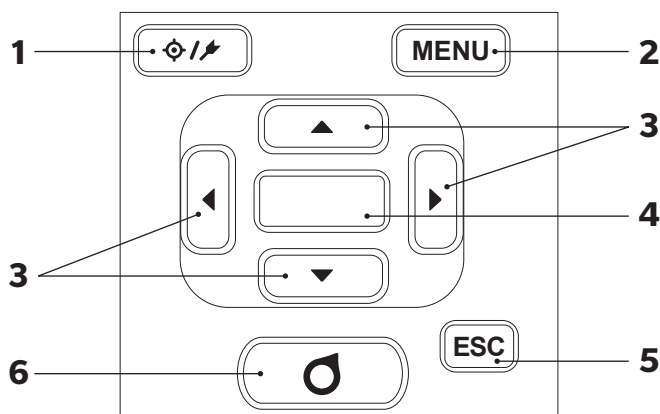Use estas teclas para establecer elementos o cambiar de pantallas de acuerdo con la guía de la pantalla LCD.



- | | |
|---|--|
| <p>1 []
Tecla (Patrón/Muestra)</p> | <p>Cambia entre la pantalla <Patrón> y la pantalla <Muestra>.</p> |
| <p>2 Tecla [MENU]</p> | <p>Muestra la pantalla <Configuración>.</p> |
| <p>3 Teclas [◀, ▶, ▲, ▼]</p> | <p>Cambia las pestañas desde la pantalla <Resultados>, mueve el cursor en la pantalla <Configuración>, o cambia el valor seleccionado. (Para seleccionar el elemento indicado por el cursor, presione la tecla [Confirmación].)</p> |
| <p>4 Tecla [Confirmación]</p> | <p>Establece el elemento o la configuración indicada por el cursor o en las diferentes pantallas de configuración. Esta tecla también cambia a las pantallas de detalles para los datos seleccionados en el listado mostrado en la pantalla <Resultados>.</p> |
| <p>5 Tecla [ESC]</p> | <p>Regresa a la pantalla anterior sin establecer la configuración cuando se la presiona en la pantalla <Configuración>, y regresa a la pantalla de listados cuando se la presiona en la pantalla de detalles de la muestra.</p> |
| <p>6 Tecla de [Medición]</p> | <p>Se presiona para calibrar o medir.</p> |

■ Almacenamiento de datos

Los datos utilizados con este instrumento se guardan de forma automática en el instrumento. Este instrumento puede almacenar datos hasta de 200 patrones y 800 mediciones.

Los datos del instrumento también pueden exportarse a una PC usando el software opcional de datos de color "SpectraMagic DX".

Capítulo 2


Medición

Flujo de la medición	31
Calibración	32
Calibración del cero	32
Calibración del blanco	34
Medición	36
Medición promedio	37
Medición (Diferencia de color)	38
Configuración del patrón	38
Verificación de diferencias de color	38
Evaluación pasa/falla de la diferencia de color	39
Evaluación pasa/falla basada en tolerancias	39
Pantalla de Medición/Visualización de datos	42

Flujo de la medición

■ Configuraciones opcionales

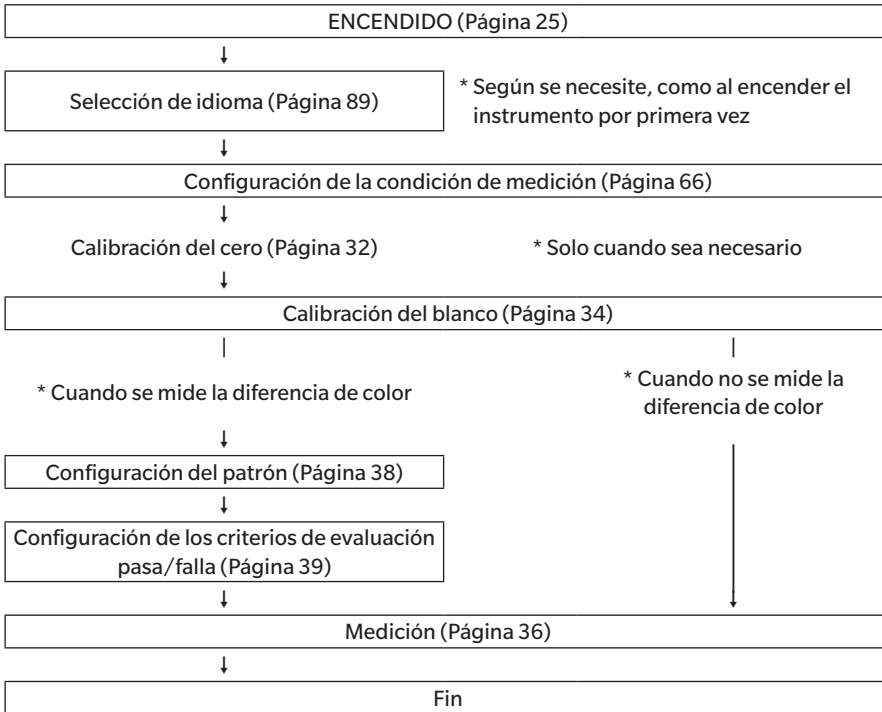■ Procedimiento básico



Calibración

Con este instrumento pueden realizarse los siguientes dos tipos de calibración.

- Calibración del blanco : La reflectancia se mide con anticipación usando una placa de calibración del blanco para proporcionar una escala de reflectancia.
- Calibración del cero : Solo la cantidad de luz parásita se mide con anticipación con el tubo de calibración del cero para eliminar los efectos de la luz parásita.

■ Calibración del cero

Debido a que el instrumento almacena los datos de la calibración del cero anterior, no es necesario repetir la calibración del cero cada vez que se enciende el instrumento. Sin embargo, si la temperatura u otras condiciones de medición cambian considerablemente o si el instrumento no se usa durante un periodo prolongado, la calibración del cero deberá realizarse antes de la calibración del blanco.

- Memo**
- Los efectos de la luz parásita (es decir, la luz generada por las características de destello del sistema óptico) se compensarán automáticamente con los datos de la calibración del cero.
 - La cantidad de luz parásita puede variar según la suciedad o el polvo acumulados en el sistema óptico, la humedad, el uso reiterado o las vibraciones o golpes sufridos por el instrumento. En este caso, se recomienda realizar la calibración del cero periódicamente.

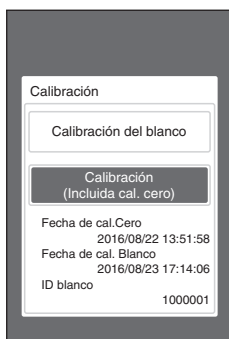
- Notas**
- **Si el instrumento no se utiliza por un periodo prolongado, es posible que se pierdan los datos de la calibración del cero almacenados en el instrumento. Si se pierden los datos, la calibración del cero deberá realizarse nuevamente.**

Procedimiento operativo


Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.

1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla <Calibración>.

- Memo** La siguiente pantalla pidiendo confirmación para la calibración se mostrará cuando se encienda el instrumento. Para realizar la calibración del cero, seleccione “Calibración (Incluida cal. cero)”. Después de haber realizado la calibración del cero, realice la calibración del blanco.




Al encender el instrumento

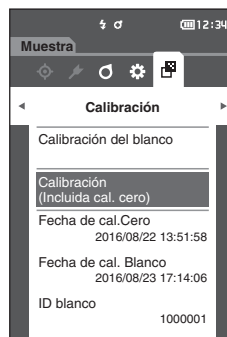

2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Calibración (Incluida cal. cero)” y luego presione la tecla [Confirmación].

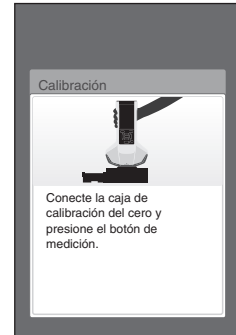3 Conecte el tubo de calibración del cero consultando la página 21 “Tubo de calibración del cero”.



4 Presione la tecla de medición o el botón de medición.

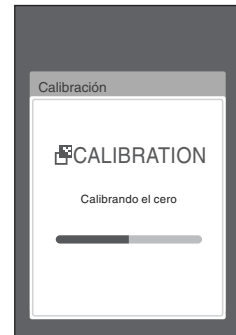
Se realizará la calibración del cero.

Una vez finalizada la calibración del cero, se mostrará una pantalla solicitando la calibración del blanco. Continúe con el paso 3 de la siguiente página para realizar la calibración del blanco.

Notas No mueva el instrumento mientras realiza la calibración del cero.

Memo La calibración del blanco debe realizarse cuando se realiza la calibración del cero.

Una vez finalizada la calibración del cero, se mostrará una pantalla solicitando la calibración del blanco. Pase a la siguiente sección para realizar la calibración del blanco.



■ Calibración del blanco

Una vez encendido, este instrumento requiere la calibración del blanco antes de realizar una medición y antes de realizar una medición por primera vez.

- Memo**
- Si el intervalo de calibración está encendido y se ha configurado una hora, se mostrará un mensaje solicitando la calibración del blanco la próxima vez que se encienda el instrumento solo después de que haya pasado la hora establecida desde la calibración del blanco anterior. (Consulte la página 85 “Mensajes de Intervalo de calibración”).
 - La lectura puede oscilar levemente debido a los cambios en la temperatura ambiente o al calor generado por el uso reiterado del instrumento. En estos casos, realice la calibración del blanco regularmente.

- Notas**
- **La calibración del blanco debe realizarse a la misma temperatura a la que se realizará la medición.**
 - **Realice la calibración del blanco después de que el instrumento haya tenido tiempo de adaptarse a la temperatura ambiente.**

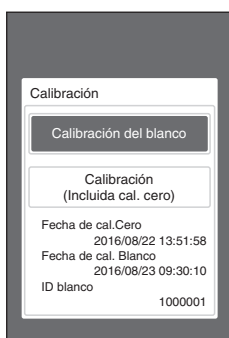
Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.


Aunque la calibración del blanco puede realizarse desde la solicitud cuando se enciende el instrumento y desde la pantalla siguiente a la calibración del cero, a continuación se explica el procedimiento para realizar la calibración del blanco desde la pantalla de medición.

1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla <Calibración>.

- Notas**
- **La siguiente pantalla pidiendo confirmación para la calibración se mostrará cuando se encienda el instrumento.**



Al encender el instrumento

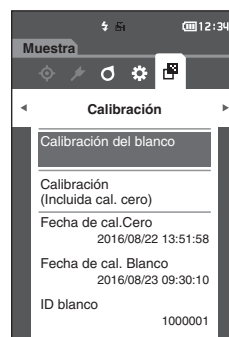

2 Use [▲] o [▼] para seleccionar “Calibración del blanco” y luego presione la tecla [Confirmación].

3 Coloque la tapa de calibración del blanco en el instrumento consultando la página 20 “Tapa de calibración del blanco”.



4 Presione la tecla de medición o el botón de medición.

Se realizará la calibración del blanco.



5 Una vez finalizada la calibración del blanco, la pantalla volverá a la pantalla <Calibración>.

Notas

- Antes de comenzar la medición, asegúrese de realizar la calibración del banco. Para conocer los detalles, consulte “Calibración del blanco” en la página 34.
- Para visualizar la diferencia de color, es necesario establecer los colores de los patrones antes de realizar la medición.
- Para medir un patrón, seleccione el número de patrón antes de realizar la medición.
- Para garantizar la precisión de la medición, asegúrese de mantener constantes las condiciones de medición (temperatura ambiente, etc.).

Procedimiento operativo

1 Presione [☉/↗] para mostrar la pantalla <Muestra>.

Aparece la pantalla <Muestra>.

Memo


Si aparece la pantalla Menú, presione [ESC] y realice la operación después de que aparezca la pantalla Visualización de resultados.

	L*	C*	h
-15°	97.42	0.30	224.43
15°	98.70	0.16	232.93
25°	98.63	0.21	259.31
45°	98.68	0.06	140.84
75°	98.29	0.02	118.77
110°	94.67	0.13	106.71

2 Coloque el puerto de medición de la muestra sobre la muestra que se va a medir.

Memo

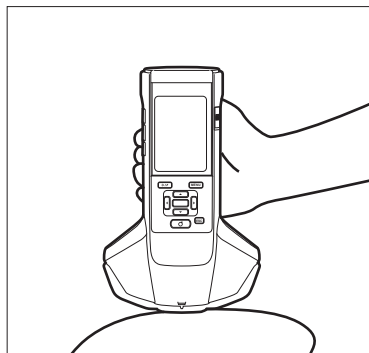Mida con la cruz sobre la base del puerto de medición de la muestra sobre la muestra.



3 Presione la tecla de medición o el botón de medición.

La muestra se mide y los resultados aparecen en pantalla.

- El número correspondiente a los datos de medición se asigna automáticamente de manera secuencial siguiendo el orden de las mediciones.

	L*	C*	h
-15°	97.41	0.31	224.85
15°	98.70	0.16	234.00
25°	98.62	0.23	261.20
45°	98.67	0.05	144.71
75°	98.28	0.02	106.89
110°	94.67	0.14	103.00

Memo

- Cuando la cantidad de conjuntos de datos de medición haya llegado a 800, aparecerá un mensaje de error y no se podrá realizar la medición. En esos casos, elimine algunos datos para realizar la medición.
- Si no se muestra la pantalla porque el instrumento está en modo de suspensión, no se podrá realizar la medición. Presione cualquiera de las teclas de control para mostrar la pantalla y luego presione la tecla o el botón de medición para realizar la medición.

■ Medición promedio

La medición promedio puede realizarse de forma automática o manual.

Cuando se utiliza el promedio automático, la muestra se mide varias veces en la misma posición y se calcula el promedio. Esto mejora la precisión de los datos de la muestra.

El promedio manual se utiliza cuando el color de la muestra no es uniforme. Las mediciones se realizan en diferentes posiciones y se calcula el promedio. De esta forma se puede obtener un promedio para toda la muestra.

Notas Después de haber determinado un promedio para el instrumento, debido a que el promedio se convierte y se muestra para cada espacio de color, los promedios simples para las mediciones de cada recuento pueden no coincidir.

Consulte la página 69 para conocer los detalles sobre cómo configurar el promedio automático o la página 70 para conocer los detalles sobre cómo configurar el promedio manual.

Medición (Diferencia de color)

■ Configuración del patrón

Para calcular la diferencia de color entre dos muestras, configure una de las muestras como patrón y luego mida la otra muestra. Este instrumento puede almacenar datos hasta de 200 patrones.

- Memo**
- Los datos de los patrones se almacenan con un número de configuración asignado del 0001 al 0200. Incluso cuando se borra algún dato intermedio, estos números de configuración no cambian.
 - Si se realiza el promedio antes de configurar el patrón, se podrá establecer un patrón más preciso. Para conocer los detalles, consulte la sección "Medición promedio" en las páginas 37 y 69 a 71.

- Notas**
- **Asegúrese de realizar la calibración del banco antes de establecer los colores del patrón.**
 - **Para garantizar la precisión de la medición, asegúrese de mantener constantes las condiciones ambientales (temperatura, etc.).**

Procedimiento operativo

- 1 Presione [\diamond / \blacktriangleright] para mostrar la pantalla <Patrón>.
- 2 Use [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] para mover el cursor hasta el número que se configurará.
- 3 Coloque el puerto de medición de la muestra sobre la muestra que se va a medir.
- 4 Presione la tecla de medición o el botón de medición.
La muestra se mide y los resultados aparecen en pantalla.
Si se ha seleccionado un número para el que ya se ha establecido un patrón, se mostrará un mensaje para confirmar la sobrescritura.
- 5 Para configurar el siguiente patrón, repita los pasos 2 a 4.

- Memo** Los datos de medición también pueden configurarse como el patrón. Para obtener información sobre cómo configurar este parámetro, consulte la página 62 y repase cómo configurar la muestra como el patrón vía "Gestión de datos" en "Menú de muestras".

■ Verificación de diferencias de color

Procedimiento operativo

- 1 Presione [\diamond / \blacktriangleright] para mostrar la pantalla <Patrón>.
- 2 Use [\blacktriangle] o [\blacktriangledown] para seleccionar el número de patrón.
- 3 Presione [\diamond / \blacktriangleright] para mostrar la pantalla de medición.
- 4 Coloque el puerto de medición de la muestra sobre la muestra que se va a medir.
- 5 Presione la tecla de medición o el botón de medición.

Evaluación pasa/falla de la diferencia de color

Con este instrumento, se pueden establecer tolerancias para la diferencia de color de los datos de la muestra a partir de los datos de color del patrón para realizar la evaluación. Para conocer el procedimiento para configurar las tolerancias, consulte la página 55 “Configuración de la tolerancia” y la página 81 “Configuración predeterminada de la tolerancia”.

La verificación pasa/falla se basará en los datos del patrón del número seleccionado para realizar la medición y en los datos de tolerancia especificados para dichos datos del patrón. Si se borran los datos del color del patrón, no se visualizará la diferencia de color correspondiente a los datos ni se realizará la verificación pasa/falla basada en las tolerancias configuradas para esos datos. Si se seleccionan otros datos de color del patrón o se asigna otro color de patrón al número de color del patrón de los datos eliminados, se realizarán el recálculo y la evaluación pasa/falla.

■ Evaluación pasa/falla basada en tolerancias

Si el resultado de la medición de la diferencia de color está fuera de las tolerancias establecidas para el color del patrón, el valor se resaltaré en rojo para indicar que el resultado de la verificación “Falla”. Las tolerancias superior e inferior pueden establecerse para las diferencias de color de los patrones individuales.

En la siguiente sección se detalla cómo mostrar la evaluación pasa/falla basada en la tolerancia de diferencia de color.

Notas Antes de utilizar esta función, deberá establecer las tolerancias para la diferencia de color.

Memo Para realizar una medición sin usar un patrón, establezca un número que no haya sido registrado anteriormente con un patrón como el patrón. Esto proporcionará valores absolutos, de modo que no se podrá realizar el cálculo de diferencia de color ni la evaluación pasa/falla según la tolerancia. Se mostrará la pantalla Pasa/Falla, tal como se muestra a la derecha.



Pantalla de visualización de <Muestra>

Notas Si no se han establecido los datos del patrón correspondientes, no se mostrará el valor de diferencia de color ni la marca pasa/falla.


- **Muestra cuando ninguna diferencia de color de la muestra ni del patrón excede el valor de advertencia (sin exceder la tolerancia)**

Pantallas Valor absoluto, Diferencia, Abs. y dif. y Personalizado
Ej.: Pantalla Abs. y dif.

	CMC	ΔL*	ΔC*	ΔH*
-15°	0.83	0.78	0.15	-0.23
15°	0.25	-0.17	0.11	0.14
25°	0.36	-0.10	0.15	0.31
45°	0.73	-0.54	0.18	0.45
75°	0.72	-0.56	0.19	0.41
110°	0.69	-0.53	0.20	0.39

← Marca que significa evaluación "Pasa"

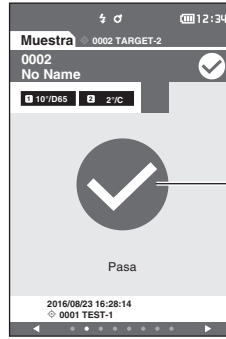Pantalla Pasa/Falla



Verde

Se imprime "PASS" en el resultado impreso.

Se muestra la puntuación y "Pasa".

- **Muestra cuando alguna diferencia de color de la muestra ni del patrón excede el valor de advertencia (sin exceder la tolerancia)**

Pantallas Valor absoluto, Diferencia, Abs. y dif. y Personalizado
Ej.: Pantalla Abs. y dif.

	CMC	ΔL*	ΔC*	ΔH*
-15°	0.98	0.89	0.07	0.39
15°	0.69	0.62	0.09	0.30
25°	0.24	0.20	0.08	0.11
45°	0.19	0.06	0.03	-0.18
75°	0.42	0.28	0.03	-0.31
110°	0.40	0.26	0.02	-0.31

← Se muestra la marca de evaluación Pasa y el color de fondo cambia al color de advertencia (amarillo).

← El color de fondo de cualquier valor cercano a la tolerancia cambia al color de advertencia (amarillo).

Pantalla Pasa/Falla



Amarillo

Se imprime "WARNING" en el resultado impreso y se agrega una "w" a cualquier valor cercano a la tolerancia.

Aparece "Advertencia" y la puntuación cambia a color amarillo.

- **Muestra cuando ninguna diferencia de color ni ninguna diferencia de valor de brillo se excede la tolerancia**

Pantallas Valor absoluto, Diferencia, Abs. y dif. y Personalizado
Ej.: Pantalla Abs. y dif.

	CMC	ΔL*	ΔC*	ΔH*
-15°	2.19	-2.15	-0.18	0.33
15°	1.96	-1.93	-0.29	-0.19
25°	0.87	-0.83	0.28	0.02
45°	0.27	-0.23	0.06	0.13
75°	0.03	-0.01	0.02	0.01
110°	0.43	0.43	-0.04	-0.07

← Se muestra la marca de evaluación Falla y el color de fondo cambia a color rojo.

← El color de fondo de cualquier valor que excede la tolerancia cambia a color rojo.

Pantalla Pasa/Falla



Rojo

Se imprime "FAIL" en el resultado impreso y se agrega una "x" a cualquier valor que exceda la tolerancia.

Aparece "Falla" y la puntuación cambia a color rojo.

□ Cambio de pantallas

Pantalla de Listas Pantalla de Detalles	Tecla [Confirmación] Pantalla de Detalles	Tecla [ESC] Pantalla de Listas	Tecla [◀/▶] Ir a la página anterior/siguiente Ir al tipo de pantalla anterior/siguiente	Tecla [▲/▼] Seleccionar los datos anteriores/siguientes Mostrar los datos anteriores/siguientes	Tecla [MENU] Menú opción Menú opción	Tecla [↔/↔] Cambiar Patrón/Muestra Cambiar Patrón/Muestra
--	--	-----------------------------------	---	---	--	---

Pantalla de visualización de resultados (Cuando se muestre el patrón, no habrá una pantalla para mostrar la diferencia de color.)
El tipo de pantalla seleccionada en "MENU" - "Cond. de la pantalla" - "Tipo de pantalla" se mostrará en el siguiente orden.

Lista [Patrón]
Use [◀] o [▶] para moverse entre las páginas.

confirmación
o
ESC
→
ESC

Detalles [Patrón]
Valor absoluto (*) Abs. Gráfico (*) Gráfico de líneas (*)

l) ⓧ / ⓧ (Patrón / Muestra)

Detalles [Muestra]
Valor absoluto (*) Diferencia (*) MI ΔEc (Audi2000), ΔEp (Audi2000), Prom., Máx.

confirmación
o
ESC
→
ESC

(*) Si se ha establecido el iluminante 2, presionando la tecla ▶ en cualquier pantalla, se mostrará primero el iluminante 1 y luego el iluminante 2.

Gráfico de líneas: Gráfico de líneas: Valor absoluto (*) Diferencia (*)

Pasa/Falla

MI

ΔEc (Audi2000), ΔEp (Audi2000), Prom., Máx.

* Se muestra por valor de color de pantalla cuando se presiona ■ en el gráfico de valor absoluto o de diferencia de color.

MENU l) ESC Cuando visualice el patrón, acceda primero al Menú de patrones; y cuando visualice la muestra, acceda primero al Menú de muestras.

[Diferentes menús de configuración (Menú Opción)]
Use [◀] o [▶] para ir al menú siguiente. Use [▲] o [▼] para seleccionar un elemento y luego presione [■] para finalizar. (Presione [ESC] para volver sin confirmar la selección.)

Menú de patrones Menú de muestras Cond. de medición Configuración Calibración

■ Pantalla de Medición/Visualización de datos

Pantalla de Listado de patrones

- Por cada dato que se ingresa, se muestra el N° y nombre del patrón en la columna de arriba, y la fecha y hora de medición se muestran en la columna de abajo.
- El cursor aparecerá en el patrón seleccionado actualmente.
- Presione la tecla [Confirmación] o [ESC] para abrir la pantalla detalles del patrón y mostrar los datos detallados del patrón seleccionado actualmente.
- Presione [▲] para seleccionar (mover el cursor a) el patrón anterior.
- Presione [▼] para seleccionar (mover el cursor a) el patrón siguiente.
- Presione [◀] para mostrar la pantalla de listado anterior. El cursor se moverá al patrón superior.
- Presione [▶] para mostrar la pantalla de listado siguiente. El cursor se moverá al patrón superior.

Pantalla Detalles del patrón

- El N° y nombre del patrón se muestran bajo la pestaña patrón.
- Si no se configura el Observador/Iluminante 2, la columna valor de los datos estará vacía.
- Se mostrará un signo de exclamación (!) en la parte inferior derecha de la pantalla para los datos almacenados, incluso cuando se produzca una advertencia por disminución de intensidad de la luz o una advertencia por medición fuera del intervalo.
- En la parte inferior de la pantalla podrá visualizar el recuento general de la página y la posición en la página actual.
- La cantidad de páginas que se mostrarán está determinada por la configuración de <Tipo de pantalla>.
- Presione [ESC] para abrir la pantalla Listado de patrones. El cursor aparecerá en el patrón seleccionado actualmente.
- Presione [▲] para mostrar el patrón anterior.
- Presione [▼] para mostrar el patrón siguiente.
- Presione [◀] para abrir la página mostrada anteriormente.
- Presione [▶] para abrir la página mostrada siguiente.

Aspectos comunes de las Pantallas de listados y detalles de patrones

- Si no existen datos, la columna valor de los datos estará vacía.
- Presione [⊕/↗] para mostrar la pantalla Muestra.
- Presione [MENU] para abrir la pantalla <Menú de patrones>.
- Si presiona la tecla o el botón medición, aparecerá la pantalla <Midiendo> y comenzará la medición.
- Cuando <Proteger datos> está activado, aparecerá un mensaje indicándolo y no se podrá realizar la medición. Seleccione “Aceptar” para volver a la pantalla anterior.
- Si es necesario realizar una calibración (si todavía no se ha realizado la calibración o si se ha excedido el intervalo de calibración), aparecerá un mensaje solicitando que realice la calibración. Seleccione “Aceptar” para abrir la pantalla de calibración. Si selecciona “Cancelar”, volverá a la pantalla anterior sin haber realizado la calibración.
- Si ya existen datos, aparecerá un mensaje de confirmación de sobrescritura. Seleccione “Aceptar” o presione la tecla o el botón de medición para realizar la medición. Si selecciona “Cancelar”, volverá a la pantalla anterior sin haber realizado la medición.
- Cuando el <Sonido> está activado, el aviso sonoro sonará una vez después de que se haya completado correctamente y tres veces cuando se produzca un error.
- Una vez finalizada correctamente la medición, los datos se guardarán en el número de patrón seleccionado.
- Las mediciones que se encuentren fuera del intervalo de medición se indicarán mostrando “fuera del intervalo de rendimiento garantizado” para el valor de medición en la pantalla.
- Si se produce un error durante la medición, se mostrará un mensaje indicando el error. Seleccione “Aceptar” para volver a la pantalla anterior.
- En general, la pantalla regresará a la pantalla (página) anterior después de la medición. Sin embargo, si el recuento manual promedio es dos o más, aparecerá la pantalla Promedio manual (consulte la página 70).

Pantalla de Listado de muestras

- Si no existen datos, no se mostrará la pantalla listado de medición.
- Por cada dato que se ingresa, se muestra el N° y nombre de la muestra en la columna de arriba, y la fecha y hora de medición se muestran en la columna de abajo.
- El cursor aparecerá en la muestra seleccionada actualmente.
- Presione la tecla [Confirmación] o [ESC] para abrir la pantalla Detalles de la muestra y mostrar los datos detallados de la muestra actualmente seleccionada.
- Presione [▲] para seleccionar (mover el cursor a) la muestra anterior.
- Presione [▼] para seleccionar (mover el cursor a) la muestra siguiente.
- Presione [◀] para mostrar la pantalla de listado anterior. El cursor se moverá al número de muestra superior.
- Presione [▶] para mostrar la pantalla de listado siguiente. El cursor se moverá al número de muestra superior.

Pantalla Detalles de la muestra

- Si no existen datos, la columna valor de los datos estará vacía.
- El N° y nombre de la muestra se muestran bajo la pestaña muestra.
- Si no se configura el Observador/Iluminante 2, la columna valor de los datos estará vacía.
- La fecha y hora de medición y la información relacionada con el patrón se mostrarán debajo de la columna valor de los datos.
- Se mostrará un signo de exclamación (!) en la parte inferior derecha de la pantalla para los datos almacenados, incluso cuando se produzca una advertencia por disminución de intensidad de la luz o una advertencia por medición fuera del intervalo.
- En la parte inferior de la pantalla podrá visualizar el recuento general de la página y la posición en la página actual.
- La cantidad de páginas que se mostrarán está determinada por la configuración de <Tipo de pantalla>.
- Presione [▲] para mostrar la muestra anterior.
- Presione [▼] para mostrar la muestra siguiente.
- Presione [◀] para abrir la página mostrada anteriormente.
- Presione [▶] para abrir la página mostrada siguiente.

Aspectos comunes de las Pantallas de listados y detalles

- El N° y nombre del patrón que se muestra en la pantalla de detalles del patrón seleccionada actualmente se mostrará a la derecha de la pestaña Patrón.
- Presione [🔍/🔍] para mostrar la pantalla Patrón.
- Presione [MENU] para abrir la pantalla <Menú de muestras>.
- Si presiona la tecla o el botón medición, aparecerá la pantalla <Midiendo> y comenzará la medición.
- Si es necesario realizar una calibración (si todavía no se ha realizado la calibración o si se ha excedido el intervalo de calibración), aparecerá un mensaje solicitando que realice la calibración. Seleccione "Aceptar" para abrir la pantalla de calibración. Si selecciona "Cancelar", volverá a la pantalla anterior sin haber realizado la calibración.
- Si se ha alcanzado el número máximo de mediciones, aparecerá un mensaje de error y no se podrá realizar la medición. Seleccione "Aceptar" para volver a la pantalla anterior.
- Cuando el <Sonido> está activado, el aviso sonoro sonará una vez después de que se haya completado correctamente y tres veces cuando se produzca un error.
- Una vez finalizada correctamente la medición, los nuevos datos se agregarán al final del número de mediciones.
- Si se produce un error durante la medición, se mostrará un mensaje indicando el error. Seleccione "Aceptar" para volver a la pantalla anterior.
- En general, la pantalla regresará a la pantalla (página) anterior después de la medición. Sin embargo, si el recuento manual promedio es dos o más, aparecerá la pantalla Promedio manual (consulte la página 70).

Capítulo 3

Configuración del Entorno/ Otra configuración

Menús	45
Diferencia de color Operación de color patrón	47
Impresión	48
Editar nombre	49
Gestión de Datos del patrón.....	50
Pasa/Falla	54
Manejo de la muestra.....	58
Impresión.....	59
Editar nombre	60
Gestión de Datos de las muestras.....	61
Configuración de la Condición de medición	66
Configuración de la Condición de medición	66
Configuración de las Opciones de medición.....	67
Configuración de la Condición de pantalla	72
Configuración de la Pantalla de visualización	75
Configuración del sistema	80
Configuración predeterminada de los datos.....	80
Configuración de calibración	84
Configuración de las Opciones de medición del instrumento	87
Visualización de la Información de diagnóstico	97
Visualización de la Información del instrumento	98

■ Menús

La estructura de menús del instrumento es la que se muestra a continuación.

Menú de patrones		Cond. de medición	
Datos de impresión	P.48	Config. de medición	P.68
Editar nombre	P.49	Ángulo de medición	-15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110°
Gestión de datos		Promedio automático	P.69
Eliminar datos	P.50	1 a 10 Veces	
Aceptar/Cancelar		Promedio manual	P.70
Cambiar lugar de lista	P.51	1 a 10 Veces	
Selección del N° de patrón		Opción promedio manual	P.71
Proteger datos	P.52	Manual de guardar/ Guardar automáticamente	
APAGADO/ENCENDIDO		Detección de inclinación	P.71
Eliminar todos los datos	P.53	APAGADO/ENCENDIDO	
Aceptar/Cancelar		Observador/Iluminante	
Pasa/Falla		Observador/Iluminante 1	P.73
Editar tolerancia	P.55	2° A/C/D50/D65/F2/F6/ F7/F8/F10/F11/F12/User	
Aceptar/Cancelar		10° A/C/D50/D65/F2/F6/ F7/F8/F10/F11/F12/User	
Nivel de advertencia	P.56	Observador/Iluminante 2	P.74
0 a 100%		2° A/C/D50/D65/F2/F6/ F7/F8/F10/F11/F12/User	
Coef. paramétrico	P.57	10° A/C/D50/D65/F2/F6/ F7/F8/F10/F11/F12/User/ Ninguno	
l (CMC), c (CMC), l (ΔE^{*94}), c (ΔE^{*94}), h (ΔE^{*94}), l (ΔE_{00}), c (ΔE_{00}), h (ΔE_{00})		Cond. de la pantalla	
Menú de muestras		Tipo de pantalla	P.76
Datos de impresión	P.59	Valor absoluto, Diferencia, Audi2000 (ΔE_c), Audi2000 (ΔE_p), MI, Pasa/Falla, Abs. Gráfico, Dif. Gráfico, Gráfico de líneas (se permiten múltiples selecciones)	
Editar nombre	P.60	Espacio de color	P.77
Gestión de datos		L*a*b*, L*C*h	
Eliminar datos	P.61	Ecuación	P.78
Aceptar/Cancelar		ΔE^{*ab} , CMC, ΔE^{*94} , ΔE_{00} , ΔE_c (DIN6175), ΔE_p (DIN6175), ΔE_{99o}	
Establ. muestra como patrón	P.62	Dirección	P.79
Selección del N° de patrón		Double-Path/Left	
Cambiar ref. del patrón	P.63		
Selección del N° de patrón			
Cambiar lugar de lista	P.64		
Selección del N° de muestra			
Eliminar todos los datos	P.65		
Aceptar/Cancelar			

Configuración	
Config. datos predeter.	P.80
Tolerancia predeter.	P.81
Aceptar/Cancelar	
Nivel de advertencia	P.82
0 a 100%	
Coef. paramétrico	P.82
I (CMC), c (CMC), I (ΔE^*94), c (ΔE^*94), h (ΔE^*94), I ($\Delta E00$), c ($\Delta E00$), h ($\Delta E00$)	
Config. de calibración	
Intervalo de calibración	P.85
01 a 24 hs	
Calibración anual	P.86
APAGADO/ENCENDIDO	
Config. de comunicación	
Impresión automática	P.114
APAGADO/ENCENDIDO	
USB host	P.105
APAGADO/ENCENDIDO	
Código PIN del cuerpo	P.106
4 a 8 dígitos (predeterminado: 0000)	
Dirección de la impresora	P.111
000000000000	
Código PIN de la impresora	P.112
4 a 8 dígitos (predeterminado: 0000)	
Config. del instrumento	
Tipo de usuario	P.88
Administrador/Trabajador	
Idioma	P.89
English/日本語/Deutsch/ Français/Español/Italiano/ 中文/Português/Polski/ Русский язык/Türkçe	
Formato de fecha	P.90
[yyyy/mm/dd] / [mm/dd/ yyyy] / [dd/mm/yyyy]	
Fecha y hora	P.91
0000/00/00 00:00	
Brillo	P.92
5/4/3/2/1	
Dirección	P.93
Voltee 180° presionando la tecla [Confirmación]	

Sonido	P.94
APAGADO/ENCENDIDO	
Botón de medición	P.95
APAGADO/ENCENDIDO	
Ahorro de energía	P.96
00 a 60 (minuto)	
Inf. de diagnóstico	P.97
Visualización de la inf. de diagnóstico	
Inf. del instrumento	P.98
Nombre del producto, Versión, N. de serie	
Calibración	
Calibración del blanco	
Realizar la calibración del blanco	P.34
Calibración (Incluida cal. cero)	
Realizar calibración del cero y calibración del blanco	P.32
Fecha de Cal.Cero, Fecha de cal. Blanco, ID del blanco	

Diferencia de color Operación de color patrón

La **pantalla <Menú de patrones>** permite realizar las siguientes operaciones con los datos del color del patrón.

<Datos de impresión>

Imprime los datos del color del patrón actual con la impresora.

<Editar nombre>

Nombra los datos del patrón.

<Gestión de datos>

- Eliminar datos : Elimina los datos del color del patrón seleccionado.
- Cambiar lugar de lista : Salta a los datos de color del patrón especificado.
- Proteger datos : Protege todos los datos de color del patrón. Todavía se pueden realizar nuevas mediciones.
- Eliminar todos los datos : Elimina todos los datos de color del patrón.

<Pasa/Falla>

- Editar tolerancia : Especifica la tolerancia utilizada para realizar la evaluación pasa/falla de los datos medidos para cada color de patrón.
- Nivel de advertencia : Especifica el nivel de advertencia utilizado para realizar la evaluación pasa/falla de los datos medidos para cada color de patrón.
- Coef. paramétrico : Especifica el coeficiente paramétrico usado para la evaluación pasa/falla de los datos medidos para cada color del patrón.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.

- 1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla <Menú de patrones>.

Memo Para volver a la **pantalla anterior**, presione [MENU] o [ESC].

■ Impresión

Imprime los datos de color del patrón. El instrumento debe conectarse a la impresora serie con anticipación. Para conocer las instrucciones sobre cómo conectar el instrumento a una impresora serie, consulte la página 108 “Conexión a una impresora”.

- Notas**
- Si no se establece una conexión adecuada, no se podrá realizar la impresión.
 - Es posible que la impresión falle aunque la conexión se haya establecido correctamente si, por ejemplo, la impresora se encuentra apagada al intentar imprimir.

Muestra con anticipación el color de patrón que se imprimirá en la pantalla <Patrón>.

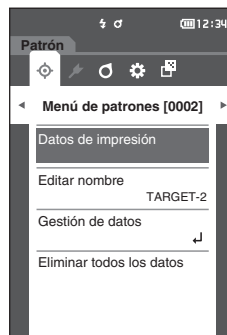
Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Datos de impresión” y luego presione la tecla [Confirmación] para mostrar la pantalla <Datos de impresión> en el <Menú de patrones>. La impresión comenzará en la impresora conectada.

Una vez finalizada la impresión, la pantalla vuelve a la pantalla <Patrón>.

- Notas**
- La pantalla <Datos de impresión> en el <Menú de patrones> también aparece si la impresión no se procesará de forma adecuada, como cuando la impresora no está correctamente conectada.



■ Editar nombre

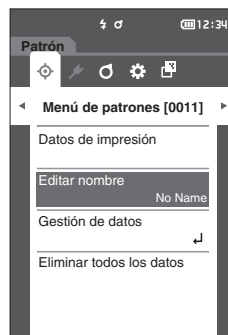
Le da nombre a los datos del color del patrón.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “**Editar nombre**” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la **pantalla <Editar nombre>**.




- 2 Use [▲]/[▼] o [◀]/[▶] para mover el cursor entre los caracteres y luego presione la tecla [Confirmación].

- Se pueden utilizar hasta 16 caracteres.
- El carácter seleccionado se muestra en el cuadro de texto.

- 3 Repita el paso 2 hasta haber ingresado los caracteres necesarios.

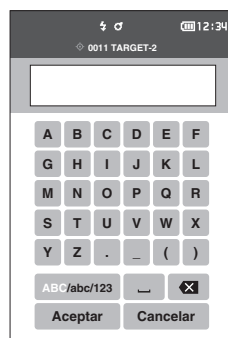- Para eliminar el carácter de la izquierda del cursor dentro del cuadro de texto, mueva el cursor a [✖] y presione la tecla [Confirmación].



- 4 Después de haber ingresado los caracteres, mueva el cursor a [Aceptar] y presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la configuración y la pantalla vuelve a la **pantalla <Patrón>**.

- Memo** Si se presiona [ESC] durante la configuración o si se mueve el cursor a “Cancelar” y se presiona la tecla [Confirmación], no se cambiará la configuración y la pantalla regresará a la **pantalla <Menú de patrones>**.

■ Gestión de Datos del patrón

La gestión de datos del patrón les permite a los usuarios eliminar los datos del patrón, cambiar posiciones de las listas, proteger datos y eliminar todos los datos.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Gestión de datos” y luego presione la tecla [Confirmación] para mostrar la pantalla <Gestión de datos>.

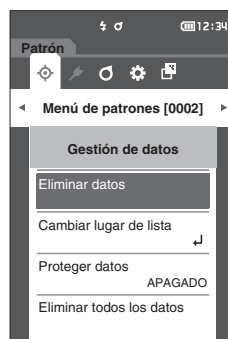
□ Eliminar Datos

Elimina los datos del color del patrón.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones> - <Gestión de datos>.


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Eliminar datos” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparecerá la pantalla <Eliminar datos>.



- 2 Use [◀] o [▶] para mover el cursor a “Aceptar” y luego presione la tecla [Confirmación] para eliminar.

Memo Incluso cuando se realiza la eliminación, los números no se desplazan hacia arriba. El número correspondiente a esa medición queda en blanco.

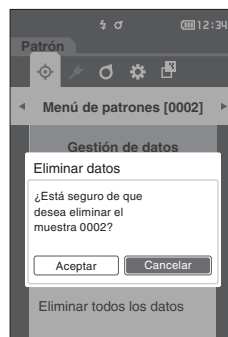- Una vez finalizada la eliminación, la pantalla vuelve a la pantalla <Patrón>.
- Si se mueve el cursor a “Cancelar” y se presiona la tecla [Confirmación], se cancelará la eliminación y la pantalla regresará a la pantalla <Gestión de datos>.




□ Cambiar la posición de la lista

Si se especifican los números de muestras, se muestran los patrones especificados sin necesidad de desplazarse por la pantalla.


Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones> - <Gestión de datos>.

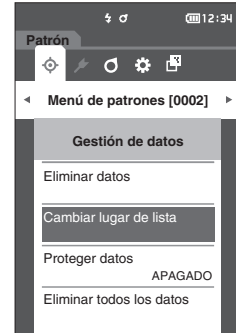- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Cambiar lugar de lista” y luego presione la tecla [Confirmación].
Se mostrará la pantalla <Cambiar lugar de lista>.



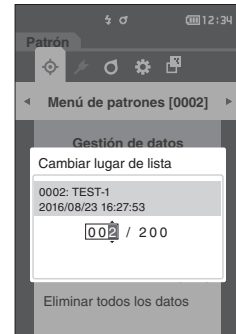- 2 ▲ y ▼ se mostrarán por encima y por debajo del número de datos. Use [▲] o [▼] para especificar un valor. Use [◀] o [▶] para moverse entre los dígitos.



- 3 Presione la tecla [Confirmación].
Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Patrón>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Gestión de datos>.

□ Proteger Datos

La protección de los datos puede especificarse de modo tal que la configuración guardada de color del patrón no se elimine ni modifique por accidente. Cuando se configura la protección de los datos, no se puede seleccionar “Editar nombre”, “Editar tolerancia”, “Eliminar datos” o “Eliminar todos los datos” en la pantalla <Menú de patrones>.

Memo Con la configuración inicial, la protección de datos está desactivada (“APAGADO”).

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones> - <Gestión de datos>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Proteger datos” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparecerá la pantalla <Proteger datos>.

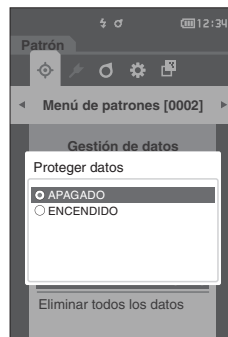
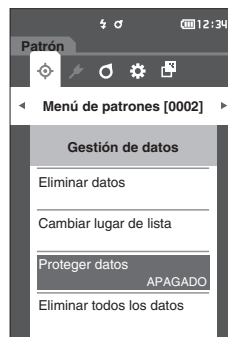
- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor hasta el elemento deseado.

Configuración

- APAGADO : No protege los datos.
- ENCENDIDO : Protege los datos.

- 3 Presione la tecla [Confirmación]. Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Gestión de datos>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Gestión de datos>.



□ Eliminar todos los datos

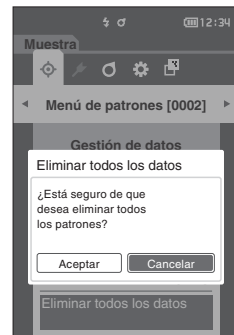
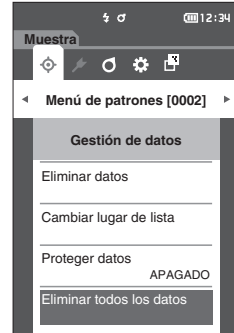
Elimina todos los datos de color del patrón que se han establecido.

Notas Cuando los datos están protegidos, no se puede seleccionar “Eliminar todos los datos” en la pantalla <Gestión de datos>.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones> - <Gestión de datos>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Eliminar todos los datos” y luego presione la tecla [Confirmación].
Aparecerá la pantalla <Eliminar todos los datos>.
- 2 Use [◀] o [▶] para mover el cursor a “Aceptar” y presione la tecla [Confirmación] para eliminar todos los datos.
 - Una vez finalizada la eliminación, la pantalla vuelve a la pantalla <Patrón>.
 - Si se mueve el cursor a “Cancelar” y se presiona la tecla [Confirmación], se cancelará la eliminación de todos los datos y la pantalla regresará a la pantalla <Gestión de datos>.



■ Pasa/Falla

Edita la tolerancia que se usará como criterio de evaluación, establece el nivel de advertencia y el valor predeterminado del coeficiente paramétrico.

Si la diferencia de color entre la muestra y el patrón excede la tolerancia, la columna de visualización de valor del color correspondiente a la pantalla de medición se mostrará en rojo. Además, incluso si un valor de color mostrado excede la tolerancia, la evaluación será "Falla".

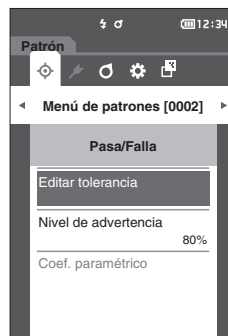
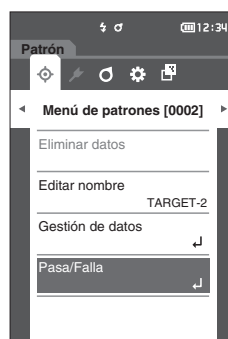
Si la diferencia de color entre la muestra y el patrón excede el nivel de advertencia, la columna de visualización de valor del color correspondiente a la pantalla de medición se mostrará en amarillo. En esos casos, incluso si un valor de color mostrado no excede la tolerancia, la evaluación será "Advertencia".

- Memo**
- Los criterios de evaluación predeterminados se establecen antes de establecer los criterios de evaluación para cada patrón. Para conocer más detalles, consulte la página 80 "Configuración predeterminada de los datos".
 - Los parámetros de tolerancia son iguales a los seleccionados actualmente en el espacio de color y el índice para las condiciones de visualización.
 - El software opcional de datos de color "SpectraMagic DX" facilita la configuración y el uso de los criterios de evaluación.
 - Muestra con anticipación el patrón que se establecerá en la pantalla <Menú de patrones>.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Pasa/Falla" y luego presione la tecla [Confirmación]. Se mostrará la pantalla <Pasa/Falla>.



□ Configuración de la tolerancia

Se utiliza para especificar la tolerancia utilizada para verificar si los datos medidos para cada color del patrón pasan o fallan.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones> - <Pasa/Falla>.

1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Editar tolerancia” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la pantalla Lista de tolerancia.

2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor al elemento que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la pantalla <Editar tolerancia>.

3 Use [▲]/[▼] o [◀]/[▶] para mover el cursor al elemento que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación] para cambiar el elemento.

- Si presiona la tecla [Confirmación] cuando el elemento seleccionado no está marcado, se marcará el elemento, después de lo cual se podrá cambiar el valor configurado.
- Presione [◀] o [▶] para mover el cursor al área del valor de configuración. Si presiona la tecla [Confirmación], el cursor aparecerá sobre el valor. Presione [▲] o [▼] para cambiar el valor. Mueva el cursor entre los dígitos del valor presionando [◀] o [▶].

Configuración

- ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^* , ΔFF : -20,00 a 20,00
- Excepto lo anterior: 0,00 a 20,00
- Presione la tecla [Confirmación] para confirmar cada vez que se modifique la configuración de un elemento.

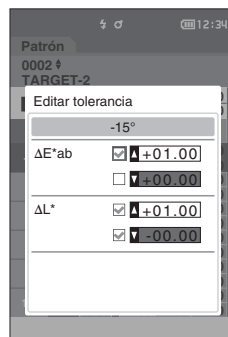
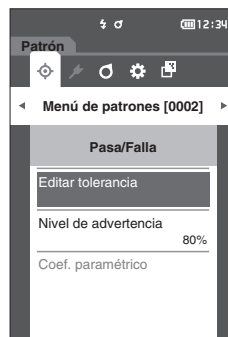
Memo Si se selecciona “Audi2000(ΔEc)” o “Audi2000(ΔEp)” en “Muestra” - “Tipo de pantalla”, no solo se moverá entre las posibles páginas con las teclas [◀] y [▶] de la página mostrada cuando se selecciona la pantalla <Editar tolerancia>, pero si Audi2000(ΔEc) o Audi2000(ΔEp) están habilitados, además de la tolerancia para cada ángulo, también se podrán configurar las tolerancias para ($m\Delta Ec$ o $m\Delta Ep$) promedio y ($\Delta EcMax$ o $\Delta EpMax$) máximo. Cuando se configura la tolerancia para $m\Delta Ec$, $m\Delta Ep$, $\Delta EcMax$ o $\Delta EpMax$, si se establece un valor para cualquier ángulo, el valor se mostrará para todos los ángulos en la pantalla de configuración de la tolerancia.

4 Después de haber establecido todas las configuraciones, use [▲]/[▼] o [◀]/[▶] para mover el cursor a “Aceptar” y luego presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la configuración y la pantalla vuelve a la pantalla <Editar tolerancia>.

Si se presiona [ESC] durante la instalación, no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Editar tolerancia>.

5 Presione [ESC] para volver a la pantalla <Pasa/Falla>.



□ Configuración del nivel de advertencia

Las advertencias se muestran cuando los datos de las mediciones se acercan a la tolerancia. Los usuarios pueden establecer cuánto se pueden acercar los datos a la tolerancia antes de que se muestre una advertencia.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones> - <Pasa/Falla>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Nivel de advertencia” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla <Nivel de advertencia>.

- 2 Use [▲] o [▼] para cambiar el valor.

Configuración

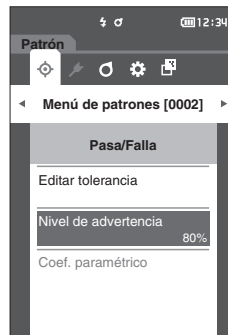
○ 000 a 100%

- 3 Presione la tecla [Confirmación] una vez finalizados los cambios.

Se confirma la configuración y la pantalla vuelve a la pantalla <Pasa/Falla>.

Notas

Si se presiona [ESC] durante la configuración, no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Pasa/Falla>.



□ Configuración del Coeficiente paramétrico

Especifica el coeficiente paramétrico usado para la evaluación pasa/falla de los datos medidos para cada color del patrón.

Memo Los coeficientes paramétrico pueden editarse solo cuando la ecuación de diferencia es "CMC", "ΔE*94" o "ΔE00".

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de patrones> - <Pasa/Falla>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Coef. paramétrico" y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla <Coef. paramétrico>.



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor al elemento que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla editar <Coef. paramétrico>.

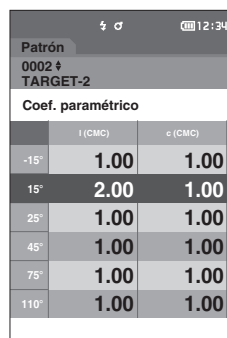
- 3 Use [▲] o [▼] para mover el cursor al elemento que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación] para cambiar el elemento.

- Si presiona la tecla [Confirmación], el cursor aparecerá sobre el valor. Presione [▲] o [▼] para cambiar el valor. Mueva el cursor entre los dígitos del valor presionando [◀] o [▶].

Configuración

○ 0,01 a 30,00

- Presione la tecla [Confirmación] para confirmar cada vez que se modifique la configuración de un elemento.




	I (CMC)	c (CMC)
-15°	1.00	1.00
15°	2.00	1.00
25°	1.00	1.00
45°	1.00	1.00
75°	1.00	1.00
110°	1.00	1.00

- 4 Después de haber establecido todas las configuraciones, use [▲]/[▼] o [◀]/[▶] para mover el cursor a "Aceptar" y luego presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la configuración y la pantalla vuelve a la pantalla <Coef. paramétrico>.

Notas

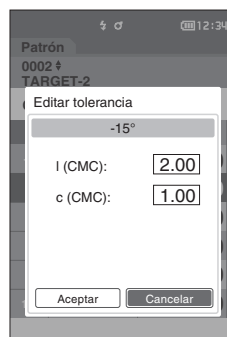Si se presiona [ESC] durante la instalación, no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Coef. paramétrico>.



- 5 Presione [ESC] para volver a la pantalla <Pasa/Falla>.

Manejo de la muestra

<Cambio de pantalla>

Las teclas pueden usarse para alternar entre las pantallas que muestran los datos.

En la **pantalla <Menú de muestras>**, están disponibles las siguientes operaciones para la medición de los datos.

<Datos de impresión>

Imprime los datos de la muestra actual con la impresora.

<Editar nombre>

Se utiliza para nombrar los datos de las mediciones.

<Gestión de datos>

- Eliminar datos : Elimina los datos de medición seleccionados.
- Establ. muestra como patrón : Establece los datos de la medición como los datos del patrón.
- Cambiar ref. del patrón : Cambia la referencia del patrón.
- Cambiar lugar de lista : Salta a los datos de medición especificados.
- Eliminar todos los datos : Elimina todos los datos de la medición.

Procedimiento de configuración

Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.

1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla <Menú de muestras>.

Memo Para volver a la **pantalla anterior**, presione [MENU] o [ESC].



■ Impresión

Esta función puede usarse para imprimir los datos de la medición. El instrumento debe conectarse a la impresora serie con anticipación. Para conocer las instrucciones sobre cómo conectar el instrumento a una impresora serie, consulte la página 108 “Conexión a una impresora”.

- Notas**
- Si no se establece una conexión adecuada, no se podrá realizar la impresión.
 - Es posible que la impresión falle aunque la conexión se haya establecido correctamente si, por ejemplo, la impresora se encuentra apagada al intentar imprimir.

Exhibe con anticipación la muestra que se imprimirá en la pantalla <Muestra>.

Procedimiento de configuración

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de muestras>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Datos de impresión” y luego presione la tecla [Confirmación].

La impresión comenzará en la impresora conectada.

Una vez finalizada la impresión, la pantalla vuelve a la pantalla <Muestra>.

- Notas**
- La pantalla <Impresión> se mostrará incluso cuando los datos no se impriman correctamente debido a la conexión incorrecta de la impresora u otro problema.



■ Editar nombre

Le da un nombre a los datos.

Exhibe con anticipación el nombre de la muestra que se editará en la pantalla <Muestra>.

Procedimiento de configuración

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de muestras>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “**Editar nombre**” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la **pantalla <Editar nombre>**.

- 2 Use [▲]/[▼] o [◀]/[▶] para mover el cursor entre los caracteres y luego presione la tecla [Confirmación].

- Se pueden utilizar hasta 16 caracteres.
- El carácter seleccionado se muestra en el cuadro de texto.

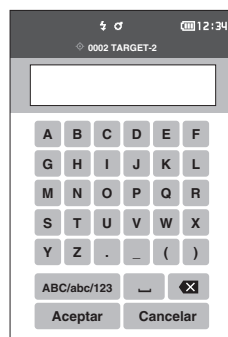
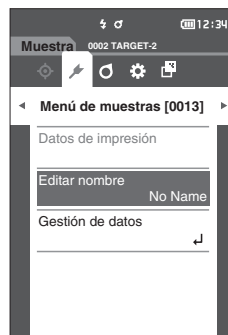
- 3 Repita el paso 2 hasta haber ingresado los caracteres necesarios.

- Para eliminar el carácter de la izquierda del cursor dentro del cuadro de texto, mueva el cursor a [⌫] y presione la tecla [Confirmación].

- 4 Después de haber ingresado los caracteres, mueva el cursor a [Aceptar] y presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la configuración y la pantalla vuelve a la **pantalla <Muestra>**.

Memo Si se presiona [ESC] durante la configuración o si se mueve el cursor a “Cancelar” y se presiona la tecla [Confirmación], no se cambiará la configuración y la pantalla regresará a la **pantalla <Menú de muestras>**.




■ Gestión de Datos de las muestras

La administración de los datos de la muestra les permite a los usuarios eliminar los datos de la muestra, copiar la muestra en el patrón, cambiar el vínculo al patrón, cambiar la posición de la lista y eliminar todos los datos.

Procedimiento de configuración

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de muestras>.

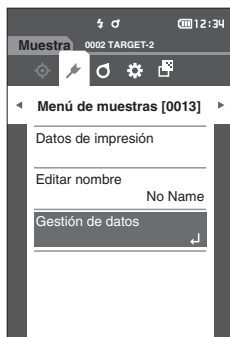- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Gestión de datos” y luego presione la tecla [Confirmación] para mostrar la pantalla <Gestión de datos>.



□ Eliminar

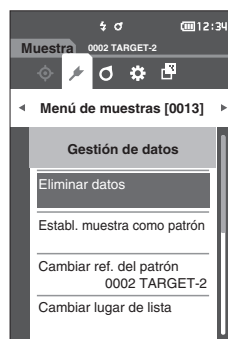
Elimina los datos de las mediciones.

Exhibe con anticipación la muestra que se eliminará en la pantalla <Muestra>.

Procedimiento de configuración

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de muestras> - <Gestión de datos>.


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Eliminar datos” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparecerá la pantalla <Eliminar datos>.



- 2 Use [◀] o [▶] para mover el cursor a “Aceptar” y luego presione la tecla [Confirmación] para eliminar.

Memo Cuando se eliminan los datos, los números de los datos posteriores se reasignan, reduciéndolos de a uno.

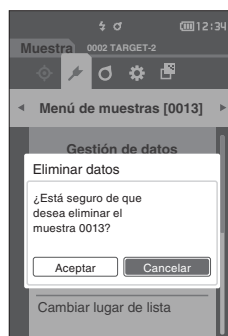- Una vez finalizada la eliminación, la pantalla vuelve a la pantalla <Muestra>.
- Si se mueve el cursor a “Cancelar” y se presiona la tecla [Confirmación], se cancelará la eliminación y la pantalla regresará a la pantalla <Gestión de datos>.



□ Configuración de los datos de medición como patrón

Establece los datos de la medición como los datos del patrón.

Exhibe con anticipación la muestra que se establecerá como el patrón en la pantalla <Muestra>.

Procedimiento de configuración

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de muestras> - <Gestión de datos>.

Memo

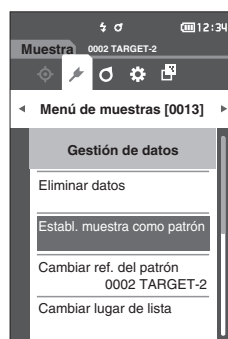
- Los colores de los patrones se almacenan con un número de configuración asignado del 0001 al 0200. Incluso cuando se borra algún dato intermedio, estos números de configuración no cambian.
- Para establecer datos más precisos del color del patrón, utilice el promedio para medir la muestra del patrón. Para conocer los detalles, consulte, consulte la sección “Medición promedio” en las páginas 37 y 69 a 71.

Notas

- **Asegúrese de realizar la calibración del banco antes de establecer los colores del patrón.**
- **Para garantizar la precisión de la medición, asegúrese de mantener constantes las condiciones ambientales (temperatura, etc.).**
- **A diferencia de los datos medidos, los números asignados a los datos de color del patrón no cambian automáticamente. Cuando se miden colores de forma continua para establecer los colores del patrón, deberá mover el cursor manualmente para establecer cada dato.**


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Establ. muestra como patrón” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla <Establ. muestra como patrón>.




- 2 Se resaltará el número de datos de color del patrón que se está usando. Use [▲] o [▼] para mover el cursor a Número de referencia del color de la diferencia de color y luego presione la tecla [Confirmación]. Cuando se establecen los datos del color del patrón, la pantalla regresa a la pantalla <Patrón>.

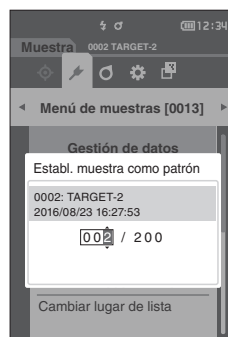- Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], la pantalla regresará a la pantalla <Gestión de datos>.



Notas

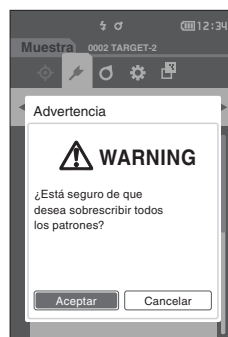Si ya se ha seleccionado un número para el que ya se han establecido los datos de color del patrón, se mostrará un mensaje para confirmar la sobrescritura. Use [◀] o [▶] para seleccionar “Aceptar”. Presione la tecla [Confirmación]. Si se mueve el cursor a “Cancelar” y se presiona la tecla [Confirmación], se cancelará la eliminación y la pantalla regresará a la pantalla <Patrón>.



□ Cambiar la referencia del patrón

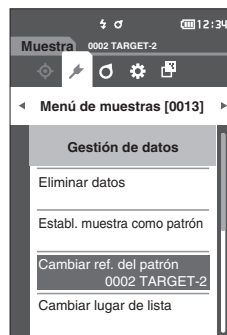
En esta sección se describe cómo cambiar la selección de datos del patrón.

Exhibe con anticipación la muestra para la que se cambiará la referencia del patrón en la pantalla <Muestra>.

Procedimiento de configuración


Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de muestras> - <Gestión de datos>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Cambiar ref. del patrón” y luego presione la tecla [Confirmación]. Se mostrará la pantalla <Cambiar ref. del patrón>.



- 2 Se mostrará el número de datos de color del patrón que se está usando. Use [▲] o [▼] para mover el cursor a Número de referencia del color de la diferencia de color y luego presione la tecla [Confirmación]. Cuando se establecen los datos de color del patrón, la pantalla regresa a la pantalla <Muestra>.

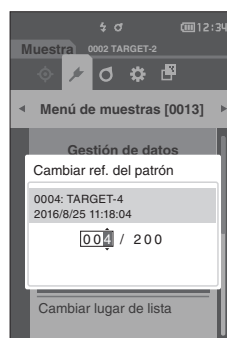- Si se presiona [ESC], no se aplicarán los cambios realizados en el patrón y la pantalla regresará a la pantalla <Gestión de datos>.



Notas

Si hay un número para el que no se han establecido los datos del patrón de diferencia de color, el patrón se establecerá en “Ninguno” y no se mostrará la diferencia de color ni la evaluación pasa/falla.

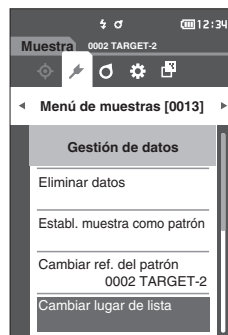
□ Cambiar la posición de la lista

Si se especifican los números de muestras, se puede seleccionar la muestra especificada sin necesidad de desplazarse por la pantalla.

Procedimiento de configuración

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de muestras> - <Gestión de datos>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Cambiar lugar de lista” y luego presione la tecla [Confirmación].
Se mostrará la pantalla <Cambiar lugar de lista>.




- 2 ▲ y ▼ se mostrarán por encima y por debajo del número de datos. Use [▲] o [▼] para especificar un valor. Use [◀] o [▶] para moverse entre los dígitos.

- 3 Presione la tecla [Confirmación].
Se confirma la selección y la pantalla regresa a la pantalla <Muestra>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Gestión de datos>.

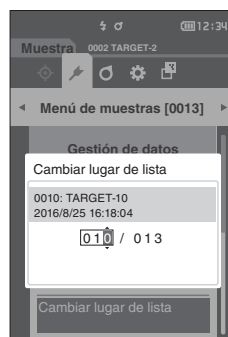Notas No se pueden seleccionar los números sin datos de medición.



□ Eliminar todos los datos

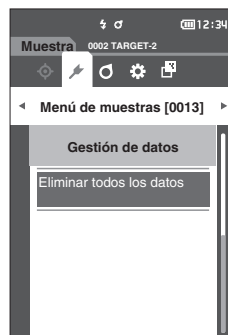
Elimina todos los datos de la medición.

Procedimiento de configuración

Comience el procedimiento desde la pantalla <Menú de muestras> - <Gestión de datos>.


- 1 Use [**▲**] o [**▼**] para mover el cursor a “Eliminar todos los datos” y luego presione la tecla [**Confirmación**].

Aparecerá la pantalla <Eliminar todos los datos>.



- 2 Use [**◀**] o [**▶**] para mover el cursor a “Aceptar” y presione la tecla [**Confirmación**] para eliminar todos los datos.

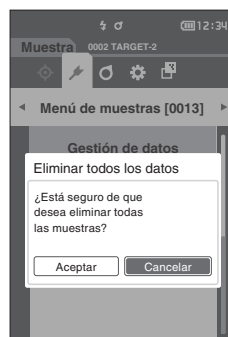- Una vez finalizada la eliminación, la pantalla vuelve a la pantalla <Muestra>.
- Si se mueve el cursor a “Cancelar” y se presiona la tecla [**Confirmación**], se cancelará la eliminación de todos los datos y la pantalla regresará a la pantalla <Gestión de datos>.



Configuración de la Condición de medición

Este instrumento requiere que antes de poder iniciar la medición se configuren las condiciones de medición (recuento promedio, observador/iluminante y visualización).

■ Configuración de la Condición de medición

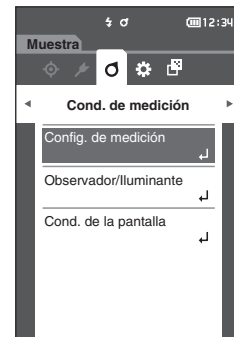
Para establecer las condiciones de medición, seleccione la configuración del menú <Cond. de medición>. Los tres elementos siguientes pueden especificarse como condiciones de medición:

- **Config. de medición** : Establece el ángulo de medición, el número de mediciones promedio manuales o automáticas que se realizarán y si la función de detección de inclinación debe estar ENCENDIDA o APAGADA.
- **Observador/Iluminante** : Configura los dos observadores/iluminantes.
- **Cond. de la pantalla** : Configura el tipo de pantalla, el espacio de color, la ecuación de diferencia del color y la dirección.

Procedimiento operativo

- 1 **Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla menú <Cond. de medición>.**

Memo Para volver a la **pantalla anterior**, presione [MENU] o [ESC].



■ Configuración de las Opciones de medición

Para establecer las opciones de medición, seleccione “Config. de medición” en la pantalla menú <Cond. de medición>. Seleccione o especifique los siguientes elementos como las opciones de medición:

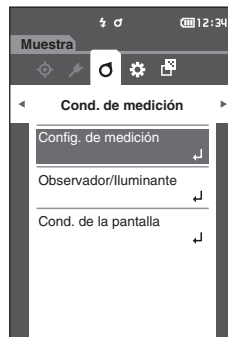
- Ángulo de medición : Especifica el ángulo de medición.
(-15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110°)
- Promedio automático (1 a 10) : Se utiliza para especificar la cantidad de mediciones para el promedio automático.
- Promedio manual (1 a 10) : Se utiliza para especificar la cantidad de mediciones para el promedio manual.
- Opción promedio manual : Selecciona el método de guardado al realizar el promedio manual.
(Manual de guardar/guardar automáticamente)
- Detección de inclinación (APAGADO/ENCENDIDO)

Procedimiento operativo


Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.

1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla menú <Cond. de medición>.

Memo Para volver a la **pantalla anterior**, presione [MENU] o [ESC].



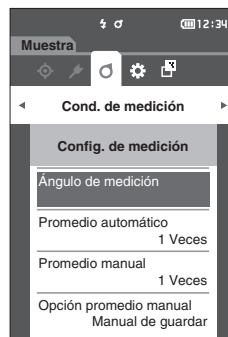2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Config. de medición” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la pantalla <Config. de medición>.



3 Después de establecer las condiciones de medición, presione el botón [ESC] para volver a la pantalla anterior.

□ Ángulo de medición

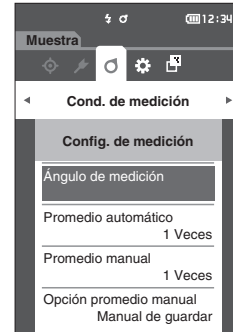
Seleccione el ángulo de medición.

Memo Los seis ángulos de medición están establecidos en la configuración inicial.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> -<Config. de medición>.


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Ángulo de medición” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la pantalla <Ángulo de medición>.



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor al ángulo de medición que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación]. La medición se realizará solo en el ángulo especificado.

Selecciones

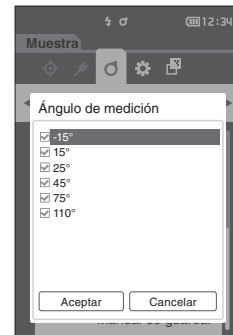- 15°
- 15°
- 25°
- 45°
- 75°
- 110°



- 3 Después de haber seleccionado el ángulo, use [▲] o [▼] para mover el cursor a “ENCENDIDO” y luego presione la tecla [Confirmación]. Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Config. de medición>.

- Notas**
- Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla anterior.
 - Asegúrese de seleccionar un mínimo de tres ángulos.

□ Promedio automático (1 a 10)

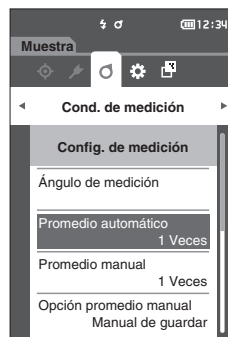
Se utiliza para especificar la cantidad de mediciones para el promedio automático. Cada vez que se presiona el botón o la tecla de medición, el promedio de los datos obtenidos a partir del número especificado de mediciones continuas queda determinado como datos de la muestra.

Memo Con la configuración inicial, el número de mediciones para promedio automático está establecido en “1 Veces”.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> -<Config. de medición>.


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Promedio automático” y luego presione la tecla [Confirmación].



- 2 ▲ y ▼ se mostrarán por encima y por debajo del recuento en la selección de recuento. Use [▲] o [▼] para especificar un valor.

Configuración

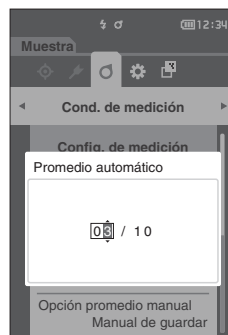- 01 a 10 Veces:
Especifica el número de mediciones, de 1 a 10, que se realizarán al usar el promedio automático.



- 3 Presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la **pantalla <Config. de medición>**.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. de medición>.

□ Promedio manual (1 a 10)

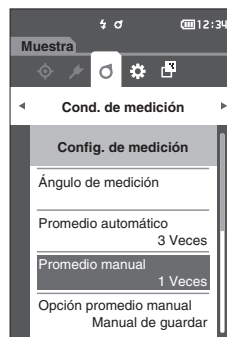
Especifica la cantidad de mediciones para el promedio manual. El promedio de los datos obtenidos de las mediciones realizadas presionando el botón medición por la cantidad especificada de veces se determina como datos de la muestra.

Memo Con la configuración inicial, el número de mediciones para promedio manual está establecido en “1 Veces”.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> -<Config. de medición>.


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Promedio manual” y luego presione la tecla [Confirmación].



- 2 ▲ y ▼ se mostrarán por encima y por debajo del recuento en la selección de recuento. Use [▲] o [▼] para especificar un valor.

Configuración

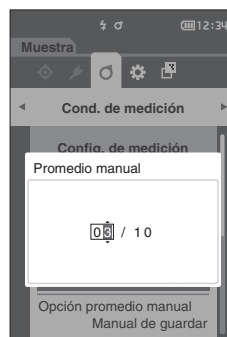- 01 a 10 Veces:
Especifica el número de mediciones, de 1 a 10, que se realizarán al usar el promedio manual.



- 3 Presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la **pantalla <Config. de medición>**.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. de medición>.

Con la medición promedio manual, la medición se realiza la cantidad de veces configurada que se presione el botón o la tecla de medición, y el valor promedio de dichas mediciones se guarda como una medición individual. Al seleccionar “Deshacer” después de una medición, el usuario puede volver a realizar la medición anterior.

Una vez realizada la cantidad de mediciones configuradas, el promedio puede guardarse seleccionando “Guardar”. Para guardar el promedio de forma automática después de haber realizado la cantidad de mediciones configuradas, seleccione “guardar automáticamente” en la **pantalla <Cond. de medición> - <Config. de medición> - <Opción promedio manual>**.

Ángulo	Promedio
-15°	0.01
15°	0.02
25°	0.02
45°	0.01
75°	0.01
110°	0.01

□ Opción de promedio manual

Selecciona el método de guardado al realizar el promedio manual.

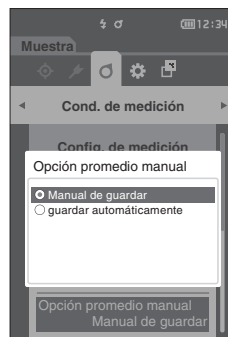
Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> -<Config. de medición>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Opción promedio manual” y luego presione la tecla [Confirmación].
Aparece la pantalla <Opción promedio manual>.
- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Manual de guardar” o “guardar automáticamente” y luego presione la tecla [Confirmación].

Selecciones

- Manual de guardar
- guardar automáticamente



- 3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Notas Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla anterior.

□ Detección de inclinación

Este instrumento cuenta con una función de advertencia que alerta a los usuarios cuando el instrumento se inclina más allá del intervalo de medición.

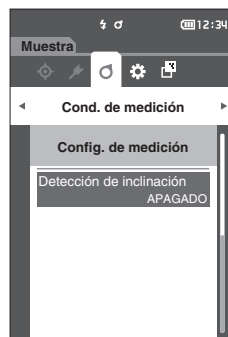
Si se activa esta función (ENCENDIDO), aparecerá una advertencia cuando el instrumento esté inclinado a un ángulo que no pueda corregirse.

Memo Con la configuración inicial, la detección de inclinación está activada (“ENCENDIDO”).

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> -<Config. de medición>.


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Detección de inclinación” y luego presione la tecla [Confirmación].
Aparece la pantalla <Detección de inclinación>.



- 2 Use [**▲**] o [**▼**] para mover el cursor a “ENCENDIDO” o “APAGADO” y luego presione la tecla [**Confirmación**].

Selecciones

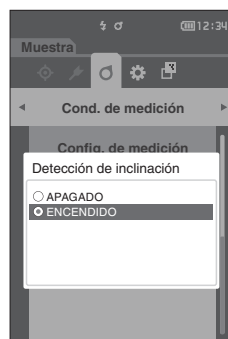- APAGADO : Desactiva la función de detección de inclinación.
- ENCENDIDO : Activa la función de detección de inclinación.



- 3 Presione la tecla [**Confirmación**] para confirmar y luego presione [**ESC**].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla anterior.

Notas Si se presiona [**ESC**] sin presionar la tecla [**Confirmación**], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla anterior.

■ Configuración de la Condición de pantalla

Para establecer las condiciones de pantalla, seleccione “Observador/Illuminante” de la pantalla del menú <Cond. de medición>.

Las siguientes dos configuraciones de observador/iluminante pueden establecerse para las condiciones de pantalla.

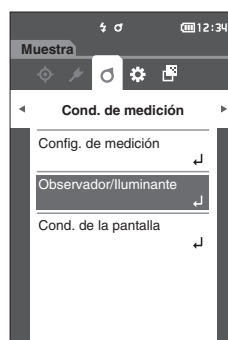
- Observador/Illuminante 1: Selecciona el observador/iluminante utilizado para medir los datos colorimétricos.
- Observador/Illuminante 2: Selecciona el iluminante secundario utilizado para el cálculo de MI (índice de metamería), etc.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.


- 1 Presione [**MENU**] y luego use [**◀**] o [**▶**] para mostrar la pantalla menú <Cond. de medición>.

Memo Para volver a la pantalla anterior, presione [**MENU**] o [**ESC**].



- 2 Use [**▲**] o [**▼**] para mover el cursor a “Observador/Illuminante” y luego presione la tecla [**Confirmación**].

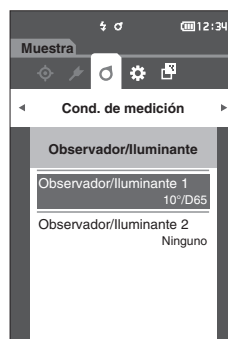Aparece la pantalla <Observador/Illuminante>.



- 3 Después de establecer el observador/iluminante, presione [**ESC**] para volver a la pantalla anterior.

□ Observador/Iluminante 1

Selecciona un ángulo de observador de 2° o 10° y el iluminante utilizado para medir los datos colorimétricos.

Memo Con la configuración inicial, el Observador/Iluminante 1 está configurado en "10°/D65".

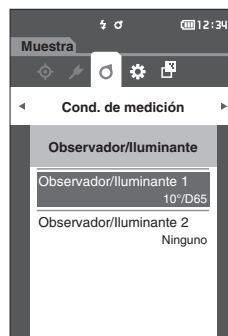
Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> - <Observador/Iluminante>.

1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Observador/Iluminante 1" y luego presione la tecla [Confirmación].


Aparece la pantalla <Observador/Iluminante 1>.

La barra de desplazamiento a la derecha de la pantalla muestra que hay configuraciones de observador/iluminante adicionales que no caben en la pantalla.



2 Presione [▲] o [▼] para mover el cursor hasta el elemento deseado.

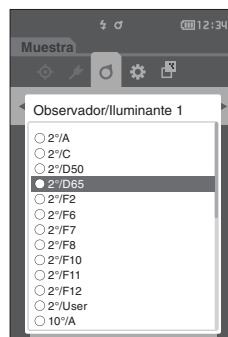Al mover el cursor por la parte superior o inferior de la lista, se mostrarán las configuraciones de observador/iluminante adicionales que no caben en la pantalla.



Configuración

- 2° : Ángulo del observador 2° (CIE1931)
- 10° : Ángulo del observador 10° (CIE1964)
- y
- A : Iluminante estándar A (lámpara incandescente, temperatura de color: 2856K)
- C : Iluminante C (luz de día; el valor relativo de la distribución espectral en la región ultravioleta es pequeño; temperatura de color: 6774K)
- D65 : Iluminante estándar D₆₅ (luz de día, temperatura de color: 6504K)
- D50 : Iluminante estándar D₅₀ (luz de día, temperatura de color: 5003K)
- F2 : Luz blanca fría (lámpara fluorescente)
- F6 : Luz blanca fría (lámpara fluorescente)
- F7 : Luz blanca de día A reproducción cromática (lámpara fluorescente)
- F8 : Luz blanca natural AAA reproducción cromática (lámpara fluorescente)
- F10 : Luz blanca natural de 3 bandas (lámpara fluorescente)
- F11 : Luz blanca fría de 3 bandas (lámpara fluorescente)
- F12 : Luz blanca cálida de 3 bandas (lámpara fluorescente)
- User : Iluminante configurado por el usuario

3 Presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Observador/Iluminante>.

Notas

Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Observador/Iluminante>.

□ Observador/Iluminante 2

Selecciona el iluminante secundario utilizado para el cálculo de MI (índice de metamería), etc.

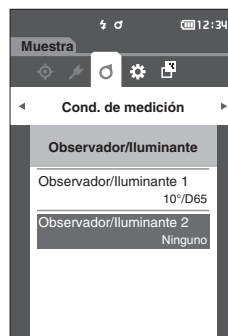
Memo Con la configuración inicial, el Observador/Iluminante 2 está configurado en "Ninguno".

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> - <Observador/Iluminante>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Observador/Iluminante 2" y luego presione la tecla [Confirmación].


Aparece la pantalla <Observador/Iluminante 2>.



- 2 Presione [▲] o [▼] para mover el cursor hasta el elemento deseado.

Configuración

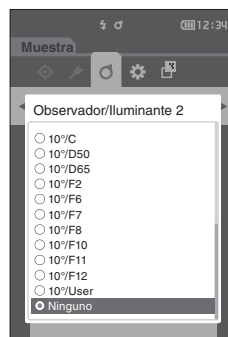- Los valores de configuración son iguales a los de "Observador/Iluminante 1" y "Ninguno".



- 3 Presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Observador/Iluminante>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Observador/Iluminante>.

■ Configuración de la Pantalla de visualización

Para establecer la configuración de pantalla, seleccione “Cond. de la pantalla” de la pantalla del menú <Cond. de medición>. Los cuatro elementos siguientes pueden especificarse como condiciones de visualización:

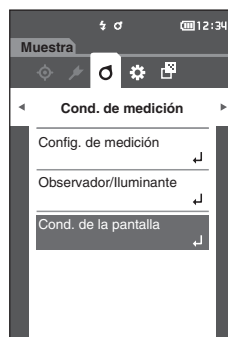
- Tipo de pantalla : Selecciona la pantalla que desea visualizar.
- Espacio de color : Selecciona el espacio de color que desea visualizar.
- Ecuación : Selecciona el color para el cual se medirá la diferencia de color.
- Dirección : Selecciona la dirección.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.


1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla menú <Cond. de medición>.

Memo Para volver a la **pantalla anterior**, presione [MENU] o [ESC].



2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Cond. de la pantalla” y luego presione la tecla [Confirmación].

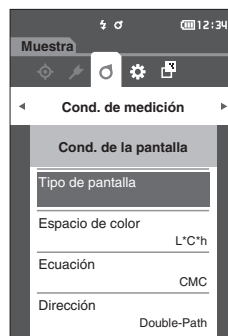Aparece la **pantalla <Cond. de la pantalla>**.



3 Después de establecer las condiciones de pantalla, presione [ESC] para volver a la pantalla anterior.

□ Tipo de pantalla

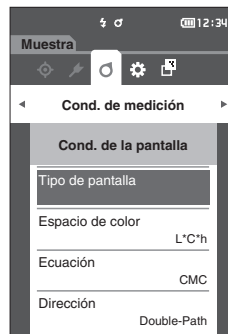
Configura el tipo de pantalla de resultados de las mediciones.

Memo Todos los tipos de pantalla se seleccionan en la configuración inicial.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> - <Cond. de la pantalla>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Tipo de pantalla” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la pantalla <Tipo de pantalla>.



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor al tipo de pantalla deseada y luego presione la tecla [Confirmación].

Selecciones

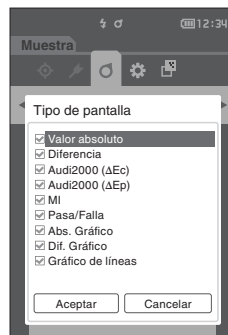
- Valor absoluto: Muestra el valor absoluto del valor colorimétrico y del brillo.
- Diferencia: Muestra la diferencia de color contra el color del patrón. La medición que no haya pasado la evaluación pasa/falla basada en la tolerancia se resaltarán en rojo.
- Audi2000(ΔEc): Muestra ΔEc (Audi2000), el valor promedio y el valor máximo.
- Audi2000(ΔEp): Muestra ΔEp (Audi2000), el valor promedio y el valor máximo.
- MI: Muestra el índice de metamería. (Si no se ha establecido el iluminante 2, se mostrará un número.)
- Pasa/Falla: Determina si la diferencia de color relacionada con el patrón está dentro de los márgenes de tolerancia establecidos con anticipación. Si se encuentra dentro de la tolerancia, la evaluación se mostrará como “Pasa”. Incluso si una diferencia no se encuentra dentro de la tolerancia, la evaluación se mostrará como “Falla”.
- Abs. Gráfico: Muestra un gráfico del valor absoluto del valor colorimétrico.
- Dif. Gráfico: Exhibe un gráfico que muestra la diferencia de color contra el color del patrón.
- Gráfico de líneas: Muestra un gráfico de los valores de color conforme a las diferencias de ángulos.

Memo La marca de verificación significa que el elemento está seleccionado.

- 3 Después de haber establecido todas las configuraciones, use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Aceptar” y luego presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla anterior.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Cond. de la pantalla>.



□ Espacio de color

Selecciona el espacio de color que usará.

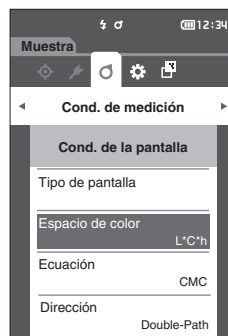
Memo Con la configuración inicial, el espacio de color está configurado en "L*a*b*".

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> - <Cond. de la pantalla>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Espacio de color" y luego presione la tecla [Confirmación].


Aparece la pantalla <Espacio de color>.



- 2 Presione [▲] o [▼] para mover el cursor hasta el espacio de color deseado.

Selecciones

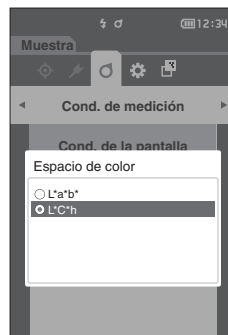- L*a*b* : Espacio de color L*a*b*
- L*C*h : Espacio de color L*C*h



- 3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla anterior.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Cond. de la pantalla>.

□ Ecuación

Selecciona la ecuación de diferencia de color que usará.

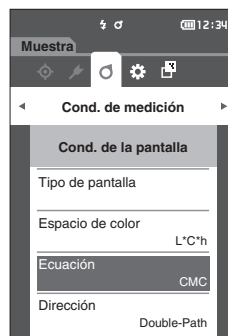
Memo Con la configuración inicial, la ecuación de diferencia de color está establecida en "ΔE00".

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> - <Cond. de la pantalla>.

1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Ecuación" y luego presione la tecla [Confirmación].


Aparece la pantalla <Ecuación>.



2 Presione [▲] o [▼] para mover el cursor hasta la ecuación deseada.

Selecciones

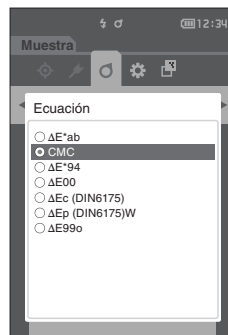- ΔE*ab : Ecuación de diferencia de color ΔE*ab (CIE1976)
- CMC : Ecuación CMC de diferencia de color; pueden cambiarse los parámetros.
- ΔE*94 : Ecuación ΔE* (CIE1994) de diferencia de color; pueden cambiarse los parámetros.
- ΔE00 : Ecuación ΔE2000 (CIE DE2000) de diferencia de color; pueden cambiarse los parámetros.
- ΔEc (DIN6175) : Ecuación de diferencia de color ΔEc (DIN 6175-2)
- ΔEp (DIN6175) : Ecuación de diferencia de color ΔEp (DIN 6175-2)
- ΔE99o : Ecuación de diferencia de color ΔE99o (DIN99o)



3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla anterior.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Cond. de la pantalla>.

□ Dirección

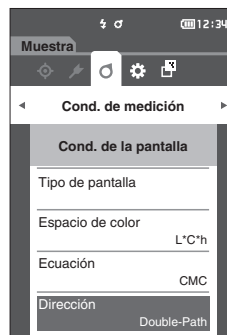
Memo Cuando el instrumento sale de fábrica, la dirección está configurada en “Double-Path”.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Cond. de medición> - <Cond. de la pantalla>.

1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Dirección” y luego presione la tecla [Confirmación].

Se muestra la pantalla <Dirección>.




2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor hasta la dirección deseada.

Selecciones

- Double-Path
- Left

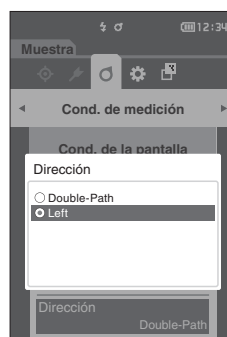Memo Los datos obtenidos cuando se ha seleccionado “Left” pueden presentar un desempeño inferior que los datos obtenidos cuando se ha seleccionado “Double-Path”. Además, la medición con “Left” seleccionada requiere el uso de una muestra con una superficie de medición plana, y el instrumento no debe estar inclinado cuando se realiza la medición.



3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla anterior.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Cond. de la pantalla>.

Configuración del sistema

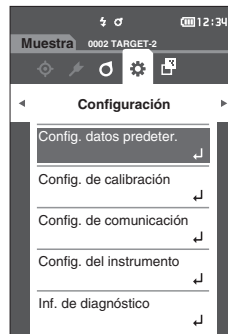
En esta sección se explica cómo establecer la configuración predeterminada de datos, cómo configurar la calibración y cómo visualizar la información de diagnóstico del instrumento y la información del instrumento.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.

1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla <Configuración>.

Memo Para volver a la pantalla anterior, presione [MENU] o [ESC].



■ Configuración predeterminada de los datos

Este instrumento permite establecer los criterios para la evaluación pasa/falla para los datos del color de un patrón individual. Hasta que se establecen los criterios de evaluación, el instrumento conserva la configuración de tolerancia predeterminada. Los usuarios pueden editar la tolerancia que se usará como criterio de evaluación y también pueden establecer el nivel de advertencia y el valor predeterminado del coeficiente paramétrico.

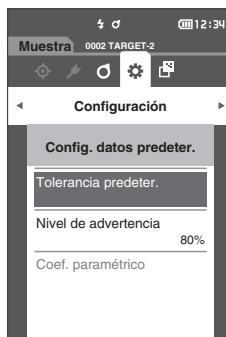
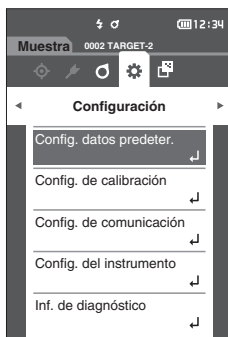
- Memo**
- Los criterios de evaluación predeterminados se establecen antes de establecer los criterios de evaluación para cada patrón.
 - Cambiar la tolerancia predeterminada después de haber establecido los criterios de evaluación para colores de patrones individuales, los criterios de evaluación especificados para dichos colores de patrones no se modificará.
 - El software opcional de datos de color "SpectraMagic DX" facilita la configuración y el uso de los criterios de evaluación.
 - Los elementos de configuración predeterminada de los criterios de evaluación son los mismos que los seleccionados actualmente en el espacio de color y el índice para las condiciones de visualización.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.

1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla <Configuración>.

2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Config. datos predeter." y luego presione la tecla [Confirmación] para mostrar la pantalla <Config. datos predeter.>.



□ Configuración predeterminada de la tolerancia

Memo

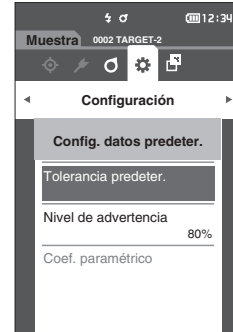
- Con la configuración inicial, la tolerancia está configurada en los siguientes valores.
Límite inferior: -1,00 Límite superior: 1,00

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Config. datos predeter.>.

1 Mueva el cursor a “Tolerancia predeter.” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla <Tolerancia predeter.>.




2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor al elemento que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla <Editar tolerancia.>.

3 Use [▲]/[▼] o [◀]/[▶] para mover el cursor al elemento que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación] para cambiar el elemento.

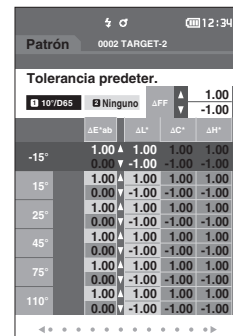- Si presiona la tecla [Confirmación] cuando el elemento seleccionado no está marcado, se marcará el elemento, después de lo cual se podrá cambiar el valor configurado.
- Presione [◀] o [▶] para mover el cursor al área del valor de configuración. Si presiona la tecla [Confirmación], el cursor aparecerá sobre el valor. Presione [▲] o [▼] para cambiar el valor. Mueva el cursor entre los dígitos del valor presionando [◀] o [▶].



Memo

Si se selecciona “Audi2000(ΔEc)” o “Audi2000(ΔEp)” en “Muestra” - “Tipo de pantalla”, no solo se moverá entre las posibles páginas de la pantalla <Tolerancia predeter.>, pero si Audi2000(ΔEc) o Audi2000(ΔEp) están habilitados, además de la tolerancia para cada ángulo, también se podrán configurar las tolerancias para (mΔEc o mΔEp) promedio y (ΔEcMax o ΔEpMax) máximo. Cuando se configura la tolerancia para mΔEc, mΔEp, ΔEcMax o ΔEpMax, si se establece un valor para cualquier ángulo, el valor se mostrará para todos los ángulos en la pantalla de configuración de la tolerancia.

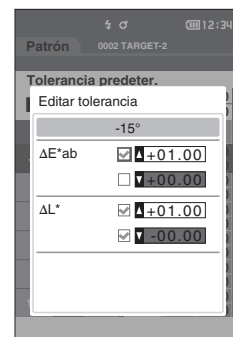
Configuración

- ΔL*, Δa*, Δb*, ΔC*, ΔH*, ΔFF: -20,00 a 20,00
- Excepto lo anterior: 0,00 a 20,00
- Presione la tecla [Confirmación] para confirmar cada vez que se modifique la configuración de un elemento.

4 Después de haber establecido todas las configuraciones, use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Aceptar” y luego presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la configuración y la pantalla vuelve a la pantalla <Tolerancia predeter.>.

Si se presiona [ESC] durante la instalación, no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Tolerancia predeter.>.



5 Presione [ESC] para volver a la pantalla <Config. datos predeter.>.

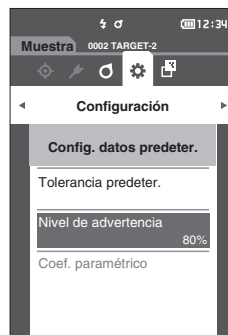
□ Configuración del nivel de advertencia

Memo Con la configuración inicial, el nivel de advertencia está configurado en "80%".

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. datos predeter.>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Nivel de advertencia" y luego presione la tecla [Confirmación].
Aparece la pantalla <Nivel de advertencia>.



- 2 Use [▲] o [▼] para cambiar el valor.

Configuración

○ 000 a 100%

- 3 Presione la tecla [Confirmación] una vez finalizados los cambios.

Se confirma la configuración y la pantalla vuelve a la pantalla <Config. datos predeter.>.

Notas Si se presiona [ESC] durante la configuración, no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. datos predeter.>.



□ Configuración del Coeficiente paramétrico

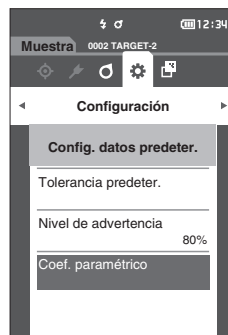
Memo

- Con la configuración inicial, el coeficiente paramétrico está configurado en "1.00".
- Los coeficientes paramétrico pueden editarse solo cuando la ecuación de diferencia es "CMC", "ΔE*94" o "ΔE00".

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. datos predeter.>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Coef. paramétrico" y luego presione la tecla [Confirmación].
Aparece la pantalla <Coef. paramétrico>.



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor al elemento que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla editar <Coef. paramétrico>.

- 3 Use [▲] o [▼] para mover el cursor al elemento que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación] para cambiar el elemento.

- Si presiona la tecla [Confirmación], el cursor aparecerá sobre el valor. Presione [▲] o [▼] para cambiar el valor. Mueva el cursor entre los dígitos del valor presionando [◀] o [▶].

Configuración

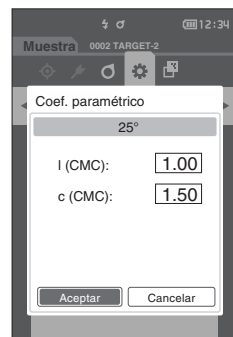
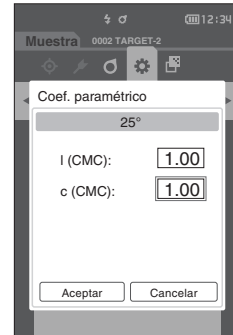
- 0,01 a 30,00
- Presione la tecla [Confirmación] para confirmar cada vez que se modifique la configuración de un elemento.

- 4 Después de haber establecido todas las configuraciones, use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Aceptar" y luego presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la configuración y la pantalla vuelve a la pantalla <Coef. paramétrico>.

- Notas** Si se presiona [ESC] durante la instalación, no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Coef. paramétrico>.

- 5 Presione [ESC] para volver a la pantalla <Config. datos predeter.>.





■ Configuración de calibración

Establece la configuración de calibración del instrumento.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración>.

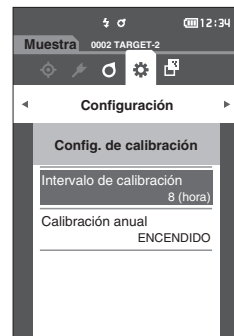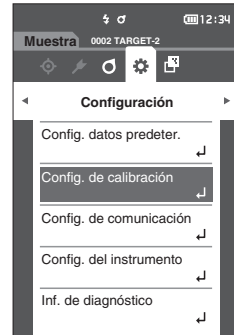- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Config. de calibración” y luego presione la tecla [Confirmación].



☐ Mensajes de Intervalo de calibración

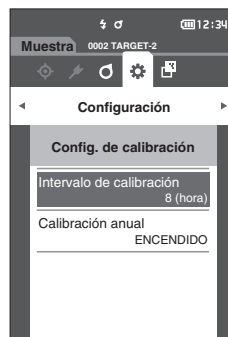
Si no se ha utilizado el instrumento durante un periodo prolongado desde la última medición, aparecerá un mensaje solicitando la calibración del blanco después del inicio y antes de realizar la medición. El intervalo de tiempo entre la calibración anterior y el momento en que se muestra el mensaje puede configurarse.

Memo Con la configuración inicial, el intervalo hasta que se muestra la calibración está configurado en “8 (hora)”.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Config. de calibración>.


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Intervalo de calibración” y luego presione la tecla [Confirmación].



- 2 ▲ y ▼ se mostrarán por encima y por debajo de los números que representan el tiempo hasta que se muestra el mensaje. Use [▲] o [▼] para especificar un valor.

Configuración

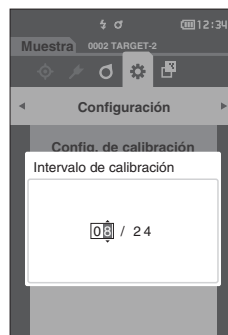- 01 a 24 hs: Establece el intervalo de tiempo entre la calibración anterior y el momento en que debe mostrarse el mensaje, entre 01 y 24 horas.



- 3 Presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la **pantalla <Config. de calibración>**.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. de calibración>.

☐ Mensajes de Calibración anual

A medida que se acerca el momento de la calibración periódica, el instrumento muestra un mensaje que dice “Se requiere una calibración del dispositivo programada regularmente. Comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.” al iniciar el equipo para recomendar una recalibración de mantenimiento anual.

El mensaje de calibración anual puede desactivarse (APAGADO) desde el MENÚ.

Notas Aunque es posible ocultar el mensaje de calibración anual, se recomienda aceptar nuestro servicio de recalibración.

Memo Cuando se lo enciende por primera vez, la pantalla del mensaje de calibración anual está configurada en “ENCENDIDO [ON] (Visualización)”.

Procedimiento operativo

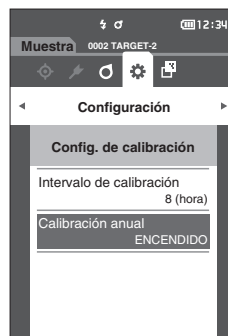
Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. de calibración>.

1 Presione [MENU].

Aparece la **pantalla <Calibración anual>**.


Configuración

- APAGADO : No se muestra el mensaje de calibración anual, incluso cuando la fecha de la siguiente calibración esté próxima.
- ENCENDIDO : Se muestra el mensaje de calibración anual cuando se acerca la siguiente fecha de calibración.



2 Use [◀] o [▶] para mover el cursor para seleccionar “ENCENDIDO” o “APAGADO”.

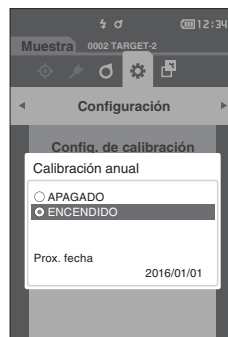Memo Si el mensaje de notificación de calibración anual está activado, el mensaje de calibración anual se mostrará cuando se acerque la fecha especificada. La fecha de la siguiente calibración se especifica en la configuración inicial o durante el servicio de calibración (o mantenimiento) realizado por KONICA MINOLTA y no puede modificarse.



3 Presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la **pantalla <Configuración>**.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Configuración>.

■ Configuración de las Opciones de medición del instrumento

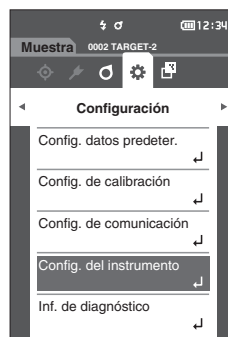
Para establecer las opciones de medición del instrumento, seleccione “Config. del instrumento” en la pantalla <Configuración>.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.

- 1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla <Configuración>.


Memo Para volver a la pantalla anterior, presione [MENU] o [ESC].



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Config. del instrumento” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla <Config. del instrumento>.

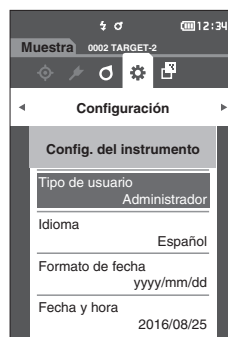- 3 Después de establecer las condiciones de medición del instrumento, presione el botón [ESC] para volver a la pantalla anterior.



□ Tipo de usuario

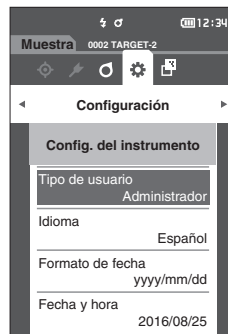
La configuración puede protegerse para cada usuario.

Memo Con la configuración inicial, el tipo de usuario está establecido en "Administrador".

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. del instrumento>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Tipo de usuario" y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la pantalla de configuración <Tipo de usuario>.



- 2 Presione [▲] o [▼] para mover el cursor y seleccionar el tipo de usuario.

Selecciones

- Administrador : Todas las configuraciones pueden modificarse.
- Trabajador : Algunas configuraciones no pueden modificarse.

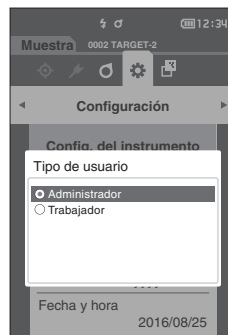
Memo Las operaciones que pueden realizar los trabajadores son las siguientes:

- Búsqueda/medición/impresión/eliminación de la "Muestra"
- Búsqueda/impresión del "Patrón"
- Calibración
- Visualización de la Inf. del instrumento
- Cambiar el tipo de usuario

- 3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Config. del instrumento>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. del instrumento>.



□ Configuración del idioma de visualización

Este instrumento permite configurar el idioma de visualización.

- Memo**
- Con la configuración inicial, el idioma está establecido en “English”.
 - La pantalla de selección del idioma también puede mostrarse encendiendo el instrumento y manteniendo presionado [MENU].

Notas Cuando la batería de emergencia del instrumento se agota, el idioma de la pantalla vuelve a “English”.

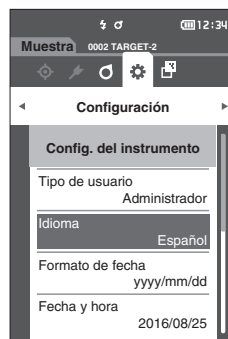
Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. del instrumento>.

1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Idioma” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la **pantalla <Idioma>**.

La barra de desplazamiento a la derecha de la **pantalla <Idioma>** indica que hay configuraciones de idioma adicionales que no caben en la pantalla.




2 Presione [▲] o [▼] para mover el cursor hasta el idioma deseado.

Mediante el movimiento del cursor hacia la parte superior o inferior de la lista, se mostrarán las configuraciones de idioma adicionales que no caben en la pantalla.

Configuración

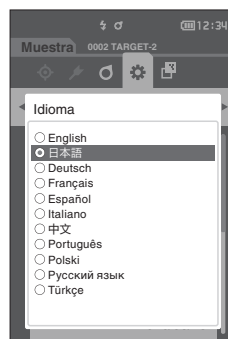- English : Inglés
- 日本語 : Japonés
- Deutsch : Alemán
- Français : Francés
- Español : Español
- Italiano : Italiano
- 中文 : Chino
- Português : Portugués
- Polski : Polaco
- Русский язык : Ruso
- Türkçe : Turco



3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la **pantalla <Config. del instrumento>**.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. del instrumento>.

□ Configuración del formato de fecha

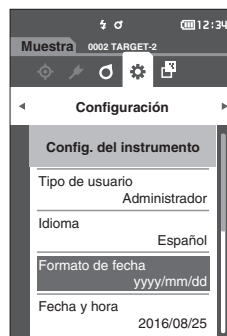
El formato de fecha que se muestra en pantalla puede modificarse.

Memo Con la configuración inicial, el formato de fecha está establecido en “yyyy/mm/dd”.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. del instrumento>.


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Formato de fecha” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la pantalla <Formato de fecha>.



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor hasta el formato de fecha deseado.

Configuración

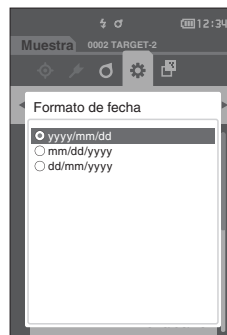- yyyy/mm/dd : Muestra la fecha en el formato año/mes/día.
- mm/dd/yyyy : Muestra la fecha en el formato mes/día/año.
- dd/mm/yyyy : Muestra la fecha en el formato día/mes/año.



- 3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Config. del instrumento>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. del instrumento>.

□ Configuración del reloj

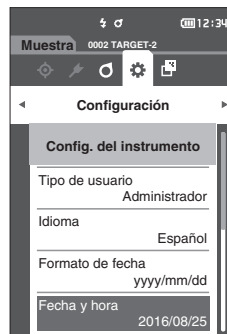
Este instrumento cuenta con un reloj incorporado para registrar la fecha y la hora de las mediciones. Debido a que la fecha y la hora están establecidas en la configuración inicial, en condiciones normales, no es necesario cambiar esta configuración. Sin embargo, de ser necesario, puede cambiarse la configuración de la fecha y la hora.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. del instrumento>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Fecha y hora” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla de configuración <Fecha y hora>




- 2 Use [▲]/[▼] o [◀]/[▶] para mover el cursor al elemento que se configurará y luego presione la tecla [Confirmación].

El cursor se vuelve azul y aparecen ▲ y ▼ por encima y por debajo del cursor.

- 3 Use [▲] o [▼] para cambiar el valor.

Configuración

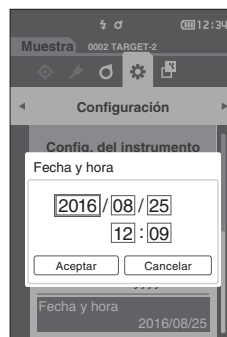- Año : 2000–2099
- Mes : 1 a 12
- Día : 1 a 28, 29, 30 y 31 (según el mes/año seleccionado)
- Hora : 0 a 23
- Minutos : 0 a 59
- El valor aumenta y disminuye de a uno cada vez que se presiona el botón.
- Si mantiene presionado [▲] o [▼], el valor aumenta o disminuye de a uno de manera continua.



- 4 Presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la configuración.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración.

- 5 Repita los pasos 2 a 4 para cada parámetro de la fecha (Año/Mes/Día) y la hora (Hora : Minutos).

- 6 Después de haber establecido todas las configuraciones, use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Aceptar” y luego presione la tecla [Confirmación].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Config. del instrumento>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. del instrumento>.

□ Brillo de la pantalla

El brillo del LCD puede configurarse en cinco niveles.

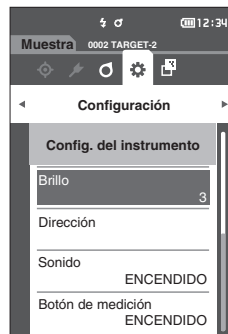
Memo Con la configuración inicial, el brillo de la pantalla está establecido en “3 (Estándar)”.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. del instrumento>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Brillo” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla de configuración <Brillo>.



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor hasta el brillo deseado.

Configuración

- 5 (Brillante)
- 4
- 3 (Estándar)
- 2
- 1 (Oscuro)



- 3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Config. del instrumento>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. del instrumento>.

□ Orientación de la pantalla

Según cómo se esté sosteniendo el instrumento, es probable que la pantalla sea más visible estando invertida. Esta función permite que la pantalla pueda configurarse en diferentes orientaciones en cada caso.

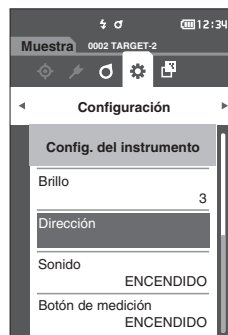
Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. del instrumento>.

1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Dirección” y luego presione la tecla [Confirmación].

La pantalla volteará hacia arriba y volverá a la pantalla <Config. del instrumento>.

Notas Esta configuración se cancelará si se apaga (APAGADO) el instrumento. Vuelva a configurarlo según se necesite.



□ **Aviso sonoro**

Los sonidos de operación pueden configurarse en ENCENDIDO o APAGADO (ON/OFF).

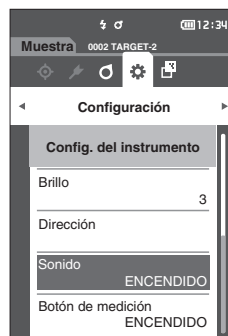
Memo Con la configuración inicial, el aviso sonoro está activado (“ENCENDIDO”).

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. del instrumento>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Sonido” y luego presione la tecla [Confirmación].**


Aparece la **pantalla de configuración <Sonido>**.



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a ENCENDIDO o APAGADO (ON/OFF).**

Configuración

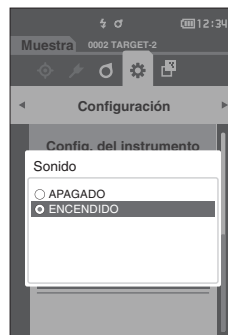- APAGADO (OFF)
- ENCENDIDO (ON) (Estándar)



- 3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].**

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la **pantalla <Config. del instrumento>**.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. del instrumento>.

□ Botón de medición

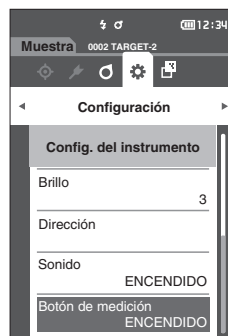
El funcionamiento del botón de medición puede activarse (ENCENDIDO) o desactivarse (APAGADO).

Memo Con la configuración inicial, el botón de medición está activado (“ENCENDIDO”).

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. del instrumento>.


- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Botón de medición” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la pantalla de configuración del <Botón de medición>.



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a ENCENDIDO o APAGADO (ON/OFF).

Configuración

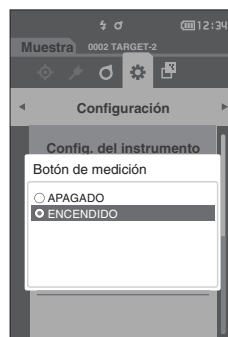- APAGADO (Desactivado)
- ENCENDIDO (Activado)



- 3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Config. del instrumento>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. del instrumento>.

□ Ahorro de energía

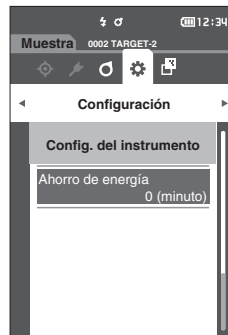
Puede configurarse la cantidad de tiempo antes de pasar al modo Ahorro de energía.

Memo Cuando el instrumento sale de fábrica, la función Ahorro de energía está configurada en “0 (minuto)” (Ahorro de energía APAGADO).

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. del instrumento>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Ahorro de energía” y luego presione la tecla [Confirmación]. Aparece la pantalla <Ahorro de energía>.




- 2 Use [▲] o [▼] para cambiar el valor.

Configuración

○ 00 a 60 minutos

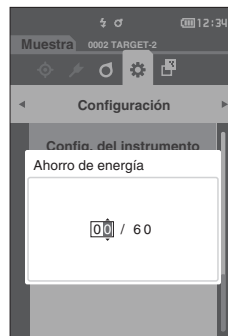Memo Si está establecido en “00”, el ahorro de energía está apagado.



- 3 Presione la tecla [Confirmación] para confirmar y luego presione [ESC].

Se confirma la selección y la pantalla vuelve a la pantalla <Config. del instrumento>.

Notas Si se presiona [ESC] sin presionar la tecla [Confirmación], no se modificará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. del instrumento>.

Memo

- Si presiona cualquiera de las teclas de operación, el instrumento cancelará el modo Ahorro de energía.
- Cuando el instrumento se comunica con una PC usando el software opcional SpectraMagic DX, no puede habilitarse el modo Ahorro de energía.

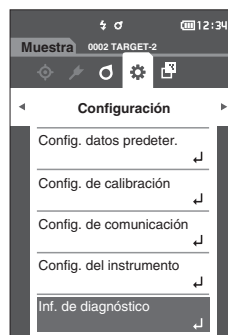
■ Visualización de la Información de diagnóstico

Se muestran los resultados del diagnóstico de estado del instrumento usando el "SpectraMagic DX" opcional.

Procedimiento operativo


Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Inf. de diagnóstico" y luego presione la tecla [Confirmación].



- 2 Se realiza el diagnóstico del estado del instrumento y se muestran los resultados.

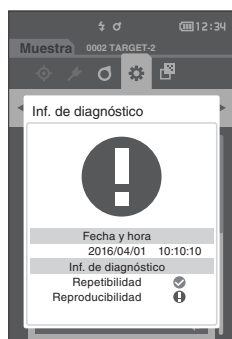Pantalla



- 3 Presione [ESC].
La pantalla volverá a la pantalla <Configuración>.

■ Visualización de la Información del instrumento

Muestra el nombre del producto, la versión y el número de serie del instrumento.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración>.

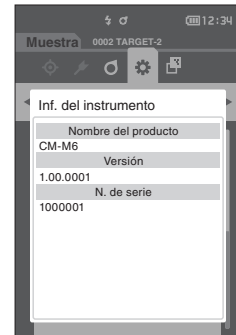
- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Inf. del instrumento” y luego presione la tecla [Confirmación].



- 2 Se muestra la información del instrumento.

Elementos de pantalla

- Nombre del producto: Nombre de producto del instrumento
- Versión : Versión de firmware del instrumento
- N. de serie : N° de serie del instrumento



- 3 Presione [ESC].

La pantalla volverá a la pantalla <Configuración>.

Capítulo 4

Otras funciones

Conexión a un Dispositivo externo	101
Conexión a una computadora personal	101
Configuración de la comunicación	105
Conexión a una impresora	108

Conexión a un Dispositivo externo

Este instrumento incluye un puerto USB y una función Bluetooth (cuando el módulo Bluetooth opcional está conectado). El cable USB provisto (IF-A36) puede usarse para conectar el instrumento a una PC, o puede usarse la función de comunicación Bluetooth para conectar el instrumento a una PC o a una impresora, lo que permite la comunicación de datos y la impresión.

Notas Cuando el instrumento se encuentra expuesto a una fuerte electricidad estática externa o se ve afectado por interferencias ambientales cuando está comunicándose con un dispositivo externo, es posible que la comunicación se interrumpa. En este caso, apague el interruptor y vuelva a encenderlo.



■ Conexión a una computadora personal

Existen dos métodos para conectar el instrumento a una PC: conectarse usando el cable USB o a través de la función Bluetooth.

Notas

- Para usar la función Bluetooth del instrumento para conectarlo a una PC con la función de comunicación Bluetooth, el módulo Bluetooth CM-A219 debe estar correctamente conectado al instrumento y debe abrirse un canal de comunicación Bluetooth a través de la función de utilidades de la PC.
- Una vez establecidas las conexiones usando el cable USB y usando la comunicación Bluetooth, se le dará prioridad a la conexión que usa el cable USB.

Memo

- Cuando se encuentra conectado a una PC, el instrumento ingresa automáticamente en modo de comunicación. En la pantalla LCD se visualiza  o  y se desactivan la tecla o el botón de medición y las teclas de control.
- Si se envía un comando desde la PC para habilitar la tecla o el botón de medición, se podrá realizar la medición presionando la tecla o el botón de medición en el instrumento. Recuerde que, en este punto, los datos de la medición se transfieren a la PC sin que se almacenen en la memoria del instrumento.
- Para conectar el instrumento a una PC, se recomienda que use el software que permite la conexión y la operación del instrumento.

□ **Conexión vía Cable USB**

Conecte el instrumento a una PC con el cable USB provisto IF-A36 (2 m).

Notas

- Para conectar el instrumento a una PC, debe instalarse el controlador USB dedicado. Instale el controlador del USB provisto con el software que permite la conexión y la operación del instrumento.
- Asegúrese de que el enchufe del conector USB esté correctamente orientado y bien conectado.
- Cuando conecte o desconecte el cable USB, asegúrese de agarrar el enchufe del conector. No tuerza el cable o tire de él por la fuerza. De lo contrario, el cable puede presentar fallas.
- Asegúrese de que la longitud del cable sea suficiente. Si el cable queda tirante, es posible que la conexión falle o el cable se rompa.
- Empuje firmemente el conector del cable USB que coincide con la forma del puerto (terminal de conexión) hasta que haga tope.

Memo

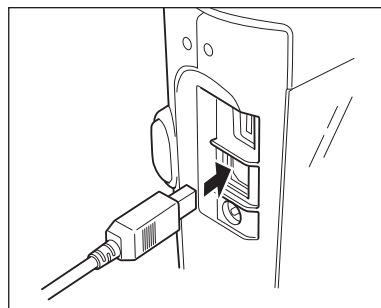
El puerto de comunicación USB del instrumento se adapta a USB 2.0.

Procedimiento operativo


1 Apague el instrumento.

2 Abra la cubierta de protección del conector y conecte el mini plug del cable USB al puerto USB del instrumento.

- ◆ Inserte el conector por completo y asegúrese de que esté bien conectado.



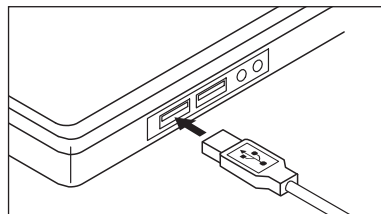3 Conecte el conector A del cable USB al puerto USB de la PC.



4 Encienda el instrumento.

- ◆ Cuando se le solicite instalar el controlador del USB, especifique el controlador del USB incluido con el software para completar la instalación.

□ **Conexión vía Bluetooth**

Conecte el instrumento a una PC con la función de comunicación Bluetooth usando el módulo Bluetooth opcional.

Notas

- **La función Bluetooth del instrumento permite la comunicación de datos con una PC y una impresora conectadas desde una computadora Bluetooth. No obstante, no se puede conectar a una PC y a una impresora al mismo tiempo.**
- **No es posible realizar una conexión simultánea a través del cable USB y la función Bluetooth. En caso de que ambas conexiones se establezcan al mismo tiempo, se le dará prioridad a la conexión a través del cable USB.**

Memo

Para conectar el instrumento a una PC a través de la función Bluetooth, se debe realizar con anticipación la preparación necesaria para la comunicación Bluetooth para el instrumento y para la impresora.

○ Preparación del instrumento

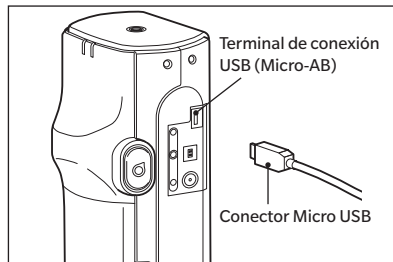
Conecte el módulo opcional Bluetooth CM-A219.

Encienda la función Bluetooth del instrumento (USB host) y configure el código PIN en el instrumento según lo requerido.

• Conexión del Módulo Bluetooth




Procedimiento operativo

- 1 Conecte el módulo Bluetooth (CM-A219) al conector Micro USB del Espectrofotómetro CM-M6 usando el cable establecido para el módulo Bluetooth (CM-A225).



- 2 Conecte 1 a la correa de muñeca.

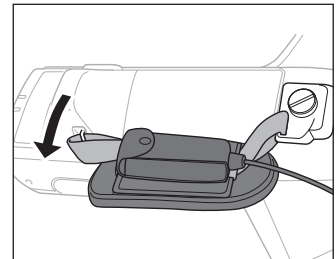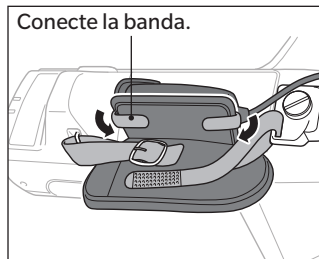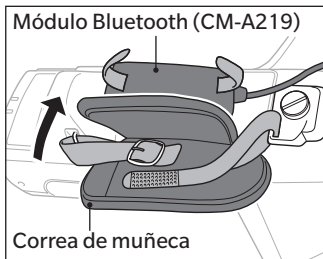Memo Consulte el manual de instrucciones del CM-M6 para saber cómo conectar la correa de muñeca al CM-M6.



■ Configuración de la comunicación

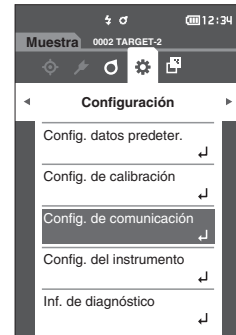
Cómo configurar la comunicación entre el CM-M6 y los dispositivos externos.
Encienda la función Bluetooth y configure el código PIN del cuerpo.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla de medición.

- 1 Presione [MENU] y luego use [◀] o [▶] para mostrar la pantalla <Configuración>.

Memo Para volver a la pantalla anterior, presione [MENU] o [ESC].



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "Config. de comunicación" y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla <Config. de comunicación>.



□ Host USB

Esta configuración debe estar activada ("ENCENDIDO") para poder usar el instrumento vía Bluetooth.

Memo Con la configuración inicial, el host USB está desactivado ("APAGADO").

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. de comunicación>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a "USB host" y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla <USB host>.



2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “ENCENDIDO” y luego presione la tecla [Confirmación].

La función USB host del instrumento está ENCENDIDA y la pantalla vuelve a la **pantalla <Config. de comunicación>**. El ícono de Bluetooth  se mostrará en la barra de estado. Para configurar el código PIN del Bluetooth, vaya al paso 3.



3 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Código PIN del cuerpo” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la **pantalla <Código PIN del cuerpo>**.

- El valor inicial del código PIN es “0000”.



4 ▲ y ▼ se mostrarán por encima y por debajo del PIN. Use [▲] o [▼] para especificar un valor. Use [◀] o [▶] para moverse entre los dígitos.

- El número de identificación personal (PIN) debe constar de cuatro a ocho números (0 a 9).



5 Luego de ingresar el valor, presione la tecla [Confirmación].

La pantalla volverá a la **pantalla <Config. de comunicación>**.

○ **Conexión del instrumento a una PC**

Con la PC como host, se puede establecer una conexión con el instrumento usando la comunicación Bluetooth.

Procedimiento operativo

- 1 Verifique que el instrumento esté ENCENDIDO.**
- 2 Verifique que la función Bluetooth del instrumento esté ENCENDIDA. También asegúrese de que la función Bluetooth no esté siendo usada para conectarse a una impresora y que el cable USB no esté siendo usado para conectarse a la PC.**
- 3 Inicialice la función Bluetooth en la PC.**
- 4 Busque dispositivos Bluetooth cercanos y seleccione “CM-A219” de la lista de dispositivos mostrados.**
- 5 Ingrese el código PIN del instrumento (consulte el paso 4 en la página 106) en la PC.**
- 6 Abra el puerto serie Bluetooth para las conexiones.**
Una vez que se haya establecido la comunicación, el ícono remoto se mostrará en la barra de estado.



■ Conexión a una impresora

Este instrumento puede conectarse a una impresora usando un cable USB o la función Bluetooth, lo que le permitirá imprimir una variedad de datos, incluidos los resultados de las mediciones.

□ Conexión vía Cable USB

Para conectar el instrumento a la impresora, use el cable USB para la impresora.

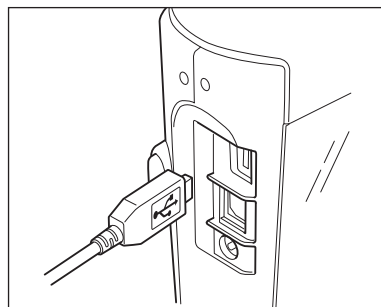
Memo El puerto de comunicación USB del instrumento se adapta a USB 2.0.

- Notas**
- Asegúrese de apagar el interruptor del instrumento y de la impresora antes de conectarlos.
 - Asegúrese de que el enchufe del conector USB esté correctamente orientado y bien conectado.
 - Cuando conecte o desconecte el cable USB, asegúrese de agarrar el enchufe del conector. No tuerza el cable o tire de él por la fuerza. De lo contrario, el cable puede presentar fallas.
 - Asegúrese de que la longitud del cable sea suficiente. Si el cable queda tirante, es posible que la conexión falle o el cable se rompa.
 - Empuje firmemente el conector del cable USB que coincide con la forma del puerto (terminal de conexión) hasta que haga tope.
 - Una vez conectado a una impresora, asegúrese de que el instrumento esté conectado al adaptador de CA o que esté colocada la batería de iones de litio.
 - Si se usa una impresora que no sea la impresora accesorio opcional, puede producirse una falla en la operación.
 - El accesorio opcional impresora solo puede imprimir texto.

Procedimiento operativo

- 1 Apague el instrumento.
- 2 Conecte el conector A (hembra) del cable USB al conector A (macho) del cable convertidor USB.
- 3 Abra la cubierta de protección del conector y conecte el conector Micro-A del cable convertidor USB al puerto USB (Micro-AB) del instrumento.
 - ◆ Inserte el conector por completo y asegúrese de que esté bien conectado.
- 4 Conecte el conector miniB del cable USB al puerto USB de la impresora.
- 5 Encienda la impresora.
- 6 Configure el "USB host" del instrumento en desactivado ("APAGADO").

Memo Para obtener información sobre cómo configurar el "Host USB", consulte la página 105.



□ **Conexión vía Bluetooth**

Conecte el instrumento a una impresora con la función de comunicación Bluetooth usando el módulo Bluetooth opcional.

Notas

- **Con el módulo Bluetooth CM-A219 instalado, la función Bluetooth de este instrumento permite la comunicación de datos a una PC y la impresión de datos a la impresora Bluetooth CM-A234. No obstante, no se puede conectar al módulo Bluetooth y a una PC al mismo tiempo.**
- **Si se usa una impresora que no sea la impresora opcional Bluetooth CM-A234, puede producirse una falla en la operación.**
- **Se puede imprimir a distancias de hasta 10 m, pero la distancia desde la que puede realizarse correctamente la operación depende del entorno inalámbrico del dispositivo.**
- **El accesorio opcional impresora Bluetooth CM-A234 solo puede imprimir texto. No se pueden imprimir gráficos de diferencia ni otros gráficos mostrados en el instrumento.**

Memo

Para conectar el instrumento a una impresora a través de la función Bluetooth, se debe realizar con anticipación la preparación necesaria para la comunicación Bluetooth para el instrumento y para la impresora.

○ Preparación de la impresora

La siguiente sección describe las preparaciones necesarias para asegurarse de que el instrumento reconozca por separado la impresora Bluetooth (CM-A234) como dispositivo Bluetooth.

Notas En esta sección se describen los procedimientos generales. Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones incluidos con la impresora Bluetooth (CM-A234).

Procedimiento operativo

- 1 Asegúrese de que puede usar la impresora Bluetooth.**
 - ◆ Verifique que el modo de comunicación de la impresora esté configurado en Bluetooth. Además, cargue la batería y cargue el papel para la impresora según sea necesario.
- 2 Verifique la dirección Bluetooth y el código PIN de la impresora.**

○ Preparación del instrumento

Conecte el módulo Bluetooth al instrumento y encienda la función Bluetooth del instrumento (USB host).
(Consulte la página 105)

□ Registro de una Dirección de Bluetooth

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. de comunicación>.

- 1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Dirección de impresora” y luego presione la tecla [Confirmación].

Aparece la pantalla <Dirección de impresora> .



- 2 Ingrese la dirección del dispositivo Bluetooth que se conectará.



- 3 Después de haber ingresado los caracteres, mueva el cursor a [Aceptar] y presione la tecla [Confirmación].

La impresora se registrará como un dispositivo de E/S para el instrumento y la pantalla volverá a la pantalla <Config. de comunicación>.

Memo Si se presiona [ESC] durante la configuración o si se mueve el cursor a “Cancelar” y se presiona la tecla [Confirmación], no se cambiará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. de comunicación>.

□ Configuración del código PIN

Ingrese el PIN establecido para la impresora (ya confirmado).

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. de comunicación>.

1 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Código PIN de impresora” y luego presione la tecla [Confirmación].

- El valor inicial del código PIN es “0000”.



2 ▲ y ▼ se mostrarán por encima y por debajo del PIN. Use [▲] o [▼] para especificar un valor. Use [◀] o [▶] para moverse entre los dígitos.

- El número de identificación personal (PIN) debe constar de cuatro a ocho números (0 a 9).



3 Después de haber ingresado el valor, mueva el cursor a [Aceptar] y presione la tecla [Confirmación].

La impresora podrá conectarse como un dispositivo de E/S para el instrumento y la pantalla volverá a la pantalla <Config. de comunicación>.

Memo Si se presiona [ESC] durante la configuración o si se mueve el cursor a “Cancelar” y se presiona la tecla [Confirmación], no se cambiará la configuración y la pantalla regresará a la pantalla <Config. de comunicación>.

□ Impresión de datos

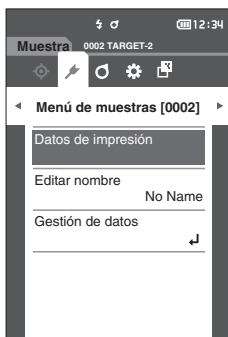
Imprima los datos del patrón o los datos de medición con la impresora.

- Notas**
- El instrumento debe conectarse a la impresora con anticipación.
 - El accesorio opcional impresora Bluetooth CM-A234 solo puede imprimir texto. No se pueden imprimir gráficos de diferencia ni otros gráficos mostrados en el instrumento.

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Patrón> o <Muestra>.

- 1 Para imprimir la pantalla patrón y muestra, presione la tecla [MENU] con los datos que se imprimirán en la pantalla. Aparece la pantalla <Menú de patrones> o la pantalla <Menú de muestras>.



- 2 Use [▲] o [▼] para mover el cursor a “Datos de impresión”.
Presione la tecla [Confirmación] e imprima los datos desde la impresora conectada.
 - Una vez finalizada la impresión, la pantalla vuelve a la pantalla <Patrón> / <Muestra>.

□ Impresión automática

Los resultados de las mediciones pueden imprimirse automáticamente para cada medición.

- Notas**
- El instrumento debe conectarse a la impresora con anticipación.
 - El accesorio opcional impresora Bluetooth CM-A234 solo puede imprimir texto. No se pueden imprimir gráficos de diferencia ni otros gráficos mostrados en el instrumento.

Memo Con la configuración inicial, la impresión automática está desactivada (“APAGADO”).

Procedimiento operativo

Comience el procedimiento desde la pantalla <Configuración> - <Config. de comunicación>.

- 1 Use **[▲]** o **[▼]** para mover el cursor a “Impresión automática” y luego presione la tecla **[Confirmación]**.

Aparece la pantalla <Impresión automática>.



- 2 Use **[▲]** o **[▼]** para mover el cursor a “ENCENDIDO” y luego presione la tecla **[Confirmación]**.

Se encenderá la función Impresión automática y la impresión se realizará cada vez que se realice una medición. Una vez que se haya establecido la configuración, la pantalla volverá a la pantalla <Config. de comunicación>.

Ejemplo de impresión 1

Resultados de los datos de medición / diferencia de color datos de color del patrón

S/N 0123456	←	N. de serie
SAMPL D001 FAIL	←	Datos de medición / Diferencia de color Datos de color del patrón, Resultado de pasa/falla
(Nombre de la MUESTRA)	←	Nombre de los Datos de medición / Diferencia de color Datos de color del patrón
10/D65 FF 99.99	←	Observador/Illuminante 1, Valor FF
L* a* b*	←	Espacio de color (L*a*b* / L*C*h)
-15 30.12 10.09 1.00		
15 31.23 11.98 2.11		
25 32.34 12.87 3.22		
45 33.45 13.76 4.33	←	Pantalla que muestra solo los valores para los ángulos seleccionados
75 34.56 14.65 5.44		
110 35.67 15.54 6.55		
2014/01/01 09:00:00	←	Fecha/hora de la medición
T001 (Nombre del PATRÓN)	←	Información de referencia del patrón

Ejemplo de impresión 2

Resultados de los datos de diferencia de color

S/N 0123456	←	N. de serie
SAMPL D001 FAIL	←	Datos de medición / Diferencia de color Datos de color del patrón
(Nombre de la MUESTRA)	←	Nombre de los Datos de medición / Diferencia de color Datos de color del patrón
10/D65 FF 99.99	←	Observador/Illuminante 1, Valor FF
dE*ab		
-15 0.1		
15 0.1		
25 0.1		
45 0.1		
75 0.1		
110 0.1		
dl* da* db*	←	Espacio de color
-15 30.12 x 10.09 1.00	←	Pantalla que muestra solo los valores para los ángulos seleccionados
15 31.23 11.98 w 2.11		
25 32.34 12.87 3.22x		
45 33.45 13.76 4.33		
75 34.56 14.65 x 5.44		
110 35.67 15.54 6.55		
2014/01/01 09:00:00	←	Fecha/hora de la medición
T001 (Nombre del PATRÓN)	←	Información de referencia del patrón

Memo Si el resultado de la diferencia de color es “Falla”, se imprimirá una “x” después del valor. Si el valor se acerca a la tolerancia, se agrega una “w” después del valor (consulte la página 56 para obtener más información sobre niveles de advertencia).

Ejemplo de impresión 3

Resultado del valor MI

S/N 0123456	←	N. de serie
SAMPL D001 FAIL	←	Datos de medición / Diferencia de color Datos de color del patrón
(Nombre de la MUESTRA)	←	Nombre de los Datos de medición / Diferencia de color Datos de color del patrón
10/D65 10/C	←	Observador/Iluminante 1, Observador/Iluminante 2
MI		
-15	1.0	Pantalla que muestra solo los valores para los ángulos seleccionados
15	1.1	
25	1.2	
45	1.3	
75	1.4	
110	1.5x	
<p>Memo/ Si el resultado de la diferencia de color es "Falla", se imprimirá una "x" después del valor.</p>		
2014/01/01 09:00:00	←	Fecha/hora de la medición
T001 (Nombre del PATRÓN)	←	Información de referencia del patrón

Ejemplo de impresión 4

Resultados ΔEc (Audi2000), Prom. y Máx.

S/N 0123456	←	N. de serie		
SAMPL D001 FAIL	←	Datos de medición / Diferencia de color Datos de color del patrón, Resultado de pasa/falla		
(Nombre de la MUESTRA)	←	Nombre de los Datos de medición / Diferencia de color Datos de color del patrón		
10/D65	←	Observador/Iluminante 1		
ΔEc $m\Delta Ec$ $\Delta EcMax$	←	Tipo de pantalla (ΔEc (Audi2000), Prom., Máx.)		
-15	0.55	0.64	0.88	Pantalla que muestra solo los valores para los ángulos seleccionados
15	0.57	0.64	0.88	
25	0.44	0.64	0.88	
45	0.66	0.64	0.88	
75	0.73	0.64	0.88	
110	0.88	0.64	0.88	
2014/01/01 09:00:00	←	Fecha/hora de la medición		
T001 (Nombre del PATRÓN)	←	Información de referencia del patrón		

Capítulo 5

Solución de problemas

Lista de mensajes	117
Solución de problemas	119

Lista de mensajes

Mensajes de error: La operación no es correcta. Siga las instrucciones que se muestran inmediatamente.

Se produjo un error con el dispositivo de med. del color. Iniciar y medir de nuevo. Si vuelve a producirse el error llame al Centro de Servicio más cercano.
No hay salida de LED. Reinicie e intente medir nuevamente. Si vuelve a producirse el error, comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
Se produjo un error al escribir en la memoria. Inicie y trate de nuevo. Si vuelve a producirse el error llame al Centro Servicio más cercano.
Se ha producido un error en la memoria. Comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
Ha fallado la conexión con la impresora. Verifique la alimentación y la configuración.
El dispositivo USB no está funcionando. Reinicie el dispositivo. Si vuelve a producirse el error, comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
El host USB no está funcionando. Reinicie el dispositivo. Si vuelve a producirse el error, comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
No se puede obtener el estado de la batería. Comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
Se ha producido un error con el CI del reloj. Comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
Se ha producido un error con el motor. Reinicie e intente medir nuevamente. Si vuelve a producirse el error, comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
Se ha producido un error con la conversión A/D. Reinicie e intente medir nuevamente. Si vuelve a producirse el error, comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
Se ha producido un error con el ángulo de medición. Reinicie e intente medir nuevamente. Si vuelve a producirse el error, comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.

Advertencia: El uso continuo dará como resultado una operación incorrecta. Siga las instrucciones que se muestran lo antes posible.

La carga de la alimentación es baja. Cárguela.
Ha caído el rendimiento del LED. Se recomienda reemplazarlo.
El voltaje de la alimentación es insuficiente. Cárguela.

Precaución: La configuración o la operación no es correcta.

La reflectancia está fuera del rango del rendimiento garantizado.
El dispositivo está inclinado.
Verifique la conexión USB.
El patrón está protegido.
La fecha es incorrecta.
El ancho tolerable del grupo es incorrecto. Verifique los límites superior e inferior.
Intente volver a realizar la medición. Presione el botón de medición para realizar la medición y actualizarla con los datos más recientes.
No se pudo realizar el cálculo de los datos.
Los datos ingresados son incorrectos.
No se encontró un patrón.
Sólo los administradores pueden controlar esta función.

Pantalla: Se muestra el flujo de operación. Realice la operación conforme a la información mostrada.

Realizar la calibración del cero.
Conecte la caja de calibración del cero y realice la calibración.
Realice la calibración del blanco.
Configure el instrumento en la placa de calibración del blanco y realice la calibración.
Configure los datos de calibración del blanco.
Especifique al menos uno.
Se requiere realizar una calibración. ¿Desea realizar la calibración ahora?
La memoria del dispositivo está llena. Elimine algunos datos para realizar la medición.
Se requiere una calibración del dispositivo programada regularmente. Comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
Se aproxima la fecha de calibración del dispositivo programada regularmente. Comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
Se recomienda realizar una calibración. ¿Desea realizar la calibración ahora?

Solución de problemas

Si se produce alguna anomalía con el instrumento, tome las medidas que se indican en la tabla a continuación. Si el instrumento sigue sin funcionar correctamente, apáguelo y desconecte la batería temporalmente. Vuelva a colocar la batería y encienda nuevamente el instrumento. Si el síntoma persiste, comuníquese con un centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.

Síntoma	Verificación	Medida
La pantalla en la pantalla LCD está en blanco.	¿Está recibiendo alimentación?	Conecte el adaptador de CA o coloque correctamente la batería.
El botón o la tecla de medición no funciona.	¿Aún se está realizando la medición?	Espere hasta que la medición haya finalizado y luego presione el botón.
	¿Se muestra una pantalla donde se puede realizar una medición?	El botón de medición debe presionarse cuando se muestra una pantalla que permite la medición (por ejemplo, Pantalla de calibración, patrón o muestra).
Los resultados de la medición son atípicos.	¿Está la muestra correctamente colocada?	Asegúrese de que la muestra esté bien colocada en el instrumento a fin de evitar que se pierda luz.
	¿Son correctos los datos de calibración utilizados?	Realice la calibración del blanco usando los datos correctos de la calibración del blanco.
	¿Se realizó correctamente la calibración del blanco?	
	¿Se realizó correctamente la calibración del cero?	Lea la página 32 "Calibración del cero" y realice la calibración del cero correctamente.
Los resultados de la medición oscilan.	¿Se mantienen fijos el instrumento y la muestra durante la medición?	No deje que el instrumento o la muestra se muevan durante la medición.
Los datos no pueden ingresarse a una PC. No se acepta ningún comando de la PC. Los comandos no se aceptan correctamente.	¿Está el cable USB conectado correctamente?	Conecte el terminal de conexión USB del instrumento al puerto USB de la computadora con el cable USB provisto con el instrumento.
	¿Se ha establecido la comunicación Bluetooth?	Verifique el módulo Bluetooth y asegúrese de que esté correctamente conectado.
No se puede realizar la impresión.	¿Está conectado correctamente el cable de conexión?	Conecte correctamente la terminal de conexión USB del instrumento al conector de la impresora usando el cable USB provisto con el instrumento.
	¿Se ha establecido la comunicación Bluetooth?	Verifique el módulo Bluetooth y asegúrese de que esté correctamente conectado.
Los datos y la configuración de la medición no se guardan en la memoria, y desaparecen de inmediato.	La batería de emergencia del instrumento puede tener poca carga después de la compra o luego de un período prolongado de desuso. Encienda el instrumento para cargar la batería de emergencia. En estas condiciones, la batería de respaldo se cargará completamente en 7 días.	Si el instrumento no retiene datos en la memoria, incluso después de haber cargado la batería completamente, es probable que la batería haya llegado al término de su vida útil y requiera un reemplazo. Para reemplazar la batería de respaldo, comuníquese con un centro de servicio autorizado de KONICA MINOLTA.

Capítulo 6

Apéndice


Características principales	121
Dimensiones	122

Características principales

Modelo	Espectrofotómetro CM-M6
Sistema de iluminación/visualización	Iluminación a 45°: ángulos de visualización especular con tecnología de doble vía a -15°/15°/25°/45°/75°/110°
Sensor	Conjuntos de fotodiodos de silicio de 40 elementos dobles
Dispositivo de separación espectral	Filtro lineal variable
Rango de longitudes de onda	400-700 nm
Intervalo de longitudes de onda	10 nm
Intervalo de medición	6 ángulos: 0-600%; Resolución de salida/pantalla: 0,01%
Fuente de luz	LED blanco High-CRI
Tiempo de medición	Aprox. 4,5 seg
Intervalo de medición mínimo	Aprox. 5 seg
Rendimiento de la batería	Aprox. 1.500 mediciones por carga (a intervalos de 10 segundos a 23°C)
Medición/área de iluminación	ø6 mm/ø12 mm
Repetibilidad	Valor de cromaticidad: Desviación estándar dentro de ΔE^*ab 0,05 (Cuando una placa de calibración del blanco se mide 30 veces a intervalos de 10 segundos después de la calibración del blanco)
Acuerdo entre instrumentos	Dentro de ΔE^*ab 0,2 (Promedio para 12 placas de color BCRA Serie II comparado con los valores medidos con un cuerpo maestro bajo las condiciones de medición estándar de KONICA MINOLTA)
Observador	Observador estándar 2° o 10°
Iluminante	A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, Iluminante configurado por el usuario. (pueden realizarse evaluaciones simultáneas con dos iluminantes)
Visualización de datos	Valores colorimétricos, valores/gráfico de diferencia de color, gráfico de líneas (valores colorimétricos/de diferencia de color), evaluación pasa/falla
Datos colorimétricos	$L^*a^*b^*$, L^*C^*h
Índices	MI, valor FF (valor Flop)
Fórmula de diferencia de color	ΔE^*ab (CIE 1976), $\Delta(L^*a^*b^*)$, $\Delta(L^*C^*H^*)$, CMC (l:c), ΔE^*94 (CIE 1994), $\Delta E00$ (CIE DE2000), ΔE (DIN 6175), $\Delta E99o$ (DIN99o), ΔE (Audi2000)
Memoria de datos	Datos del patrón: 200 mediciones; Datos de la muestra: 800 mediciones
Evaluación pasa/falla	Pueden establecerse tolerancias para los valores de diferencia de color
Idiomas de visualización	Inglés, japonés, alemán, francés, italiano, español, chino (simplificado), portugués, polaco, ruso, turco
Pantalla	LCD color TFT de 3,5"
Interfaces	USB 2.0; Bluetooth (compatible con SPP. Usando el conjunto módulo Bluetooth opcional)
Alimentación	Batería de iones de litio (extraíble), adaptador de CA dedicado
Tiempo de carga	Aprox. 5 horas cuando no queda carga
Intervalo de temperatura/humedad de operación	0 - 40°C, la humedad relativa es 85% o menos (a 35°C) sin condensación
Intervalo de temperatura/humedad de almacenamiento	-20 - 45°C, la humedad relativa es 85% o menos (a 35°C) sin condensación
Tamaño (Anch.×Alt.×Prof.)	Aprox. 152 × 239 × 81 mm
Peso	Aprox. 1,1 kg (incluida la batería)

Dimensiones

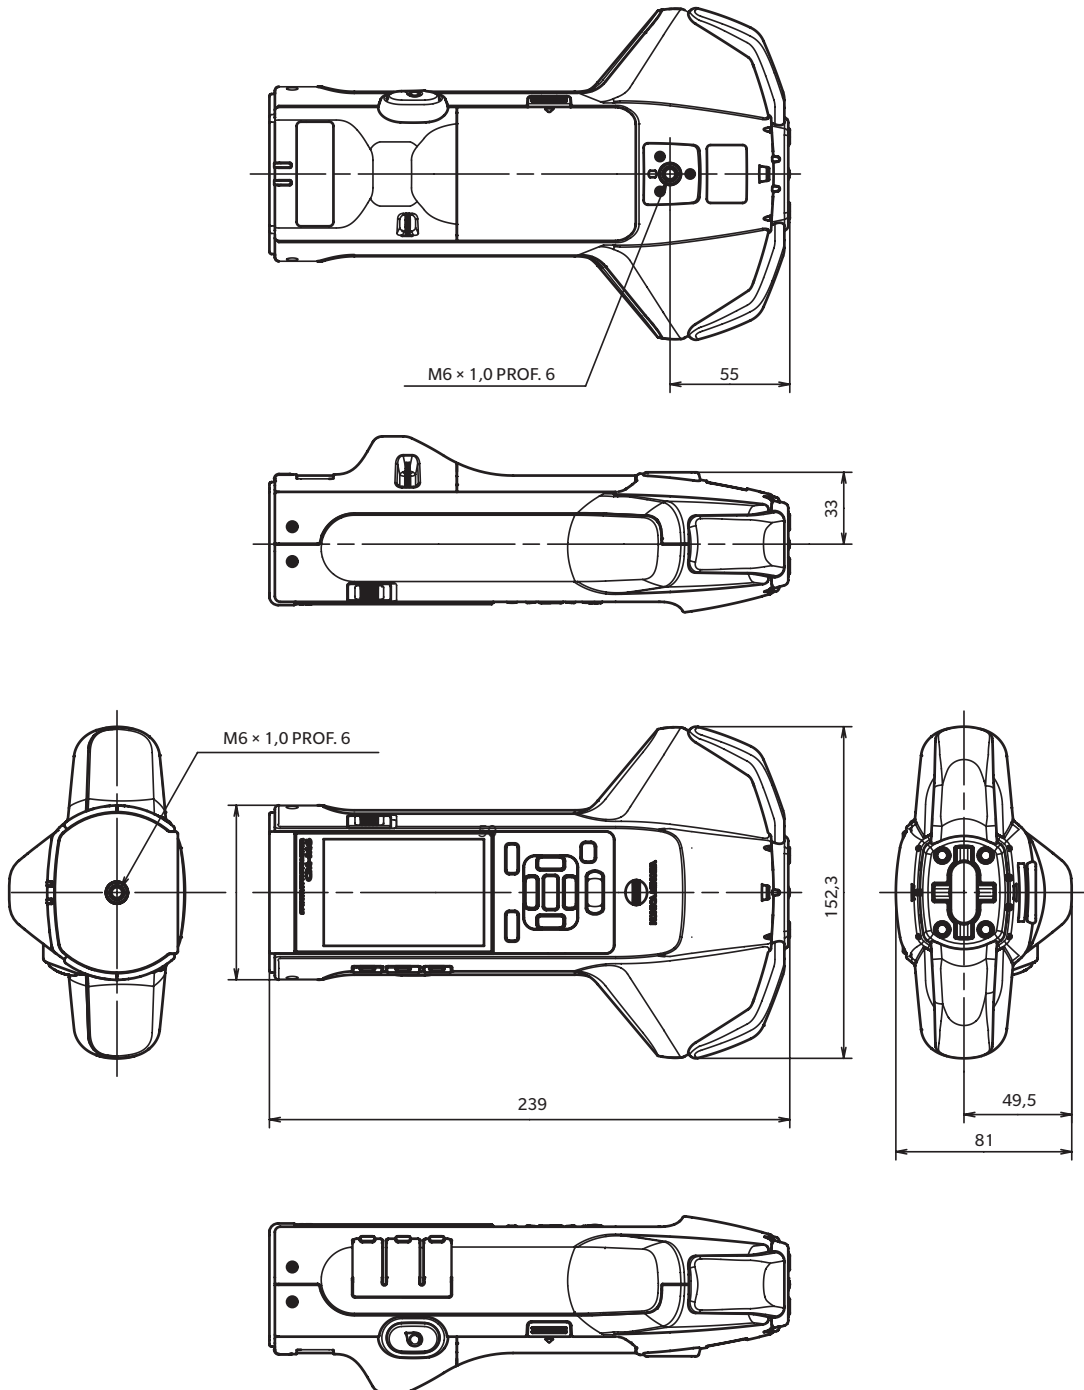(Unidad: mm)



< PRECAUCIÓN >

KONICA MINOLTA NO SE RESPONSABILIZA POR NINGÚN DAÑO RESULTANTE DEL MAL USO, MAL MANEJO, MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA, ETC. DE ESTE PRODUCTO, NI POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO O FORTUITO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, ETC.) POR EL USO O FALTA DE HABILIDAD EN EL USO DE ESTE PRODUCTO.



KONICA MINOLTA