

SPECTROPHOTOMETER CM-M6

Kullanım Kılavuzu



Lütfen aleti kullanmadan önce okuyunuz.



KONICA MINOLTA



Bu kılavuzda kullanılan uygulamalar ve benzerleri için resmi adlar

(Metinde kullanılan kelimeler) (Resmi adı)

Bluetooth Bluetooth®

Ticari Markalar

- Bluetooth® markası ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılır.
- KONICA MINOLTA logosu ve sembol işaretleri ile SpectraMagic, Konica Minolta, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

■ Güvenlik Sembolleri

Aşağıdaki semboller bu kılavuzda ve ürünün üzerinde aletin hatalı kullanımıyla oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla kullanılmaktadır.



Bir güvenlik uyarısı veya notuyla ilgili bir talimat gösterir.
Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için dikkatle talimatı okuyun.



Elektrik çarpması riskiyle ilgili bir talimat gösterir.
Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için dikkatle talimatı okuyun.



Yangın riskiyle ilgili bir talimat gösterir.
Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için dikkatle talimatı okuyun.



Yasak bir işlemi gösterir.
Bu işlem hiçbir şekilde gerçekleştirilmemelidir.



Bir talimatı gösterir.
Bu talimata kesin olarak uyulmalıdır.



Bir talimatı gösterir.
Fişin çıkışla bağlantısını kestiğinizden emin olun.



Yasak bir işlemi gösterir.
Aleti hiçbir şekilde demonte etmeyiniz.



Bu sembol alternatif akımı (AC) gösterir.



Bu sembol doğru akımı (DC) gösterir.



Bu sembol elektrik çarpmasına karşı sınıf II korumasını gösterir.

■ Bu Kılavuzdaki Notlar

- KONICA MINOLTA'nın izni olmadan bu kılavuzun tamamının veya bir bölümünün kopyalanması veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
- Bu kılavuzun içindekiler bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir.
- En güncel kullanım kılavuzu aşağıdaki URL'den indirilebilir:
http://www.konicaminolta.com/instruments/download/instruction_manual/index.html
- İçindekilerin doğruluğunu sağlamak üzere bu kılavuzun hazırlanmasında her türlü çaba gösterilmiştir. Ancak sorunuz veya hatanız olursa, lütfen perakendeciniz veya **KONICA MINOLTA yetkili servisiniz** ile iletişim kurun.
- KONICA MINOLTA, alet kullanımından kaynaklanan sonuçların sorumluluğunu kabul etmez.

Güvenlik Önlemleri











Bu aletin doğru kullanımını sağlamak için aşağıdaki noktaları dikkatle okuyun ve bunlara bağlı kalın. Bu kılavuzu okuduktan sonra, bir soru oluştuğunda bakılabilecek şekilde güvenli bir yerde saklayın. En güncel kullanım kılavuzu aşağıdaki URL'den indirilebilir:
http://www.konicaminolta.com/instruments/download/instruction_manual/



UYARI

(Aşağıdaki noktalara bağlı kalınmaması ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.)








	Aleti alev alabilir veya kolay tutuşur gazların (benzin vs.) bulunduğu yerlerde kullanmayın. Aksi durumda yangına sebep olabilir.
	Uçak veya hastane gibi kullanımı yasak olan yerlerde cihazı KAPALI konuma getirdiğinizden emin olun. Cihazın bu tür alanlarda kullanılması elektronik ve tıbbi ekipmanı etkileyebilir ve kazaya yol açabilir.
	Daima standart aksesuar veya opsiyonel AC adaptörü (AC-A311) olarak sunulan AC adaptörünü kullanın ve anma gerilimi ve frekansının 100-240 VAC (50/60 Hz) AC çıkışına bağlayın. KONICA MINOLTA'nın belirlediğinin dışında bir AC adaptörü kullanılırsa veya adaptör desteklenmeyen bir gerilime bağlanırsa, adaptörün hasar görmesine, yangına ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir. Cihazı satın alınan alan dışında kullanmak için lütfen bir KONICA MINOLTA- yetkili servis birimiyle iletişime geçin.
	Alet uzun bir süre kullanılmayacaksa, AC adaptörü elektrik fişiyile AC çıkışının bağlantısını kesin. AC adaptör fişinin çatalları üzerinde birikmiş kir veya su yangına neden olabilir ve giderilmelidir. Kullanmadan önce AC adaptörü fişinin çatalları üzerinde birikmiş kir veya suyu temizleyin.
	AC adaptörü elektrik fişini çıkışa tamamen sıkıca itin. Aksi durumda yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
	Kordon veya kabloları zorlayarak eğmeyin, bükmeyin ya da çekmeyin. Ayrıca kabloları çizmeyin veya üzerlerine ağır nesnelere koymayın. Bunların yapılması kabloya hasar verip yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
	Aleti veya AC adaptörü demonte etmeyin veya modifiye etmeyin. Aksi durumda yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
	Sıvı veya metal nesnelere alete ve AC adaptöre girmemesi için özel dikkat gösteriniz. Aksi durumda yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir. Alete sıvı veya metal nesnelere girerse, gücü hemen KESİN, AC adaptörü AC adaptör güç fişiyile AC çıkışının bağlantısını kesin (veya pil gücü kullanılıyorsa lityum iyon pilini çıkarın) ve en yakın KONICA MINOLTA yetkili servisiyle iletişime geçin.
	Lityum iyon pili ateşe atmayın, kısa devre yaptırmayın, ısıtmayın ve açmayın. Aksi halde yangın veya yaralanmayla sonuçlanabilecek şekilde lityum iyon pilin patlamasına veya akmasına neden olabilirsiniz.
	Lityum iyon pilin akması ve sıvının gözlerle teması halinde gözleri ovuşturmayınız. Temiz suyla yıkayın, hemen sonrasında bir doktora danışın. Sızan sıvı cilde veya kıyafetlere temas ederse, hemen suyla yıkayın. Ayrıca lityum iyon pili akmış aleti kullanmaya son verin.
	Bu alette kullanılan lityum iyon pili atarken temas noktalarını yalıtım için bant veya başka bir malzeme kullanın. Diğer metallerle temas, lityum iyon pilin aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir. Yerel yönetmeliklere göre lityum iyon pili düzgün biçimde imha edin veya lityum iyon pili geri kazandırın.
	Bu alet veya AC adaptörü hasar görmüşse ya da duman veya tuhaf bir koku meydana gelmişse çalıştırılmamalıdır. Aksi durumda yangına sebep olabilir. Bu tür durumlarda gücü hemen KESİN, AC adaptörü AC adaptör fişiyile AC çıkışının bağlantısını kesin (veya pil gücü kullanılıyorsa lityum iyon pilini çıkarın) ve en yakın KONICA MINOLTA yetkili servisiyle iletişime geçin.

	AC adaptör fişini ıslak ellerle takmayın veya çıkarmayın. Aksi durumda elektrik çarpmasına sebep olabilir.
	Lityum iyon pile ıslak elle dokunmayın. Aksi durumda elektrik çarpmasına veya arızalanmaya sebep olabilir.
	Lityum iyon pili şarj etmek için özel şarj cihazını kullanın. Şarj için belirtilenden farklı şarj koşulları veya şarj cihazı kullanılırsa, pil akabilir, aşırı derecede ısınabilir veya tutuşabilir.
	Kablonun bir çıkış ile bağlantısını keserken her zaman fişi gövdesinden tutun. Kablodan çekilmesi zarar verebilir ve yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir.
	Lityum iyon pili yüksek sıcaklıkta bir ortamda kullanmayın, şarj etmeyin veya saklamayın. Aksi durumda pillerin aşırı derecede ısınmasına, tutuşmasına veya patlamasına neden olunabilir.
	Lityum iyon pili, fırlatmayın ya da yüksek bir konumdan aşağı düşmek gibi güçlü etkilere maruz bırakmayın. Lityum iyon pil deforme olur veya dahili koruma sistemi kırılırsa; pillerin aşırı derecede ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilecek şekilde şarj esnasında pile anormal akım veya gerilim iletilebilir.
	Lityum iyon pilin üstüne basmayın, tırnağınızla delmeyin ya da çekiçle vurmeyin. Lityum iyon pil deforme olur veya dahili koruma sistemi hasar görürse; pil aşırı derecede ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.
	Kullanım, şarj veya saklama sırasında olağandışı bir koku, renk değişimi, deformasyon veya önceden fark edilmeyen başka bir anormallik meydana gelirse, lityum iyon pili aletten çıkarın ve kullanıma son verin. Lityum iyon pilin bu koşulda kullanımının sürdürülmesi lityum iyon pillerin aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.
	Lityum iyon pilin aktığı veya olağandışı bir koku yaydığı fark edilirse, pili açık alevlerden uzak tutun. Pildeki elektrolitik sıvı, tutuşup patlamaya veya yangına neden olabilir.
	Lambaya doğrudan bakmayın. Lamba aşırı derecede parlaktır ve ultraviyole ışını yayar. Işığa doğrudan bakılması gözlere hasar verebilir.



DİKKAT

(Aşağıdaki noktalara bağlı kalınmaması, yaralanmayla veya alette ya da diğer bir mülkte hasarla sonuçlanabilir.)

	AC adaptörü kullanırken AC çıkışının aletin yakınında bulunduğu ve AC adaptör fişinin, AC çıkışına kolayca bağlanabildiğinden veya çıkışla bağlantısının kesilebildiğinden emin olun.
	Aleti temizlerken AC adaptör fişini çıkıştan çekin. Aksi durumda elektrik çarpmasına sebep olunabilir.
	Aletle kullanım için belirtilen lityum iyon pilden başka bir ürün kullanmayın. Alete lityum iyon pil takarken pilin doğru şekilde takıldığından emin olun. Lityum iyon pil hasar görmüş veya akıyorsa yangın, yaralanma, etrafını lekeleme görülebilir.
	Islak olan lityum iyon pili kullanmayın. Aksi halde yangın veya yaralanmayla sonuçlanabilecek şekilde lityum iyon pilin patlamasına veya aşırı derecede ısınmasına neden olabilirsiniz.
	Aleti dengesiz veya eğimli bir yüzeye yerleştirmeyin. Aksi durumda alet, yaralanmaya neden olacak şekilde düşebilir veya ters dönebilir. Taşırken de aleti düşürmemeye dikkat ediniz.
	Örnek numune ölçüm portu (ölçüm alanı) görüş çizgisindeyse aleti kullanmayın. Aksi durumda gözde hasara sebep olabilirsiniz.
	Aletin açılıp kapanan alanlarında kendinizi kısırmamaya dikkat edin. Aksi durumda yaralanmaya sebep olabilirsiniz.

Giriş

CM-M6, bir ölçümde altı açıdan ölçüm alabilme kapasitesine sahip çok açılı bir spektrofotometredir. Lütfen aleti kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Ürünün ambalaj malzemeleri

Alette nakliye için kullanılan tüm ambalaj malzemelerinin (karton kutu, tamponlama malzemesi, plastik torbalar vb.) bulunduğundan emin olun. Bu alet bir hassas ölçüm aletidir. Aleti bakım veya diğer sebeplerle servise taşırken, şoku veya titreşimi minimuma indirmek için ambalaj malzemeleri kullandığınızdan emin olun. Ambalaj malzemeleri kaybolur veya hasar görürse, bir **KONICA MINOLTA yetkili servisiyle** iletişim kurun.

■ Kullanım Notları

Bu aleti uygun şekilde kullandığınızdan emin olun. Bu aletin, bu kılavuzda belirtilenden farklı şekilde kullanılması yaralanmalara, elektrik çarpmasına, aletin hasar görmesine veya farklı sorunlara yol açabilir.

Çalışma Ortamı

- Bu alet kirlilik seviyesi 2 olan bir üründür (öncelikle imalat ortamlarında, laboratuvarlarda, depolarda ve benzeri konumlarda kullanılacak ekipman). Bu alet metal tozuna veya yoğuşmaya maruz kalma endişesinin bulunmadığı ortamlarda kullanılmalıdır.
- Bu alet bir aşırı gerilim kategori I üründür (geçici aşırı gerilimi uygun şekildeki bir düşük seviyeyle sınırlamak için alınan tedbirlerin olduğu devrelere bağlantı ekipmanı).
- Alete yabancı madde girmesini önlemek için dikkatli olun. Alete su veya metal maddeler girerken aleti kullanmak aşırı derecede tehlikelidir.
- Aleti doğrudan güneş ışığında veya ısıtma ekipmanının yanında kullanmak, aletin iç sıcaklığının ortam sıcaklığından çok daha fazlasına yükselerek arızalanmasına yol açabilir. Aleti böyle alanlarda kullanmayın.
- Aleti ani sıcaklık değişimlerine ve yoğuşmaya maruz bırakmaktan kaçınınız.
- Aleti toz, duman veya kimyasal gazların olduğu ya da aşırı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Bu alet 0°C ila 40°C ortam sıcaklığına ve 40°C sıcaklıkta doğrusal şekilde yoğuşmasız %66 bağıl neme düşen, 35°C sıcaklıklara kadar maksimum %85 bağıl neme sahip çevrelerde kullanılmalıdır. Aletin bu aralığın dışında kullanılması başarısız performansla sonuçlanacaktır.
- Aleti 2.000 m üzerindeki yüksekliklerde kullanmayın.
- Aleti, güçlü bir mıknatıs alanı yaratan (hoparlörler gibi) ekipmanın yanında kullanmayın.
- Aleti kullanım için sabitlemek üzere düşmesi mümkün olmayacak şekilde sıkıca bağlandığından emin olun. Aksi durumda alet veya aletin etrafındaki kişi ya da nesnelere zarar görebilir.
- Bu alet hassas elektronik bileşenlerden oluşur. Aleti hiçbir şekilde demonte etmeyiniz.
- Standart aksesuar (AC-A311) olarak sunulan AC adaptörü, iç mekanda kullanıma özel olarak tasarlanmıştır. Dış mekanda kullanımı yasaktır.
- Daima standart aksesuar (AC-A311) olarak sunulan AC adaptörünü kullanın ve adaptörü 100-240 VAC (50/60 Hz) AC çıkışına bağlayın. Anma geriliminin AC güç kaynağını kullanın (%±10 dahilinde).

Sistem

- Aleti güçlü titreşimlere veya etkilere maruz bırakmayın.
- Bağılı kabloları ve kordonları çekmeyin, zorlayarak bükmeyin veya aşırı kuvvet uygulamayın. Aksi durumda kablo veya kordon kırılabilir.
- Aletin numune ölçüm portunun içinin kirlenmesine veya bağlantı yuvasının darbeye maruz kalmasına izin vermeyin. Ayrıca, alet kullanımında değilken beyaz kalibrasyon başlığının takılı olduğundan emin olun.
- Bu alet ve AC Adaptör, EMC Sınıf B ürünleridir. Aletin ve AC Adaptörün ev ortamlarında kullanımı, radyo parazitine neden olabilir. Bu durumlarda kullanıcıların uygun önlemleri alması gerekebilir.
- Alet güçlü harici statik elektriğe maruz kalırsa, LCD kararabilir veya bilgileri doğru şekilde gösteremeyebilir. Bağılı harici cihazla iletişim de kesintiye uğrayabilir. Böyle durumlarda gücü KESİN, sonra tekrar AÇIN. LCD'de siyah lekeler belirirse, doğal olarak kayboluncaya kadar bekleyin.

- Gücü KESİP tekrar AÇARKEN gücü yeniden AÇMADAN önce, gücü KAPATTIKTAN sonra birkaç saniye bekleyin.
- Alet, mümkün olan en az gürültüyle bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Bir arıza veya anormal davranış meydana gelirse gücü hemen KESİN, AC adaptörünün fişiyle AC çıkışının bağlantısını kesin ve “Sorun Giderme” no.lu sayfaya 119 bakın.
- Aletin parçalanması halinde demonte edip aleti onarmaya çalışmayın. Bir **KONICA MINOLTA yetkili servisiyle** iletişim kurun.

Yedek Pil

- Alet, farklı ayarları bellekte tutmak için yerleşik bir yedek pil kullanmaktadır. Alet AC adaptör veya lityum-iyon pilden güç aldığı sürece aletin güç anahtarının AÇIK veya KAPALI olmasına bakılmaksızın yedek pil yaklaşık yedi gün boyunca tam olarak şarj edilecektir. Yedek pilin fazla şarj olması konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Tam şarjda yedek pil bir yıla kadar veri depolayabilir. Ancak alet satın alındığında yedek pil tam şarjlı olmayabilir. Yedek pil, alet kullanılırken şarj olacaktır.
- Dahili yedek pili değiştirmeye çalışmayın. Pil yalnızca KONICA MINOLTA tarafından değiştirilmelidir. Yedek pili değiştirmek için bir **KONICA MINOLTA yetkili servisiyle** iletişim kurun.
- İsteğe bağlı SpectraMagic DX yazılımını kullanarak önemli verilerin yönetilmesi önerilir.

Beyaz Kalibrasyon Plakası

- Beyaz kalibrasyon plakasının kalibrasyon verileri 23°C’de ölçülmüştür. Mutlak değerler ölçülürken en yüksek doğruluğu elde etmek için kalibrasyon ve ölçüm 23°C’de yapılmalıdır.
- Beyaz kalibrasyon plakasının çizilmesine veya kirlenmesine imkan vermeyin.
- Beyaz kalibrasyon plakası kullanılmıyorken, kapağı kapattığınızdan emin olun böylece plaka ışığa maruz kalmaz.
- Cihaza takılı olan beyaz kalibrasyon başlığını tutun ve cihazın hareket etmesine izin vermeyin. Bunun yapılması cihazın beyaz kalibrasyon başlığından ayrılmasına ve düşmesine neden olur, bu da cihaza zarar verir.

Güç Kaynağı

- Alet kullanımda değilken gücün KAPALI olduğundan emin olun.
- Bu cihaza lityum-iyon pil ile (standart aksesuar veya isteğe bağlı aksesuar olarak bulunabilen CM-A223) ya da standart aksesuar AC adaptör ile (AC-A311) güç sağlanabilir. Kesinlikle başka tipte pil veya AC adaptör kullanmayın.
- AC Adaptör çıkışı prizinin kısa devre yapmadığından emin olun. Aksi durumda yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- AC adaptörü, aşırı yüklenmiş bir elektrik devresine bağlamayın. Ayrıca AC adaptör kullanımdayken kumaş veya başka bir malzemeyle sarmayın veya kaplamayın. Aksi durumda elektrik çarpması veya yangına sebep olabilirsiniz.
- AC Adaptörü aletten çıkarırken, önce güç kablosunu prizden çekin ardından fişi çıkarın.

Pil

- Sadece standart lityum iyon pil veya opsiyonel aksesuar lityum iyon pil (CM-A223) kullanın. Kesinlikle başka tipte pil kullanmayın.
- Pil, çok az şarj edilmiş olarak satılır bu yüzden şarj edilmesi gerekir.
- Lityum iyon pilin tam şarj olması yaklaşık 5 saat sürer. Aşırı şarj konusunda endişelenmenize gerek yoktur.
- Lityum iyon pil kendiliğinden boşalacaktır. Uzun süre kullanılmadığında aşırı boşalma nedeniyle pil kullanılmaz hale gelecektir. Aleti veya isteğe bağlı pil şarj cihazını kullanarak, en az altı ayda bir pili en az bir saat şarj edin.
- Lityum iyon pili kullandıktan sonra, şarj etmeden bırakmayın.
- Şarj 0 ila 40°C arasında gerçekleşmelidir. Bu sıcaklık aralığı haricinde şarj yapılmaz.
- Lityum iyon pil uzun bir süre kullanılmıyorsa, pili aletten çıkarın ve yüksek sıcaklıklara veya yüksek neme maruz kalmayacağı bir yerde saklayın.

■ Saklama Notları

- Kullanılmadığında, aleti nakliye için kullanılan ambalajında veya sert kılıfı içerisinde saklayın (isteğe bağlı).
- Aleti doğrudan güneş ışığında veya ısıtma ekipmanının yanında saklamak, aletin iç sıcaklığının ortam sıcaklığından çok daha fazlasına yükselerek arızalanmasına yol açabilir. Aleti böyle alanlarda saklamayın.
- Bu alet -20°C ila 45°C arasında sıcaklıkta ve yoğuşmasız %85 veya daha azına sahip (35°C'de) bağıl nemli bir ortamda saklanmalıdır. Aletin yüksek sıcaklığın veya yüksek nemin olduğu bir ortamda saklanması başarısız performansla sonuçlanır. Aletin ve kurutma ajanının oda sıcaklığında veya buna yakın bir sıcaklıkta saklanması önerilir.
- Alet saklanırken yoğuşmaya maruz kalmadığından emin olun. Ayrıca aleti saklama yerine taşırken yoğuşma olmasını önlemek için hızlı sıcaklık değişimlerini önlemeye dikkat edin.
- Aleti toz, duman veya kimyasal gazların olduğu alanlarda saklamayın. Aksi durumda performansta kötüleşmeye veya arızalanmaya sebep olunabilir.
- Aleti bir aracın kabininde veya gövdesinde bırakmayın. Aksi taktirde yaz veya kış ortasında sıcaklık ve/veya nemlilik, saklama için izin verilen aralığı aşip arızaya neden olabilir.
- Numune ölçüm portu içindeki toz, doğru ölçümlerin gerçekleştirilmesini engelleyebilir. Alet kullanımda değilken, toz ve benzerlerinin girmesini önlemek için kapağı kullanın.
- Beyaz kalibrasyon plakası, ışığa maruz bırakılırsa renksizleşebilir. Bu yüzden kalibrasyon plakası kullanılmıyorken, kapağı kapattığınızdan emin olun böylece plaka ışığa maruz kalmaz.
- Aletin açılıp kapanan sert kılıf (isteğe bağlı) alanlarında kendinizi kısıtırmamaya dikkat edin. Aksi durumda yaralanmaya sebep olabilir.

■ Temizlik Notları

- Alet kirlenirse, yumuşak ve kuru bir bezle silin. Hiçbir zaman temizlik için organik solventler (benzen veya inceltici gibi) veya diğer kimyasallar kullanmayın.
- Lens veya reseptör penceresinde toz veya kir varsa, uçurmak için bir üfleç veya benzerini kullanın. Hiçbir zaman temizlik için organik solventler (benzen veya inceltici gibi) veya diğer kimyasallar kullanmayın.
- Beyaz kalibrasyon plakası kirlenirse, yumuşak, temiz ve kuru bir bezle silin. Kirin temizlenmesi zorsa ticari olarak satılan lens temizleme çözümü ile nemlendirilmiş bir bez ile silin, çözümü de suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleyin ve kullanmadan önce plağın kurumasını bekleyin.
- Yukarıdaki prosedür sırasında, cihazı kirden arındıramazsanız veya cihaz çizilirse bir **KONICA MINOLTA yetkili servisiyle** iletişim kurun.
- Cihazı kirden arındıramazsanız veya cihaz çizilirse bir **KONICA MINOLTA yetkili servisiyle** iletişim kurun.

■ Taşıma Notları

- Aleti taşırken, şoku veya titreşimi minimuma indirmek için ambalaj malzemeleri kullandığınızdan emin olun.
- Aleti servise gönderirken aleti paketleyip tüm aksesuarlarıyla birlikte gönderiniz.

■ Bakım ve Denetleme

- Ölçüm doğruluğunu devamlı kılmak için alet yılda bir kez muayene edilmelidir. Muayene bilgileri için en yakın **KONICA MINOLTA yetkili servisi** ile irtibata geçin.

■ İmha Yöntemi

- Aletin, tüm aksesuarların (kullanılmış piller dahil) ve ambalaj malzemelerinin yerel kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde imha edildiğinden veya doğru biçimde geri dönüştürüldüğünden emin olun.
- Birleşik Devletler ve Kanada'da, lityum iyon pilinizi Call2Recycle programı ile geri dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Birleşik Devletler'de www.call2recycle.org adresini ve Kanada'da www.call2recycle.ca adresini ziyaret edin.



İçindekiler Tablosu

■ Güvenlik Sembolleri	ii
■ Bu Kılavuzdaki Notlar	ii
Giriş	3
■ Kullanım Notları	3
■ Saklama Notları	5
■ Temizlik Notları	5
■ Taşıma Notları	5
■ Bakım ve Denetleme	5
■ İmha Yöntemi	6
■ Sözleşmeler	9
□ Alet Yazılım Sürümü	9

Bölüm 1 Aleti Kullanmadan Önce.....10

Aksesuarlar.....	11
■ Standart Aksesuarlar	11
■ Opsiyonel Aksesuarlar.....	12
Sistem Şeması	14
Parçaların Adları ve İşlevleri	15
Aletin Taşınması	17
□ El Bandının Bağlanması	17
□ Pilin Takılması/Çıkarılması.....	18
□ AC Adaptörün Bağlanması.....	19
■ Beyaz Kalibrasyon Başlığı.....	20
□ Alete Takılması/Aletten Çıkarılması	20
■ Sıfır Kalibrasyon Kutusu.....	21
□ Alete Takılması/Aletten Çıkarılması	21
□ Beyaz Kalibrasyon Başlığının Sıfır Kalibrasyon Kutusuna Takılması / Çıkarılması.....	22
■ Temizlik Parçaları	24
□ Beyaz Kalibrasyon Başlığı (Standart Aksesuarlar)	24
□ Sıfır Kalibrasyon Kutusu (Standart Aksesuarlar)	24
□ Gücü AÇMA/KAPATMA.....	25
□ Dili Göster	26
■ Aletin Çalıştırılması/Ekranı	26
□ Gösterge (LCD Ekran)	26
□ Durum Çubuğu Simgeleri.....	27
□ Kontrol Tuşları.....	28
■ Veri Kaydetme	29

Bölüm 2 Ölçüm30

Ölçüm Akışı	31
Kalibrasyon.....	32
■ Sıfır Kalibrasyon	32
■ Beyaz Kalibrasyon.....	34
Ölçüm	36
■ Ortalamalı Ölçüm	37
Ölçüm (Renk Farkı)	38
■ Hedef Ayar	38
■ Renk Farklarının Kontrolü	38
Renk Farkı için Başarılı/Başarısız Değerlendirme	39
■ Toleranslara Dayalı Başarılı/Başarısız Değerlendirme	39
□ Ekranların Değiştirilmesi	41
■ Ölçüm/Veri Gösterge Ekranı.....	42

Bölüm 3 Ortam Ayarları/ Diğer Ayarlar44

■ Menüler	45
Renk Farkı Hedef Renk İşlemi.....	47
■ Yazdırma	48
■ Adı Düzenle.....	49
■ Hedef Veri Yönetimi.....	50
□ Verileri Sil	50
□ Liste Konumunu Değiştir.....	51
□ Verileri Korum	52
□ Tüm Verileri Sil.....	53
■ Başarılı/Başarısız	54
□ Tolerans Ayarları	55
□ Uyarı Düzeyi Ayarı	56
□ Parametrik Katsayı Ayarı	57
Örneğin Taşınması	58
■ Yazdırma	59
■ Adı Düzenle.....	60
■ Örnek Veri Yönetimi.....	61
□ Sil	61
□ Ölçüm Verilerinin Hedef olarak Ayarlanması	62
□ Hedef Referansı Değiştir.....	63
□ Liste Konumunu Değiştir.....	64
□ Tüm Verileri Sil.....	65

Ölçüm Koşulu Ayarları	66
■ Ölçüm Koşulu Ayarları	66
■ Ölçüm Seçeneği Ayarları	67
□ Ölçüm Açısı	68
□ Otomatik Ortalama (1 ila 10)	69
□ Manuel Ortalama (1 ila 10)	70
□ Manuel Ortalama Seçeneği	71
□ Eğitim Algılama	71
■ Ekran Koşulu Ayarları	72
□ Gözlemci/Aydınlatıcı 1	73
□ Gözlemci/Aydınlatıcı 2	74
■ Ekran Ayarları	75
□ Ekran Tipi	76
□ Renk Alanı	77
□ Denklem	78
□ Yön	79
Sistem Ayarları	80
■ Varsayılan Veri Ayarları	80
□ Varsayılan Tolerans Ayarı	81
□ Uyarı Düzeyi Ayarı	82
□ Parametrik Katsayı Ayarı	82
■ Kalibrasyon Ayarı	84
□ Kalibrasyon Aralığı Mesajları	85
□ Yıllık Kalibrasyon Mesajları	86
■ Ölçüm Aleti Seçenek Ayarları	87
□ Kullanıcı Türü	88
□ Ekran Dili Ayarları	89
□ Tarih Formatının Ayarlanması	90
□ Saatin Ayarlanması	91
□ Ekran Parlaklığı	92
□ Gösterge Yönü	93
□ Zil	94
□ Ölçüm Düğmesi	95
□ Güç tasarrufu	96
■ Tanı Bilgisi Görüntüleme	97
■ Alet Bilgilerini Görüntüleme	98

Bölüm 4 Diğer İşlevler 100

Harici Aygıtla Bağlanma	101
■ Kişisel Bilgisayara Bağlanma	101
□ USB Kablosu aracılığıyla Bağlanma ...	102
□ Bluetooth aracılığıyla Bağlanma	103
○ Alet Hazırlıkları	104
• Bluetooth Modülüne Bağlanma	104
■ İletişim Ayarı	105
□ USB Ana Makinesi	105
○ Aletin bilgisayara bağlanması	107
■ Yazıcıya Bağlanma	108
□ USB Kablosu aracılığıyla Bağlanma ...	108
□ Bluetooth aracılığıyla Bağlanma	109
○ Yazıcı Hazırlıkları	110
○ Alet Hazırlıkları	111
□ Bluetooth Adresinin Kaydedilmesi	111
□ PIN Kodunun Yapılandırılması	112
□ Yazdırma Verileri	113
□ Otomatik Yazdırma	114

Bölüm 5 Sorun Giderme 116

Mesaj Listesi	117
Sorun Giderme	119

Bölüm 6 Ek 120

Temel Teknik Özellikler	121
Boyutlar	122

■ Sözleşmeler

Bu kılavuz ölçüm gerçekleştirmek üzere belirli bir prosedür kullanan CM-M6'nın güvenli biçimde çalıştırılma yöntemlerini açıklamaktadır.

• Sayfaların Görüntülenmesi

Bu kılavuzda kullanılan semboller aşağıda açıklanmaktadır.

* Açıklayıcı sayfalar aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. (Açıklayıcı görselin içeriği gerçek sayfadan farklı olabilir.)

* Açıklamalarda kullanılan ekran görüntüleri farklı içerikler ve değerler içerebilir, ayrıca gerçek ekrandan farklı bir düzene sahip olabilir.

Prosedür

Bir işlem prosedürü gösterir.

Ayarlar

Aralıkları tanımlar ve sorgulanan ekran için ayarlarla ilgili açıklamalar sunar.

Bellek

Faydalı bilgiler, destekleyici açıklamalar ve benzeri ayrıntıları sunar.

Notlar

Aletin doğru şekilde çalışması için gerekli bilgileri sağlar. Aleti çalıştırmadan önce daima bu bilgileri okuyun.

□ Yıllık Kalibrasyon Mesajları



Periyodik kalibrasyonu yaklaşırken cihaz yıllık servis yeniden kalibrasyonunu örnek için "Düzenli olarak zamanlanmış aygıt kalibrasyonu gerekli. Lütfen en yakın servis merkezi ile iletişime geçin." mesajını gösterecektir.
Yıllık kalibrasyon mesajı MENU'den KAPALI olarak ayarlanabilir.

Notlar Yıllık kalibrasyon mesajı gizlenebilir olsa da yeniden kalibrasyon hizmetimizi kabul etmeniz önerilir.

Bellek İlk ayarlarda yıllık kalibrasyon mesajı "AÇIK (Göster)" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü <Ayar>-<Kalibrasyon ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- [MENU] tuşuna basın.**
<Yıllık kalibrasyon> ekranı görüntülenir.
Ayarlar
 - KAPALI : Bir sonraki kalibrasyon tarihi yakın olsa dahi yıllık kalibrasyon mesajını gösterme.
 - AÇIK : Sonraki kalibrasyon tarihi yaklaştığında yıllık kalibrasyon mesajını göster.
- İmlenci "KAPALI" veya "AÇIK" seçimine ilerletmek için [←] veya [→] tuşlarını kullanın.**
Bellek Yıllık kalibrasyon bildirim mesajı AÇIK olarak ayarlanmışsa, yıllık kalibrasyon mesajı belirtilen gün yaklaştığında görüntülenecektir. İlk ayarlarda veya KONICA MINOLTA kalibrasyon hizmeti (veya bakımı) sırasında sonraki kalibrasyon tarihi belirlenecek ve değiştirilemeyecektir.
- [Onay] tuşuna basın.**
Seçim onaylanır ve ekran <Ayar> ekranına geri döner.
Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Ayar> ekranına dönecektir.

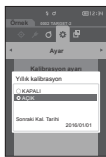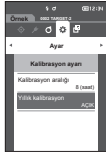

3
Oran Ayarları/ Diğer Ayarlar

86

Başlatma ekranı işlemin başlatıldığı ilk ekranı gösterir.

Ekran görüntüsü Soldaki prosedürde tanımlanan işlem gerçekleştirildiğinde ekranın durumunu gösterir.

□ Alet Yazılım Sürümü

Aletin yazılım sürümü <Cihaz bilgisi> ekran üzerinde onaylanabilir. Ayrıntılar için bu kılavuzun 98 "Alet Bilgilerini Görüntüleme" no.lu sayfasına bakın.

Bölüm 1

Aleti Kullanmadan Önce

Aksesuarlar.....	11
Standart Aksesuarlar	11
Opsiyonel Aksesuarlar	12
Sistem Şeması	14
Parçaların Adları ve İşlevleri	15
Aletin Taşınması	17
Beyaz Kalibrasyon Başlığı	20
Sıfır Kalibrasyon Kutusu	21
Temizlik Parçaları.....	24
Aletin Çalıştırılması/Ekranı	26
Veri Kaydetme	29

Aksesuarlar

Aletle birlikte standart ve opsiyonel aksesuarlar sunulur.

Bellek Bazı ürünlerin şekli gösterilenlerden farklı olabilir.
* Bu alanlarda mevcut değildir.

■ Standart Aksesuarlar


AC Adaptör AC-A311*

AC çıkışından alete güç vermede kullanılır.

Giriş: 100 ila 240 V ~ 50/60 Hz 31 ila 43 VA 0,31 ila 0,18 A


Çıkış: 11 V ~ 1,5 A

Fiş tasarımı: ⊕ ⊖ Merkez-negatif

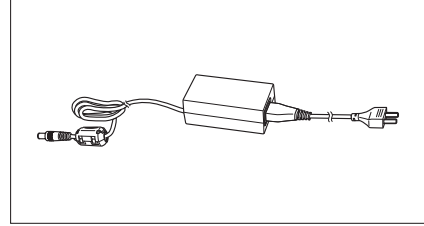

Lityum İyon Pili CM-A223*


- Bu lityum iyon pili, aletle kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Pili alete takın ve aleti şarj etmek için AC adaptörüne bağlayın.
- Pilin kendisi ayrıca satılan bir şarj cihazı kullanılarak da şarj edilebilir.

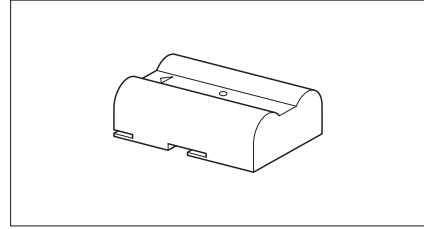

Beyaz Kalibrasyon Başlığı CM-A226


Kalibrasyon gerçekleştirmek için kullanılır. Bu set beyaz kalibrasyon plakası, sıfır kalibrasyon deliği ve parlak kalibrasyon plakasından oluşur.

Kalibrasyon plakası kalibrasyon verileri bulunan bir veri CD'si ile kalibrasyon değerlerini yazmak için yazılım da dahildir.

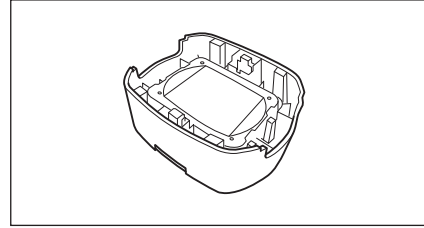

EI Bandı CM-A220


Ölçüm sırasında aleti sabit tutmak için kullanılır.

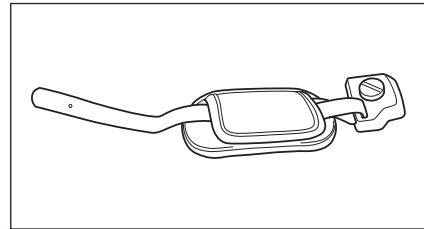

USB Kablo (2 m) IF-A36


Aleti kişisel bilgisayara (PC) bağlamada kullanılır.

Alet Bilgisayara bağlıyken güç kablo ile sağlanmayacaktır.

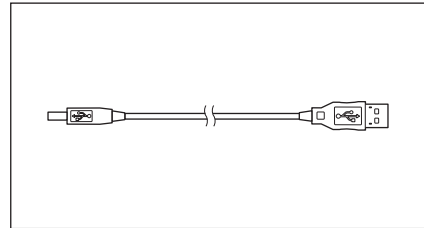

Sıfır Kalibrasyon Kutusu CM-A222


Sıfır kalibrasyon gerçekleştirmede kullanılır.

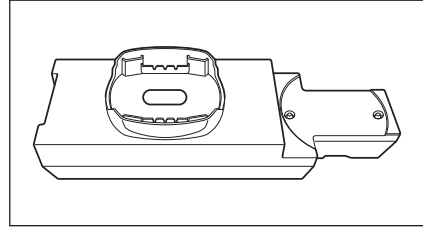

■ Opsiyonel Aksesuarlar


Sert Kılıf CM-A221

Aletin ve aksesuarların elde taşınmasında kullanılır.

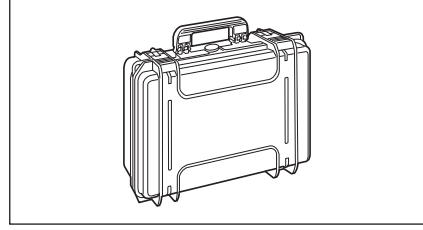


Lityum İyon Pil (yedek) CM-A223*

Bu pil, standart lityum iyon pilin yedeğidir.

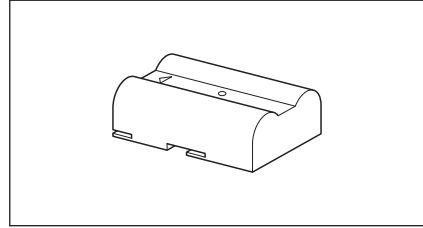


Bluetooth Modülü CM-A219*

Kablosuz iletişimi oluşturmak için ve verilerin alet ile bilgisayar veya yazıcı arasında transferinde kullanılır.

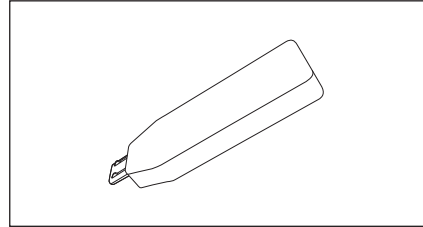

Bluetooth Modülü için Kablo Seti CM-A225


Aleti Bluetooth modülüne bağlarken kullanılır. Kullanım için kablo seti el bandına takılır.

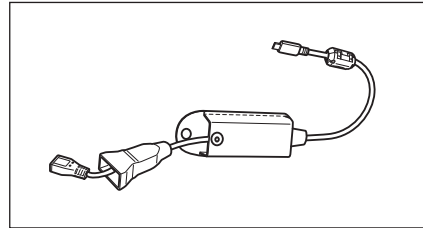

Renkli Veri Yazılımı SpectraMagic DX

Aleti kontrol etmede ve bilgisayardan verileri kontrol etmede kullanılır.


Bellek Bu yazılım USB bellek ile elde edilebilir veya internetten indirilebilir.

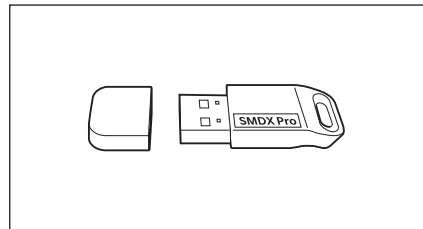

Pil Şarj Cihazı CM-A227*


Lityum iyon pili şarj etmek için özel şarj cihazı olarak kullanılır.

Pil şarj cihazı, aletle birlikte kullanılmak üzere gönderilen AC adaptöre (AC-A311) bağlanmalıdır.

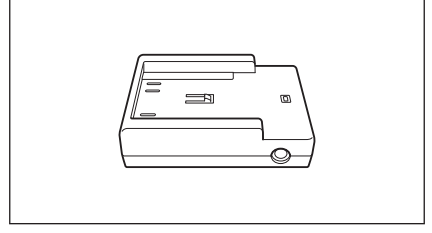

Renk Paletleri (Beyaz, siyah ve 12 farklı renk)


Alet ölçüm performansının basit tespiti için kullanılır (alet hataları ve tekrar edilebilirlik).

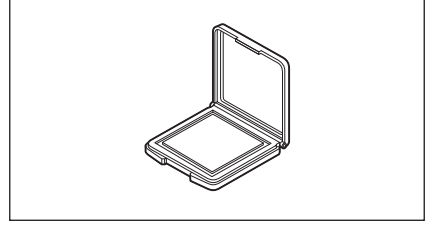

Sistem Şeması

1



Aleti Kullanmadan Önce

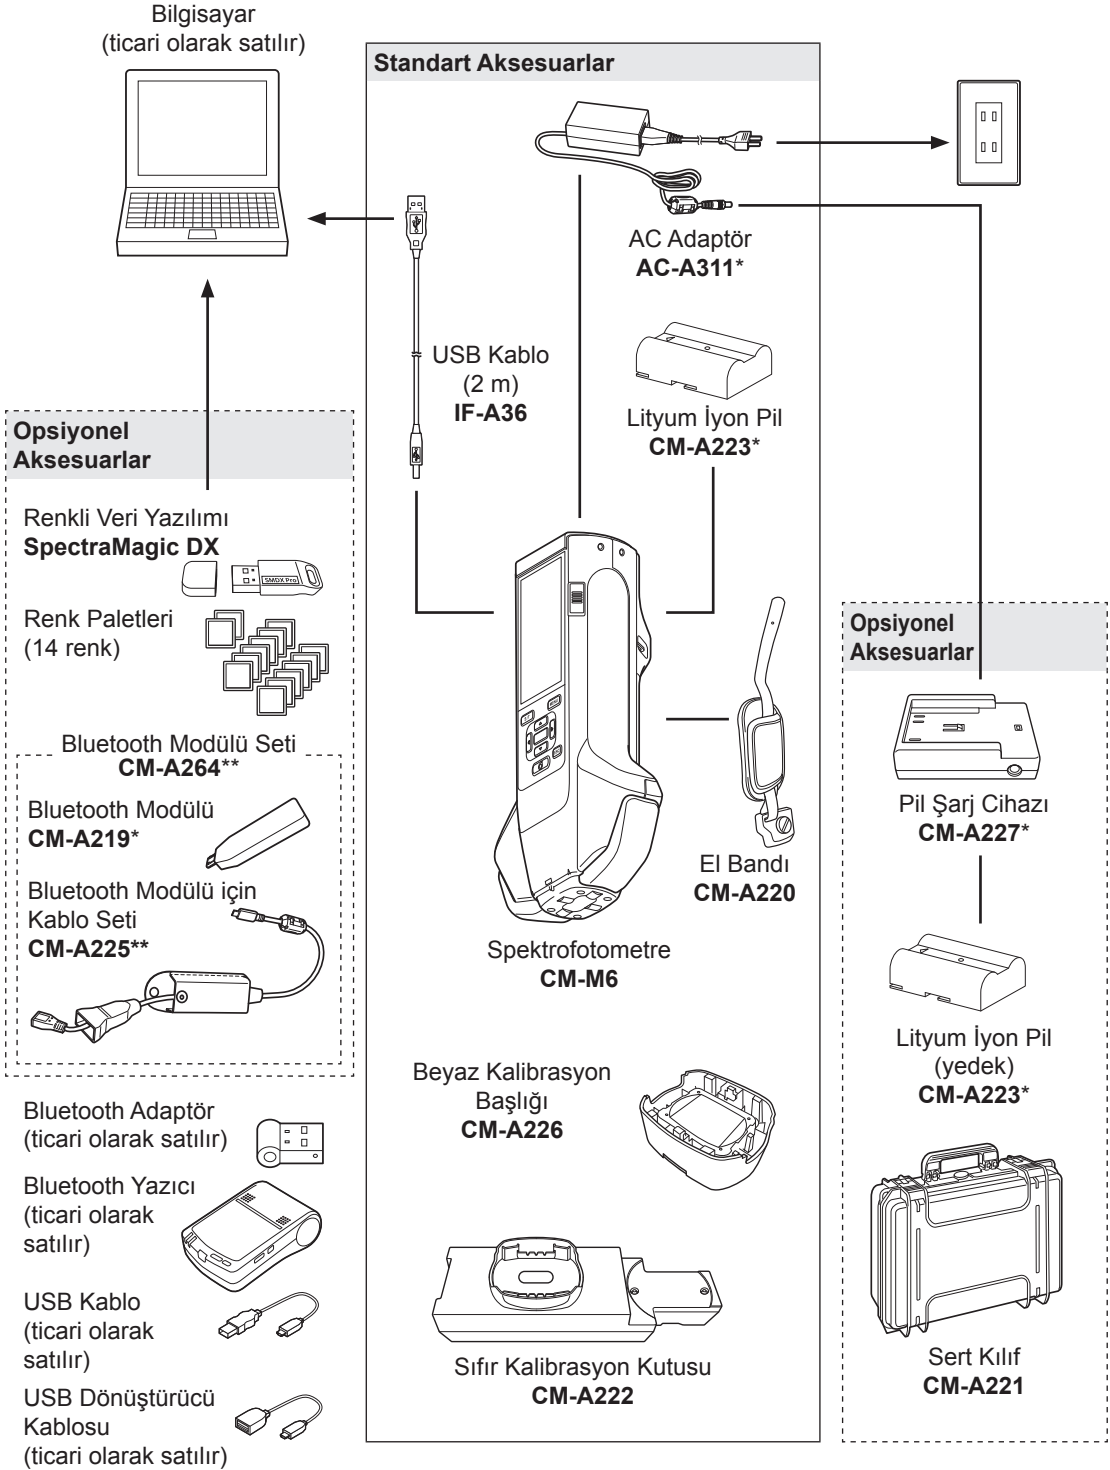

* Bu alanlarda mevcut değildir.

** Model numarası bölgeye göre değişiklik gösterir.

Parçaların Adları ve İşlevleri

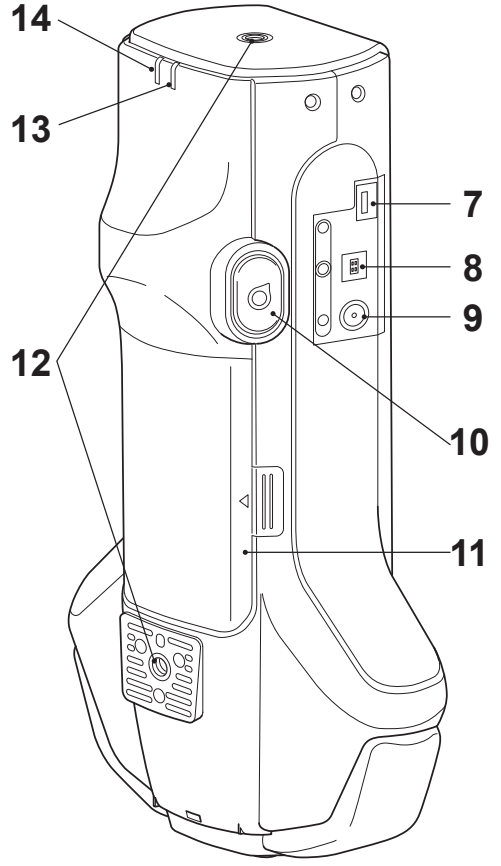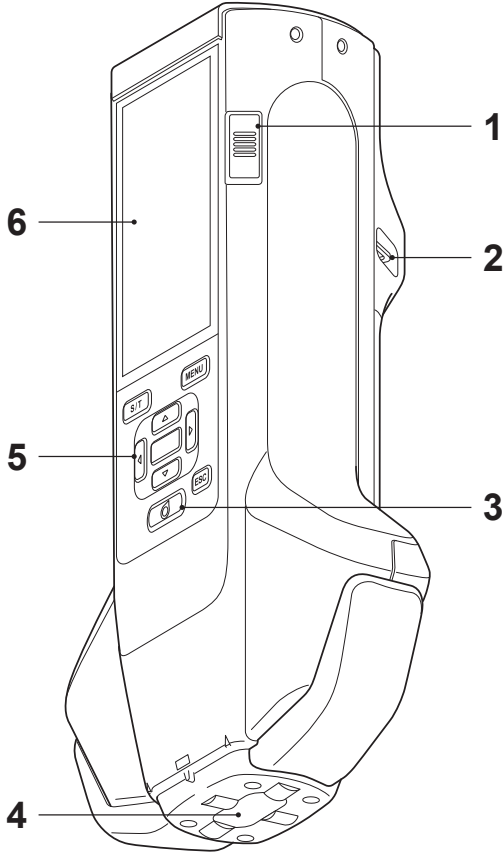


- 1 Güç düğmesi** Gücü AÇMAK/KAPATMAK için kullanılır. Anahtarın kaydırılması gücü AÇAR veya KAPATIR.
- 2 El bandı eklenti deliği** El bandını takmak için kullanılır.
- 3 Ölçüm tuşu** Kalibre etmek veya ölçmek için basın. Ölçüm düğmesine basarak da ölçüm gerçekleştirilebilir (10).
- 4 Numune ölçme portu** Örneklerin ölçülmesi için diyafram açıklığıdır.
- 5 Kontrol Paneli** Tuşlar, ekranlar arasında geçiş yapmada ve ayarları seçmede, ayarlama veya kaydetmede kullanılır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 28 “Kontrol Tuşları”.
- 6 LCD Ekran** Ayarları, ölçüm sonuçlarını, mesajları vb.ni gösterir.
- 7 USB bağlantı ucu (Mikro-AB)** USB aracılığıyla aleti yazıcıya bağlamak veya Bluetooth Modülü için Kablo Seti (CM-A225) aracılığıyla aleti Bluetooth Modülüne (CM-A219) bağlamak için kullanılır.
Notlar Cihazdaki MicroUSB konektörüne yalnızca Bluetooth modülü (isteğe bağlı) veya yazıcı (isteğe bağlı) bağlanabilir. Başka cihazlar bağlanamaz. Aksi durumda arızaya sebep olabilirsiniz. Her cihazı bağlamak için ayrı kablolar (isteğe bağlı) kullanın.
- 8 USB bağlantı ucu (Tür B)** Gönderilen USB kablo (IF-A36) kullanıldığında, aleti PC'ye bağlamak için kullanılır.
Bellek Alet Bilgisayara bağlıyken güç kablo ile sağlanmayacaktır.
- 9 AC adaptör prizi** Gönderilen AC adaptörü (AC-A311) kullanıldığında AC adaptör fişini bağlamak için kullanılır.
- 10 Ölçüm Düğmesi** Kalibre etmek veya ölçmek için basın. Ölçüm işlemi, aletin ölçüm sırasında numuneye göre yönüne bağlı olarak hem ölçüm tuşuna basarak hem de ölçüm düğmesine basarak gerçekleştirilebilir.
Bellek Kullanıcılar ölçüm düğmesini devre dışı bırakabilir. Bu ayarı yapılandırma hakkında bilgi için bkz. sayfa 95 “Ölçüm Düğmesi”.
- 11 Pil bölmesi kapağı** Pili değiştirmek için bu kapağı açın.
- 12 Sabitleme için vida delikleri (M6)** Aleti sehpalara veya diğer bileşenlere monte etmek ve sabitlemek için kullanılır.
Bellek Aleti bir kalıba veya diğer bileşene sabitlerken aletin en az iki konuma sabitlenmesi önerilir. Aletin yalnızca bir konuma sabitlenmesi aletin düşmesine ve hasar görmesine neden olabilir.
- 13 Hazır lambası (mavi)** Emisyon döngüsünün şarj işlemi tamamlandığında ölçümün hazır olma durumunu gösterir.
- 14 Şarj aleti lambası (turuncu)** Şarj işlemi sırasındaki ışıklar.

Aletin Taşınması


□ El Bandının Bağlanması

Notlar Aleti sallayarak veya aleti bant ile hareket ettirerek el bandına yük eklemeyin. Bunun yapılması bandın bağlantısının ayrılmasına neden olarak aletin düşmesine ve zarar görmesine olanak verir.


1 El bandının bir ucunu el bandı eklenti deliğinden geçirin.

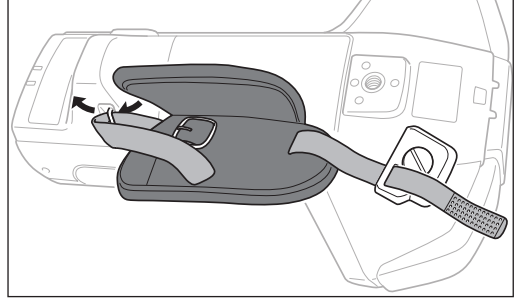

2 Bandı tokasından geçirip sabitleyin.

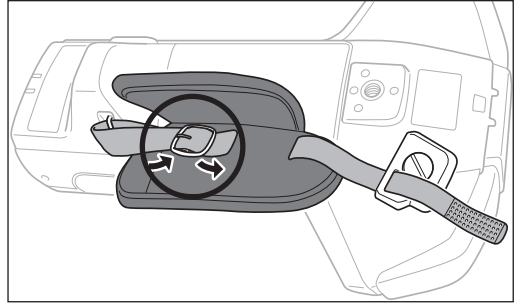


3 Dönmesini önlemek için çıkıntıyı (a) deliğe (a') takın ve el bandı bilekliğini montaj için vida deliğine takın.

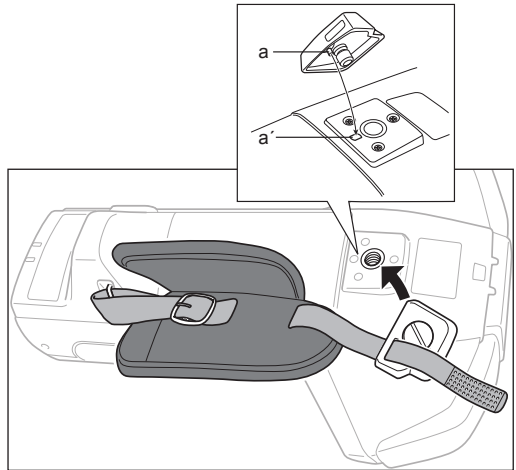

4 El bandı uzunluğunu ayarlayın.

5 Bandı örtün.

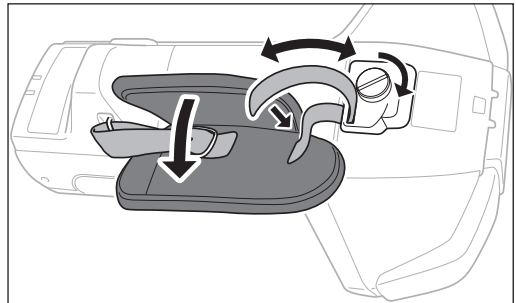

□ Pilin Takılması/Çıkarılması

Bu alet, pil olarak özel bir lityum iyon pil kullanır (CM-A234). Uygulama için gerektiğinde pili kullanın.


⚠ DİKKAT

- Alet minimum iki hafta kullanılmıyacaksa pili çıkarın. Pil uzun süre alette kalırsa pil sızıntı yapabilir ve alete zarar verebilir.
- Özel lityum iyon pilden başka bir pil kullanmayın. Aksi takdirde piller kırılabilir veya pil ömrünün azalmasına neden olabilir.
- Pil bölmesindeki uçlara dokunmayın veya kısa devre yaptırmayın. Bunların yapılması alette hasara sebep olabilir.



Pilin Takılması

1 Gücü KAPATIN.


2 Aletin arkasında bulunan pil bölmesi kapağını açın.

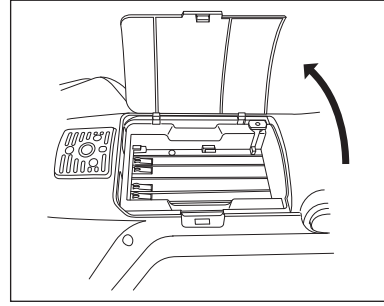

3 Lityum iyon pile bastırırken bir "tık" sesi duyulana kadar pili kaydırın.

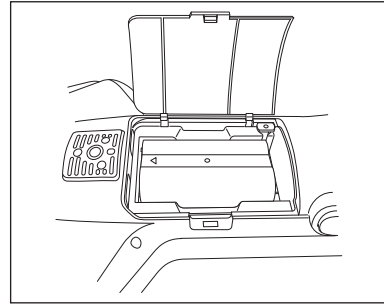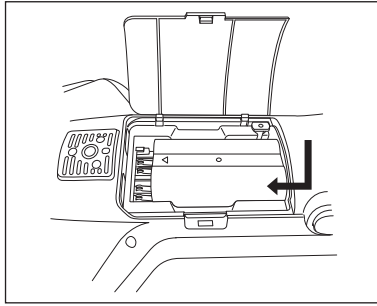


4 Kapatmak için pil bölmesi kapağını kaydırın.

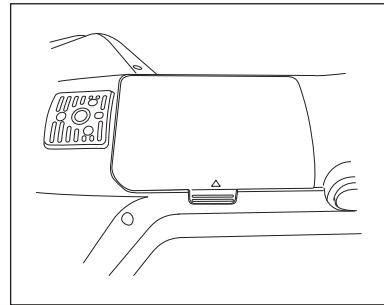

Pilin Çıkarılması

- 1 Gücü **KAPATIN**.
- 2 Aletin arkasında bulunan pil bölmesi kapağını açın.
- 3 Şekilde işaretlenmiş çıkıntıya bastırırken pili ok işareti yönünde kaydırın.

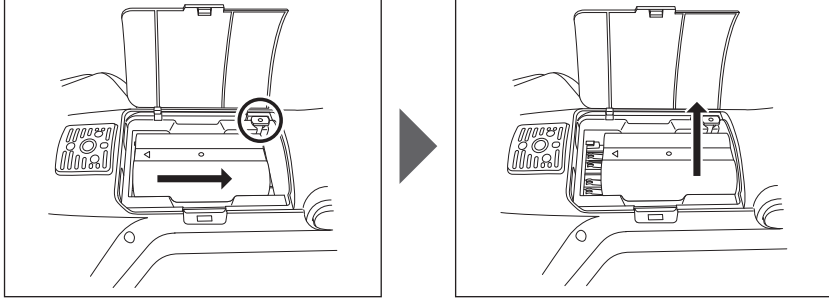

- 4 Çıkarmak için pili kaldırın.


□ AC Adaptörün Bağlanması

⚠ DİKKAT

- AC gücünü alete iletmek için her zaman aletle gönderilen AC adaptörünü (AC-A311) kullanın.
- AC adaptörü girişi veya prizini takmadan veya çıkarmadan önce aletin **KAPALI** olduğundan emin olun.
- AC adaptör fişini veya USB kablo girişini tamamen içeri doğru güçlü bir şekilde itin.

Çalıştırma Prosedürü

- 1 Gücü **KAPATIN**.
- 2 AC adaptör fişini, AC adaptör giriş terminaline takın.
- 3 AC adaptör güç fişini 100 V (50/60 Hz) AC çıkışına takın.

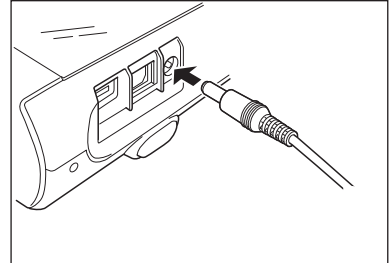


■ Beyaz Kalibrasyon Başlığı


Beyaz kalibrasyon gerçekleştirilirken beyaz kalibrasyon başlığı alete takılır.

- Notlar**
- Kullanılan beyaz kalibrasyon başlığının kullanılan alet ile aynı seri numarada olduğundan emin olun.
 - Beyaz kalibrasyon başlığı kullanılmadığında, başlığı aşağı bakar şekilde yerleştirmek gibi önlemler alarak beyaz kalibrasyon plağını harici ışık kaynağından ve tozdan uzak tutun.
 - Alet kullanılmadığında, numune ölçüm portundan girecek toz ve benzeri oluşumlardan korumak için depolamadan önce beyaz kalibrasyon başlığının takılı olduğundan emin olun.

Beyaz kalibrasyon başlığı isim levhası

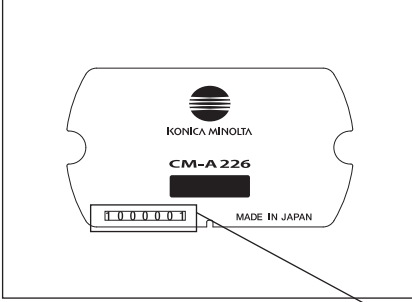

Alet isim levhası

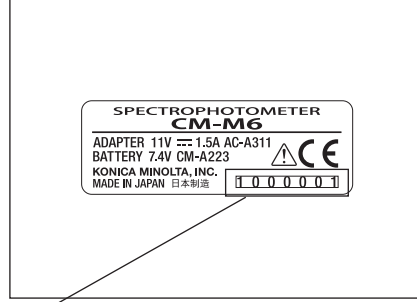


Seri No.

□ Alete Takılması/Aletten Çıkarılması

Beyaz Kalibrasyon Başlığının Takılması


- 1 Aleti güvenli bir şekilde tutun.
- 2 Şekilde gösterildiği gibi beyaz kalibrasyon başlığının dış çevresindeki çıkıntıları hizalayın ve beyaz kalibrasyon başlığını bir "tık" sesi duyulana kadar ve aletin numune ölçüm portu kapanana kadar itin.

- Notlar** Cihaza takılı olan beyaz kalibrasyon başlığını tutun ve cihazın hareket etmesine izin vermeyin. Bunun yapılması cihazın beyaz kalibrasyon başlığından ayrılmasına ve düşmesine neden olur, bu da cihaza zarar verir.

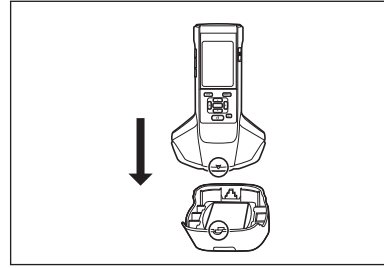


Beyaz Kalibrasyon Başlığının Çıkarılması

- 1 Beyaz kalibrasyon başlığı serbest bırakma düğmesini basılı tutarken, beyaz kalibrasyon başlığından ayırmak için aleti düz olarak yukarı çekin.

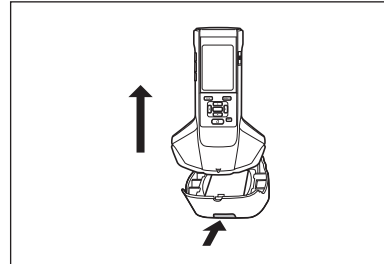

■ Sıfır Kalibrasyon Kutusu

Sıfır kalibrasyon kutusu sıfır kalibrasyon gerçekleştirmek için kullanılır.

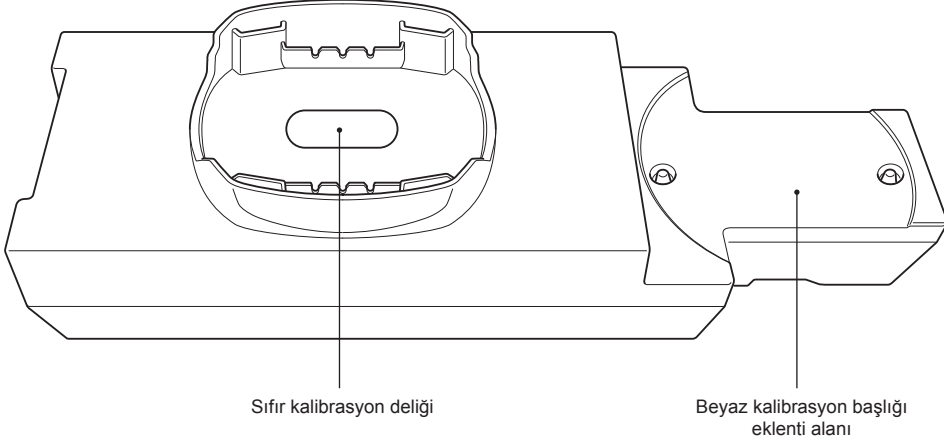


□ Alete Takılması/Aletten Çıkarılması

Sıfır Kalibrasyon Kutusunun Takılması


- 1 Aleti güvenli bir şekilde tutun.
- 2 Alet üzerindeki numune ölçüm portunu sıfır kalibrasyon kutusunun deliğiyle hizalayın ve aleti herhangi bir yönde hareket etmeyecek şekilde sıfır kalibrasyon kutusuna yerleştirin.

Notlar Sıfır kalibrasyon kutusunu alete sabitlemeyin.

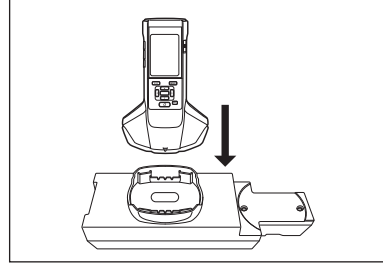

Sıfır Kalibrasyon Kutusunun Çıkarılması

- 1 Sıfır kalibrasyon kutusundan ayırmak için aleti düz olarak yukarı çekin.


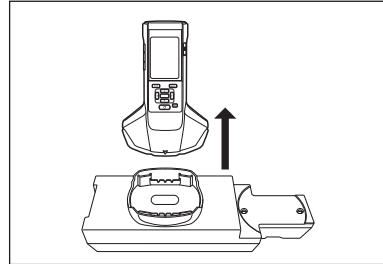


□ Beyaz Kalibrasyon Başlığının Sıfır Kalibrasyon Kutusuna Takılması /Çıkarılması


Set olarak kullanmak için beyaz kalibrasyon başlığı sıfır kalibrasyon kutusuna takılabilir.

Beyaz Kalibrasyon Başlığının Takılması



1 Sıfır kalibrasyon kutusunu şekilde gösterildiği şekilde açın.

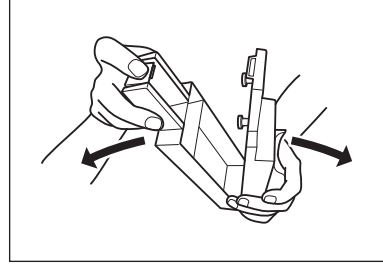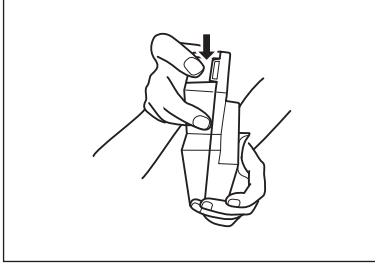

2 Beyaz kalibrasyon başlığını beyaz kalibrasyon plağı aşağı bakacak şekilde yerleştirin, beyaz kalibrasyon başlığının (iki konum) montaj vidası deliklerini sıfır kalibrasyon kutusunun (iki konum) montaj vidası delikleri ile hizalayın ve vidaları sıkın.

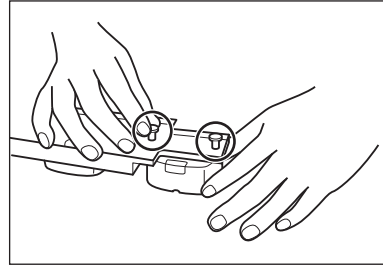


3 Sıfır kalibrasyon kutusunun yeniden kurulması.

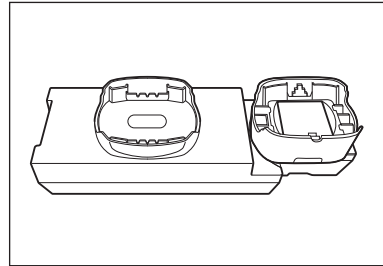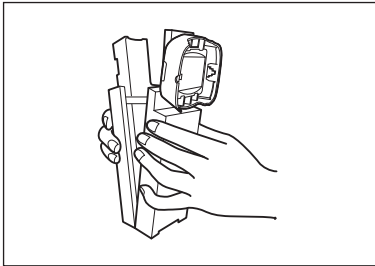


Notlar Beyaz kalibrasyon başlığı ve beyaz kalibrasyon paleti kullanılmadığında, harici ışık kaynağından ve tozdan uzak tutun.

Beyaz Kalibrasyon Başlığının Çıkarılması


1 Sıfır kalibrasyon kutusunu açın.

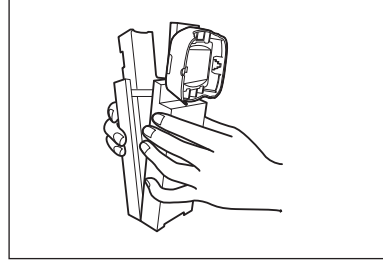

2 Beyaz kalibrasyon başlığını sıfır kalibrasyon kutusundaki yerinde tutarak vidaları gevşetin.

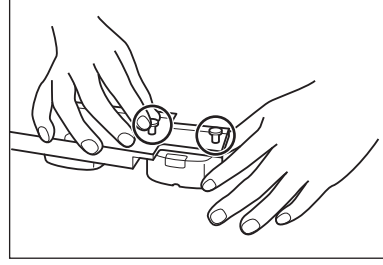

3 Sıfır kalibrasyon kutusunun yeniden kurulması.

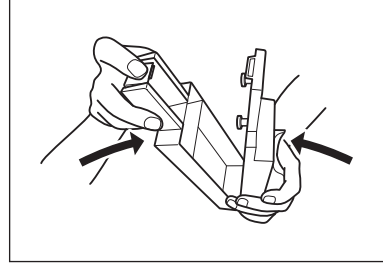


■ Temizlik Parçaları

Bu bölüm beyaz kalibrasyon plağının ve sıfır kalibrasyon kutusunun nasıl temizleneceğini açıklamaktadır.

□ Beyaz Kalibrasyon Başlığı (Standart Aksesuarlar)

- Beyaz kalibrasyon plakası kirlendiğinde yumuşak kuru bir bez kullanarak kiri nazikçe silin. Kirin temizlenmesi zorsa ticari olarak satılan lens temizleme solüsyonu ile nemlendirilmiş bir bez ile silin. Solüsyonu da suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleyin ve plağın kurumasını bekleyin.
- Beyaz kalibrasyon plakası haricindeki bir parça kirlenirse, suyla veya sabunlu suyla nemlendirilmiş bir bezle kiri hafifçe silin. Hiçbir zaman inceltici veya benzen kullanmayın.

Notlar Beyaz kalibrasyon plakasını çizmemeye dikkat edin veya kirlenmesine müsaade etmeyin. Kullanılmadığında beyaz kalibrasyon plağını aşağı bakacak şekilde yerleştirildiğinden, sert kılıfta saklandığından (isteğe bağlı) veya diğer önlemlerin alındığından emin olarak ışık kaynağına maruz kalmasını önleyin.

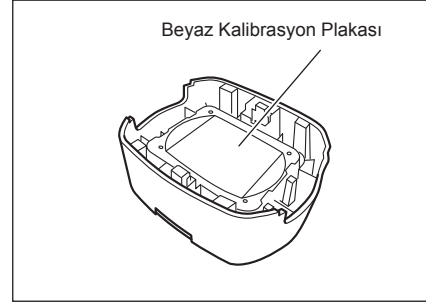

□ Sıfır Kalibrasyon Kutusu (Standart Aksesuarlar)

- Sıfır kalibrasyon kutusunun içinde biriken tozu temizlemek için sıfır kalibrasyon kutusunu açın ve bir hava makinesi veya benzeri bir alet ile havalandırarak tozu temizleyin. İç yüzeye yanlışlıkla el veya parmaklarınızla dokunmazsanız, parmak izlerini veya diğer izleri yumuşak kuru bir bezle yavaşça silin.
- Kirin temizlenmesi zorsa ticari olarak satılan lens temizleme solüsyonu ile nemlendirilmiş bir bez ile silin, solüsyonu da suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleyin ve kullanmadan önce sıfır kalibrasyon kutusunun kurumasını bekleyin.
- Çizik veya leke temizlenemiyorsa sıfır kalibrasyon kutusunu değiştirin.

Notlar Sıfır kalibrasyon kutusunun içini çizmemeye dikkat edin.

□ Gücü AÇMA/KAPATMA


Çalıştırma Prosedürü

Gücün AÇILMASI

- 1 Güç düğmesini “|” tarafına kaydırın.
Güç AÇIK hale gelecektir.

Notlar

- Satın aldıktan sonra aleti ilk kez AÇARKEN, dil ayar ekranı gösterilir daha sonra bunu tarih ve zaman ayarı ekranı izler. Ayarları 89 ve 91 no.lu sayfalara göre yapılandırın.

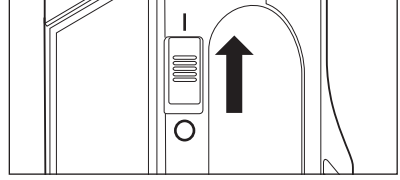


Çalıştırma Prosedürü

Gücün KAPATILMASI

- 1 Güç düğmesini “O” tarafına kaydırın.

Bellek PİL ile çalıştırıldığında alet, hareketsizliğinden 5 dakika sonra alet bilgisayar ile iletişime geçmiyorsa otomatik olarak uyku moduna girecektir. Herhangi bir kontrol tuşuna basılması aletin uyku modundan çıkmasına neden olur.

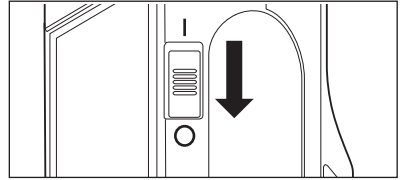


□ Dili Göster

Satın aldıktan sonra aleti ilk kez AÇARKEN, dil ayar ekranı gösterilir. Lütfen dili seçin. Ekran dili, Türkçe dahil 11 dil içerisinde seçilebilir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 89 "Ekran Dili Ayarları".

Bellek Dil seçimi ekranı, [MENU] tuşunu basılı tutarken alet AÇARAK da görüntülenebilir.

■ Aletin Çalıştırılması/Ekranı


Aletin ön kısmı, ölçüm sonuçları ve mesajların görüntülediği LCD ekrandan ve ölçüm seçeneklerini ayarlama veya ekranları değiştirmede kullanılan kontrol tuşlarından oluşur.

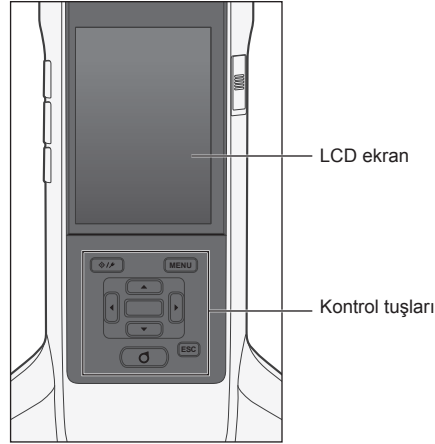


□ Gösterge (LCD Ekran)

LCD Ekran ölçüm ayarlarını, ölçüm sonuçlarını ve mesajları gösterir. Simgelerle aletin durumunu da gösterir.

Temel ekran düzeni aşağıda gösterilmektedir.

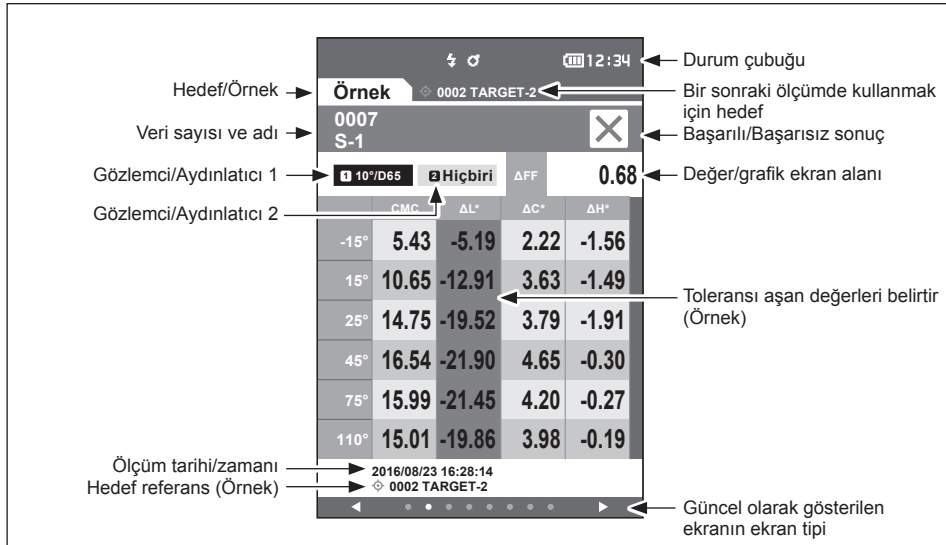


□ Durum Çubuğu Simgeleri

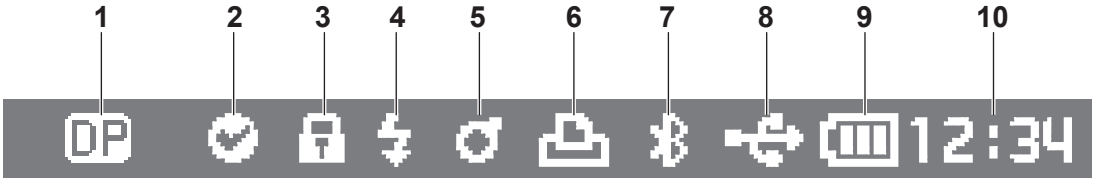

	Göster	Açıklama (Durum)	Anlamı
1		Yön	Çift Yol (Çift yön) / Tek Yol (Sol)
2		Ekipman tanı sonucu	Başarılı / Uyarı / Tanı yok
3		Hedef verileri koru	Hedef verilerde değişikliklere veya silme işlemine izin verildi / izin verilmedi
4		Flaş durumu	Flaş hazır / Yetersiz ışık
5		Kalibre ediliyor	Ölçüm mümkün / Ölçüm mümkün (kalibrasyon önerilir) / Kalibrasyon gerekli / Ölçüm mümkün değil (kalibrasyon gerekli)
6		Otomatik yazdırma	Otomatik yazdırma AÇIK / KAPALI
7		Bluetooth durumu	Bluetooth bağlı / bağlı değil
8		USB durumu	USB bağlı (iletişim kuruluyor) / USB bağlı (iletişim mümkün) / USB bağlı değil
9		Güç durumu	Güç durumu Pili kapasitesi (Dolu/Tamam/ Düşük/Yok) / Şarj oluyor / Harici güç kaynağı
10		Güncel saat	Saat : Dakika

□ Kontrol Tuşları

LCD ekrandaki kılavuza göre öğeleri ayarlamak veya ekranları değiştirmek için bu tuşları kullanın.

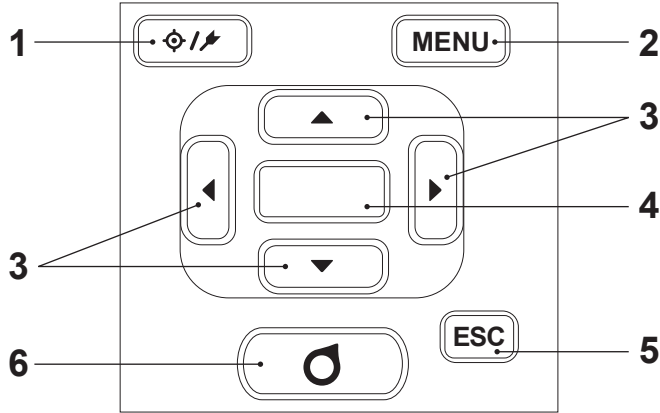

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | [Hedef/Örnek] tuşu | <Hedef> ekran ile <Örnek> ekran arasında geçiş yapar. |
| 2 | [MENU] tuşu | <Ayarlar> ekranını gösterir. |
| 3 | [◀, ▶, ▲, ▼] tuşları | <Sonuç> ekranındaki ekran sekmeleri arasında geçiş yapar, imleci <Ayarlar> ekranına taşır veya seçilen değeri değiştirir. (İmleçle işaretlenen öğeyi seçmek için [Onay] tuşuna basın.) |
| 4 | [Onay] tuşu | Çeşitli ayar ekranlarında imleçle belirtilen öğeyi veya ayarı ayarlar. Bu tuş <Sonuç> ekranında görüntülenen listede seçilen veriler için ayrıntı ekranlarına da geçiş yapar. |
| 5 | [ESC] tuşu | <Ayarlar> ekranına basıldığında ayarları yapılandırmadan önceki ekrana döner ve örnek ayrıntıları ekranına basıldığında liste ekranına döner. |
| 6 | [Ölçüm] tuşu | Kalibre etmek veya ölçmek için basın. |

■ Veri Kaydetme

Bu aletle kullanılan veriler, alete otomatik olarak kaydedilir. Bu alet maksimum 200 hedef ve maksimum 800 ölçüm veri depolayabilir.

Alet üzerindeki veriler, opsiyonel Renkli Veri Yazılımı "SpectraMagic DX" kullanılarak da içe aktarılabilir.

Bölüm 2

Ölçüm

2


Ölçüm

Ölçüm Akışı	31
Kalibrasyon	32
Sıfır Kalibrasyon	32
Beyaz Kalibrasyon	34
Ölçüm	36
Ortalamalı Ölçüm	37
Ölçüm (Renk Farkı)	38
Hedef Ayar	38
Renk Farklarının Kontrolü	38
Renk Farkı için Başarılı/Başarısız	
Değerlendirme	39
Toleranslara Dayalı Başarılı/Başarısız	
Değerlendirme	39
Ölçüm/Veri Gösterge Ekranı	42

Ölçüm Akışı

■ Opsiyonel Ayarlar

■ Temel Prosedür

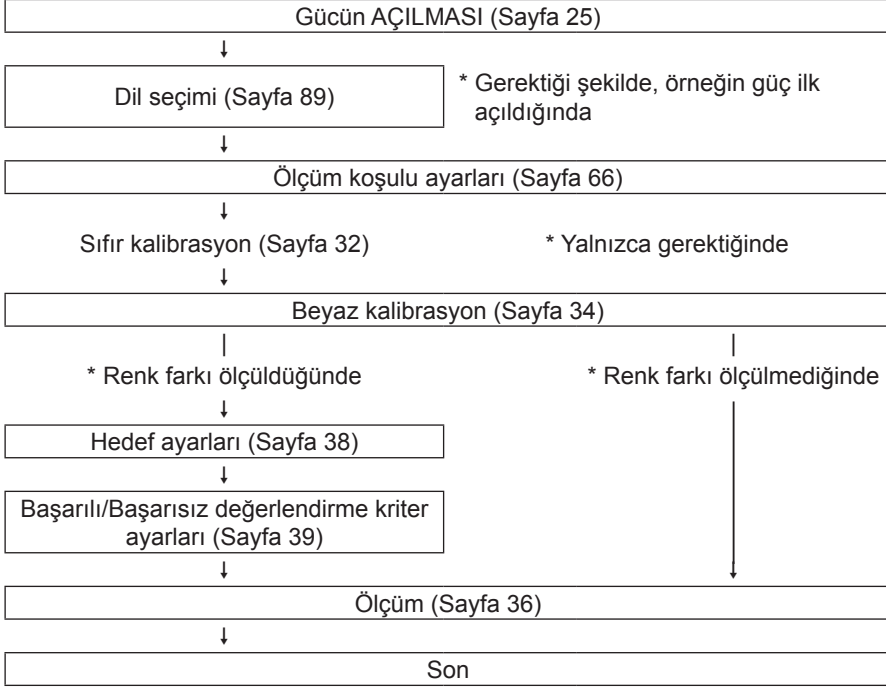

Kalibrasyon

Aşağıdaki iki kalibrasyon tipi bu aletle gerçekleştirilebilir.

- Beyaz kalibrasyon : Bir yansıma ölçęi sağlamak üzere bilinen bir beyaz kalibrasyon plakası kullanılarak yansıma önceden ölçülür.
- Sıfır kalibrasyon : Yayınmış ışığın etkilerini ortadan kaldırmak için önceden sıfır kalibrasyon kutusuyla sadece yayınmış ışık ölçülür.

■ Sıfır Kalibrasyon

Bu alet önceki sıfır kalibrasyon verilerini sakladığından, aletin AÇILDIĞI her seferinde sıfır kalibrasyonu tekrarlamak gerekli değildir. Ancak sıcaklık ve diğer ölçüm koşulları büyük oranda değişirse veya alet uzun bir süre kullanılmazsa, beyaz kalibrasyondan önce sıfır kalibrasyon gerçekleştirilmelidir.

- Bellek**
- Yayınmış ışığın etkileri (örn. optik sistemin ışıma özelliklerine bağlı oluşan ışık), sıfır kalibrasyon verileri tarafından otomatik olarak telafi edilir.
 - Yayınmış ışık miktarı; optik sistemde toplanmış toz veya kir, nem, tekrarlı işlem veya titreşim ve alete uygulanan güç nedeniyle değişebilir. Bu durumda düzenli olarak sıfır kalibrasyon gerçekleştirilmesi önerilir.


- Notlar**
- Alet uzun süreler kullanılmıyorsa, alette saklanan sıfır kalibrasyon verileri kaybedilebilir. Veri kaybedilirse, sıfır kalibrasyon yeniden gerçekleştirilmelidir.

Çalıştırma Prosedürü


Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.

- 1 **[MENU]**'ye basın, daha sonra **<Kalibrasyon>** ekranını görüntülemek için **[◀]** veya **[▶]** tuşunu kullanın.

- Bellek** Alet AÇILDIĞINDA aşağıdaki kalibrasyonu soran ekran gösterilir. Sıfır kalibrasyonu gerçekleştirmek için "Kalibrasyon (Z.Cal. Dahil)". Sıfır kalibrasyonu tamamladıktan sonra beyaz kalibrasyon yapın.

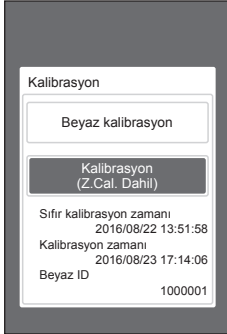


Güç AÇILDIĞINDA

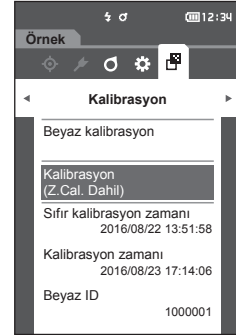

- 2 İmleci "Kalibrasyon (Z.Cal. Dahil)" alanına ilerletmek için **[▲]** veya **[▼]** tuşlarını kullanın ve ardından **[Onay]** tuşuna basın.

3 Sıfır kalibrasyon kutusundaki aleti ayarlamak için bkz. 21 “Sıfır Kalibrasyon Kutusu”.

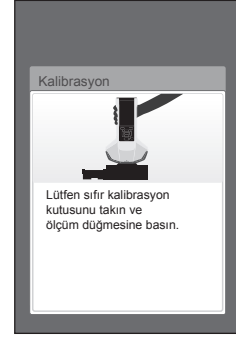

4 Ölçüm tuşuna veya ölçüm düğmesine basın.


Sıfır kalibrasyon gerçekleştirilir.

Sıfır kalibrasyon tamamlandığında, beyaz kalibrasyonu soran bir ekran görüntülenir. Beyaz kalibrasyonu gerçekleştirmek için aşağıdaki sayfada bulunan 3. adıma devam edin.

Notlar Sıfır kalibrasyon sırasında aleti hareket ettirmeyin.

Bellek Kalibrasyon sırasında veri kaybedilirse, sıfır kalibrasyon yeniden gerçekleştirilmelidir.

Sıfır kalibrasyon tamamlandıktan sonra beyaz kalibrasyonu soran bir ekran görüntülenir. Beyaz kalibrasyonu gerçekleştirmek için bir sonraki bölüme devam edin.

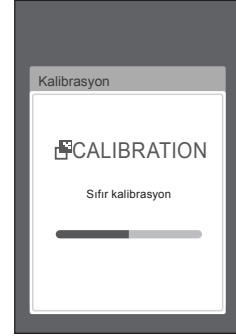

■ Beyaz Kalibrasyon

Bu alet, güç AÇILDIKTAN sonra ve ölçümün ilk kez gerçekleştirilmeden önce ölçüm gerçekleştirilmeden önce beyaz kalibrasyon gerektirir.

- Bellek**
- Kalibrasyon aralığı AÇILIR ve bir süre yapılandırılırsa, gücün AÇILDIĞI sonraki seferde veya önceki beyaz kalibrasyondan bu yana ayarlı bir süre geçtikten sonra beyaz kalibrasyonu soran bir mesaj görüntülenecektir. (Bkz. sayfa 85 “Kalibrasyon Aralığı Mesajları”.)
 - Okuma, ortam sıcaklığına bağlı değişiklikler veya aletin tekrarlı çalışmasının sebep olduğu ısı oluşumu nedeniyle hafifçe dalgalanabilir. Böyle durumlarda düzenli olarak beyaz kalibrasyon yapın.

- Notlar**
- **Beyaz kalibrasyon, ölçümün gerçekleştirileceği aynı sıcaklıkta yapılmalıdır.**
 - **Beyaz kalibrasyonu, alete ortam sıcaklığına adapte olması için zaman tanıdıktan sonra gerçekleştirin.**


Çalıştırma Prosedürü

Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.


Beyaz kalibrasyon, güç AÇIK olduğu zamanki ve sıfır kalibrasyonu takip eden ekrandaki sorgudan yapılabilsede, aşağıda ölçüm ekranından beyaz kalibrasyon yapma prosedürü anlatılmaktadır.

- 1 **[MENU]'ye basın, daha sonra <Kalibrasyon> ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşunu kullanın.**

- Notlar**
- **Alet başlatıldığında aşağıdaki kalibrasyonu soran ekran gösterilir.**

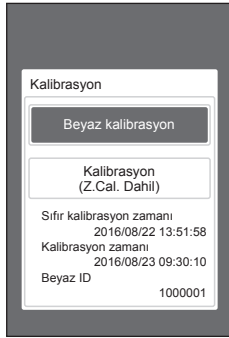

Güç AÇILDIĞINDA

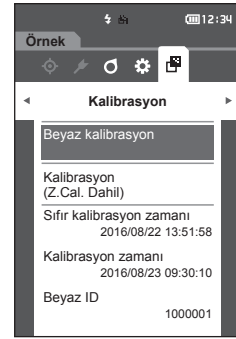


- 2 **“Beyaz Kalibrasyon” ayarını seçmek için [▲] veya [▼] kullanın, daha sonra [Onay] tuşuna basın.**

- 3 **Beyaz kalibrasyon başlığını alete takmak için bkz. sayfa 20 “Beyaz Kalibrasyon Başlığı”.**



- 4 Ölçüm tuşuna veya ölçüm düğmesine basın.**
Beyaz kalibrasyon yürütülür.

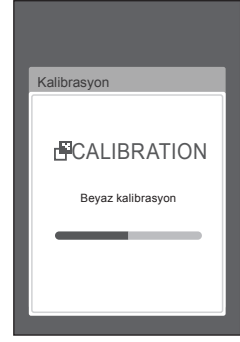

- 5 Beyaz kalibrasyon tamamlandıktan sonra ekran <Kalibrasyon> ekranına dönecektir.**

Ölçüm


- Notlar**
- Ölçüm başlamadan önce beyaz kalibrasyonun yapıldığından emin olun. Ayrıntılar için bkz. sayfa 34 “Beyaz Kalibrasyon”.
 - Renk farkını görüntülemek için hedef renkler ölçümden önce ayarlanmalıdır.
 - Bir hedef ölçmek için ölçümden önce hedef rakamı seçin.
 - Doğru ölçüm için ölçüm koşullarını (ortam sıcaklığı vb.) sabit tuttuğunuzdan emin olun. “Beyaz Kalibrasyon”

Çalıştırma Prosedürü

1 <Örnek> ekranını getirmek için [ϕ / \neq] tuşuna basın.

<Örnek> ekranı gösterilir.

Bellek Menü ekranı gösterilirse, [ESC] tuşuna basın ve işlemi, Sonuç Göstergesi ekranı görüldükten sonra gerçekleştirin.

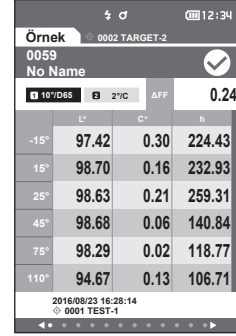


	L*	C*	h
-15°	97.42	0.30	224.43
15°	98.70	0.16	232.93
25°	98.63	0.21	259.31
45°	98.68	0.06	140.84
75°	98.29	0.02	118.77
110°	94.67	0.13	106.71

2016/08/23 16:28:14
0001 TEST-1

2 Ölçülecek örnek üzerinde numune ölçme portunu ayarlayın.


Bellek Numune üzerindeki numune ölçme portunun tabanının çaprazıyla ölçün.

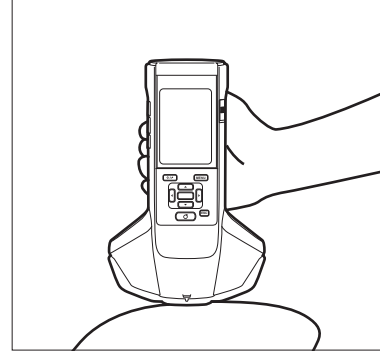

3 Ölçüm tuşuna veya ölçüm düğmesine basın.

Numune ölçülür ve sonuçlar ekranda gösterilir.

- Ölçüm verileri numarası otomatik olarak ölçüm sırasına göre atanır.

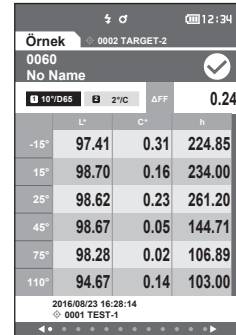

	L*	C*	h
-15°	97.41	0.31	224.85
15°	98.70	0.16	234.00
25°	98.62	0.23	261.20
45°	98.67	0.05	144.71
75°	98.28	0.02	106.89
110°	94.67	0.14	103.00

2016/08/23 16:28:14
0001 TEST-1

Bellek

- Ölçüm verileri setinin sayısı 800'e ulaştığında bir hata mesajı görüntülenecek ve ölçüm mümkün olmayacaktır. Bu tür durumlarda, ölçüm yapmak için bazı verileri silin.
- Alet uyku modunda olduğu için ekran görüntülenmediğinde ölçüm mümkün olmayacaktır. Ekranı görüntülemek için kontrol tuşlarından birine basın ve ardından ölçümü gerçekleştirmek için ölçüm tuşuna/düğmesine basın.

■ Ortalamalı Ölçüm

Ortalama ölçüm otomatik olarak veya manuel olarak gerçekleştirilebilir.

Otomatik ortalama alma ile örnek aynı konumda birden fazla kez ölçülür ve ortalaması hesaplanır.

Bu şekilde örnek verilerinin kesinliği artırılır.

Manuel ortalama alma örneğin rengi tek düzenli olmadığında kullanılır. Ölçümler farklı konumlarda gerçekleştirilir ve ortalama hesaplanır. Böylece tüm numune için ortalama alınır.

Notlar Alet için ortalama belirlendikten sonra her renk aralığı için ortalama dönüştürüldüğü ve görüntülediği için her sayımın ölçümleri için basit ortalamaları eşleşmeyebilir.

Otomatik ortalama alma ayarlarını yapılandırma adımları için bkz. sayfa 69 veya manuel ortalama alma ayarlarını yapılandırma adımları için bkz. sayfa 70.

Ölçüm (Renk Farkı)

■ Hedef Ayar

İki numune arasındaki renk farkını hesaplamak için numunelerden birini hedef olarak ayarlayın ve ardından diğer numuneyi ölçün. Bu alet maksimum 200 hedefe kadar veri depolayabilir.

- Bellek**
- Hedef veriler, 0001 ile 0200 arasında atanan ayar sayılarıyla saklanır. Bir noktadaki veriler silindiğinde bile, bu ayar sayıları değişmez.
 - Hedef ayarlanmadan önce ortalama alma işleminin gerçekleştirilmesi daha kesin bir hedef belirlenmesini sağlar. Ayrıntılar için 37 ve 69 ila 71 sayfalarındaki “Ortalamalı Ölçüm” bölümünü inceleyin.

- Notlar**
- Hedef renkler ayarlanmadan önce beyaz kalibrasyonun yapıldığından emin olun.
 - Ölçüm doğruluğunu sağlamak için ortam koşullarının (sıcaklık vb.) sabit tutulduğundan emin olun.

Çalıştırma Prosedürü

- 1 <Hedef> ekranını getirmek için [\diamond /↗] tuşuna basın.
- 2 İmleci ayarlanacak sayıya iletirmek için [\blacktriangle] veya [\blacktriangledown] tuşlarını kullanın.
- 3 Ölçülecek örnek üzerinde numune ölçme portunu ayarlayın.
- 4 Ölçüm tuşuna veya ölçüm düğmesine basın. Numune ölçülür ve sonuçlar ekranda gösterilir. Hedef verilerinin önceden ayarlandığı bir sayı seçilirse, üzerine yazmayı onaylamak için bir mesaj görüntülenir.
- 5 Sonraki hedefi belirlemek için 2 ila 4. adımları tekrarlayın.

- Bellek** Ölçüm verileri hedef olarak da ayarlanabilir. Bu ayarı yapılandırmak için bkz. sayfa 62 ve “Örnek menüsü” altında “Veri yönetimi” yardımıyla örnek hedef olarak ayarlama yöntemini inceleyin.

■ Renk Farklarının Kontrolü

Çalıştırma Prosedürü

- 1 <Hedef> ekranını getirmek için [\diamond /↗] tuşuna basın.
- 2 Hedef sayısını seçmek için [\blacktriangle] veya [\blacktriangledown] kullanın.
- 3 <Ölçüm> ekranını getirmek için [\diamond /↗] tuşuna basın.
- 4 Ölçülecek örnek üzerinde numune ölçme portunu ayarlayın.
- 5 Ölçüm tuşuna veya ölçüm düğmesine basın.

Renk Farkı için Başarılı/Başarısız Değerlendirme

Bu aletle değerlendirme gerçekleştirmek üzere örnek verilerin renk farkı için toleranslar ayarlanabilir. Toleransların ayarlanma prosedürü için bkz. sayfa 55 “Tolerans Ayarları” ve 81 “Varsayılan Tolerans Ayarı”.

Başarılı/başarısız değerlendirmesi ölçüm için seçilen sayının hedef verisine ve hedef veri için belirtilen tolerans verilere göre elde edilecektir. Hedef renk verileri silinirse, gerek veriler için renk farkı göstergesi gerekse toleranslara dayalı başarılı/başarısız değerlendirmesi yürütülmez. Başka hedef renk verileri seçilirse veya başka bir hedef renk silinen verilerin hedef renk sayısına atanırsa, yeniden hesaplamalar ve başarılı/başarısız değerlendirme yürütülür.


■ Toleranslara Dayalı Başarılı/Başarısız Değerlendirme

Ölçülen renk farkı, hedef renk için ayarlanan toleransların dışında ise değer, değerlendirme sonucunun “Başarısız” olduğunu belirtmek üzere kırmızıyla vurgulanır. Üst ve alt toleranslar her bir hedefin renk farkları için ayarlanabilir.

Aşağıdaki bölüm, renk farkı toleransına bağlı olarak başarılı/başarısız değerlendirmesinin nasıl gösterileceğini açıklar.

Notlar Bu işlevi kullanmadan önce renk farkı toleransları ayarlanmalıdır.


Bellek Hedef kullanmadan ölçmek için hedef ile hedef olarak kaydedilmemiş bir sayı ayarlayın. Bu işlem mutlak değerleri belirleyecektir böylece renk farkı hesaplaması ve toleransa göre başarılı/başarısız değerlendirmesi mümkün olmayacaktır. Başarılı/Başarısız ekranı sağda gösterilen şekilde görüntülecektir.

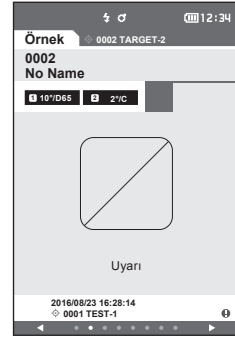

<Örnek> Gösterge Ekranı**Notlar** İlgili hedef verileri ayarlanmazsa, renk farkı değeri veya başarılı/başarısız işareti görüntülenmez.○ **Örnek ve hedef renk farkları uyarı değerini aşmadığında ekran (toleransı aşmadan)**

Mutlak değer, Fark, Mut. ve Fark. ve Özelleştirme ekranları

Örn: Mut. ve Fark. ekranı

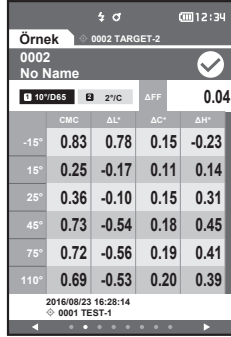

← “Başarılı” değerlendirmesini gösteren işaret

	CMC	ΔL*	ΔC*	ΔH*
-15°	0.83	0.78	0.15	-0.23
15°	0.25	-0.17	0.11	0.14
25°	0.36	-0.10	0.15	0.31
45°	0.73	-0.54	0.18	0.45
75°	0.72	-0.56	0.19	0.41
110°	0.69	-0.53	0.20	0.39

Yazıcı çıktısında “PASS” yazar.

Başarılı/Başarısız ekranı




Başarılı işareti ve “Başarılı” görüntülenir.

○ **Herhangi bir örnek ve hedef renk farkları uyarı değerini aştığında ekran (toleransı aşmadan)**

Mutlak değer, Fark, Mut. ve Fark. ve Özelleştirme ekranları

Örn: Mut. ve Fark. ekranı

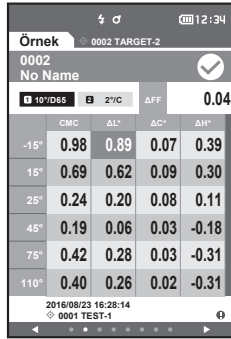


← Başarılı değerlendirmesi işareti görüntülenir ve arka plan rengi uyarı rengine (sarı) değiştirilir.

← Toleransa yakın herhangi bir değer arka plan rengi uyarı rengine (sarı) dönüşür.

	CMC	ΔL*	ΔC*	ΔH*
-15°	0.98	0.89	0.07	0.39
15°	0.69	0.62	0.09	0.30
25°	0.24	0.20	0.08	0.11
45°	0.19	0.06	0.03	-0.18
75°	0.42	0.28	0.03	-0.31
110°	0.40	0.26	0.02	-0.31

Yazıcı çıktısında “WARNING” yazar ve toleransın yakınındaki her değer sonuna “w” eklenir.

Başarılı/Başarısız ekranı

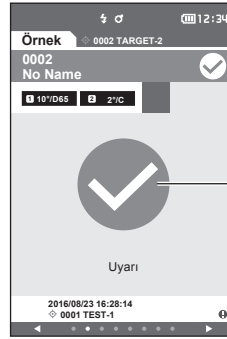


“Uyarı” görüntülenir ve işareti rengi sarıya döner.

○ **Renk farkları ve parlak değer farkları, toleransı aştığındaki gösterge**

Mutlak değer, Fark, Mut. ve Fark. ve Özelleştirme ekranları

Örn: Mut. ve Fark. ekranı

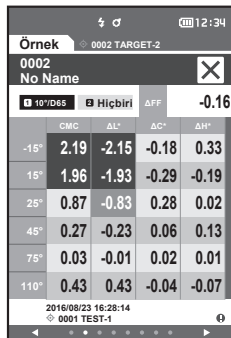

← Başarısız değerlendirme işareti görüntülenir ve arka plan rengi kırmızı olarak değiştirilir.

← Toleransı aşan herhangi bir değer arka plan rengi kırmızıya dönüşür.

	CMC	ΔL*	ΔC*	ΔH*
-15°	2.19	-2.15	-0.18	0.33
15°	1.96	-1.93	-0.29	-0.19
25°	0.87	-0.83	0.28	0.02
45°	0.27	-0.23	0.06	0.13
75°	0.03	-0.01	0.02	0.01
110°	0.43	0.43	-0.04	-0.07

Yazıcı çıktısında “FAIL” yazar ve toleransı geçen her değer sonuna “x” eklenir.

Başarılı/Başarısız ekranı



“Başarısız” görüntülenir ve işaretin rengi kırmızıya döner.

Ekranların Değiştirilmesi

Liste ekranı Ayrıntı ekranı	[Onay] tuşu Ayrıntı ekranı	[ESC] tuşu Liste ekranı	[◀] tuşu Önceki/sonraki sayfaya ilerle	[▶] tuşu Önceki/sonraki verileri göster	[MENU] tuşu Seçenek menüsü	[↔] tuşu Hedef/Örnek değiştirme
Liste ekranı Ayrıntı ekranı	[Onay] tuşu Ayrıntı ekranı	[ESC] tuşu Liste ekranı	[◀] tuşu Önceki/sonraki sayfaya ilerle	[▶] tuşu Önceki/sonraki verileri göster	[MENU] tuşu Seçenek menüsü	[↔] tuşu Hedef/Örnek değiştirme


Sonuç gösterme ekranı (Hedef gösterildiğinde, renk farkını gösteren ekran bulunmaz.)
"MENU" - "Ekran koşulu" - "Ekran tipi" altında seçilen görüntüleme türü aşağıdaki sırayla görüntülenecektir.

[Hedef] Listesi
Sayfalar arasında
ilerlemek için [◀]
veya [▶] kullanın.



onay
veya
ESC
↔
ESC

[Hedef] Ayrıntıları

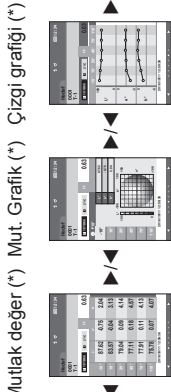

[↔] (Hedef/Örnek)

[Örnek] Ayrıntıları

[Örnek] Liste
Sayfalar arasında
ilerlemek için [◀]
veya [▶] kullanın.




onay
veya
ESC
↔
ESC


[↔] (Hedef/Örnek)

[Örnek] Ayrıntıları

Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)

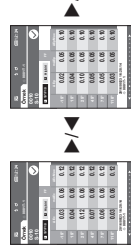

ΔEc (Audi2000), ΔEp (Audi2000), Ort, Maks.

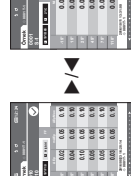

Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)




Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)



Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)




Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)



Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)



Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)



Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)



Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)



Mutlak değer (*) Mut. Grafik (*) Çizgi grafiği (*)



(*) Aydınlatıcı 2 ayarlanmamışsa herhangi bir ekranda ▶ tuşuna basıldığında önce aydınlatıcı 1 ve sonra aydınlatıcı 2 görüntülenecektir.

* Mutlak değere veya renk farkı grafiğinde ■ ögesine basıldığında ekran renk değeri başına gösterilen.

MENU ↕ ESC Hedef gösterilirken önce Hedef menüsüne erişin, örnek gösterilirken önce Örnek menüsüne erişin.

[Çeşitli ayar menüleri (Seçenek menüsü)]

Sonraki menüye gitmek için [◀] veya [▶] kullanın. Bir öge seçmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın, daha sonra sonlandırmak için [↔] tuşuna basın. (Seçimi onaylamadan geri dönmek için [ESC] tuşuna basın.)




Hedef menüsü

Örnek menüsü

Çözüm koşulu

Ayar

Kalibrasyon



■ Ölçüm/Veri Gösterge Ekranı

Hedef Liste Ekranı

- Her veri girişi için hedef no. ve adı yukarıdaki sütunda, ölçüm tarihi ve zamanı ise aşağıdaki sütunda gösterilir.
- Geçerli seçili hedefte imleç belirir.
- Hedef ayrıntı ekranını getirmek ve geçerli seçili hedefin ayrıntılı verilerini görüntülemek için [Onay] veya [ESC] tuşuna basın.
- Önceki hedefi seçmek (imleci ilerletmek) için [▲] tuşuna basın.
- Sonraki hedefi seçmek (imleci ilerletmek) için [▼] tuşuna basın.
- Önceki liste ekranını görüntülemek için [◀] tuşuna basın. İmleç üst hedefe hareket edecektir.
- Sonraki liste ekranını görüntülemek için [▶] tuşuna basın. İmleç üst hedefe hareket edecektir.

Hedef Ayrıntı Ekranı

- Hedef no. ve adı, hedef sekmesinin altında gösterilir.
- Gözlemci/Aydınlatıcı 2 ayarlama hatası, veri değeri sütununun boş kalmasına neden olur.
- Hafif yoğunluk düşüş uyarısı veya ölçüm kapsam dışı uyarısı oluşsa dahi depolanan verilerin ekranının alt sağ köşesinde bir ünlem (!) işareti görüntülenecektir.
- Toplam sayfa sayısı ve geçerli sayfanın konumu ekranın altında gösterilir.
- Gösterilecek sayfa sayısı, <Ekran tipi> ayarıyla belirlenir.
- Hedef liste ekranını getirmek için [ESC] tuşuna basın. Geçerli seçili hedefte imleç belirir.
- Önceki hedefi görüntülemek için [▲] tuşuna basın.
- Sonraki hedefi görüntülemek için [▼] tuşuna basın.
- Önceki görüntülenen sayfayı getirmek için [◀] tuşuna basın.
- Sonraki görüntülenen sayfayı getirmek için [▶] tuşuna basın.

Hedef Liste ve Ayrıntı Ekranlarının Ortak Özellikleri

- Veri yoksa, veri değeri sütunu boş kalacaktır.
- Örnek ekranını getirmek için [◊/▲] tuşuna basın.
- <Hedef menüsü> ekranını getirmek için [MENU] tuşuna basın.
- Ölçüm tuşuna/düğmesine basılması, <Ölçme> ekranının görüntülenmesine ve ölçümün başlamasına neden olur.
- <Verileri koru> AÇIK iken, bunu söyleyen bir mesaj görüntülenir ve ölçüm mümkün olmaz. Önceki ekrana dönmek için "Tamam" tuşuna basın.
- Kalibrasyon gerekliyse (kalibrasyon henüz gerçekleşmemiş veya kalibrasyon aralığı aşılmışsa), kalibrasyonu soran bir mesaj görüntülenir. Kalibrasyon ekranını getirmek için "Tamam" tuşunu seçin. "İptal" öğesinin seçilmesi, kalibrasyonu gerçekleştirmeden ekranın önceki ekrana dönmeye neden olur.
- Veri zaten mevcutsa, bir üzerine yazma onay mesajı belirir. Ölçmek için "Tamam" öğesini seçin veya ölçüm tuşuna/düğmesine basın. "İptal" öğesinin seçilmesi, ölçümü gerçekleştirmeden ekranın önceki ekrana dönmeye neden olur.
- <Uyarı sesi> AÇIK iken, zil başarılı bir tamamlanma sonrasında bir kerede ve hata oluştuğundan sonra 3 kerede söner.
- Ölçümün başarıyla tamamlanmasından sonra, veriler seçili hedef numarasına kaydedilir.
- Ölçüm aralığı dışındaki ölçümler, ekranda ölçüm değeri için gösterilen "Garanti edilen performans aralığının dışında" ile gösterilir.
- Ölçüm sırasında bir hata meydana gelirse, bir hata belirtme mesajı görüntülenir. Önceki ekrana dönmek için "Tamam" tuşuna basın.
- Genelde ekran, ölçümden sonra önceki ekrana (sayfaya) döner. Ancak manuel ortalama sayısı iki veya daha fazlaysa, Manuel ortalama ekranı gösterilir (bkz. sayfa 70).

Örnek Liste Ekranı

- Veri mevcut değilse, ölçüm listesi ekranı gösterilmez.
- Her veri girişi için örnek no. ve adı yukarıdaki sütunda, ölçüm tarihi ve zamanı ise aşağıdaki sütunda gösterilir.
- Geçerli seçili örnekte imleç belirir.
- Örnek ayrıntı ekranını getirmek ve geçerli örnek hedefin ayrıntılı verilerini görüntülemek için [Onay] veya [ESC] tuşuna basın.
- Önceki örneği seçmek (imleci ilerletmek) için [▲] tuşuna basın.
- Sonraki örneği seçmek (imleci ilerletmek) için [▼] tuşuna basın.
- Önceki liste ekranını görüntülemek için [◀] tuşuna basın. İmleç, üst örnek sayısına hareket edecektir.
- Sonraki liste ekranını görüntülemek için [▶] tuşuna basın. İmleç, üst örnek sayısına hareket edecektir.

Örnek Ayrıntı Ekranı

- Veri yoksa, veri değeri sütunu boş kalacaktır.
- Örnek no. ve adı, örnek sekmesinin altında gösterilir.
- Gözlemci/Aydınlatıcı 2 ayarlama hatası, veri değeri sütununun boş kalmasına neden olur.
- Ölçüm tarihi ve zamanı ile ilgili hedef bilgileri, veri değeri sütununun altında gösterilir.
- Hafif yoğunluk düşüş uyarısı veya ölçüm kapsam dışı uyarısı oluşsa dahi depolanan verilerin ekranının alt sağ köşesinde bir ünlem ! işareti görüntülenecektir.
- Toplam sayfa sayısı ve geçerli sayfanın konumu ekranın altında gösterilir.
- Gösterilecek sayfa sayısı, <Ekran tipi> ayarıyla belirlenir.
- Önceki örneği görüntülemek için [▲] tuşuna basın.
- Sonraki örneği görüntülemek için [▼] tuşuna basın.
- Önceki görüntülenen sayfayı getirmek için [◀] tuşuna basın.
- Sonraki görüntülenen sayfayı getirmek için [▶] tuşuna basın.

Liste ve Ayrıntı Ekranlarının Ortak Özellikleri

- Geçerli seçili hedef ayrıntıları üzerinde gösterilen hedef no. ile adı, Hedef sekmesinin sağında görüntülenir.
- Hedef ekranını getirmek için [◊/✎] tuşuna basın.
- <Örnek menüsü> ekranını getirmek için [MENU] tuşuna basın.
- Ölçüm tuşuna/düğmesine basılması, <Ölçme> ekranının görüntülenmesine ve ölçümün başlamasına neden olur.
- Kalibrasyon gerekliyse (kalibrasyon henüz gerçekleşmemiş veya kalibrasyon aralığı aşılmışsa), kalibrasyonu soran bir mesaj görüntülenir. Kalibrasyon ekranını getirmek için "Tamam" tuşunu seçin. "İptal" öğesinin seçilmesi, kalibrasyonu gerçekleştirmeden ekranın önceki ekrana dönmesine neden olur.
- Maksimum ölçüm sayısına ulaşılmışsa, bir hata belirtme mesajı görüntülenir ve ölçüm mümkün olmaz. Önceki ekrana dönmek için "Tamam" tuşuna basın.
- <Uyarı sesi> AÇIK iken, zil başarılı bir tamamlanma sonrasında bir kerede ve hata oluşuktan sonra 3 kerede söner.
- Ölçümün başarıyla tamamlanmasından sonra, yeni veriler ölçüm sayısının sonuna eklenir.
- Ölçüm sırasında bir hata meydana gelirse, bir hata belirtme mesajı görüntülenir. Önceki ekrana dönmek için "Tamam" tuşuna basın.
- Genelde ekran, ölçümden sonra önceki ekrana (sayfaya) döner. Ancak manuel ortalama sayısı iki veya daha fazlaysa, Manuel ortalama ekranı gösterilir (bkz. sayfa 70).

Bölüm 3

Ortam Ayarları/ Diğer Ayarlar

Menüler	45
Renk Farkı Hedef Renk İşlemi.....	47
Yazdırma	48
Adı Düzenle	49
Hedef Veri Yönetimi	50
Başarılı/Başarısız.....	54
Örneğin Taşınması	58
Yazdırma	59
Adı Düzenle	60
Örnek Veri Yönetimi	61
Ölçüm Koşulu Ayarları	66
Ölçüm Koşulu Ayarları	66
Ölçüm Seçeneği Ayarları	67
Ekran Koşulu Ayarları	72
Ekran Ayarları	75
Sistem Ayarları	80
Varsayılan Veri Ayarları	80
Kalibrasyon Ayarı	84
Ölçüm Aleti Seçenek Ayarları.....	87
Tanı Bilgisi Görüntüleme	97
Alet Bilgilerini Görüntüleme	98

■ Menüler

Cihazın menü yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Hedef menüsü	
Verileri yazdır	S.48
Adı düzenle	S.49
Veri yönetimi	
Verileri sil	S.50
Tamam/İptal	
Liste konumunu değiştir	S.51
Hedef No. seçimi	
Verileri koru	S.52
KAPALI/AÇIK	
Tüm verileri sil	S.53
Tamam/İptal	
Başarılı/Başarısız	
Toleransı düzenle	S.55
Tamam/İptal	
Uyarı düzeyi	S.56
0 ila %100	
Parametrik katsayı	S.57
I (CMC), c (CMC), I (ΔE^*94), c (ΔE^*94), h (ΔE^*94), I ($\Delta E00$), c ($\Delta E00$), h ($\Delta E00$)	
Örnek menüsü	
Verileri yazdır	S.59
Adı düzenle	S.60
Veri yönetimi	
Verileri sil	S.61
Tamam/İptal	
Örn. Hedef Olarak Ayarla	S.62
Hedef No. seçimi	
Hedef ref.değiřtir	S.63
Hedef No. seçimi	
Liste konumunu deęiřtir	S.64
Örnek No. seçimi	
Tüm verileri sil	S.65
Tamam/İptal	

Ölçüm koşulu	
Ölçüm ayarı	
Ölçüm açısı	S.68
-15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110°	
Otomatik ortalama	S.69
1 ila 10 Kez	
Manuel ortalama	S.70
1 ila 10 Kez	
Manuel ortalama seçenek	S.71
Kaydetmek manuel/ Otomatik kayıt	
Eğim algılama	S.71
KAPALI/AÇIK	
Gözlemci/Aydınlatıcı	
Gözlemci/Aydınlatıcı 1	S.73
2° A/C/D50/D65/F2/F6/F7/ F8/F10/F11/F12/User 10° A/C/D50/D65/F2/F6/ F7/F8/F10/F11/F12/User	
Gözlemci/Aydınlatıcı 2	S.74
2° A/C/D50/D65/F2/F6/F7/ F8/F10/F11/F12/User 10° A/C/D50/D65/F2/F6/ F7/F8/F10/F11/F12/User/ Hiçbiri	
Ekran koşulu	
Ekran tipi	S.76
Mutlak deęer, Fark, Audi2000 (ΔEc), Audi2000 (ΔEp), MI, Başarılı/ Başarısız, Mut. Grafik, Fark. Grafik, Çizgi grafięi (Çoklu seçimlere izin verilir)	
Renk alanı	S.77
L*a*b*, L*C*h	
Denklem	S.78
ΔE^*ab , CMC, ΔE^*94 , $\Delta E00$, ΔEc (DIN6175), ΔEp (DIN6175), $\Delta E990$	
Yön	S.79
Double-Path/Left	

Ayar	
Varsayılan veri ayarı	S.80
Varsayılan tolerans	S.81
Tamam/İptal	
Uyarı düzeyi	S.82
0 ila %100	
Parametrik katsayı	S.82
I (CMC), c (CMC), I (ΔE^*94), c (ΔE^*94), h (ΔE^*94), I ($\Delta E00$), c ($\Delta E00$), h ($\Delta E00$)	
Kalibrasyon ayarı	
Kalibrasyon aralığı	S.85
01 ila 24 s	
Yıllık kalibrasyon	S.86
KAPALI/AÇIK	
İletişim ayarı	
Otomatik yazdırma	S.114
KAPALI/AÇIK	
USB host	S.105
KAPALI/AÇIK	
Gövde PIN kodu	S.106
4 ila 8 hane (Varsayılan: 0000)	
Yazıcı adresi	S.111
000000000000	
Yazıcı PIN kodu	S.112
4 ila 8 hane (Varsayılan: 0000)	
Cihaz ayarı	
Kullanıcı türü	S.88
Yönetici / Kullanıcı	
Dil	S.89
English/日本語/Deutsch/ Français/Español/Italiano/ 中文/Português/PolSKI/ Русский язык/Türkçe	
Tarih formatı	S.90
[yyyy/mm/dd] / [mm/dd/ yyyy] / [dd/mm/yyyy]	
Tarih ve saat	S.91
0000/00/00 00:00	
Parlaklık	S.92
5/4/3/2/1	

Yön	S.93
[Onay] tuşuna basarak 180° döndürün	
Uyarı sesi	S.94
KAPALI/AÇIK	
Ölçüm düğmesi	S.95
KAPALI/AÇIK	
Güç tasarrufu	S.96
00 ila 60 (dakika)	
Tanı bilgisi	S.97
Tanı bilgisi ekranı	
Cihaz bilgisi	S.98
Ürün adı, Sürüm, Seri No.	
Kalibrasyon	
Beyaz kalibrasyon	
Beyaz kalibrasyon yapın	P.34
Kalibrasyon (Z.Cal. Dahil)	
Sıfır kalibrasyon ve beyaz kalibrasyon yapın	S.32
Sıfır kalibrasyon zamanı, Beyaz kalibrasyon zamanı, Beyaz ID	

Renk Farkı Hedef Renk İşlemi

<Hedef menüsü> ekranı hedef renk verileri için aşağıdaki işlemleri sağlar.

<Verileri yazdır>

Yazıcıya güncel hedef renk verilerini yazdırın.

<Adı düzenle>

Hedef verilerini adlandırın.

<Veri yönetimi>

- Verileri sil : Seçili hedef renk verilerini silin.
- Liste konumunu değiştir : Belirtilen hedef renk verilerine geçin.
- Verileri koru : Tüm hedef renk verilerini korur. Yeni ölçümler halen mümkündür.
- Tüm verileri sil : Hedef renk verilerinin tümünü siler.

<Başarılı/Başarısız>

- Toleransı düzenle : Her hedef rengi için ölçülen verinin başarılı/başarısız değerlendirmesi için kullanılan toleransı belirleyin.
- Uyarı düzeyi : Her hedef rengi için ölçülen verinin başarılı/başarısız değerlendirmesi için kullanılan uyarı düzeyini belirleyin.
- Parametrik katsayı : Her hedef rengi için ölçülen verinin başarılı/başarısız değerlendirmesi için kullanılan parametrik katsayıyı belirleyin.

Çalıştırma Prosedürü

Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.

1 [MENU]'ye basın, daha sonra <Hedef menüsü> ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşunu kullanın.

Bellek Önceki ekrana dönmek için [MENU] veya [ESC] tuşuna basın.

■ Yazdırma

Hedef renk verilerini yazdırın. Alet, önceden seri yazıcıya bağlı olmalıdır. Aleti seri yazıcıya bağlama talimatları için bkz. sayfa 108 “Yazıcıya Bağlanma”.

- Notlar**
- Doğru bir bağlantı kurulmazsa, yazdırma işlemi mümkün olmayacaktır.
 - Bağlantı doğru biçimde kurulmuş olsa bile, yazdırmaya çalışıldığında yazıcının kapalı olması gibi sebepler yüzünden yazdırma işlemi başarısız olabilir.


Yazdırılacak hedef rengi <Hedef> ekranında önceden görüntüleyin.

Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Verileri yazdır” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın, ardından <Hedef menüsü> altında <Verileri yazdır> ekranını görüntülemek için [Onay] tuşuna basın. Bağlı yazıcıda yazdırma işlemi başlar. Yazdırma işlemi tamamlandığında, ekran <Hedef> ekranına dönecektir.

- Notlar**
- Yazıcının doğru biçimde bağlanmadığında olduğu gibi, yazdırma uygun şekilde gerçekleşmediğinde de <Hedef menüsü> altında <Verileri yazdır> ekranı görüntülenir.

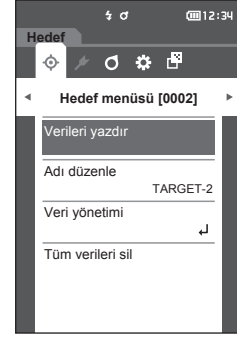


■ Adı Düzenle

Hedef renk verilerini adlandırın.

Çalıştırma Prosedürü


<Hedef menüsü> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Adı düzenle” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Adı düzenle> ekranı görüntülenir.

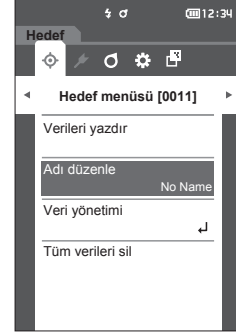

- 2 İmleci karakterler arasında ilerletmek için [▲]/[▼] veya [◀]/[▶] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
 - En fazla 16 karakter kullanılabilir.
 - Seçilen karakter metin kutusunda görüntülenecektir.

- 3 Gereken karakterler girilene kadar adım 2'yi tekrarlayınız.
 - Karakteri silmek için metin kutusundaki imlecin solunda, imleci [✖] işaretine taşıyın ve [Onay] tuşuna basın.

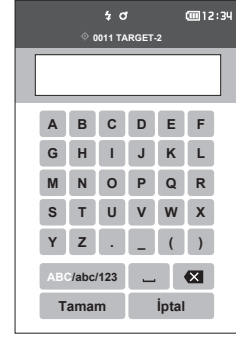

- 4 Karakterleri ekledikten sonra imleci [Tamam] tuşuna taşıyın ve [Onay] tuşuna basın.
Ayar onaylanır ve ekran <Hedef> ekrana geri döner.

Bellek Yapılandırma sırasında [ESC] tuşuna basılırsa veya imleç “İptal” ögesine taşınır ve [Onay] tuşuna basılırsa ayarlar değişmeyecek ve ekran <Hedef menüsü> ekranına dönecektir.

■ Hedef Veri Yönetimi

Hedef veri yönetimi kullanıcıların hedef verileri silmelerine, liste konumlarını değiştirmelerine, verileri korumalarına ve tüm verileri silmelerine olanak tanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Veri yönetimi” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından <Veri yönetimi> ekranını görüntülemek için [Onay] tuşuna basın.


□ Verileri Sil

Hedef renk verilerini silin.

Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü>-<Veri yönetimi> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci “Verileri sil” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Verileri sil> ekranı görüntülenir.

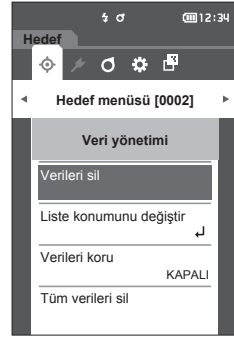

- 2 İmleci “Tamam” alanına ilerletmek için [◀] veya [▶] tuşlarını kullanın ve ardından silmek için [Onay] tuşuna basın.

Bellek Silme işlemi gerçekleştirilse dahi sayılar yukarı kaymaz. Ölçüm sayısı bunun yerine boş bırakılır.

- Silme işlemi tamamlandığında, ekran <Hedef> ekranına dönecektir.
- İmlecin “İptal” e taşınması ve [Onay] tuşuna basılması silme işlemi iptal edecektir ve ekran <Veri yönetimi> ekranına dönecektir.

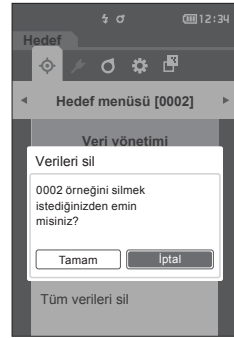


□ Liste Konumunu Deęiřtir

Hedef sayıların belirlenmesi, belirlenen hedeflerin ekranı kaydırmadan görüntülenmesini sağlar.


Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü>-<Veri yönetimi> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Liste konumunu deęiřtir” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuřlarını kullanın ve ardından [Onay] tuřuna basın.
<Liste konumunu deęiřtir> ekranı görüntülenir.

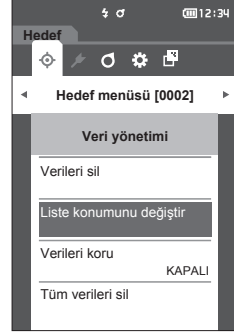

- 2 Veri sayısının üzerinde ve altında ▲ ve ▼ görüntülenir. Bir deęer belirlemek için [▲] veya [▼] kullanın. Basamaklar arasında ilerlemek için [◀] veya [▶] kullanın.

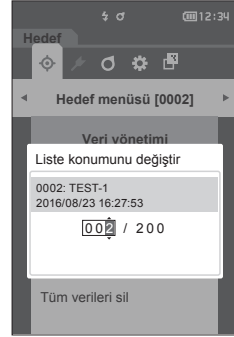

- 3 [Onay] tuřuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran <Hedef> ekrana geri döner.

Notlar [Onay] tuřuna basmadan [ESC] tuřuna basıldığında ayarlar deęiřmeyecek ve ekran <Veri yönetimi> ekranına dönecektir.

□ Verileri Korum


Kaydedilen hedef renk ayarlarının silinmemesi veya yanlışlıkla deęiştirilmemesi için veri koruma belirlenebilir. Veri Koruma ayarlandığında, <Hedef menüsü> ekranında, “Adı düzenle”, “Toleransı düzenle”, “Verileri sil” veya “Tüm verileri sil” seçeneklerini seçemezsiniz.

Bellek İlk ayarlarda verileri koruma “KAPALI” olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü>-<Veri yönetimi> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Verileri koru” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Verileri koru> ekranı görüntülenir.

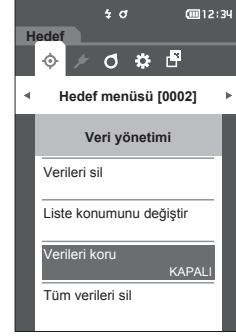


- 2 İmleci istenen öğeye ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

Ayarlar

- KAPALI : Veriler korunmaz.
- AÇIK : Veriler korunur.

- 3 [Onay] tuşuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran <Veri yönetimi> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar deęişmeyecek ve ekran <Veri yönetimi> ekranına dönecektir.

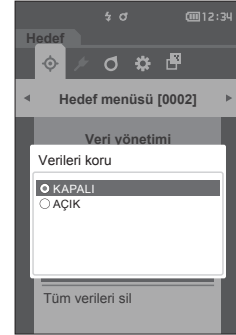

□ Tüm Verileri Sil


Ayarlanan tüm hedef renk verileri silinir.

Notlar Veri korunduğunda, <Veri yönetimi> ekranında “Tüm verileri sil” özelliği seçilemez.


Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü>-<Veri yönetimi> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Tüm verileri sil” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Tüm verileri sil> ekranı görüntülenir.

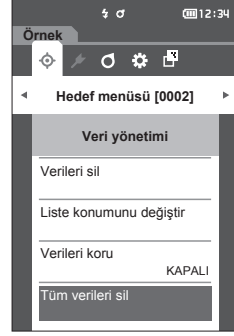

- 2 İmleci “Tamam” alanına ilerletmek için [◀] veya [▶] tuşlarını kullanın ve ardından tüm verileri silmek için [Onay] tuşuna basın.
 - Silme işlemi tamamlandığında, ekran <Hedef> ekranına dönecektir.
 - İmleci “İptal” seçeneğine ilerleterek ve [Onay] tuşuna basarak tüm verilerin silinmesi iptal edilir ve ekran <Veri yönetimi> ekranına geri döner.

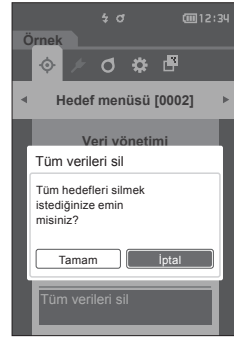

■ Başarılı/Başarısız

Değerlendirme kriteri olarak kullanılacak toleransı düzenleyin ve uyarı düzeyini ve parametrik katsayı varsayılan değerini ayarlayın.

Örnek ve hedef arasındaki renk farkı toleransı aşarsa, ölçüm ekranına ilişkin ekran renk değeri sütunu kırmızı olarak görüntülenecektir. Ayrıca, bir ekran renk değeri toleransı aştığında değerlendirme “Başarısız” olarak görüntülenecektir.



Örnek ve hedef arasındaki renk farkı uyarı düzeyi miktarını aşarsa, ölçüm ekranına ilişkin ekran renk değeri sütunu sarı olarak görüntülenecektir. Bu tür durumlarda, diğer renk değeri toleransı aşmasa da değerlendirme “Uyarı” olarak görüntülenecektir.

- Bellek**
- Her hedef için değerlendirme kriteri ayarlanmadan önce varsayılan değerlendirme kriteri ayarlanır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 80 “Varsayılan Veri Ayarları”.
 - Tolerans ayarı öğeleri, renk alanı için belirlenenlerle veya ekran koşulları için geçerli olarak seçilen endeks ile aynıdır.
 - İsteğe bağlı Renkli Veri Yazılımı “SpectraMagic DX”, kolay yapılandırma ve değerlendirme kriteri kullanımına olanak tanır.
 - <Hedef menüsü>ne ilerlemeden önce ayarlanacak hedefi önceden görüntüleyin.

Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü> ekranından prosedürü başlatın.

- İmleci “Başarılı/Başarısız” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <Başarılı/Başarısız> ekranı görüntülenecektir.

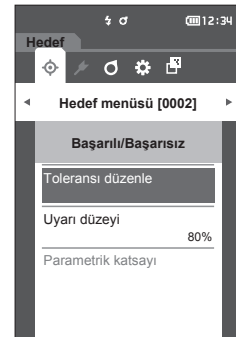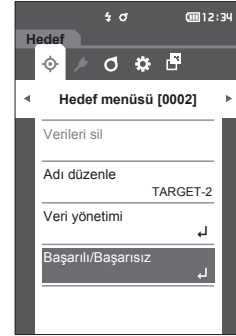

□ Tolerans Ayarları

Her hedef rengi için ölçülen verinin başarılı/başarısız değerlendirilmesi için kullanılan toleransı belirleyin.

Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü>-<Başarılı/Başarısız> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Toleransı düzenle” alanına iletirmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Tolerans listesi ekranı görüntülenecektir.

- 2 İmleci ayarlanacak öğeye iletirmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

<Toleransı düzenle> ekranı görüntülenir.

- 3 İmleci ayarlanacak öğeye iletirmek için [▲]/[▼] veya [◀]/[▶] tuşlarını kullanın ve öğeyi değiştirmek için [Onay] tuşuna basın.

- Seçilen öğe geçerli durumda işaretlenmemişse [Onay] tuşuna basılması öğenin işaretlenmesine olanak tanır sonrasında değer ayarı değiştirilebilir.
- İmleci ayar değeri alanına iletirmek için [◀] veya [▶] tuşlarına basın. [Onay] tuşuna basıldığında imleç değerin üzerinde görünecektir. Değeri değiştirmek için [▲] veya [▼] tuşlarına basın. [◀] veya [▶] tuşlarına basarak imleci basamaklar arasında iletin.

Ayarlar

- ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^* , ΔFF : -20.00 ila 20.00
- Yukarıdakilerin dışında: 0,00 ila 20,00
- Her öğe ayarı değiştirildiğinde onaylamak için [Onay] tuşuna basın.


Bellek “Örnek” - “Ekran tipi” altında, “Audi2000((ΔEc)” veya “Audi2000(ΔEp)” seçilmişse <Toleransı düzenle> ekranı seçildiğinde gösterilen sayfadan [◀] ve [▶] tuşlarıyla sayfalar arasında hareket etmek mümkün olmamakla birlikte, her açının toleransına ek olarak Audi2000(ΔEc) veya Audi2000(ΔEp) etkinleştirildiğinde, ortalama ($m\Delta Ec$ veya $m\Delta Ep$) ve maksimum ($\Delta EcMax$ veya $\Delta EpMax$) için toleranslar da ayarlanabilir. $m\Delta Ec$, $m\Delta Ep$, $\Delta EcMax$ veya $\Delta EpMax$ için toleransı ayarlarken her açı için bir değer ayarlanması, tolerans ayar ekranındaki tüm açılar için değerin görüntülenmesine neden olacaktır.

- 4 Tüm ayarlar yapılandırıldıktan sonra, imleci “Tamam” seçeneğine iletirmek için [▲]/[▼] veya [◀]/[▶] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.


Ayar onaylanır ve ekran <Toleransı düzenle> ekranına geri döner.

Kurulum sırasında [ESC] tuşuna basılırsa ayarlar değiştirilmeyecek ve ekran <Toleransı düzenle> ekranına geri dönecektir.

- 5 <Başarılı/Başarısız> ekranına geri dönmek için [ESC] tuşuna basın.

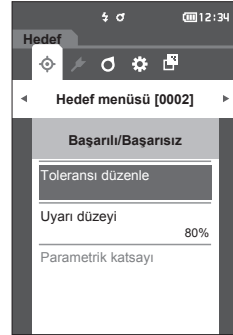

	ΔE^{*ab}	ΔL^*	ΔC^*	ΔH^*
-15°	1.00 ▲	1.00 ▲	1.00 ▲	1.00 ▲
15°	0.00 ▼	-1.00 ▼	-1.00 ▼	-1.00 ▼
25°	1.00 ▲	1.00 ▲	1.00 ▲	1.00 ▲
45°	0.00 ▼	-1.00 ▼	-1.00 ▼	-1.00 ▼
75°	1.00 ▲	1.00 ▲	1.00 ▲	1.00 ▲
110°	0.00 ▼	-1.00 ▼	-1.00 ▼	-1.00 ▼

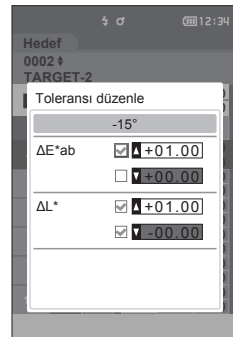

□ Uyarı Düzeyi Ayarı

Ölçü verileri toleransa yakınsa Uyarılar görüntülenir. Kullanıcılar, bir uyarı oluşturulmadan önce verinin toleransa ne kadar yakın olması gerektiğini ayarlayabilir.

Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü>-<Başarılı/Başarısız> ekranından prosedürü başlatın.

1 İmleci “Uyarı düzeyi” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Uyarı düzeyi> ekranı görüntülenecektir.



2 Değeri değiştirmek için [▲] veya [▼] kullanın.

Ayarlar

○ 000 ila %100

3 Değişiklikleri tamamladıktan sonra [Onay] tuşuna basın.
Ayar onaylanır ve ekran <Başarılı/Başarısız> ekranına geri döner.

Notlar Yapılandırma sırasında [ESC] tuşuna basılırsa ayarlar değiştirilmeyecek ve ekran <Başarılı/Başarısız> ekranına geri dönecektir.

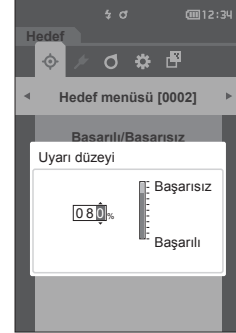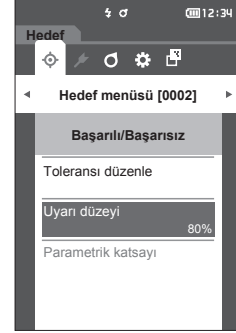

□ Parametrik Katsayı Ayarı

Her hedef rengi için ölçülen verinin başarılı/başarısız değerlendirilmesi için kullanılan parametrik katsayıyı belirleyin.


Bellek Parametrik katsayılar yalnızca fark denklemi "CMC", "ΔE*94", veya "ΔE00" olduğunda düzenlenebilir.

Çalıştırma Prosedürü

<Hedef menüsü>-<Başarılı/Başarısız> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci "Parametrik katsayı" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

<Parametrik katsayı> ekranı görüntülenecektir.

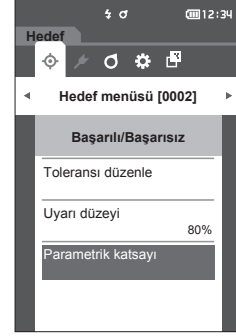

- 2 İmleci ayarlanacak öğeye ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

<Parametrik katsayı> düzenleme ekranı görüntülenecektir.

- 3 İmleci ayarlanacak öğeye ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve öğeyi değiştirmek için [Onay] tuşuna basın.

• [Onay] tuşuna basıldığında imleç değerin üzerinde görünecektir. Değeri değiştirmek için [▲] veya [▼] tuşuna basın. [◀] veya [▶] tuşlarına basarak imleci değerin basamakları arasında ilerletin.

Ayarlar


- 0,01 ila 30,00
- Her öğe ayarı değiştirildiğinde onaylamak için [Onay] tuşuna basın.

	I (CMC)	c (CMC)
-15°	1.00	1.00
15°	2.00	1.00
25°	1.00	1.00
45°	1.00	1.00
75°	1.00	1.00
110°	1.00	1.00

- 4 Tüm ayarlar yapılandırıldıktan sonra, imleci "Tamam" seçeneğine ilerletmek için [▲]/[▼] veya [◀]/[▶] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Ayar onaylanır ve ekran <Parametrik katsayı> ekranına geri döner.

Notlar Kurulum sırasında [ESC] tuşuna basılırsa ayarlar değiştirilmeyecek ve ekran <Parametrik katsayı> ekranına geri dönecektir.

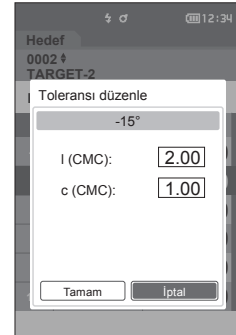

- 5 <Başarılı/Başarısız> ekranına geri dönmek için [ESC] tuşuna basın.

Örneğin Taşınması

<Ekran değiştirme>

Tuşlar, verileri gösteren ekranlar arasında geçiş yapmada kullanılabilir.

<Örnek menüsü> ekranında, ölçüm verileri için aşağıdaki işlemler yapılabilir.

<Verileri yazdır>

Yazıcıya güncel örnek verileri yazdırın.

<Adı düzenle>

Ölçüm verilerine isim verin.

<Veri yönetimi>


- Verileri sil : Seçilen ölçüm verilerini silin.
- Örn. Hedef Olarak Ayarla : Ölçüm verilerini hedef veri olarak ayarlayın.
- Hedef ref.değiştir : Hedef referansını değiştir.
- Liste konumunu değiştir : Belirtilen ölçüm verilerine geçin.
- Tüm verileri sil : Tüm ölçüm verilerini silin.

Ayar Prosedürü

Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.

1 [MENU]'ye basın, daha sonra <Örnek menüsü> ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşunu kullanın.

Bellek Önceki ekrana dönmek için [MENU] veya [ESC] tuşuna basın.

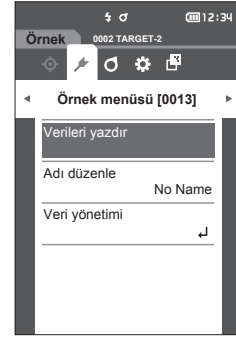

■ Yazdırma

Bu özellik ölçüm verilerini yazdırmak için kullanılabilir. Alet, önceden seri yazıcıya bağlı olmalıdır. Aleti seri yazıcıya bağlama talimatları için bkz. sayfa 108 “Yazıcıya Bağlanma”.

- Notlar**
- Doğru bir bağlantı kurulmazsa, yazdırma işlemi mümkün olmayacaktır.
 - Bağlantı doğru biçimde kurulmuş olsa bile, yazdırmaya çalışıldığında yazıcının kapalı olması gibi sebepler yüzünden yazdırma işlemi başarısız olabilir.

Yazdırılacak örneği <Örnek> ekranında önceden görüntüleyin.


Ayar Prosedürü

<Örnek menüsü> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Verileri yazdır” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın, ardından [Onay] tuşuna basın. Bağlı yazıcıda yazdırma işlemi başlar.

Yazdırma işlemi tamamlandığında, ekran <Örnek> ekranına döner.

- Notlar**
- <Yazdırma> ekranı, hatalı bir yazıcı bağlantısı veya diğer bir sorun yüzünden veriler doğru biçimde yazdırılmadığında bile görüntülenir.

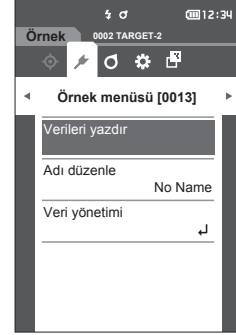

■ Adı Düzenle


Örnek verileri adlandırın.

Düzenlenecek örneğin adını <Örnek> ekranında önceden görüntüleyin.

Ayar Prosedürü


<Örnek menüsü> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Adı düzenle” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Adı düzenle> ekranı görüntülenir.

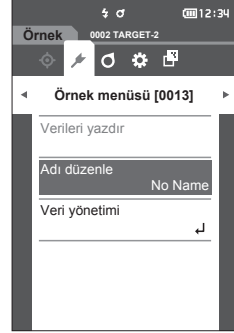

- 2 İmleci karakterler arasında ilerletmek için [▲]/[▼] veya [◀]/[▶] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
 - En fazla 16 karakter kullanılabilir.
 - Seçilen karakter metin kutusunda görüntülenecektir.

- 3 Gereken karakterler girilene kadar adım 2'yi tekrarlayınız.
 - Karakteri silmek için metin kutusundaki imlecin solunda, imleci [X] işaretine taşıyın ve [Onay] tuşuna basın.

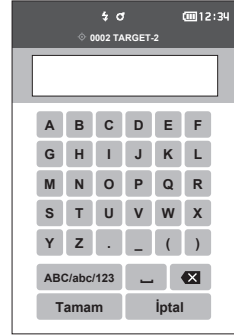

- 4 Karakterleri ekledikten sonra imleci [Tamam] tuşuna taşıyın ve [Onay] tuşuna basın.
Ayar onaylanır ve ekran <Örnek> ekranına geri döner.

Bellek/ Yapılandırma sırasında [ESC] tuşuna basılırsa veya imleç “İptal” ögesine taşınır ve [Onay] tuşuna basılırsa ayarlar değişmeyecek ve ekran <Örnek menüsü> ekranına dönülecektir.



■ Örnek Veri Yönetimi

Örnek veri yönetimi kullanıcıların ölçüm verilerini silmesine, örneği hedefe kopyalamasına, hedefe bağlantıyı değiştirmesine, liste konumunu değiştirmesine ve tüm verileri silmesine imkan tanır.

Ayar Prosedürü

<Örnek menüsü> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Veri yönetimi” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından <Veri yönetimi> ekranını görüntülemek için [Onay] tuşuna basın.

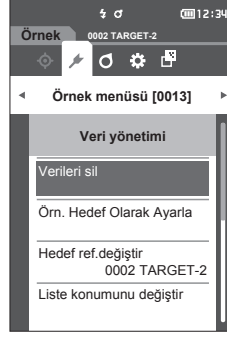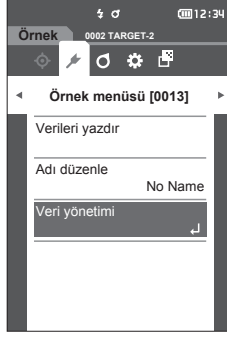

□ Sil


Ölçüm verilerini silin.

Silinecek örneği <Örnek> ekranında önceden görüntüleyin.

Ayar Prosedürü

<Örnek menüsü>-<Veri yönetimi> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci “Verileri sil” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Verileri sil> ekranı görüntülenir.

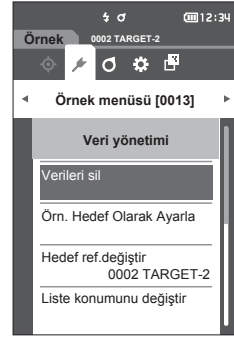

- 2 İmleci “Tamam” alanına ilerletmek için [◀] veya [▶] tuşlarını kullanın ve ardından silmek için [Onay] tuşuna basın.

Bellek Veriler silindiğinde, sonraki örnek veri sayıları her biri bir azaltılarak yeniden atanır.

- Silme işlemi tamamlandığında, ekran <Örnek> ekranına dönecektir.
- İmlecini “İptal” e taşınması ve [Onay] tuşuna basılması silme işlemi iptal edecektir ve ekran <Veri yönetimi> ekranına dönecektir.

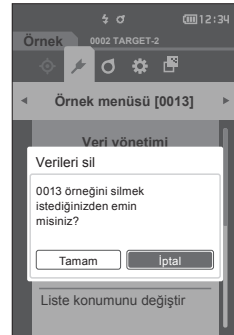

□ Ölçüm Verilerinin Hedef olarak Ayarlanması

Ölçüm verilerini hedef veri olarak ayarlayın.

Hedef olarak ayarlanacak örneği <Örnek> ekranında önceden görüntüleyin.


Ayar Prosedürü

<Örnek menüsü>-<Veri yönetimi> ekranından prosedürü başlatın.

- Bellek/**
- Hedef renkler, 0001 ila 0200 arasında atanan ayar sayılarıyla saklanır. Bir noktadaki veriler silindiğinde bile, bu ayar sayıları değişmez.
 - Daha doğru hedef renk verileri ayarlamak için hedef numuneyi ölçmek üzere ortalamayı kullanın. Ayrıntılar için 37 ve 69 ila 71 sayfalarındaki “Ortalama Ölçüm” bölümünü inceleyin.


- Notlar**
- Hedef renkler ayarlanmadan önce beyaz kalibrasyonun yapıldığından emin olun.
 - Ölçüm doğruluğunu sağlamak için ortam koşullarının (sıcaklık vb.) sabit tutulduğundan emin olun.
 - Ölçülmüş verilerden farklı olarak, hedef renk verilerine atanan sayılar otomatik olarak değişmez. Hedef renkleri ayarlamak için renkler devamlı biçimde ölçüldüğünde, imleç her veriyi ayarlamak üzere manuel olarak hareket ettirilmelidir.

- 1 İmleci “Örn. Hedef Olarak Ayarla” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Örn. Hedef Olarak Ayarla> ekranı görüntülenir.

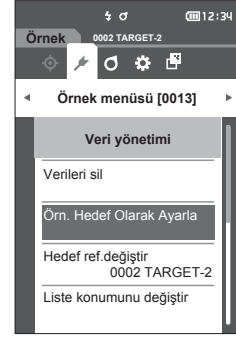


- 2 Kullanılan hedef renk veri sayısı vurgulanır. İmleci renk farkı referans renk sayısı alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. Hedef renk verileri ayarlandığında, ekran <Hedef> ekranına dönecektir.

- [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basılırsa, ekran <Hedef yönetimi> ekranına dönecektir.

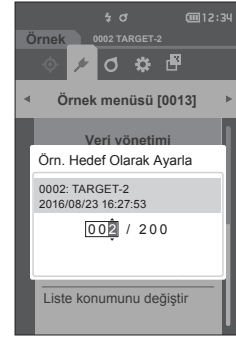

- Notlar** Hedef renk verilerinin önceden ayarlandığı bir sayı seçilirse, üzerine yazmayı onaylamak için bir mesaj görüntülenir. “Tamam” öğesini seçmek için [◀] veya [▶] kullanın. [Onay] tuşuna basın. İmlecin “İptal” e taşınması ve [Onay] tuşuna basılması silme işlemini iptal edecektir ve ekran <Hedef> ekranına dönecektir.

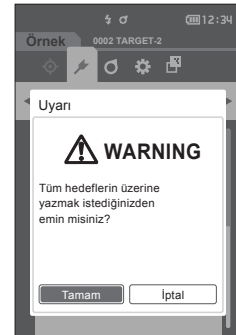


□ Hedef Referansı Deęiřtir

Bu bölüm hedef veri seçimini nasıl deęiřtireceęinizi açıklar.
Hedef referansın <Örnek> ekranında önceden deęiřtirileceęi örneęi görüntüleyin.


Ayar Prosedürü

<Örnek menüsü>-<Veri yönetimi> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Hedef ref.deęiřtir” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuřlarını kullanın ve ardından [Onay] tuřuna basın.
<Hedef ref.deęiřtir> ekranı görüntülenir.

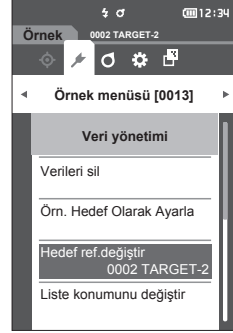

- 2 Kullanılan hedef renk veri sayısı görüntülenir. İmleci renk farkı referans renk sayısı alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuřlarını kullanın ve ardından [Onay] tuřuna basın. Hedef renk verileri ayarlandığında, ekran <Örnek> ekranına dönecektir.
 - [ESC] tuřuna basıldığında, hedef deęiřiklikler uygulanmaz ve ekran <Veri yönetimi> ekranına döner.

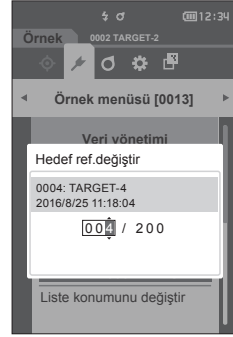

Notlar Renk farkı hedef verisine bir sayı ayarlanmazsa, hedef “Hiçbiri” olarak belirlenir ve renk farkı ile başarılı/başarısız deęerlendirme görüntülenmez.


□ Liste Konumunu Deęiřtir

Örnek sayılarının belirlenmesi, ekranda kaydırma gerçekleřtirmeye gerek kalmadan belirtilen örneęin seçilmesini saęlar.

Ayar Prosedürü

<Örnek menüsü>-<Veri yönetimi> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Liste konumunu deęiřtir” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuřlarını kullanın ve ardından [Onay] tuřuna basın.
<Liste konumunu deęiřtir> ekranı görüntülenir.

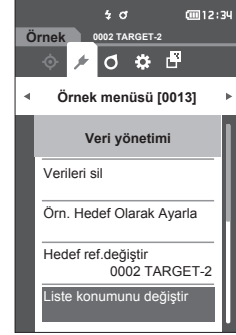


- 2 Veri sayısının üzerinde ve altında ▲ ve ▼ görüntülenir. Bir deęer belirlemek için [▲] veya [▼] kullanın. Basamaklar arasında ilerlemek için [◀] veya [▶] kullanın.

- 3 [Onay] tuřuna basın.
Seęim onaylanır ve ekran <Örnek> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuřuna basmadan [ESC] tuřuna basıldıęında ayarlar deęiřmeyecek ve ekran <Veri yönetimi> ekranına dönecektir.

Notlar Ölçüm verisi bulunmayan sayılar seçilemez.

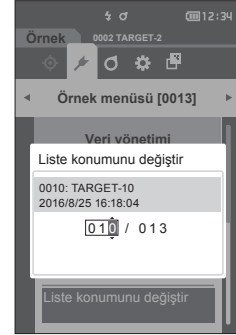


□ Tüm Verileri Sil

Tüm ölçüm verilerini silin.


Ayar Prosedürü

<Örnek menüsü>-<Veri yönetimi> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Tüm verileri sil” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Tüm verileri sil> ekranı görüntülenir.

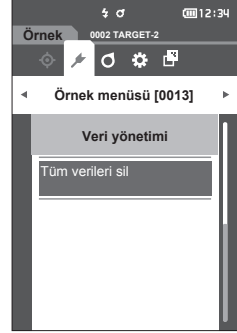

- 2 İmleci “Tamam” alanına ilerletmek için [◀] veya [▶] tuşlarını kullanın ve ardından tüm verileri silmek için [Onay] tuşuna basın.
 - Silme işlemi tamamlandığında, ekran <Örnek> ekranına dönecektir.
 - İmleci “İptal” seçeneğine ilerleterek ve [Onay] tuşuna basarak tüm verilerin silinmesi iptal edilir ve ekran <Veri yönetimi> ekranına geri döner.

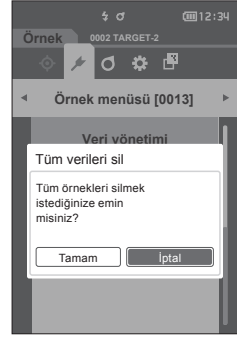

Ölçüm Koşulu Ayarları

Bu cihaz, ölçüm başlatılmadan önce ölçüm koşulu ayarlarının (ortalama sayım, gözlemci/aydınlatıcı ve ekran) yapılandırılmasını gerektirmektedir.

■ Ölçüm Koşulu Ayarları


Ölçüm koşullarını ayarlamak için <Ölçüm koşulu> menüsünden ayarı seçin. Aşağıdaki üç öge ölçüm koşulu olarak belirlenebilir:

- Ölçüm ayarı : Ölçüm açısını, gerçekleştirilecek otomatik ortalama alma veya manuel ortalama alma ölçüm sayısını ve eğim algılama özelliğinin KAPALI veya AÇIK olmasını ayarlar.
- Gözlemci/Aydınlatıcı : İki gözlemci/aydınlatıcı yapılandırılır.
- Ekran koşulu : Ekran türü, renk alanı, renk farkı eşitliği ve yön ögesini ayarlar.

Çalıştırma Prosedürü

- 1 [MENU]'ye basın, daha sonra <Ölçüm koşulu> menü ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşunu kullanın.

Bellek Önceki ekrana dönmek için [MENU] veya [ESC] tuşuna basın.

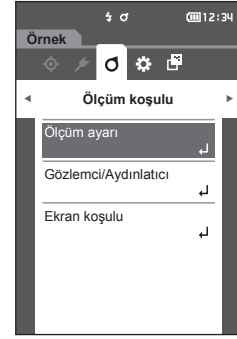

■ Ölçüm Seçeneği Ayarları

Ölçüm koşullarını ayarlamak için <Ölçüm koşulu> menü ekranından “Ölçüm ayarı” seçeneğini seçin. Ölçüm seçenekleri olarak aşağıdaki öğeleri seçin veya belirleyin:


- Ölçüm açısı (-15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110°) : Ölçümlerin açısını belirleyin.
- Otomatik Ortalama (1 ila 10) : Otomatik ortalama için ölçüm sayısı belirlenir.
- Manuel Ortalama (1 ila 10) : Manuel ortalama alma için ölçüm sayısı belirlenir.
- Manuel ortalama seçenek (Kaydetmek manuel/Otomatik kayıt) : Manuel ortalama gerçekleştirilirken kullanılacak kaydetme metodunu seçin.
- Eğim algılama (KAPALI/AÇIK)

Çalıştırma Prosedürü

Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.

- 1 [MENU]*ye basın, daha sonra <Ölçüm koşulu> menü ekranını görüntülemek için [<] veya [>] tuşunu kullanın.

Bellek Önceki ekrana dönmek için [MENU] veya [ESC] tuşuna basın.

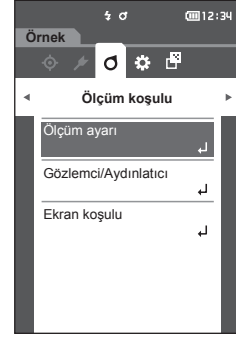

- 2 İmleci “Ölçüm ayarı” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <Ölçüm ayarı> ekranı görüntülenecektir.



- 3 Ölçüm koşullarını ayarladıktan sonra önceki ekrana dönmek için [ESC] tuşuna basın.

□ Ölçüm Açısı


Ölçüm açısını seçin.

Bellek İlk ayarlarda altı ölçüm açısının hepsi ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Ölçüm ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "Ölçüm açısı" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <Ölçüm açısı> ekranı görüntülenecektir.

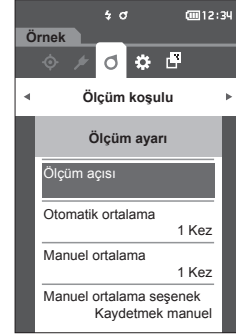

- 2 İmleci ayarlanacak ölçüm açısına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. Ölçüm yalnızca belirtilen açıda gerçekleştirilecektir.

Seçimler

- 15°
- 15°
- 25°
- 45°
- 75°
- 110°

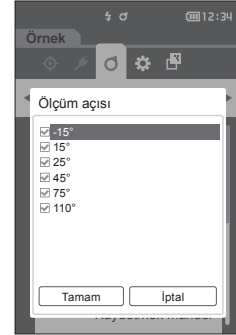

- 3 Açığı seçtikten sonra imleci "AÇIK" seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran <Ölçüm ayarı> ekranına geri döner.

- Notlar**
- [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran bir önceki ekrana dönecektir.
 - En az üç açı seçtiğinizden emin olun.

□ Otomatik Ortalama (1 ila 10)


Otomatik ortalama için ölçüm sayısı belirlenir. Ölçüm tuşuna/düğmesine her basıldığında, devamlı ölçümlerin belirlenen sayısından elde edilen veri ortalaması örnek veri olarak belirlenecektir.

Bellek/ İlk ayarlarda otomatik ortalama için ölçüm sayısı "1 Kez" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Ölçüm ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "Otomatik ortalama" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

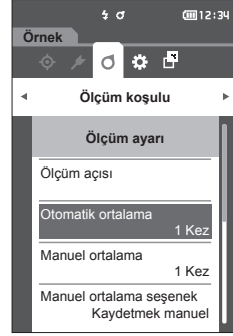

- 2 Sayım seçiminde sayımın üzerinde ve altında ▲ ve ▼ görüntülenir. Bir değer belirlemek için [▲] veya [▼] kullanın.

Ayarlar

- 01 ila 10 Kez:
Otomatik ortalama alma özelliğini kullanırken gerçekleştirmek için 1 ile 10 arasında ölçüm sayısı belirtin.

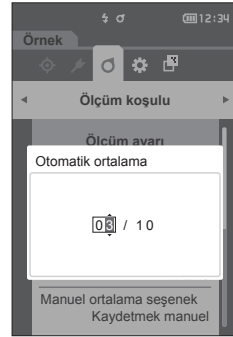

- 3 [Onay] tuşuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran <Ölçüm ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Ölçüm ayarı> ekranına dönecektir.

□ Manuel Ortalama (1 ila 10)

Manuel ortalama alma için ölçüm sayısı belirlenir. Belirlenen tekrar sayısında ölçüm düğmesine basarak yapılan ölçümlerden elde edilen veri ortalaması örnek veri olarak belirlenir.

Bellek İlk ayarlarda manuel ortalama için ölçüm sayısı "1 Kez" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Ölçüm ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "Manuel ortalama" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.



- 2 Sayım seçiminde sayımın üzerinde ve altında ▲ ve ▼ görüntülenir. Bir değer belirlemek için [▲] veya [▼] kullanın.

Ayarlar

- 01 ila 10 Kez:
Manuel ortalama alma özelliğini kullanırken gerçekleştirmek için 1 ile 10 arasında ölçüm sayısı belirtin.

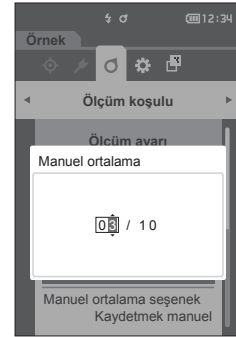


- 3 [Onay] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran <Ölçüm ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Ölçüm ayarı> ekranına dönecektir.

Manuel ortalama ölçümüyle, yapılandırılmış ölçüm tuşu/ düğmesi basma tekrar sayısında ölçüm gerçekleştirilir ve bu ölçümlerin ortalama değeri tek ölçüm olarak kaydedilir. Ölçümden sonra "Geri Al" seçeneğinin seçilmesi kullanıcının bir önceki ölçümü tekrarlamasını sağlar. Ölçüm sayısı belirlemesi gerçekleştirildikten sonra "Kaydet" öğesini seçerek ortalama kaydedilebilir. Ölçüm sayısı belirlemesini otomatik olarak gerçekleştirmek için <Ölçüm koşulu> - <Ölçüm ayarı> - <Manuel ortalama seçeneğ> ekranı altından "Otomatik kayıt" öğesini seçin.

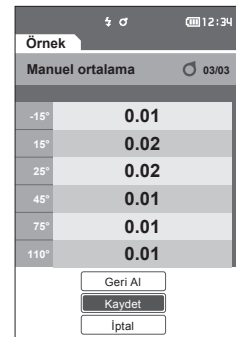

□ Manuel Ortalama Seçeneği

Manuel ortalama gerçekleştirilirken kullanılacak kaydetme metodunu seçin.

Çalıştırma Prosedürü


<Ölçüm koşulu>-<Ölçüm ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

1 İmleci “Manuel ortalama seçeneği” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Manuel ortalama seçeneği> ekranı gösterilir.

2 İmleci “Kaydetmek manuel” veya “Otomatik kayıt” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Seçimler

- Kaydetmek manuel
- Otomatik kayıt

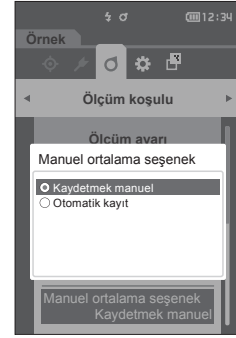

3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.

Notlar Seçim onaylanır ve ekran bir önceki ekrana geri döner.

□ Eğim Algılama


Bu alette, aletin ölçüm aralığının dışında eğim alması halinde kullanıcıyı uyarın bir uyarı özelliği vardır. Bu özellik AÇIK olduğunda aletin düzeltilemeyecek bir açıya eğim alması halinde bir uyarı görüntülenecektir.

Bellek İlk ayarlarda eğim algılama “AÇIK” olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Ölçüm ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


1 İmleci “Eğim algılama” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Eğim algılama> ekranı gösterilir.

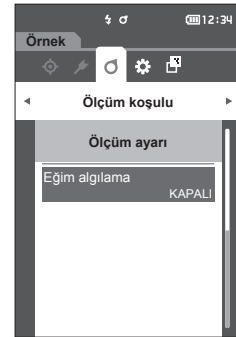

- 2 İmleci “KAPALI” veya “AÇIK” seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından özelliği AÇMAK veya KAPATMAK için [Onay] tuşuna basın.

Seçimler

- KAPALI: Eğim algılama özelliğini devre dışı bırakacaktır.
- AÇIK : Eğim algılama özelliğini etkinleştirecektir.

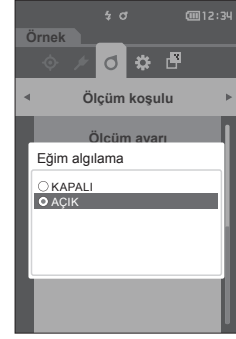

- 3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın. Seçim onaylanır ve ekran bir önceki ekrana geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran bir önceki ekrana dönecektir.

Ekran Koşulu Ayarları

Ekran koşullarını ayarlamak için <Ölçüm koşulu> menü ekranından “Gözlemci/Aydınlatıcı” ögesini seçin.

Aşağıdaki iki gözlemci/aydınlatıcı ayarları ekran koşulları için yapılandırılabilir.


- Gözlemci/Aydınlatıcı 1: Renkölçümsel veriler için kullanılacak gözlemci/aydınlatıcıyı seçin.
- Gözlemci/Aydınlatıcı 2: MI (metamer endeksi) hesaplama vb. için kullanılacak ikincil aydınlatıcıyı seçin.

Çalıştırma Prosedürü


Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.

- 1 [MENU]'ye basın, daha sonra <Ölçüm koşulu> menü ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşunu kullanın.

Bellek Önceki ekrana dönmek için [MENU] veya [ESC] tuşuna basın.

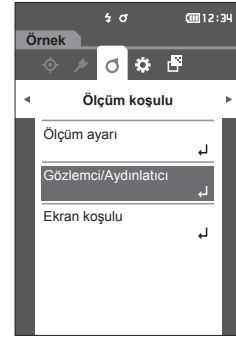

- 2 İmleci “Gözlemci/Aydınlatıcı” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <Gözlemci/Aydınlatıcı> ekranı görüntülenir.

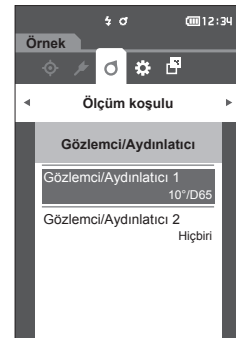

- 3 Gözlemci/Aydınlatıcı ayarından sonra bir önceki ekrana dönmek için [ESC] tuşuna basın.

□ Gözlemci/Aydınlatıcı 1

2° veya 10° gözlemci açısını ve renkölçümsel verileri ölçmek için kullanılacak aydınlatıcıyı seçin.

Bellek İlk ayarlarda Gözlemci/Aydınlatıcı 1 “10°/D65” olarak ayarlanır.


Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Gözlemci/Aydınlatıcı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Gözlemci/Aydınlatıcı 1” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

<Gözlemci/Aydınlatıcı 1> ekranı görüntülenir.

Ekranın sağındaki kaydırma çubuğu ekrana sığmayan ek gözlemci/aydınlatıcı ayarları olduğunu gösterir.

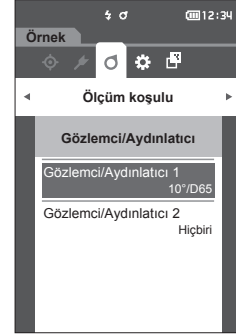


- 2 İmleci istenen öğeye ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

İmleç listenin yukarisına veya altına hareket ettirildiğinde ekrana sığmayan ek gözlemciler/aydınlatıcılar görüntülenecektir.

Ayarlar

- 2° : 2° gözlemci açısı (CIE 1931)
- 10° : 10° gözlemci açısı (CIE 1964)
- ve
- A : Standart aydınlatıcı A (Akkor lamba, Renk sıcaklığı: 2856K)
- C : Aydınlatıcı C (Güneşiği, Ultraviyole alandaki spektral dağılımın küçük bağlı değeri, Renk sıcaklığı: 6774K)
- D65 : Standart aydınlatıcı D₆₅ (Güneşiği, Renk sıcaklığı: 6504K)
- D50 : Standart aydınlatıcı D₅₀ (Güneşiği, Renk sıcaklığı: 5003K)
- F2 : Soğuk beyaz (floresan lambası)
- F6 : Soğuk beyaz (floresan lambası)
- F7 : Renk işleme A güneşiği beyaz (floresan lambası)
- F8 : Renk işleme AAA doğal beyaz (floresan lambası)
- F10 : 3 bantlı tip doğal beyaz (floresan lambası)
- F11 : 3 bantlı tip soğuk beyaz (floresan lambası)
- F12 : 3 bantlı tip sıcak beyaz (floresan lambası)
- User: Kullanıcı yapılandırılmalı aydınlatıcı

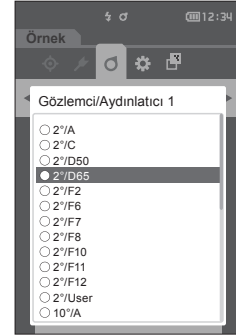

- 3 [Onay] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran <Gözlemci/Aydınlatıcı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Gözlemci/Aydınlatıcı> ekranına dönecektir.

□ Gözlemci/Aydınlatıcı 2


MI (metamer endeks) hesaplama vb. için kullanılacak ikincil aydınlatıcıyı seçin.

Bellek İlk ayarlarda Gözlemci/Aydınlatıcı 2 “Hiçbiri” olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Gözlemci/Aydınlatıcı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci “Gözlemci/Aydınlatıcı 2” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Gözlemci/Aydınlatıcı 2> ekranı görüntülenir.

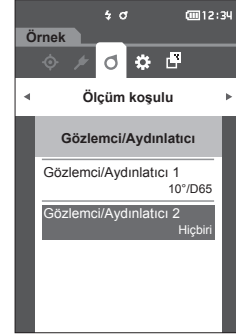

- 2 İmleci istenen öğeye ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

Ayarlar

- Ayar değerleri “Gözlemci/Aydınlatıcı 1” ve “Hiçbiri” için olan değerlerle aynıdır.

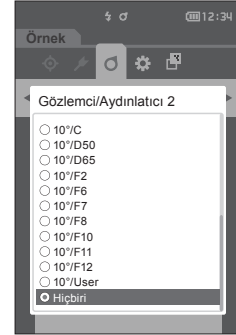

- 3 [Onay] tuşuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran <Gözlemci/Aydınlatıcı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Gözlemci/Aydınlatıcı> ekranına dönecektir.

■ Ekran Ayarları

Ekran ayarlarını ayarlamak için <Ölçüm koşulu> menü ekranından “Ekran koşulu” ögesini seçin. Aşağıdaki dört öge ekran koşulları olarak belirlenebilir.


- Ekran tipi : Görüntülenecek ekran seçilir.
- Renk alanı : Görüntülenecek renk alanı seçilir.
- Denklem : Renk Farkının ölçüleceği rengi seçer.
- Yön : Yönü seçin.

Çalıştırma Prosedürü


Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.

- 1 [MENU]’ye basın, daha sonra <Ölçüm koşulu> menü ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşunu kullanın.

Bellek/ Önceki ekrana dönmek için [MENU] veya [ESC] tuşuna basın.

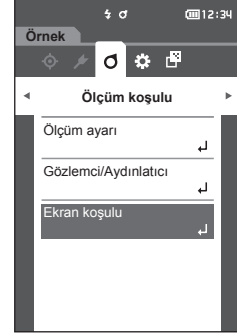

- 2 İmleci “Ekran koşulu” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <Ekran koşulu> ekranı görüntülenir.

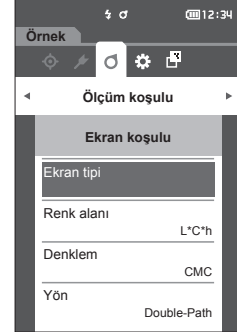

- 3 Ekran koşulları ayarlandıktan sonra bir önceki ekrana dönmek için [ESC] tuşuna basın.

□ Ekran Tipi


Ölçüm sonuçları için ekran tipini yapılandırın.

Bellek İlk ayarlarda tüm ekran türleri seçilir.

Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Ekran koşulu> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Ekran tipi” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Ekran tipi> ekranı görüntülenir.

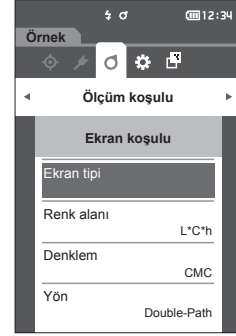

- 2 İmleci istenen ekran tipi alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Seçimler


- Mutlak değer: Renkölçümsel ve parlaklık değerlerinin mutlak değerini görüntüler.
- Fark: Hedef renge karşılık olarak renk farkını görüntüler. Toleransa bağlı Başarılı/Başarısız değerlendirmesinden başarısız olan ölçüm kırmızı ile vurgulanacaktır.
- Audi2000(ΔE_c): ΔE_c (Audi2000), ortalama değer ve maksimum değeri gösterir.
- Audi2000(ΔE_p): ΔE_p (Audi2000), ortalama değer ve maksimum değeri gösterir.
- MI: Metamerizm endeksi görüntüler. (Aydınlatıcı 2 ayarlanmamışsa bir sayı görüntülenecektir.)
- Başarılı/Başarısız: Hedefle ilgili renk farkının önceden ayarlanan tolerans aralığı içinde olup olmadığını belirler. Tolerans içindeyse değerlendirme “Başarılı” olarak görüntülenir. Bir fark dahi tolerans içinde olmazsa değerlendirme “Başarısız” olarak görüntülenir.
- Mut. Grafik: Renkölçümsel mutlak değerinin grafiğini görüntüler.
- Fark. Grafik: Renk farkının hedef renkten farkını gösteren bir grafik görüntüler.
- Çizgi grafiği: Açık farklarına göre renk değerleri grafiğini görüntüler.

Bellek Onay işareti öğenin seçildiği anlamına gelir.

- 3 Tüm ayarlar yapılandırıldıktan sonra, imleci “Tamam” seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran bir önceki ekrana geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Ekran koşulu> ekranına dönecektir.

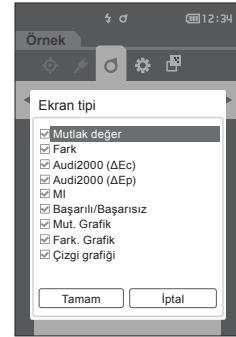

□ Renk Alanı


Kullanılacak renk alanı seçilir.

Bellek İlk ayarlarda renk alanı "L*a*b*" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Ekran koşulu> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "Renk alanı" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Renk alanı> ekranı görüntülenir.

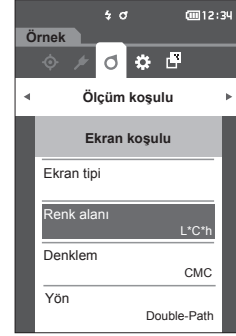

- 2 İmleci istenen renk alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

Seçimler

- L*a*b* : L*a*b* renk alanı
- L*C*h : L*C*h renk alanı

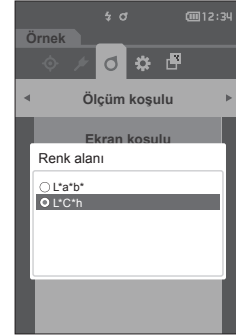

- 3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran bir önceki ekrana geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Ekran koşulu> ekranına dönecektir.

□ Denklemler


Kullanılacak renk farkı denklemleri seçilir.

Bellek İlk ayarlarda renk farkı denklemleri " ΔE_{00} " olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Ekran koşulu> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "Denklemler" alanına ilerletmek için [\blacktriangle] veya [\blacktriangledown] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Denklemler> ekranı görüntülenir.

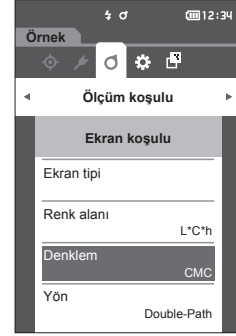

- 2 İmleci istenen denkleme ilerletmek için [\blacktriangle] veya [\blacktriangledown] tuşlarını kullanın.

Seçimler

- ΔE^*ab : ΔE^*ab (CIE1976) renk farkı eşitliği
- CMC : CMC renk farkı eşitliği; Parametreler değişebilir.
- ΔE^*94 : ΔE^* (CIE1994) renk farkı eşitliği; Parametreler değişebilir.
- ΔE_{00} : ΔE_{2000} (CIE DE2000) renk farkı eşitliği; Parametreler değişebilir.
- ΔE_c (DIN6175) : ΔE_c (DIN 6175-2) renk farkı denklemleri
- ΔE_p (DIN6175) : ΔE_p (DIN 6175-2) renk farkı denklemleri
- ΔE_{99o} : ΔE_{99o} (DIN99o) renk farkı eşitliği

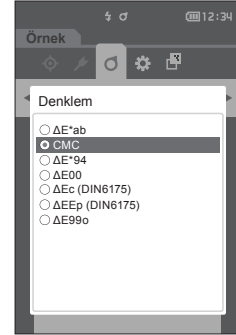

Seçim onaylanır ve ekran bir önceki ekrana geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Ekran koşulu> ekranına dönecektir.


□ Yön

Bellek Cihaz fabrikadan gönderilirken yönü "Double-Path" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ölçüm koşulu>-<Ekran koşulu> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci "Yön" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Yön> ekranı görüntülenir.

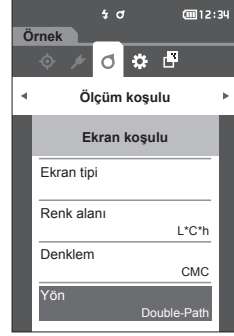


- 2 İmleci istenen yöne ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

Seçimler

- Double-Path
- Left

Bellek "Left" seçiliyken alınan veri "Double-Path" seçildiğinde alınan veriden daha düşük performansa sahip olabilir. Üstelik, "Left" seçiliyken ölçüm yapılması, düz ölçüm yüzeyiyle örnek kullanılmasını gerektirir ve ölçüm gerçekleştirildiğinde alet eğilmemelidir.

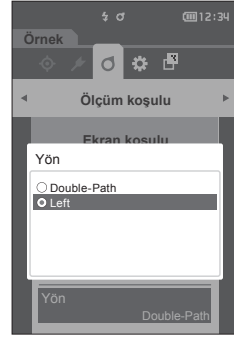

- 3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran bir önceki ekrana geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Ekran koşulu> ekranına dönecektir.

Sistem Ayarları


Bu bölümde cihazın tanı bilgisinin nasıl gösterileceği ve cihaz bilgisinin nasıl görüntüleneceğinin yanı sıra varsayılan veri ayarlarının, kalibrasyonun ayarlarının ve iletişim ayarlarının nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Çalıştırma Prosedürü

Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.

- 1 [MENU] öğesine basın ve ardından <Ayar> ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşlarını kullanın.

Bellek Önceki ekrana dönmek için [MENU] veya [ESC] tuşuna basın.

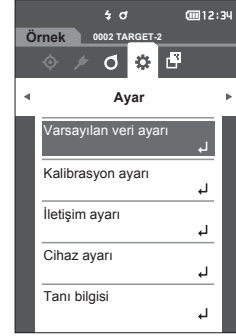

Varsayılan Veri Ayarları

Bu cihaz, her hedef renk verisi için başarılı/başarısız değerlendirme kriterinin ayarlanmasına olanak tanır. Bu değerlendirme kriteri ayarlanana kadar cihaz varsayılan toleransa ayarlanmış olacaktır. Kullanıcı, değerlendirme kriteri olarak kullanılacak toleransı düzenleyebilir, uyarı düzeyini ve parametrik katsayı varsayılan değerini ayarlayabilir.



- Bellek**
- Her hedef için değerlendirme kriteri ayarlanmadan önce varsayılan değerlendirme kriteri ayarlanır.
 - Her hedef renk için değerlendirme kriteri ayarlandıktan sonra varsayılan değerlendirme kriteri değiştirilirse bu hedef renkler için belirlenen değerlendirme kriteri değişmeyecektir.
 - İsteğe bağlı Renkli Veri Yazılımı "SpectraMagic DX", kolay yapılandırma ve değerlendirme kriteri kullanımına olanak tanır.
 - Varsayılan değerlendirme kriteri ayarı öğeleri, renk alanı için belirlenenlerle veya ekran koşulları için geçerli olarak seçilen endeks ile aynıdır.

Çalıştırma Prosedürü

Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.

- 1 [MENU] öğesine basın ve ardından <Ayar> ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşlarını kullanın.

- 2 İmleci "Varsayılan veri ayarı" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından <Varsayılan veri ayarı> ekranını görüntülemek için [Onay] tuşuna basın.

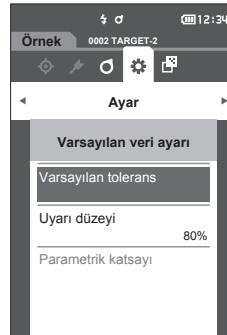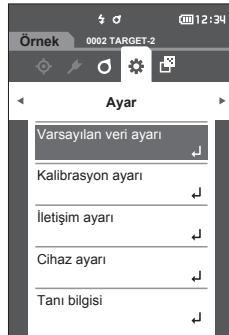

□ Varsayılan Tolerans Ayarı

- Bellek** • İlk ayarlarda toleransı aşağıdaki değerlere ayarlanır.
Alt limit: -1,00 Üst limit: 1,00

Çalıştırma Prosedürü

<Varsayılan veri ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

1 İmleci “Varsayılan tolerans” seçeneğine ilerletin ve ardından [Onay] tuşuna basın. <Varsayılan tolerans> ekranı görüntülenecektir.

2 İmleci ayarlanacak öğeye ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <Toleransı düzenle> ekranı görüntülenecektir.

3 İmleci ayarlanacak öğeye ilerletmek için [▲]/[▼] veya [◀]/[▶] tuşlarını kullanın ve öğeyi değiştirmek için [Onay] tuşuna basın.

- Seçilen öğe geçerli durumda işaretlenmemişse [Onay] tuşuna basılması öğenin işaretlenmesine olanak tanır sonrasında değer ayarı değiştirilebilir.
- İmleci ayar değeri alanına ilerletmek için [◀] veya [▶] tuşlarına basın. [Onay] tuşuna basıldığında imleç değerin üzerinde görünecektir. Değeri değiştirmek için [▲] veya [▼] tuşuna basın. [◀] veya [▶] tuşlarına basarak imleci değerin basamakları arasında ilerletin.

Bellek “Örnek” - “Ekran tipi” altında, “Audi2000((ΔEc)” veya “Audi2000(ΔEp)” seçilmişse <Varsayılan tolerans> ekranı seçildiğinde gösterilen sayfadan [◀] ve [▶] tuşlarıyla sayfalar arasında hareket etmek mümkün olmamakla birlikte, her açının toleransına ek olarak Audi2000(ΔEc) veya Audi2000(ΔEp) etkinleştirildiğinde, ortalama (mΔEc veya mΔEp) ve maksimum (ΔEcMax veya ΔEpMax) için toleranslar da ayarlanabilir. mΔEc, mΔEp, ΔEcMax veya ΔEpMax için toleransı ayarlarken her açı için bir değer ayarlanması, tolerans ayar ekranındaki tüm açılar için değerin görüntülenmesine neden olacaktır.


Ayarlar

- ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^* , ΔH^* , ΔFF : -20.00 ila 20.00
- Yukarıdakilerin dışında: 0,00 ila 20,00
- Her öğe ayarı değiştirildiğinde onaylamak için [Onay] tuşuna basın.


4 Tüm ayarlar yapılandırıldıktan sonra, imleci “Tamam” seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. Ayar onaylanır ve ekran <Varsayılan tolerans> ekranına geri döner.

Kurulum sırasında [ESC] tuşuna basılırsa ayarlar değiştirilmeyecek ve ekran <Varsayılan tolerans> ekranına geri dönecektir.

5 <Varsayılan veri ayarı> ekranına geri dönmek için [ESC] tuşuna basın.

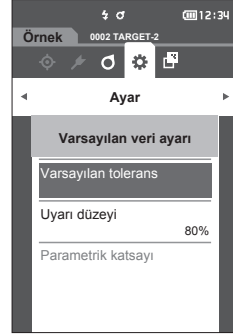

	ΔE^{*ab}	ΔL^*	ΔC^*	ΔH^*	ΔFF	ΔFF
-15°	1.00 ▲	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	0.00 ▼	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
15°	1.00 ▲	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	0.00 ▼	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
25°	1.00 ▲	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	0.00 ▼	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
45°	1.00 ▲	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	0.00 ▼	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
75°	1.00 ▲	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	0.00 ▼	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
110°	1.00 ▲	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	0.00 ▼	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00

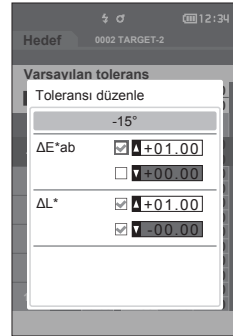


□ Uyarı Düzeyi Ayarı

Bellek İlk ayarlarda uyarı düzeyi “%80” olarak ayarlanır.


Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Varsayılan veri ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Uyarı düzeyi” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Uyarı düzeyi> ekranı görüntülenecektir.

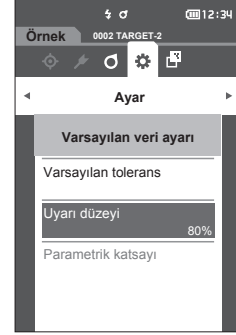

- 2 Değeri değiştirmek için [▲] veya [▼] kullanın.
Ayarlar
○ 000 ila %100

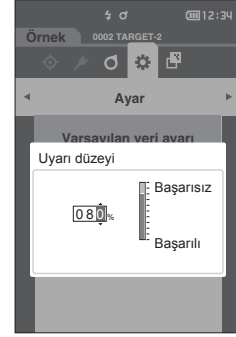

- 3 Değişiklikleri tamamladıktan sonra [Onay] tuşuna basın.
Ayar onaylanır ve ekran <Varsayılan veri ayarı> ekranına geri döner.

Notlar Yapılandırma sırasında [ESC] tuşuna basılırsa ayarlar değiştirilmeyecek ve ekran <Varsayılan veri ayarı> ekranına geri dönecektir.


□ Parametrik Katsayı Ayarı

Bellek • İlk ayarlarda parametrik katsayı “1.00” olarak ayarlanır.
• Parametrik katsayılar yalnızca fark denklemleri “CMC”, “ΔE*94”, veya “ΔE00” olduğunda düzenlenebilir.


Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Varsayılan veri ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Parametrik katsayı” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Parametrik katsayı> ekranı görüntülenecektir.

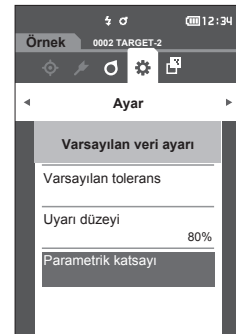

- 2 İmleci ayarlanacak öğeye ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <Parametrik katsayı> düzenleme ekranı görüntülenecektir.

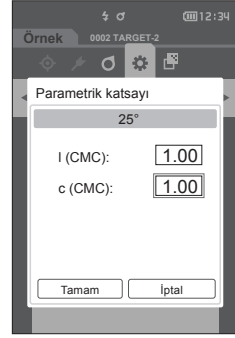


- 3 İmleci ayarlanacak öğeye ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve öğeyi değiştirmek için [Onay] tuşuna basın.
- [Onay] tuşuna basıldığında imleç değerin üzerinde görünecektir. Değeri değiştirmek için [▲] veya [▼] tuşuna basın. [◀] veya [▶] tuşlarına basarak imleci değerin basamakları arasında ilerletin.

Ayarlar

- 0,01 ila 30,00
- Her öğe ayarı değiştirildiğinde onaylamak için [Onay] tuşuna basın.

- 4 Tüm ayarlar yapılandırıldıktan sonra, imleci "Tamam" seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. Ayar onaylanır ve ekran <Parametrik katsayı> ekranına geri döner.

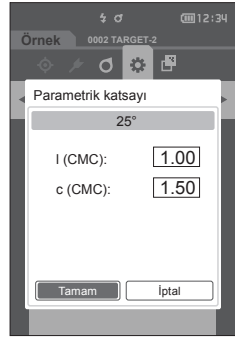

- Notlar** Kurulum sırasında [ESC] tuşuna basılırsa ayarlar değiştirilmeyecek ve ekran <Parametrik katsayı> ekranına geri dönecektir.

- 5 <Varsayılan veri ayarı> ekranına geri dönmek için [ESC] tuşuna basın.



■ Kalibrasyon Ayarı

Cihaz kalibrasyon ayarlarını yapılandırın.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Kalibrasyon ayarı” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

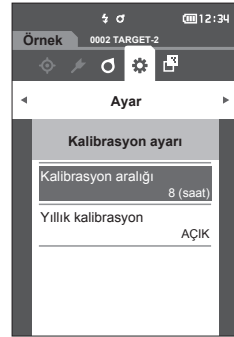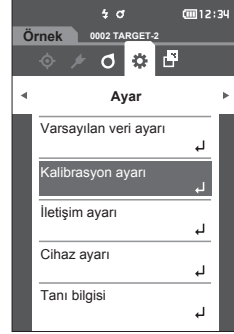

□ Kalibrasyon Aralığı Mesajları


Cihaz önceki ölçümden sonra uzun bir süre kullanılmamışsa çalıştırdıktan sonra ve ölçümden önce beyaz kalibrasyonu hatırlatan bir mesaj görüntülenecektir. Önceki kalibrasyon ve mesajın görüntülediği zaman arasındaki süre aralığı yapılandırılabilir.

Bellek İlk ayarlarda kalibrasyona kadar olan aralık "8 (saat)" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Kalibrasyon ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "Kalibrasyon aralığı" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

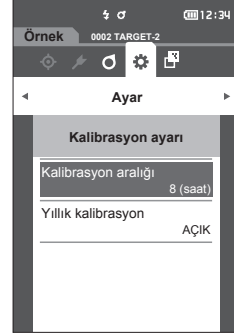

- 2 Mesajın görüntülenene kadar geçen zamanı gösteren sayıların üzerinde ve altında ▲ ve ▼ görüntülenecektir. Bir değer belirlemek için [▲] veya [▼] kullanın.

Ayarlar

- 01 ila 24 s: Önceki kalibrasyon ve mesajın görüntülenmesi gereken zaman arasındaki süre aralığını 01 ile 24 saat arasında ayarlayın.

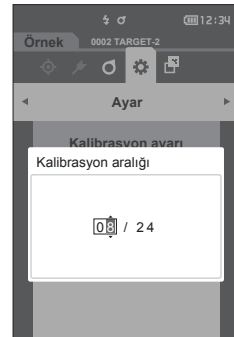

- 3 [Onay] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran <Kalibrasyon ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Kalibrasyon ayarı> ekranına dönecektir.

□ Yıllık Kalibrasyon Mesajları

Periyodik kalibrasyonu yaklaşırken cihaz yıllık servis yeniden kalibrasyonunu önermek için “Düzenli olarak zamanlanmış aygıt kalibrasyonu gerekli. Lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.” mesajını gösterecektir.

Yıllık kalibrasyon mesajı MENU'den KAPALI olarak ayarlanabilir.

Notlar Yıllık kalibrasyon mesajı gizlenebilir olsa da yeniden kalibrasyon hizmetimizi kabul etmeniz önerilir.

Bellek İlk açılışında yıllık kalibrasyon mesajı “AÇIK (Göster)” olarak ayarlanmıştır.

Çalıştırma Prosedürü


<Ayar>-<Kalibrasyon ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

1 [MENU] tuşuna basın.

<Yıllık kalibrasyon> ekranı görüntülenir.


Ayarlar

- KAPALI : Bir sonraki kalibrasyon tarihi yakın olsa dahi yıllık kalibrasyon mesajını gösterme.
- AÇIK : Sonraki kalibrasyon tarihi yaklaştığında yıllık kalibrasyon mesajını göster.

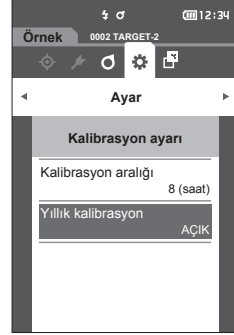

2 İmleci “KAPALI” veya “AÇIK” seçimine iletirmek için [◀] veya [▶] tuşlarını kullanın.

Bellek Yıllık kalibrasyon bildirim mesajı AÇIK olarak ayarlanmışsa, yıllık kalibrasyon mesajı belirtilen gün yaklaştığında görüntülenecektir. İlk ayarlarda veya KONICA MINOLTA kalibrasyon hizmeti (veya bakımı) sırasında sonraki kalibrasyon tarihi belirlenecek ve değiştirilemeyecektir.

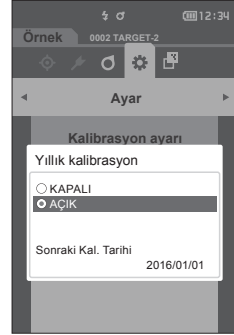

3 [Onay] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran <Ayar> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Ayar> ekranına dönecektir.

■ Ölçüm Aleti Seçenek Ayarları


Ölçüm cihazı seçeneklerini ayarlamak için <Ayar> ekranından “Cihaz ayarı” seçeneğini seçin.

Çalıştırma Prosedürü

Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.


- 1 [MENU] öğesine basın ve ardından <Ayar> ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşlarını kullanın.

Bellek Önceki ekrana dönmek için [MENU] veya [ESC] tuşuna basın.

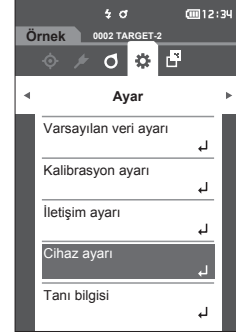

- 2 İmleci “Cihaz ayarı” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <Cihaz ayarı> ekranı görüntülenecektir.

- 3 Ölçüm cihazı koşullarını ayarladıktan sonra önceki ekrana dönmek için [ESC] tuşuna basın.

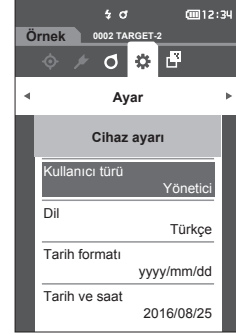

□ Kullanıcı Türü


Her kullanıcı için ayarlar korunabilir.

Bellek İlk ayarlarda kullanıcı türü "Yönetici" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Cihaz ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci "Kullanıcı türü" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Kullanıcı türü> ayarı ekranı görüntülenecektir.

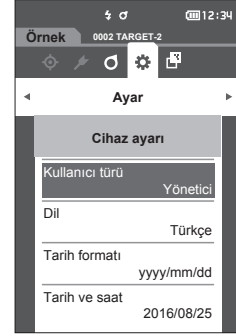


- 2 İmleci ilerletmek ve kullanıcı türünü seçmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

Seçimler

- Yönetici : Tüm ayarlar değiştirilebilir.
- Kullanıcı : Bazı ayarlar değiştirilemez.

Bellek Kullanıcıların yapabileceği işlemler aşağıdaki gibidir

- "Örnek" tarama/ölçümü/yazdırma/silme
- "Hedef" tarama/yazdırma
- Kalibrasyon
- Cihaz bilgisi görüntüleme
- Kullanıcı türünü değiştirme

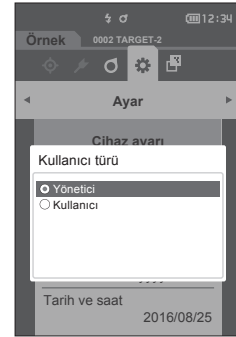

- 3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına dönecektir.

□ Ekran Dili Ayarları

Bu cihaz ekran dilinin ayarlanmasına izin verir.

- Bellek**
- İlk ayarlarda dil "English" olarak ayarlanır.
 - Dil seçimi ekranı, [MENU] tuşunu basılı tutarken alet AÇARAK da görüntülenebilir.

Notlar Cihazın yedek pilinin bitmesi halinde ekran dili "English" olarak sıfırlanacaktır.


Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Cihaz ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

1 İmleci "Dil" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

<Dil> ekranı görüntülenir.

<Dil> ekranının sağındaki kaydırma çubuğu ekrana sığmayan ek dil ayarları olduğunu gösterir.

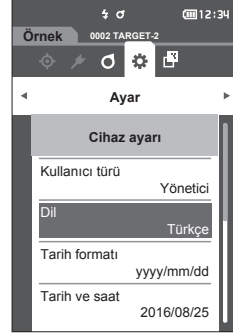


2 İmleci istenen dile ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

İmleç listenin yukarısına veya altına hareket ettirildiğinde ekrana sığmayan ek dil ayarları görüntülenecektir.

Ayarlar

- English : İngilizce
- 日本語 : Japonca
- Deutsch : Almanca
- Français : Fransızca
- Español : İspanyolca
- Italiano : İtalyanca
- 中文 : Çince
- Português : Portekizce
- Polski : Leh dili
- Русский язык : Rusça
- Türkçe : Türkçe

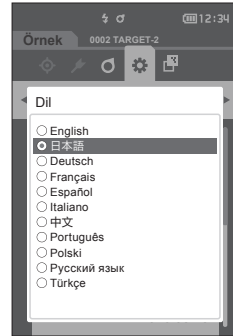

3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına dönecektir.

□ Tarih Formatının Ayarlanması


Ekranda görüntülenen tarih formatı değiştirilebilir.

Bellek/ İlk ayarlarda tarih formatı “yyyy/mm/dd” olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Cihaz ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci “Tarih formatı” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Tarih formatı> ekranı görüntülenecektir.

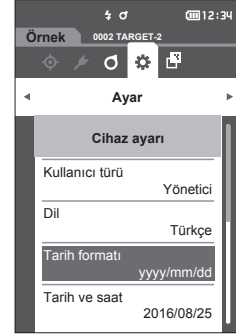

- 2 İmleci istenen tarih formatına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

Ayarlar

- yyyy/mm/dd : Tarih yıl/ay/gün sırasıyla görüntülenir.
- mm/dd/yyyy : Tarih ay/gün/yıl formatında görüntülenir.
- dd/mm/yyyy : Tarih gün/ay/yıl formatında görüntülenir.

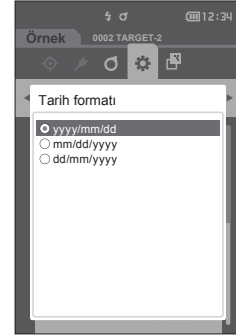

- 3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına dönecektir.


□ Saatin Ayarlanması

Bu cihazda, ölçüm tarihi ve saatini kaydetmek için yerleşik bir saat bulunmaktadır. Tarih ve saat ilk ayarlarda ayarlandığı için normal şartlar altında bu ayarların değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak gerekirse tarih ve saat ayarları yapılandırılabilir.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Cihaz ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Tarih ve saat” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Tarih ve saat> ekranı görüntülenecektir.

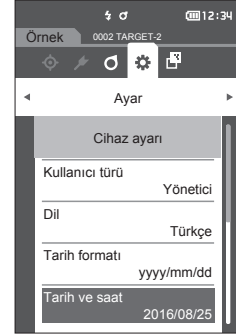


- 2 İmleci ayarlanacak öğeye ilerletmek için [▲]/[▼] veya [◀]/[▶] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
İmlecin rengi maviye dönüşür ve imlecin altında ve üstünde ▲ ve ▼ görüntülenir.

- 3 Değeri değiştirmek için [▲] veya [▼] kullanın.

Ayarlar

- Yıl : 2000–2099
- Ay : 1 ila 12
- Gün : 1 ila 28, 29, 30 ve 31 (seçilen ay/yıla göre değişir)
- Saat : 0 ila 23
- Dakika : 0 ila 59
- Her düğmeye basıldığında değer artar/azalır.
- [▲] veya [▼] tuşuna basılı tutmak değeri devamlı olarak artırır/azaltır.

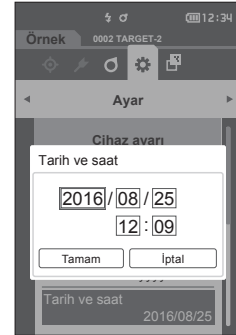

- 4 [Onay] tuşuna basın.
Ayar onaylanır.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecektir.

- 5 Her tarih (Yıl/Ay/Gün) ve zaman (Saat : Dakika : Saniye) parametreleri için 2. ve 4. adımları tekrarlayın.

- 6 Tüm ayarlar yapılandırdıktan sonra, imleci “Tamam” seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına dönecektir.

□ Ekran Parlaklığı


LCD parlaklığı beş düzeyde ayarlanabilir.

Bellek İlk ayarlarda ekran parlakları "3 (Standart)" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Cihaz ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci "Parlaklık" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Parlaklık> ayarı ekranı görüntülenecektir.

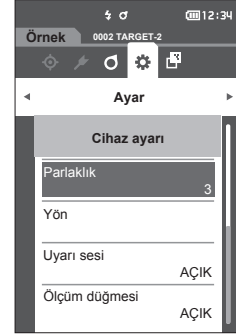

- 2 İmleci istenen parlaklığa ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

Ayarlar

- 5 (Açık)
- 4
- 3 (Standart)
- 2
- 1 (Koyu)



- 3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına dönecektir.

□ Gösterge Yönü

Aletin tutulma şekline bağlı olarak ekran daha fazla alt-üst görünebilir. Bu özellik, ekranın bu tür örneklerde farklı bir yönde ayarlanmasına olanak verir.


Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Cihaz ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Yön” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Ekran alt-üst olacak ve <Cihaz ayarı> ekranına dönecektir.

Notlar Bu ayar güç KAPATILDIĞINDA iptal edilecektir.
Gerekirse ayarı yeniden yapılandırın.

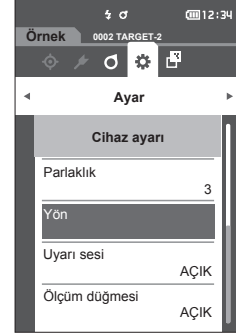

□ Zil


İşlem AÇIK veya KAPALI olarak ayarlanabilir.

Bellek İlk ayarlarda zil "AÇIK" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Cihaz ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "Uyarı sesi" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Uyarı sesi> ayarı ekranı görüntülenecektir.

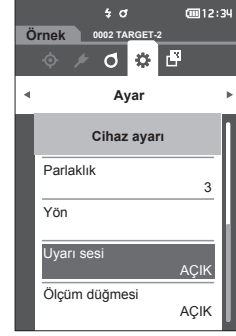

- 2 İmleci AÇIK veya KAPALI ayarına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

Ayarlar

- KAPALI
- AÇIK (Standart)

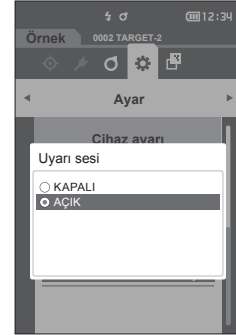

- 3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına dönecektir.

□ Ölçüm Düğmesi


Ölçüm düğmesinin çalışması KAPALI veya AÇIK olarak ayarlanabilir.

Bellek İlk ayarlarda ölçüm düğmesinin ayarı "AÇIK" olarak ayarlanabilir.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Cihaz ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "Ölçüm düğmesi" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Ölçüm düğmesi> ayar ekranı görüntülenecektir.

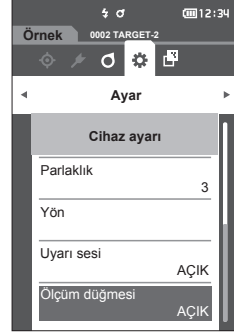

- 2 İmleci AÇIK veya KAPALI ayarına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın.

Ayarlar

- KAPALI (Devre dışı)
- AÇIK (Etkin)

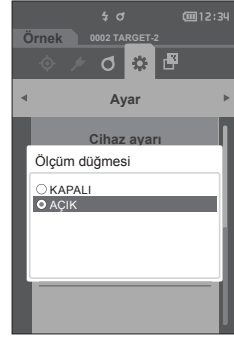

- 3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.
Seçim onaylanır ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına dönecektir.

□ Güç tasarrufu


Güç tasarrufu moduna geçmeden önce gereken süre miktarı ayarlanabilir.

Bellek Cihaz fabrikadan gönderildiğinde Güç tasarrufu seçeneği "0 (dakika)" (Güç tasarrufu KAPALI) olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<Cihaz ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci "Güç tasarrufu" seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Güç tasarrufu> ekranı görüntülenir.

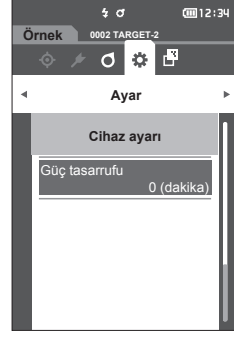


- 2 Değeri değiştirmek için [▲] veya [▼] kullanın.

Ayarlar

- 00 ila 60 dakika

Bellek "00" olarak ayarlanmışsa güç tasarrufu kapalıdır.

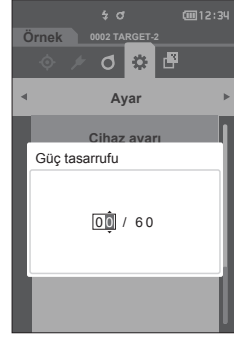

- 3 Onaylamak için [Onay] tuşuna basın ve ardından [ESC] tuşuna basın.

Seçim onaylanır ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına geri döner.

Notlar [Onay] tuşuna basmadan [ESC] tuşuna basıldığında ayarlar değişmeyecek ve ekran <Cihaz ayarı> ekranına dönecektir.

Bellek

- Herhangi bir kontrol tuşuna basıldığında alet Güç tasarrufu modunu iptal edecektir.
- Alet, isteğe bağlı SpectraMagic DX yazılımını kullanarak bilgisayara bağlandığında Güç tasarrufu modu etkinleştirilmeyebilir.


■ Tanı Bilgisi Görüntüleme

İsteğe bağlı "SpectraMagic DX" kullanarak cihaz durumu tanısı sonuçları görüntülenir.

Çalıştırma Prosedürü


<Ayar> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci "Tanı bilgisi" seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

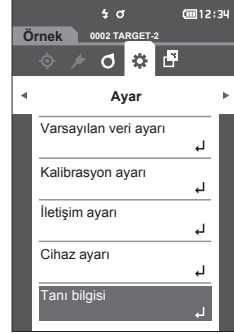

- 2 Cihaz durumu tanılanır ve sonuçlar görüntülenir.

Göster

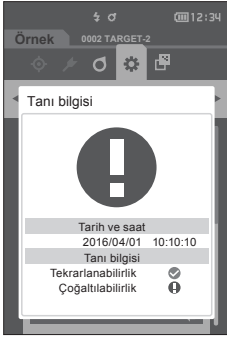

- 3 [ESC] tuşuna basın.
Ekran <Ayar> ekranına dönecektir.


■ Alet Bilgilerini Görüntüleme

Cihazın ürün adını, sürümünü ve seri numarasını görüntüler.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci “Cihaz bilgisi” seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

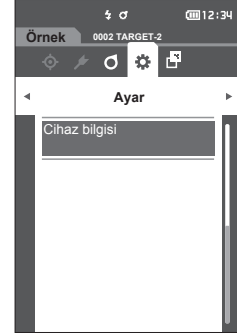

- 2 Cihaz bilgisi görüntülenir.

Öğeleri Göster

- Ürün adı : Cihaz ürün adı
- Sürüm : Alet Yazılım Sürümü
- Seri No. : Cihaz Seri No.

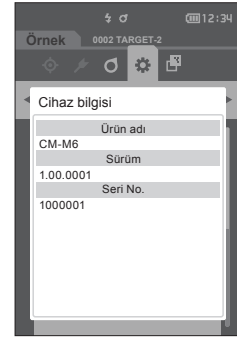

- 3 [ESC] tuşuna basın.
Ekran <Ayar> ekranına dönecektir.

Bölüm 4

Diğer İşlevler

Harici Aygıtı Bağlanma	101
Kişisel Bilgisayara Bağlanma.....	101
İletişim Ayarı.....	105
Yazıcıya Bağlanma	108

Harici Aygıta Bağlanma

Bu cihazda bir USB bağlantı noktası ve bir Bluetooth işlevi bulunmaktadır (isteğe bağlı Bluetooth modülü eklendiğinde). Veri iletişimi ve yazdırmaya imkan sunan verilen USB kablosu (IF-A36) cihazın bilgisayara bağlanması için kullanılabilir veya Bluetooth iletişim özelliği cihazın bilgisayara veya yazıcıya bağlanması için kullanılabilir.

Notlar Cihaz şiddetli harici elektrik kuvvetine maruz kalırsa veya harici bir cihaz ile iletişimi sırasında ortam parazitinden etkilenirse iletişim kesintiye uğrayabilir. Bu durumda gücü KESİN, sonra tekrar AÇIN.



■ Kişisel Bilgisayara Bağlanma

Cihazı bilgisayara bağlamak için iki yöntem vardır: USB Kablosunu kullanarak veya Bluetooth özelliği ile bağlanmak.

Notlar

- Bluetooth iletişim kapasitesi olan bir bilgisayara bağlanmak üzere cihazın Bluetooth özelliğini kullanmak için CM-A219 Bluetooth modülü cihaza doğru şekilde bağlanmış olmalıdır ve bilgisayarın uygulama işlevi aracılığıyla bir Bluetooth iletişim kanalı açılmış olmalıdır.
- USB kablo ve Bluetooth iletişimi kullanarak bağlantı kurulduğunda, USB Kablo kullanarak kurulan bağlantıya öncelik verilecektir.

Bellek

- Bir bilgisayara bağlandığında alet otomatik olarak iletişim moduna girer. LCD ekranı  veya  görüntüleri ve ölçüm tuşu/düğmesi ve kontrol tuşları devre dışı bırakılır.
- Ölçüm tuşunu/düğmesini etkinleştirmek için bilgisayardan komut gönderilirse cihazdaki ölçüm tuşuna/düğmesine basarak ölçüm yapmak mümkün olacaktır. Bu defa ölçüm verilerinin Bilgisayara cihaz belleğine kaydedilmeden aktarıldığını unutmayınız.
- Cihazı bilgisayara bağlamak için bağlantı ve cihaz işletimi sağlayan yazılımın kullanılması önerilir.

□ USB Kablosu aracılığıyla Bağlanma

Aleti verilen USB Kablosu IF-A36 (2 m) ile bir bilgisayara bağlayın.

Notlar

- Cihazı bilgisayara bağlamak için özel USB sürücüsü kurulmalıdır. Bağlantı ve cihazın işletimini sağlayan yazılımla verilen USB sürücüyü kurun.
- USB bağlantı fişinin doğru şekilde yönlendirildiğinden ve güvenli şekilde bağlandığından emin olun.
- USB Kablo bağlandığında/bağlantısı kesildiğinde bağlantı fişinin sabit olduğundan emin olun. Kabloyu çekmeyin veya güç kullanarak eğmeyin. Aksi takdirde kablunun kırılması ile sonuçlanabilir.
- Kablunun yeterli uzunlukta olduğundan emin olun. Kabloda gerilim olması bağlantı hatasına veya kablunun kırılmasına neden olabilir.
- Bağlantı noktasının (bağlantı terminali) şekliyle eşleşen USB Kablo konektörünü sonuna kadar sıkıca itin.

Bellek


Cihazın USB bağlantı noktası USB 2.0 uyumludur.

Çalıştırma Prosedürü


1 Cihaz gücünü KAPATIN.

2 Konektörün koruyucu kapağını açın ve USB Kablonun mini fişini cihazdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

- ◆ Konektörü tam olarak takın ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.

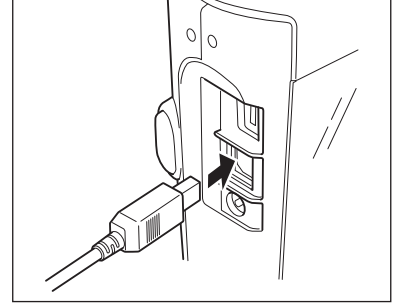

3 USB Kablonun A konektörünü bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.

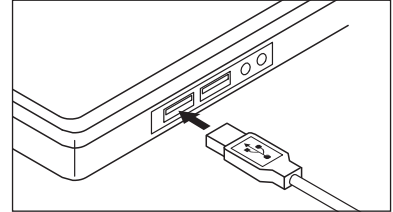

4 Cihaz gücünü AÇIN.

- ◆ USB sürücüsü kurulumu hatırlatıldığında, kurulumu tamamlamak için yazılımla gelen USB sürücüsünü belirtin.

□ Bluetooth aracılığıyla Bağlanma

Cihazı isteğe bağlı bir Bluetooth modülü kullanarak Bluetooth iletişim işlevi ile bilgisayara bağlayın.

- Notlar**
- Cihazın Bluetooth işlevi bağlı bir bilgisayarla veri iletişimi sağlar ve bir Bluetooth bilgisayarından yazdırma işlemi yapılmasını sağlar. Hem bir bilgisayara hem de yazıcıya aynı anda bağlanmak mümkün değildir.
 - USB kablo ve Bluetooth işlevi ile aynı anda bağlantı yapmak mümkün değildir. Her iki bağlantı aynı anda kurulursa öncelik USB kablo ile yapılan bağlantıya verilecektir.

Bellek Cihazı Bluetooth işlevi aracılığı ile bilgisayara bağlamak için hem cihazda hem de yazıcıda Bluetooth iletişimi için önceden uygun hazırlıklar gerçekleştirilmiş olmalıdır.

○ Alet Hazırlıkları


İsteğe bağlı Bluetooth modülünü bağlayın CM-A219.

Cihazın Bluetooth özelliğini (USB host) AÇIN ve cihazda gerektiği gibi bir PIN kodu oluşturun.

• Bluetooth Modülüne Bağlanma




Çalıştırma Prosedürü

- 1 Bluetooth Modülü için kablo setini (CM-A225) kullanarak, Bluetooth Modülünü (CM-A219) Spektrofotometre CM-M6 üzerindeki Micro USB konektörüne takın.

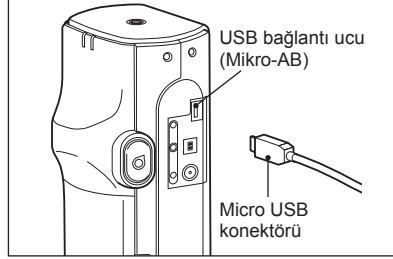

- 2 1'i el bandına takın.

Bellek El bandını CM-M6'ya nasıl takacağınızı öğrenmek için CM-M6 kullanım kılavuzuna bakın.

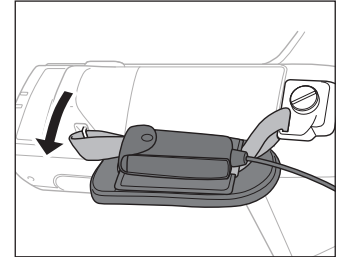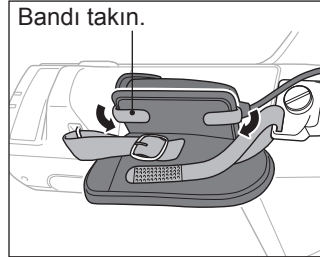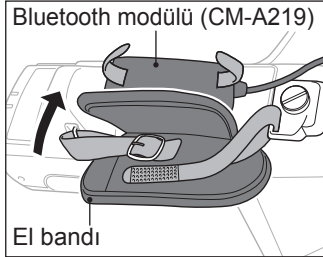

■ İletişim Ayarı


CM-M6 ve harici cihazlar arasındaki iletişim için uygulama ayarları. Bluetooth özelliğini AÇIN ve PIN kodu oluşturun.

Çalıştırma Prosedürü


Ölçüm ekranından prosedürü başlatın.

- 1 [MENU] öğesine basın ve ardından <Ayar> ekranını görüntülemek için [◀] veya [▶] tuşlarını kullanın.

Bellek Önceki ekrana dönmek için [MENU] veya [ESC] tuşuna basın.

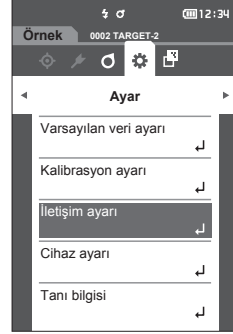

- 2 İmleci "İletişim ayarı" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <İletişim ayarı> ekranı görüntülenecektir.

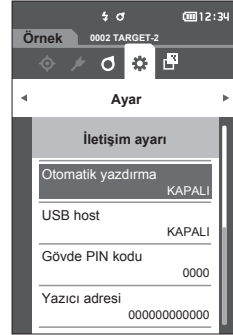

□ USB Ana Makinesi


Aletin Bluetooth ile kullanılması için ayar "AÇIK" olarak ayarlanmalıdır.

Bellek İlk ayarlarda USB host "KAPALI" olarak ayarlanır.


Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<İletişim ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "USB host" seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın. <USB host> ekranı görüntülenir.

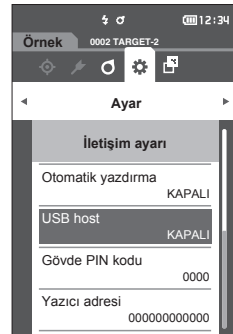

- 2 İmleci “AÇIK” seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Cihazın USB host özelliği AÇILIR ve ekran <İletişim ayarı> ekranına döner. Bluetooth simgesi  araç çubuğunda görüntülenecektir.


Bluetooth PIN kodunu oluşturmak üzere adım 3'e ilerleyin.

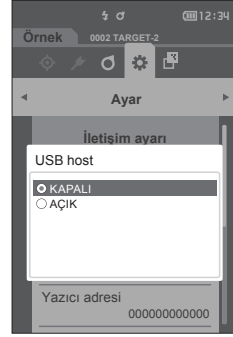

- 3 İmleci “Gövde PIN kodu” alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

<Gövde PIN kodu> ekranı görüntülenecektir.

- PIN kodunun ilk değeri "0000" olarak ayarlanır.

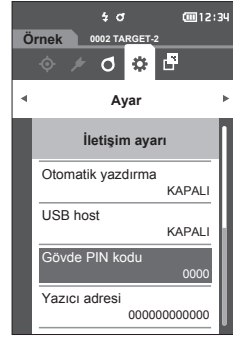

- 4 PIN'in üzerinde ve altında ▲ ve ▼ görüntülenir. Bir değer belirlemek için [▲] veya [▼] kullanın. Basamaklar arasında ilerlemek için [◀] veya [▶] kullanın.

- Kişisel kimlik numarası (PIN) dört ila sekiz rakamdan (0 ila 9) oluşmalıdır.



- 5 Değeri girdikten sonra [Onay] tuşuna basın. Ekran <İletişim ayarı> ekranına dönecektir.


○ Aletin bilgisayara bağlanması

Sunucu olarak bilgisayarla, Bluetooth iletişimi kullanarak cihaza bağlantı kurulabilir.

Çalıştırma Prosedürü

1 Cihaz gücünün AÇIK olduğunu doğrulayınız.

2 Aletin Bluetooth özelliğinin AÇIK olduğunu doğrulayınız. Bluetooth özelliğinin yazıcıya bağlanmak için kullanılmadığından ve bilgisayara bağlanmak için USB Kablo kullanılmadığından emin olunuz.

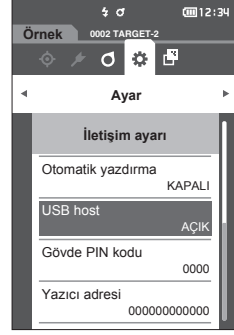

3 Bilgisayarda Bluetooth uygulamasını başlatın.

4 Yakındaki Bluetooth cihazları için arama yapın ve görüntülenen cihazlar listesinden "CM-A219" seçin.

5 Bilgisayara alet için PIN kodunu girin (sayfa 106'daki 4. adıma bakınız).

6 Bluetooth seri bağlantı noktasını açın. Bağlantı kurulduğunda cihazın durum çubuğunda kumanda ikonu görüntülenecektir.

■ Yazıcıya Bağlanma

Bu alet, ölçüm sonuçları da dahil olmak üzere çeşitli verilerin yazdırılmasını sağlayan USB Kablo veya Bluetooth özelliğini kullanarak bir yazıcıya bağlanabilir.

□ USB Kablosu aracılığıyla Bağlanma

Aleti yazıcıya bağlamak için yazıcıya uygun USB kablosunu kullanın.


Bellek Cihazın USB bağlantı noktası USB 2.0 uyumludur.

- Notlar**
- Birbirine bağlamadan önce hem aletin hem de yazıcının güç kaynaklarının **KAPALI** olduğundan emin olun.
 - USB bağlantı fişinin doğru şekilde yönlendirildiğinden ve güvenli şekilde bağlandığından emin olun.
 - USB Kablo bağlandığında/bağlantısı kesildiğinde bağlantı fişinin sabit olduğundan emin olun. Kabloyu çekmeyin veya güç kullanarak eğmeyin. Aksi takdirde kablunun kırılması ile sonuçlanabilir.
 - Kablunun yeterli uzunlukta olduğundan emin olun. Kabloda gerilim olması bağlantı hatasına veya kablunun kırılmasına neden olabilir.
 - Bağlantı noktasının (bağlantı terminali) şekliyle eşleşen USB Kablo konektörünü sonuna kadar sıkıca itin.
 - Bir yazıcıya bağlandığında aletin AC adaptöre bağlı olduğundan veya lityum iyon pilin takılı olduğundan emin olun.
 - İsteğe bağlı yardımcı yazıcıdan başka bir yazıcı kullanılması uygun olmayan işleme neden olabilir.
 - İsteğe bağlı yardımcı yazıcı yalnızca metin yazdırabilir.

Çalıştırma Prosedürü

- 1 Cihaz gücünü **KAPATIN**.
- 2 USB Kablunun A konektörünü (dişi), USB dönüştürücü kablosunun A konektörüne (erkek) bağlayın.
- 3 Konektörün koruyucu kapağını açın ve USB dönüştürücü kablosunun Mikro-A konektörünü aletin üzerindeki USB bağlantı noktasına (Mikro-AB) bağlayın.
 - ◆ Konektörü tam olarak takın ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
- 4 USB kablunun miniB konektörünü yazıcının USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 5 Yazıcıyı **AÇIN**.
- 6 Aletin "USB host" ayarını "KAPALI" olarak ayarlayın.

Bellek "USB host" yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 108.

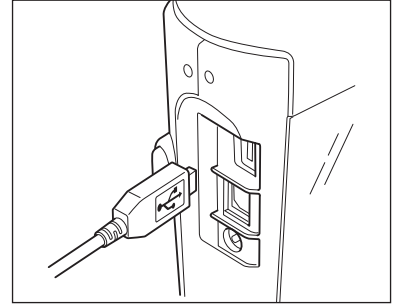

□ Bluetooth aracılığıyla Bağlanma

Cihazı isteğe bağlı bir Bluetooth modülü kullanarak Bluetooth iletişim işlevi ile yazıcıya bağlayın.

- Notlar**
- CM-A219 Bluetooth modülü kuruluyken, bu cihazın Bluetooth özelliği bilgisayar ile veri iletişimi sağlar, verilerin CM-A234 Bluetooth yazıcı ile yazdırılmasını sağlar. Ancak hem Bluetooth modülü hem de bilgisayar ile bağlanmak mümkün değildir.
 - CM-A234 isteğe bağlı Bluetooth yazıcı dan başka bir yazıcı kullanılması uygun olmayan işleme neden olabilir.
 - Yazdırma işlemi maksimum 10 m mesafede mümkündür ancak işletimin düzgün şekilde gerçekleştirileceği mesafe cihazın çevresindeki kablosuz ortama göre değişiklik gösterir.
 - İsteğe bağlı yardımcı Bluetooth yazıcı CM-A234 yalnızca metin yazdırabilir. Fark grafikleri ve alette görüntülenen diğer seçilmiş grafikler yazdırılmaz.

Bellek Cihazı Bluetooth işlevi aracılığı ile yazıcıya bağlamak için hem cihazda hem de yazıcıda Bluetooth iletişimi için önceden uygun hazırlıklar gerçekleştirilmiş olmalıdır.

○ Yazıcı Hazırlıkları

Aşağıdaki bölüm cihazın uygun Bluetooth yazıcısı (CM-A234) Bluetooth cihazı olarak algıladığından emin olmak için gereken hazırlıkları açıklamaktadır.

Notlar Bu bölüm genel prosedürleri açıklamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Bluetooth yazıcıda (CM-A234) bulunan kullanım kılavuzlarını inceleyin.

Çalıştırma Prosedürü

- 1 Bluetooth yazıcı kullanımının mümkün olduğundan emin olun.**
 - ◆ Yazıcı iletişimi modunun Bluetooth'a ayarlanmış olduğundan emin olun. Ayrıca pili şarj edin ve yazıcı kağıdını gerektiği şekilde yükleyin.
- 2 Yazıcının Bluetooth adresini ve PIN kodunu doğrulayın.**

○ Alet Hazırlıkları


Bluetooth modülünü cihaza bağlamayın ve aletin Bluetooth özelliğini (USB host) AÇIN. (Bkz. sayfa 105)

□ Bluetooth Adresinin Kaydedilmesi


Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<İletişim ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci “Yazıcı adresi” seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
“Yazıcı adresi” ekranı görüntülenecektir.

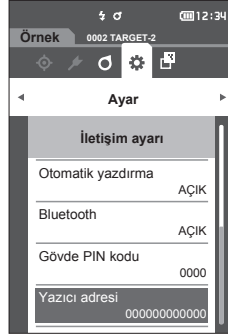

- 2 Bağlanacak Bluetooth cihazının adresini girin.

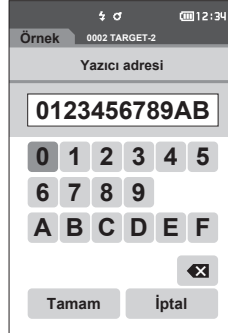

- 3 Karakterleri ekledikten sonra imleci [Tamam] tuşuna taşıyın ve [Onay] tuşuna basın.
Yazıcı cihaz için I/O aygıtı olarak kaydedilecektir ve ekran <İletişim ayarı> ekranına geri dönecektir.

Bellek Yapılandırma sırasında [ESC] tuşuna basılırsa veya imleç “İptal” ögesine taşınır ve [Onay] tuşuna basılırsa ayarlar değişmeyecek ve ekran <İletişim ayarı> ekranına dönecektir.

□ PIN Kodunun Yapılandırılması


Yazıcı için ayarlanan PIN'i girin (doğrulanmış olan).

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<İletişim ayarı> ekranından prosedürü başlatın.


- 1 İmleci "Yazıcı PIN kodu" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

- PIN kodunun ilk değeri "0000" olarak ayarlanır.

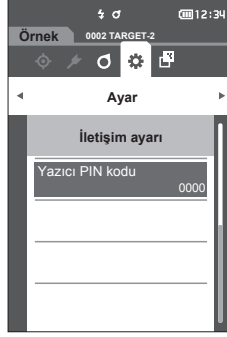

- 2 PIN'in üzerinde ve altında ▲ ve ▼ görüntülenir. Bir değer belirlemek için [▲] veya [▼] kullanın. Basamaklar arasında ilerlemek için [◀] veya [▶] kullanın.

- Kişisel kimlik numarası (PIN) dört ila sekiz rakamdan (0 ve 9 arasında) oluşmalıdır.

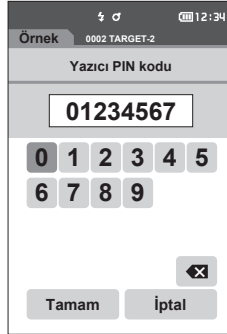

- 3 Değerleri ekledikten sonra imleci [Tamam] tuşuna taşıyın ve [Onay] tuşuna basın. Yazıcı cihaz için I/O aygıtı olarak bağlanabilir olacaktır ve ekran <İletişim ayarı> ekranına geri dönecektir.

Bellek Yapılandırma sırasında [ESC] tuşuna basılırsa veya imleç "İptal" öğesine taşınır ve [Onay] tuşuna basılırsa ayarlar değişmeyecek ve ekran <İletişim ayarı> ekranına dönecektir.

□ Yazdırma Verileri

Yazıcı ile hedef verileri veya ölçüm verilerini yazdırın.


Notlar

- Cihaz önceden yazıcıya bağlı olmalıdır.
- İsteğe bağlı yardımcı Bluetooth yazıcı CM-A234 yalnızca metin yazdırabilir. Fark grafikleri ve alette görüntülenen diğer seçilmiş grafikler yazdırılmaz.

Çalıştırma Prosedürü

<Hedef> veya <Örnek> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 Hedef ve örnek ekranı yazdırmak için yazdırılacak veri görüntülenirken [MENU] tuşuna basın. <Hedef menüsü> ekranı veya <Örnek menüsü> ekranı görüntülenecektir.

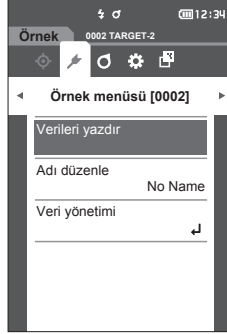

- 2 İmleci "Verileri yazdır" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın. [Onay] tuşuna basın ve bağlı yazıcıdan verileri yazdırın.
 - Yazdırma işlemi tamamlandığında, ekran <Hedef> / <Örnek> ekranına dönecektir.

□ Otomatik Yazdırma

Her ölçüm için ölçüm sonuçları otomatik olarak yazdırılabilir.


- Notlar**
- Cihaz önceden yazıcıya bağlı olmalıdır.
 - İsteğe bağlı yardımcı Bluetooth yazıcı CM-A234 yalnızca metin yazdırabilir. Fark grafikleri ve alette görüntülenen diğer seçilmiş grafikler yazdırılamaz.

Bellek İlk ayarlarda otomatik yazdırma "KAPALI" olarak ayarlanır.

Çalıştırma Prosedürü

<Ayar>-<İletişim ayarı> ekranından prosedürü başlatın.

- 1 İmleci "Otomatik yazdırma" alanına ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.
<Otomatik yazdırma> ekranı görüntülenir.

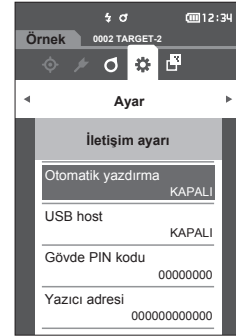

- 2 İmleci "AÇIK" seçeneğine ilerletmek için [▲] veya [▼] tuşlarını kullanın ve ardından [Onay] tuşuna basın.

Otomatik Yazdırma özelliği AÇIK olacaktır ve yazdırma işlemi her ölçüm yapıldığında gerçekleştirilecektir. Ayarlar yapılandırdıktan sonra ekran <İletişim ayarı> ekranına geri dönecektir.

Yazdırma Örneği 1

Ölçüm Verileri / Renk Farkı Hedef Renk Verileri çıkışı

S/N 0123456	←	Seri No.
SAMPL D001 FAIL	←	Ölçüm Verileri / Renk Farkı Hedef Renk Verisi, Başarılı/Başarısız Sonuç
(ÖRNEK adı)	←	Ölçüm Verileri / Renk Farkı Hedef Renk Verisi adı
10/D65 FF 99.99	←	Gözlemci/Aydınlatıcı 1, FF değeri
L* a* b*	←	Renk alanı (L*a*b* / L*C*h)
-15 30.12 10.09 1.00		
15 31.23 11.98 2.11		
25 32.34 12.87 3.22		
45 33.45 13.76 4.33		
75 34.56 14.65 5.44		
110 35.67 15.54 6.55		
2014/01/01 09:00:00	←	Ölçüm tarihi/zamanı
T001 (HEDEF adı)	←	Hedef referans bilgisi

Yazdırma Örneği 2

Renk Farkı Veri çıkışı

S/N 0123456	←	Seri No.
SAMPL D001 FAIL	←	Ölçüm Verileri / Renk Farkı Hedef Renk Verisi
(ÖRNEK adı)	←	Ölçüm Verileri / Renk Farkı Hedef Renk Verisi adı
10/D65 FF 99.99	←	Gözlemci/Aydınlatıcı 1, FF değeri
dE*ab		
-15 0.1		
15 0.1		
25 0.1		
45 0.1		
75 0.1		
110 0.1		
dl* da* db*	←	Renk alanı
-15 30.12 x 10.09 1.00		
15 31.23 11.98 w 2.11		
25 32.34 12.87 3.22x		
45 33.45 13.76 4.33		
75 34.56 14.65 x 5.44		
110 35.67 15.54 6.55		
2014/01/01 09:00:00	←	Ölçüm tarihi/zamanı
T001 (HEDEF adı)	←	Hedef referans bilgisi

Bellek Renk farkı sonucu "Başarısız" ise değerden sonra "X" işareti yazdırılır. Değer toleransa yaklaşırsa değerden sonra "w" harfi eklenecektir (uyarı seviyeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 56).

Yazdırma Örneği 3

MI Değeri çıkışı

S/N	0123456	←	
SAMPL	D001	FAIL	←
(ÖRNEK adı)			←
10/D65	10/C	←	
MI			
-15	1.0		
15	1.1		
25	1.2		
45	1.3		
75	1.4		
110	1.5x		
2014/01/01	09:00:00	←	
T001	(HEDEF adı)	←	

Seri No.
Ölçüm Verileri / Renk Farkı Hedef Renk Verisi
Ölçüm Verileri / Renk Farkı Hedef Renk Verisi adı
Gözlemci/Aydınlatıcı 1, Gözlemci/Aydınlatıcı 2

Yalnızca seçilen açılar için değerleri gösteren ekran

Bellek/ Renk farkı sonucu "Başarısız" ise değerden sonra "X" işareti yazdırılır.

Ölçüm tarihi/zamanı
Hedef referans bilgisi

Yazdırma Örneği 4

ΔEc (Audi2000), Ort., ve Maks. çıkışı

S/N	0123456	←	
SAMPL	D001	FAIL	←
(ÖRNEK adı)			←
10/D65			←
ΔEc	m ΔEc	$\Delta EcMax$	←
-15	0.55	0.64	0.88
15	0.57	0.64	0.88
25	0.44	0.64	0.88
45	0.66	0.64	0.88
75	0.73	0.64	0.88
110	0.88	0.64	0.88
2014/01/01	09:00:00	←	
T001	(HEDEF adı)	←	

Seri No.
Ölçüm Verileri / Renk Farkı Hedef Renk Verisi, Başarılı/Başarısız Sonuç
Ölçüm Verileri / Renk Farkı Hedef Renk Verisi adı
Gözlemci/Aydınlatıcı 1
Ekran tipi (ΔEc (Audi2000), Ort., Maks.)

Yalnızca seçilen açılar için değerleri gösteren ekran

Ölçüm tarihi/zamanı
Hedef referans bilgisi

Bölüm 5

Sorun Giderme

Mesaj Listesi.....	117
Sorun Giderme	119

Mesaj Listesi

Hata mesajı: İşlem doğru değil. Görüntülenen talimatları derhal uygulayınız.

Renk ölçüm aygıtında bir hata oluştu. Ölçümü yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Tekrar hata oluşursa lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
LED çıkışı yok. Ölçümü yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Tekrar hata oluşursa lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
Belleğe yazarken bir hata oldu. Yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Tekrar hata oluşursa lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
Bir bellek hatası oluştu. Lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
Yazıcıya bağlanılamadı. Lütfen güç ve ayarları kontrol edin.
USB aygıtı çalışmıyor. Aygıtı yeniden başlatın. Tekrar hata oluşursa lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
USB ana bilgisayar çalışmıyor. Aygıtı yeniden başlatın. Tekrar hata oluşursa lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
Pil durumu alınamıyor. Lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
Saat IC'de bir hata oluştu. Lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
Motorda bir hata oluştu. Ölçümü yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Tekrar hata oluşursa lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
A/D dönüştürücüde bir hata oluştu. Ölçümü yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Tekrar hata oluşursa lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
Ölçüm açısında bir hata oluştu. Ölçümü yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Tekrar hata oluşursa lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.

Uyarı: Devamlı kullanım uygun olmayan işleme neden olacaktır. Görüntülenen talimatları mümkün olduğunca hızlı uygulayın.

Güç kaynağı gerilimi düşük. Lütfen şarj edin.
LED çıkışı düştü. Değişirme önerilir.
Güç kaynağı gerilimi yetersiz. Lütfen şarj edin.

Dikkat: Ayar veya işlem doğru değil.

Yansıma oranı garanti edilen performans aralığı dışında.
Aygıt eğimli.
USB bağlantısını kontrol edin.
Hedef korunuyor.
Tarih yanlış.
Ayarlanan tolere edilebilir genişlik yanlış. Lütfen üst ve alt sınırları kontrol edin.
Lütfen ölçümü yeniden deneyin. En son verileri ölçmek ve güncellemek için lütfen ölçüm düğmesine basın.
Veriler hesaplanamadı.
Giriş verileri yanlış.
Hedef bulunamadı.
Yalnızca yöneticiler bu işlevi kontrol edebilirsiniz.

Göster: İşletimin akışı görüntülenir. Görüntülenen bilgiye göre işletim gerçekleştirilir.

Sıfır kalibrasyon yapın.
Lütfen sıfır kalibrasyon kutusunu takın ve kalibre edin.
Beyaz kalibrasyon yapın.
Lütfen aleti beyaz kalibrasyon plakası üzerine ayarlayın ve kalibre edin.
Beyaz kalibrasyon verilerini yapılandırın.
En az birini belirtin.
Kalibrasyon gerekli. Şimdi kalibre etmek ister misiniz?
Aygıt belleği dolu. Lütfen ölçmek için bazı verileri silin.
Düzenli olarak zamanlanmış aygıt kalibrasyonu gerekli. Lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
Düzenli olarak zamanlanmış aygıt kalibrasyonu yaklaşıyor. Lütfen en yakın servis merkezi ile irtibata geçin.
Kalibrasyon öneriliyor. Şimdi kalibre etmek ister misiniz?

Sorun Giderme

Cihazda anormallik görülürse aşağıdaki tabloda açıklanan gerekli eylemleri uygulayınız. Cihaz yine de düzgün çalışmıyorsa gücü KESİN ve geçici olarak pili devre dışı bırakın. Pili yeniden takın ve gücü tekrar AÇIN. Belirti devam ederse Bir KONICA MINOLTA yetkili servisiyle iletişim kurun.

Belirti	Kontrol Noktası	Eylem
LCD ekranındaki alan boş.	Güç sağlanıyor mu?	AC adaptörünü bağlayın veya pili düzgün şekilde takın.
Ölçüm tuşu/düğmesi çalışmıyor.	Ölçüm devam ediyor mu?	Ölçüm tamamlanana kadar bekleyin ve ardından düğmeye basın.
	Ölçümün yapıldığı ekran görüntüleniyor mu?	Ölçüme (ör. Kalibrasyon, hedef veya örnek ekranı) izin veren ekran gösterilirken ölçüm düğmesi basılabilir olmalıdır.
Ölçüm sonuçları anormal.	Numune düzgün şekilde yerleştirildi mi?	Işık sızıntısını önlemek için numunenin cihaza güvenli şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
	Düzgün kalibrasyon verisi kullanılıyor mu?	Doğru beyaz kalibrasyon verilerini kullanarak beyaz kalibrasyon yapın.
	Beyaz Kalibrasyon doğru şekilde gerçekleştirildi mi?	
	Sıfır Kalibrasyon doğru şekilde gerçekleştirildi mi?	Sayfayı okuyun 32 "Sıfır Kalibrasyon" ve düzgün şekilde sıfır kalibrasyon yapın.
Ölçüm sonuçları değişken.	Cihaz ve numune ölçüm sırasında sabit tutuluyor mu?	Cihaz ve numunenin ölçüm sırasında hareket etmesine izin vermeyin.
Veri bilgisayara girilemiyor. Bilgisayardan gelen komutlar kabul edilmedi. Komutlar doğru şekilde kabul edildi.	USB kablosu doğru şekilde bağlandı mı?	Cihazın USB bağlantı terminalini bilgisayarın USB bağlantı noktasına cihazla verilen USB Kablosu ile bağlayın.
	Bluetooth iletişimi kuruldu mu?	Bluetooth modülünü kontrol edin ve doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Yazdırma işlemi mümkün değil.	Bağlantı kablosu doğru şekilde bağlandı mı?	Cihazın USB bağlantı terminalini yazıcının konektörüne cihazla verilen USB Kablosu ile doğru şekilde bağlayın.
	Bluetooth iletişimi kuruldu mu?	Bluetooth modülünü kontrol edin ve doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Ölçüm Verileri veya ayarları bellekte tutulmaz ve hemen kaybolur.	Cihazın yedek pili satın alındıktan hemen sonra veya uzun bir süre kullanılmadıktan sonra azalmış olabilir. Yedek Pili şarj etmek için cihazı AÇIN. Bu durumda, yedek pil 7 günde tam olarak şarj olacaktır.	Pil tamamen şarj olduktan sonra dahi cihaz verileri bellekte tutamazsa muhtemelen pil ömrü bitmiştir ve değiştirilmesi gerekmektedir. Yedek pili değiştirmek için bir KONICA MINOLTA yetkili servisiyle iletişim kurun.

Bölüm 6

Ek


Temel Teknik Özellikler	121
Boyutlar	122

Temel Teknik Özellikler

Model	Spektrofotometre CM-M6
Aydınlatma/görüntüleme sistemi	45° aydınlatma: -15°/15°/25°/45°/75°/110° çift-yön teknolojisi ile yansıtımlı görüntüleme açıları
Dedektör	Çift 40 element silikon fotodiyot dizileri
Spektral ayırım cihazı	Doğrusal değişken filtre
Dalga uzunluğu aralığı	400-700 nm
Dalga uzunluğu sıklığı	10 nm
Ölçüm aralığı	6 açı: %0-600; Çıkış/ekran çözünürlüğü: %0,01
Işık kaynağı	Yüksek-CRI beyaz LED
Ölçüm süresi	Yaklaşık 4,5 saniye
Minimum ölçüm aralığı	Yaklaşık 5 saniye
Pil performansı	Yaklaşık 1.500 ölçüm/şarj (10 saniye aralıklarla 23°C)
Ölçüm/aydınlatma alanı	ø6 mm/ø12 mm
Tekrarlanabilirlik	Boyanabilir değer: ΔE^*ab 0,05 değerinde standart sapma (Beyaz Kalibrasyon sonrasında Beyaz kalibrasyon plakası 10 saniye aralıklarla 30 kere ölçüldüğünde)
Cihaz arası sözleşme	ΔE^*ab 0,2 değerinde (KONICA MINOLTA standart ölçüm koşulları altında ana gövde ile ölçülen değerlere kıyasla 12 BCRA Serisi II renk karoları için ortalama)
Gözlemci	2° veya 10° Standart Gözlemci
Aydınlatıcı	A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, Kullanıcı tarafından yapılandırılan aydınlatıcı (iki aydınlatma ile eş zamanlı değerlendirme mümkün)
Görüntülenen veriler	Renkölçümsel değerler, renk farkı değerleri/grafik, çizgi grafiği (renkölçümsel/ renk farkı değerleri), başarılı/başarısız değerlendirmesi
Renkölçümsel Veriler	$L^*a^*b^*$, L^*C^*h
Endeksler	MI, FF değeri (Düşüş değeri)
Renk farkı formülü	ΔE^*ab (CIE1976), $\Delta(L^*a^*b^*)$, $\Delta(L^*C^*H^*)$, CMC (l:c), ΔE^*94 (CIE1994), $\Delta E00$ (CIE DE2000), ΔE (DIN 6175), $\Delta E99o$ (DIN99o), ΔE (Audi2000)
Veri Belleği	Hedef veri: 200 ölçüm; Örnek Veriler: 800 ölçüm
Başarılı/Başarısız değerlendirme	Renk farkı değerleri için toleranslar ayarlanabilir
Görüntülenen diller	İngilizce, Japonca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince (Basitleştirilmiş), Portekizce, Leh dili, Rusça, Türkçe
Göster	3,5-inch TFT renk LCD
Arayüzler	USB 2.0; Bluetooth (SPP uyumlu. İsteğe bağlı Bluetooth Modülü Seti kullanırken)
Güç	Yeniden şarj edilebilir lityum iyon pil (çıkartılabilir), özel AC adaptörü
Şarj süresi	Hiç şarj kalmadığında Yaklaşık 5 saat
İşletim sıcaklığı/nem aralığı	0 - 40°C, bağıl nem %85 veya daha az (35°C'de), yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı/nem aralığı	-20-45°C, bağıl nem %85 veya daha az (35°C'de) yoğuşmasız
Ebat (GxYxD)	Yaklaşık 152 x 239 x 81 mm
Ağırlık	Yaklaşık 1,1 kg (Pil dahil)

Boyutlar

(Birim: mm)

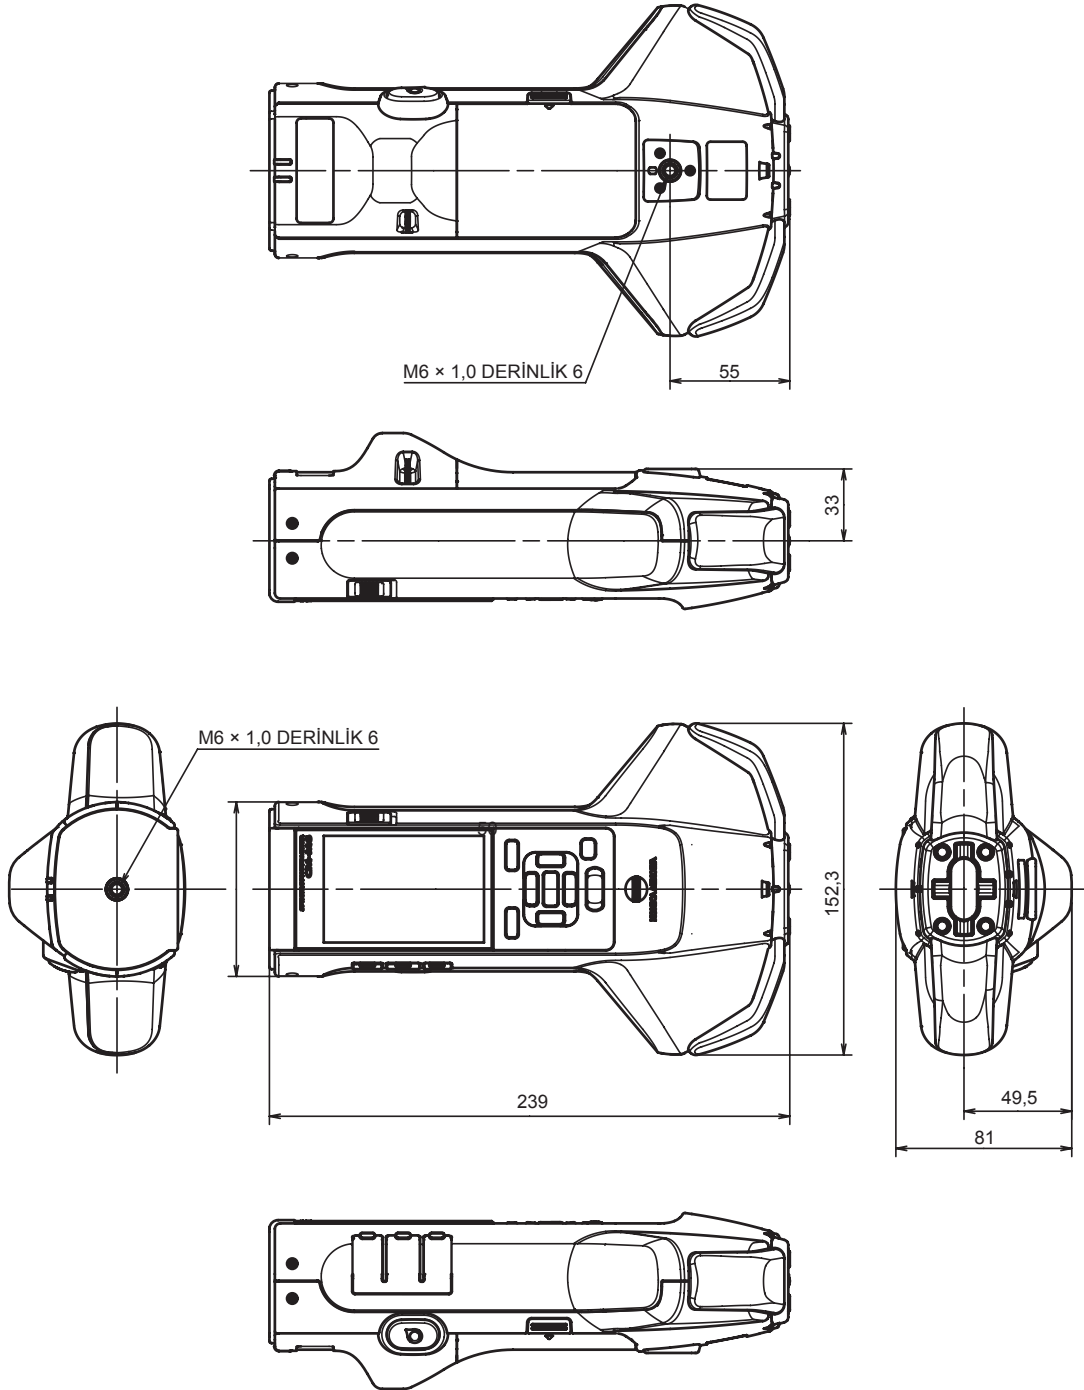

<DİKKAT>

KONICA MINOLTA BU ÜRÜNÜN YANLIŞ KULLANIMI, YANLIŞ TAŞINMASI, YETKİSİZ DEĞİŞİMİ VB. GİBİ DURUMLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BU ÜRÜNÜN KULLANIMI VEYA KULLANILMAMASINDAN KAYNAKLI DOLAYLI VEYA KAZARA OLAN HASARLARDAN (KAR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VB. GİBİ DURUMLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK) SORUMLU OLMAYACAKTIR.



KONICA MINOLTA